SAS アレイコントローラ ファームウェアアップデート手順書

2024年8月 エフサステクノロジーズ株式会社

◆ 本書について

本書は、PRIMEQUEST 4000 シリーズのアレイコントローラのファームウェアアップデート作業を実施するための手順書となります。

なお、作業進捗の確認のため作業概要(フローチャートおよび作業チェックシート)を添付しています。

I. 適用対象製品

本書アップデート作業の対象製品は下記となります。

製品型名	製品名	備考
MC-0JSRD1	アレイコントローラカード (8GB キャッシュ)	
MCX0JSRD1		PRAID EP680i
MC-0JSRD1L		PRAID EPOOU
MCX0JSRD1L		
MC-0JSRF1		
MCX0JSRF1	デュアルチャネル SAS アレイコントローラカード(12Gbps)	
MC-0JSRF1L		
MCX0JSRF1L		PRAID EP680e
MC-0JSRF2		PRAID EPOOUE
MCX0JSRF2		
MC-0JSRF2L		
MCX0JSRF2L		

Ⅱ. 適用対象ファームウェア

本書アップデート対象のファームウェア版数は下記となります。

アップデート対象	アップデート後の
ファームウェア版数	ファームウェア版数
FW package Build	FW package Build
52.23.0-4651	52.26.0-5122

画面をマウスでクリック

Ⅲ. 部材の確認

作業前に以下の部材が揃っていることを確認してください。

部材略称	部材名
手順書(本書)	SAS アレイコントローラ ファームウェアアップデート手順書
ファームウェア アップデートツール	mrflashG56_V1.0L15.iso

Ⅳ. 注意事項

● 作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止

ファームウェアのアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、サーバが動作しなくなることがあります。


<u>手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および</u> システムリセットは、絶対に行わないでください。

万が一ファームウェアのアップデートに失敗し、アレイコントローラカードが正常に動作しなくなった場合は、「**付録 A.復旧方法**」を参照し、ファームウェアを修復してください。

● Video Redirection(HTML5)操作時の注意点および回避策

HTML5 を使用しアップデートツールを起動させキー入力する前に、別 Window(例:MMB Web-UI 等)をアクティブにし、その後 HTML5 の Window に戻るとキー入力ができなくなる事象が起こります。本事象が発生した際は、Backspace キーを 2,3 回押してください。(キー入力が可能になります)

アップデートツールを実行中にキーボードからの入力が出来なくなった場合、一度画面をマウスでクリックしてください。(キー入力が可能になります)

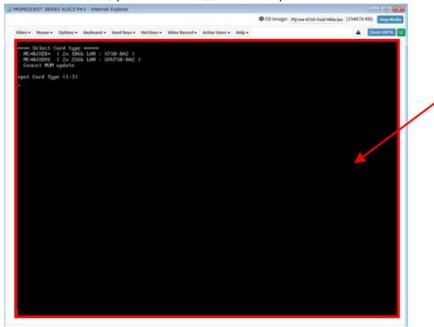

V. 留意事項

- **同時に複数搭載されているアレイコントローラカードもアップデートされます** 本ツールは、同一パーティションに搭載されているすべての対象アレイコントローラカードを検出して、ファームウェアをアップデートします。
- **本ツールによるアップデートを行う際、パーティションの停止が必要になります。** 本ツールによるアップデートを行う際、事前にアップデート対象パーティションの停止を行ってくだ さい。

VI. 改版履歴


版数	日付	変更内容
01	2024.08	初版作成

目次

•	◆ 本書について1	
<u>1.</u>	作業概要(フローチャートおよび作業チェックシート)	<u>5</u>
<u>2.</u>	パーティションの起動	6
<u>3.</u>	<u>アップデートツールの起動</u>	7
<u>4.</u>	<u>アップデート作業</u>	<u>8</u>
	· R A. <u>復旧方法</u>	

1. 作業概要(フローチャートおよび作業チェックシート)

ファームウェアアップデート作業:15 分+アレイカード1 枚あたり約 4~7 分+起動 2 回分例:128GB メモリ搭載、SB×2/IOU×2 構成時、起動 2 回分は約 15 分 ※システムの停止、事前準備および正常稼働動作の所要時間は含みません。

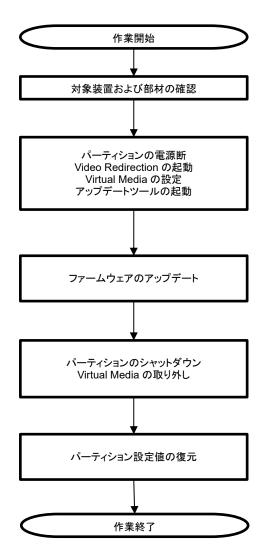

2. パーティションの起動

[ブートメディアの選択] 設定値の記録	
[ブートタイプ] 設定値の記録	

3. アップデートツールの起動

パーティションの電源断		
Video Redirection の起動		
Virtual Media の設定	iso イメージをリモートストレージ接続する	
パーティションの電源投入		
アップデートツールの起動		

4.アップデート作業

117 77 7 1 1157		
[1]版数確認	アップデート前のファームウェア版数を確	
	認する	
[2]アップデート		
[3]再起動		
[1]版数確認	正常にアップデートされたことを確認する	
[4]シャットダウン		
Virtual Media の取り外し		

5パーティション設定値の復元

[ブートメディアの選択] 設定値の復元	
[ブートタイプ] 設定値の復元	

2. パーティションの起動

- ① アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- ② 作業対象パーティションの Video Redirection を起動します。
- ③ Video Redirection 画面よりアップデートツール(ISO イメージ)をリモートストレージ接続します。
 - ➤ Video Redirection の起動および ISO イメージのリモートストレージ接続手順については、 PRIMEQUEST4000 シリーズ ハードウェアマニュアル「iRMC S6 Web インターフェース」より、 「HTML5 を使用した AVR の開始」および「バーチャルメディアウィザード」の項をご覧ください。
- ④ アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。
 - I. Web-UIで[設定] タブ>[システム]を開く。
 - II. [ブートオプション]の Vをクリックし、[ブートオプション]メニューを開く。




- Ⅲ. [ブートメディアの選択]項の設定値を記録する。
 - ▶ 設定値が「変更しない」の場合、本作業開始前のブートに使用したストレージメディアを記録する
- IV. [ブートメディアの選択]の項で、[BIOS セットアップ]を選択する。
- V. [ブートタイプ]の項の設定値を記録する。
- VI. [ブートタイプ]の項で[Extensible Firmware Interface ブート(EFI)]を選択する。
- VII. [適用]をクリックする。
- VIII. Web-UI 右上の電源ボタンをクリックし、表示された[電源オン(Power On)]をクリックする。 「確認」画面で[はい]をクリックする。




⑤ Video Redirection 上で UEFI Menu が起動します。

3. アップデートツールの起動

① UEFI Menu より[Boot Override]を選択し<Enter>キーを押します。

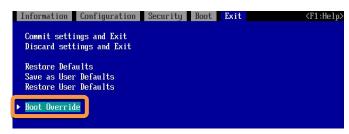

② アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続したドライブを選択し、<Enter>キーを押します。

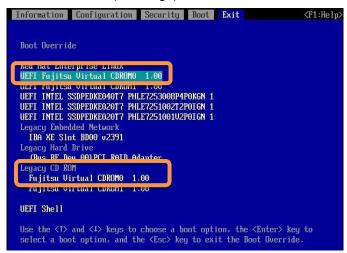

③ ファームウェアアップデートツールの起動が開始されます。


アップデート作業中、キー入力ができなくなった場合、[IV.注意事項] 記載の回避策のとおり、 画面中央部をマウスで 1 回クリックしてください。

4. アップデート作業

- (1) ファームウェアアップデートツールを起動します。
 - ▶ 起動開始までに 1~2 分程度を要します。



② ファームウェアアップデートツールを起動すると、メニューが表示されます。[1][Enter]を入力し、対象のカードとファームウェアのバージョンを確認します。

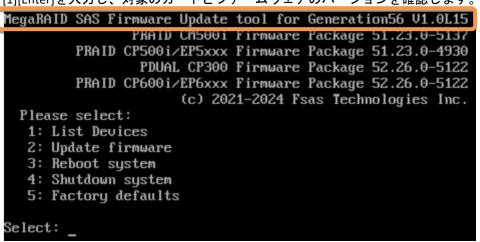

- ③ 下記の表示例のように、検出された SAS アレイコントローラが一覧表示されます。確認が終了したら[Enter] を入力し、ツールのメインメニューに戻ります。
 - ▶ 情報表示が一画面に収まらない場合は、キー入力待ちで一時停止します。任意のキー入力にて画面の続きを表示してください。
 - 「Model」項が下記「アップデート対象製品」となっている製品のうち、「Firmware Package Build」項が下記「アップデート対象版数」となっているものがアップデート対象です。以降の手順を実施してください。
 - ▶ 各アップデート対象製品の「Firmware Package Build」項が全て下記「アップデート不要版数」となっている場合、アップデートは不要です。手順⑩に進んでください。

Controller = 1
Model = PRAID EP680;
Firmware Package Build = 52.20.0-4354
FSOC FW Version = 0x0018
PSOC Part Number = 15987-270-8GB

アップデート対象製品	アップデート対象版数	アップデート不要版数
	FW Package Build	
	52.13.0-3675	
	52.15.0-4045	
PRAID EP680i	52.15.0-4112	FW Package Build
PRAID EP680e	52.20.0-4354	52.26.0-5122
	52.20.0-4533	
	52.20.0-4652	
	52.23.0-4651	

アップデート作業中、キー入力ができなくなった場合、[IV.注意事項] 記載の回避策のとおり、 画面中央部をマウスで 1 回クリックしてください。

▶ 一覧に「Model」項がアップデート対象以外の製品が表示されている場合、アップデート対象外の製品に関する情報は無視してください。

```
Select: 1

3 contollers found.

Controller = 8

Model = PRAID EP540i

Firmware Package Build = 50.3.4-1169

CPLD Uersion = 07209-022

Controller = 1

Model = PRAID EP580i

Firmware Package Build = 50.3.4-1169

CPLD Uersion = 07372-001

Controller = 2

Model = PSAS CP400e

Firmware Package Build = 00.00.00.00

Push enter key to continue
```

- ④ [2][Enter]を入力し、確認が表示されたら[Yes][Enter]を入力します。ファームウェア/CPLD のアップデートが 開始されます。アレイコントローラ 1 台辺り約 20~90 秒を要します。
 - ▶ 同一版数のファームウェアの適用対象となるアレイコントローラカードが複数搭載されている場合、検出したすべてのアップデート対象アレイコントローラカードに対して、自動的にファームウェア/CPLD アップデートを行います。

```
Select: 2

2 contollers found.
Do you want to firmware update? (Yes/No) > yes
Firmware update start. Wait a moment, please...
```

- ⑤ 実行結果が下記のいずれかであることを確認します。確認後、[Enter]を入力して、メインメニューへ戻ります。
 - ▶ ファームウェアのアップデートが完了した場合、メッセージ 「Controller X (製品名) has been updated to 52.26.0-5122」 が表示されます。

```
1 contollers found.

Do you want to firmware update? (Yes/No) > yes
Firmware update start. Wait a moment, please...

Controller 0 (PRAID EP680i) has been updated to 52.26.0-5122

Controller 0 (PRAID EP680i) CPLD has been updated to 0x001B for PSOC Part Number 15xxx

Controller 0 (PRAID EP680i) CPLD has been updated to 0x0012 for PSOC Part Number 292xx

Controller 0 (PRAID EP680i) CPLD has been updated to 0x0012 for PSOC Part Number 292xx

Controller 0 (PRAID EP680i) CPLD has been updated to 0x0012 for PSOC Part Number 296xx

Push enter key to continue
```

▶ 最新ファームウェア版数が適用済の場合。メッセージ「The image file has older version than or same as that on the controller. The controller is not flashed」が表示されます。

```
Select: 2

1 contollers found.

Do you want to firmware update? (Yes/No) > yes
Firmware update start. Wait a moment, please...

Controller 0 (PRAID EP540) has not been updated.

Description = The image file has older version than or same as that on the controller. The controller is not flashed
Controller 0 (PRAID EP540) CPLD has not been updated.

Description = The image file has older version than or same as that on the controller. The controller is not flashed
Push enter key to continue
```

い。

アップデート作業中、キー入力ができなくなった場合、[IV.注意事項] 記載の回避策のとおり、 画面中央部をマウスで 1 回クリックしてください。

【補足】アップデート対象外の製品が一覧に表示された場合、本メッセージの内容は無視してください。

Controller 1 (PRAID EP580i) has been updated to 50.7.2-2553

Controller 1 (PRAID EP580i) CPLD has been updated to 07372-002

Controller 2 (PSAS CP400e) is not supported

- ⑥ パーティションを再起動します。メインメニューから[3][Enter]を入力してください。確認が表示されたら[Yes][Enter]を入力してくださ
- ⑦ 再起動後、「3. アップデートツールの起動」記載の手順より、再度アップデートツールを起動します。
- ⑧ メインメニューより[1][Enter]を入力し、ファームウェアのアップデート確認を行います。
- ⑨ アップデート対象製品の版数を確認します。確認が終了したら[Enter]を入力して、ツールのメインメニューに戻ります。
 - 情報表示が一画面に収まらない場合は、キー入力待ちで一時停止します。任意のキー入力にて画面の続きを表示してください。
 - ➤ 各アップデート対象製品の「Firmware Package Build version」項がすべて下記「アップデート済版数」となっていることを確認してください。
 - ▶ 「アップデート対象製品」に記載されていない製品の表示がある場合は無視してください。
 - 下記表示例の場合、アップデート対象製品のファームウェアが「FW Package build: 52.26.0-5122」でアップデート済となっています。

アップデート対象製品	アップデート済版数
PRAID EP680i	FW Package build
PRAID EP680e	52.26.0-5122

Controller = 1 Model = PRAID EP680i Firmware Package Build = 52.26.0-5122 PSOC FW Version = 0x001B PSOC Part Number = 15987-270-8GB

- ① パーティションをシャットダウンします。メインメニューから[4][Enter]を入力してください。確認が表示されたら[Yes] [Enter]を入力してください。
- ① アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

アップデート作業中、キー入力ができなくなった場合、[IV.注意事項] 記載の回避策のとおり、 画面中央部をマウスで 1 回クリックしてください。

5. パーティション設定値の復元

「2.パーティションの起動」章で記録した「ブートメディアの選択」および「ブートタイプ」設定値を復元します。

Web-UI で[設定] タブ>[システム]を開く。

[ブートオプション]の V をクリックし、[ブートオプション]メニューを開く。

[ブートメディアの選択]項の設定値を元に戻す。

[ブートタイプ]の項の設定値を元に戻す。

[適用]をクリックする。



以上でファームウェアアップデート作業は終了です。

付録A.復旧方法

ファームウェアのアップデート中にサーバの電源が切断された場合、またはアップデートプログラムが予期しない異常動作をしてファームウェアのアップデートに失敗した場合、サーバが起動しなくなる場合があります。その場合、以下の手順に従って復旧作業を行ってください。

- ① パーティションからファームウェアアップデートツールを起動します。
- ② ファームウェアアップデートツールの画面が表示されますので、再度ファームウェアアップデート作業を実施してください。

上記手順でファームウェアアップデートが正常に終了しない場合は、ファームウェアアップデートツールに不良もしくはハードウェアの故障の可能性があります。お客様相談窓口までご連絡下さい。