Notas de producto

Fujitsu SPARC M12

para XCP 4010 - XCP 4040/XCP 3021 - 3130



Código del manual: c120-0064-26ES Enero 2024

Copyright © 2007, 2024, Fujitsu Limited. Todos los derechos reservados.

Oracle y/o sus filiales han suministrado la información y revisión técnicas de secciones de este material.

Oracle y/o sus filiales y Fujitsu Limited tienen la titularidad o el control de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos y la tecnología que se describen en este documento; dichos productos, dicha tecnología y este documento están protegidos por leyes de copyright, patentes y otras leyes y tratados internacionales sobre propiedad intelectual.

Este documento, así como el producto y la tecnología a los que el mismo hace referencia, se distribuyen en virtud de licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. No está permitido reproducir ninguna parte del producto, de la tecnología ni de este documento de ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa por escrito de Oracle y/o sus filiales y de Fujitsu Limited, así como de sus cedentes respectivos, si los hubiera. La entrega de este documento al usuario no le otorga ningún derecho ni licencia, ni expreso ni implícito, sobre el producto o la tecnología a los que el mismo hace referencia, y este documento no contiene ni representa ningún tipo de compromiso por parte de Oracle, Fujitsu Limited ni ninguna filial de cualquiera de ellas.

Este documento, así como el producto y la tecnología que se describen en el mismo, pueden incorporar propiedad intelectual de terceros protegida por copyright y/o utilizada con licencia otorgada por los proveedores a Oracle y/o sus filiales y a Fujitsu Limited, incluido el software y la tecnología de fuentes.

De acuerdo con los términos de la GPL o LGPL, hay disponible a solicitud del usuario final una copia del código fuente regida por la GPL o la LGPL, según proceda. Póngase en contacto con Oracle y/o sus filiales o con Fujitsu Limited. Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros. Algunas partes de este producto pueden derivarse de sistemas Berkeley BSD, cuya licencia otorga la Universidad de California.

UNIX es una marca registrada de The Open Group.

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.

Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited.

SPARC Enterprise, SPARC64, el logotipo de SPARC64 y todas las marcas comerciales SPARC son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países y se utilizan con licencia.

Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Si este software o la documentación relacionada son suministrados al Gobierno de los EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de los EE.UU., será de aplicación el siguiente aviso:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Exención de responsabilidad: las únicas garantías otorgadas por Oracle y Fujitsu Limited y/o cualquiera de sus filiales en relación con este documento o con cualquier producto o tecnología descritos en el mismo son las que se estipulan expresamente en el contrato de licencia en virtud del que se suministra el producto o la tecnología.

A MENOS QUE ASÍ SE ESPECIFIQUE EXPRESAMENTE EN DICHO CONTRATO, ORACLE O FUJITSU LIMITED Y/O SUS FILIALES NO OTORGAN GARANTÍA ALGUNA (EXPRESA O IMPLÍCITA) EN RELACIÓN CON DICHO PRODUCTO, DICHA TECNOLOGÍA O ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE SUMINISTRAN "COMO ESTÁN", NO SIENDO APLICABLE NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN DE CUALQUIER CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO CONCRETO, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS RENUNCIAS SE CONSIDEREN JURÍDICAMENTE INVÁLIDAS. A menos que se especifique expresamente lo contrario en dicho contrato y en la medida permitida por la legislación aplicable, bajo ninguna circunstancia Oracle o Fujitsu Limited y/o cualquiera de sus filiales incurrirán en responsabilidad alguna frente a terceros bajo ningún supuesto legal por ninguna pérdida de ingresos o beneficios, datos o uso de datos, o interrupciones de la actividad, o por daños indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, incluso si se ha advertido de la posibilidad de dichos daños.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ", NO SIENDO APILCABLE NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO CONCRETO, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS RENUNCIAS SE CONSIDEREN JURÍDICAMENTE INVÁLIDAS.

Contenido

Capítulo 1 Información más reciente 1

Prólogo ix

Información más reciente 1 Información de la revisión 1 Capítulo 2 Requisitos de software 5 Versiones de Oracle Solaris y firmware compatibles 5 Notas sobre la instalación de Oracle Solaris 10 en un dominio invitado 10 Versiones de XCP y de Oracle Solaris necesarias para la reconfiguración dinámica de la partición física 11 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios para la reconfiguración dinámica de dispositivos de punto final PCIe 12 Software compatible con Software on Chip 13 Navegador Web 14 Software compatible con almacenamiento remoto 15 Versión de XCP y Oracle Solaris compatible con la función Power Aware Dispatcher 16 Cómo obtener SRU/Parche/Oracle VM Server for SPARC para XCP y Oracle Solaris 17 Notas sobre la memoria 17 Notas sobre el montado de la memoria 17

Notas sobre las DIMM de 64 GB para los modelos SPARC M12-1 (Fujitsu Product ID SPNAAAA1xx) y SPARC M12-2/M12-2S (16 ranuras de memoria) 18

Notas sobre la combinación de diferente hardware 18

Notas sobre la expansión del módulo de CPU para el SPARC M12-2/

M12-2S 18

Notas sobre una configuración 2BB o más grande con el SPARC M12-2S 18

Obtención de la utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 19

Capítulo 3 Información sobre XCP 21

Información más reciente sobre XCP 21

Información más reciente sobre XCP 4040 21

Información más reciente sobre XCP 3130 22

Versiones de firmware XCP e información de soporte 22

Notas y restricciones 25

Notas sobre el inicio verificado 25

Notas sobre el servicio de mantenimiento remoto 25

Notas sobre SNMP 26

Notas sobre la seguridad de la capa de transporte (TLS)/la capa de sockets seguros (SSL) 27

Notas sobre SSH 27

Restricciones y notas sobre la operación de ahorro de energía 28

Notas sobre los husos horarios 29

Notas sobre el almacenamiento remoto 30

Restricciones de auditoría 31

Notas sobre la reconfiguración dinámica de particiones físicas 31

Notas sobre OpenBoot PROM 32

Notas sobre el mantenimiento de la unidad de memoria CPU, la unidad de placa base, la unidad XSCF, el backplane PSU o la unidad backplane de barra transversal 33

Notas sobre activación de CPU 40

Notas y restricciones sobre XSCF Web Notas sobre actualización de firmware 42 Notas cuando se conecta una unidad de expansión PCI 42 Notas sobre Active Directory 46 Notas sobre LDAP sobre SSL Notas sobre la hora del dominio lógico 46 Notas sobre la función de gestión de alimentación remota (RCIL) 50 Notas sobre el reinicio de XSCF 52 Notas sobre la unidad de fuente de alimentación (PSU) 52 Notas y restricciones sobre el arranque iSCSI de los sistemas de almacenamiento de disco de FUJITSU ETERNUS como los destinos iSCSI 53 Restricciones sobre el volcado diferido Otras notas y restricciones 55 Problemas con XCP y soluciones 59 Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones 60 Problemas resueltos en XCP 4040 Problemas resueltos en XCP 4030 Problemas resueltos en XCP 4011 Problemas resueltos en XCP 3130 Problemas resueltos en XCP 3120 87 Problemas resueltos en XCP 3111 87 Problemas resueltos en XCP 3110 88 Problemas resueltos en XCP 3100 89 Problemas resueltos en XCP 3090 90 Problemas resueltos en XCP 3080 92 Problemas resueltos en XCP 3071 93 Problemas resueltos en XCP 3070 93 Problemas resueltos en XCP 3060 95 Problemas resueltos en XCP 3053 96

Problemas resueltos en XCP 3052 98

Problemas resueltos en XCP 3051 99

Problemas resueltos en XCP 3050 99

Problemas resueltos en XCP 3040 103

Problemas resueltos en XCP 3030 106

Problemas resueltos en XCP 3022 111

Capítulo 4 Información sobre Oracle Solaris 113

Notas y restricciones 113

Notas y restricciones de la función SR-IOV 113

Notas sobre los discos SAS internos, SSD y el ajuste de MPxIO de

Oracle Solaris 114

Notas sobre la actualización del sistema SPARC M12 a Oracle Solaris

11.2 119

Notas sobre la compatibilidad de los discos con etiquetas EFI (GPT)

122

Notas sobre Oracle VM Server for SPARC 123

Notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC 126

Notas sobre un caso en el que se activa el modo de recuperación de

Oracle VM Server for SPARC 129

Compatibilidad de la aceleración de los métodos de cifrado en los

sistemas SPARC M12 130

Notas sobre el uso de OpenSSL 130

Notas y restricciones sobre Oracle Solaris 11.4 131

Notas y restricciones sobre Oracle Solaris 11.3 132

Notas sobre el uso de Oracle Enterprise Manager Ops Center con

servidores SPARC M12 132

Notas sobre el uso del complemento SPARC M12/M10 en Oracle

Enterprise Manager Cloud Control 132

Problemas con Oracle Solaris y soluciones 133

Problemas que pueden ocurrir en cualquier versión de Oracle Solaris y soluciones 133

Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones 137

Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 10 y soluciones 146

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 146

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3 155

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 166

Capítulo 5 Información sobre el hardware del sistema SPARC M12 177

Notas y restricciones 177

Notas sobre la red de alias de dispositivos del SPARC M12 (Fujitsu

Product ID SPNAAAA3xx/SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx) 177

Notas sobre el uso de discos SAS internos y SSD 177

Notas sobre el uso de una unidad DVD externa 178

Notas sobre el uso de memoria USB 178

Restricciones en la sustitución de un cuadro de barra transversal (solo para SPARC M12-2S) 178

Notas sobre las conexiones del interruptor LAN 180

Problemas con hardware y soluciones 180

Capítulo 6 Información sobre la unidad de expansión PCI 181

Versiones de firmware de la unidad de expansión PCI e información de soporte 181

Función de E/S directa para la unidad de expansión PCI 181

Establecer/visualizar la función de E/S directa 182

Problemas con las unidades de expansión PCI y soluciones 182

Problemas y sus soluciones para todas las versiones del firmware de las unidades de expansión PCI 182

Problemas resueltos en la versión 1330 del firmware de la unidad de expansión PCI 184

Capítulo 7 Información sobre los manuales de SPARC M12 187

Prólogo

En este documento se describe la información más reciente e importante relativa a firmware, software, hardware y documentos de los sistemas SPARC M12.

Nota - Consulte la versión más reciente de este documento en los siguientes sitios web.

Sitio global

https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/

Sitio japonés

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manual/

Fujitsu SPARC M12 se vende como sistemas SPARC M12 por Fujitsu en Japón. Fujitsu SPARC M12 y SPARC M12 son productos idénticos.

Consolidación de manuales

La versión más reciente (este documento) incluye el contenido de los siguientes manuales publicados desde abril a agosto de 2017.

Título	Versión del manual	Fecha
Notas de producto Fujitsu SPARC M12 para XCP 3030	C120-0063-02EN	Agosto de 2017
Notas de producto Fujitsu SPARC M12 para XCP 3022	C120-0061-01EN	Junio de 2017
Notas de producto Fujitsu SPARC M12 para XCP 3021	C120-0018-02EN	Abril de 2017

Destinatarios

Este documento está diseñado para administradores de sistema con conocimientos avanzados de redes de ordenadores y de Oracle Solaris.

Información sobre el firmware

Esta es información para clientes de Fujitsu.

Obtenga el firmware para su servidor de las siguientes fuentes.

- Sitio global
 - Póngase en contacto con su proveedor de soporte local para conseguir los archivos necesarios para la actualización de firmware.
- Sitio japonés Los clientes que se han suscrito a SupportDesk pueden obtener el firmware de la web de SupportDesk.

Se proporcionan los siguientes archivos.

- Archivo de programa de firmware (archivo de XSCF Control Package (XCP))
- Archivo de definiciones MIB ampliadas de XSCF (XSCF-SP-MIB)

Nota - Paquete de control XSCF (XCP): XCP es un programa empaquetado de control del hardware de SPARC M12. Un archivo XCF incluye el firmware XSCF, el firmware de OpenBoot PROM, el firmware de Power-On Self Test, y el firmware de Hypervisor.

Cómo usar este documento

Este documento admite todos los modelos de SPARC M12. Según el servidor que utilice, lea los elementos relacionados que se enumeran en la tabla siguiente.

Títulos de capítulos en este documento	SPARC M12-1	SPARC M12-2	SPARC M12-2S
Capítulo 1 Información más reciente	x	х	х
Capítulo 2 Requisitos de software	x	x	x
Capítulo 3 Información sobre XCP	x	x	X
Capítulo 4 Información sobre Oracle Solaris	x	x	x
Capítulo 5 Información sobre el hardware del sistema SPARC M12	x	X	Х
Capítulo 6 Información sobre la unidad de expansión PCI	x (cuando se introduce)	x (cuando se introduce)	x (cuando se introduce)
Capítulo 7 Información sobre los manuales de SPARC M12	x	х	Х

Compruebe el Capítulo 1 para obtener la información más reciente y el historial de revisiones.

Los capítulos sobre firmware y software (Capítulo 2, Capítulo 3 y Capítulo 4) y el capítulo sobre hardware (Capítulo 5) son comunes a todos los modelos. La

información sobre un modelo específico está descrita con el nombre del modelo.

Consulte la información sobre la unidad de expansión PCI (Capítulo 6) cuando se instala la unidad de expansión PCI.

Las descripciones de las revisiones de los documentos se proporcionan (Capítulo 7) para todos los documentos. Compruebe si su documento ha sido revisado.

Documentación relacionada

Todos los documentos para el servidor están disponibles en línea en las siguientes ubicaciones.

- Documentos relacionados con el software de Sun Oracle (Oracle Solaris, etc.) https://docs.oracle.com/en/
- Documentos de Fujitsu Sitio global

https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/

Sitio japonés

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manual/

En la siguiente tabla se enumeran los documentos relacionados con los sistemas SPARC M12.

Documentación relacionada con SPARC M12

Nombres de los manuales (*1)

Notas de producto Fujitsu SPARC M12

Guía rápida Fujitsu SPARC M12

Guía básica Fujitsu SPARC M12 (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information (*2)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide

Software License Conditions for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Security Guide

Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual

Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-1

Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2

Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S

Fujitsu SPARC M12 PCI Card Installation Guide

Nombres de los manuales (*1)

Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10

Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 RCIL User Guide (*3)

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF MIB and Trap Lists

Fujitsu SPARC M12-1 Service Manual

Fujitsu SPARC M12-2/M12-2S Service Manual

Crossbar Box for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual

PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual

Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Glossary

External USB-DVD Drive user guide

Notas de seguridad

Lea los siguientes documentos detenidamente antes de utilizar o manejar el sistema SPARC M12.

- Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information
- Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide

Convenciones tipográficas

En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar determinados tipos de información.

^{*1} Los manuales enumerados pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso.

^{*2} Los manuales impresos se suministran junto con el producto.

^{*3} El presente documento se aplica al sistema de almacenamiento de disco de SPARC M12/M10 y FUJITSU ETERNUS.

Fuentes/Símbolos	Significado	Ejemplo	
AaBbCc123	Lo que escribe el usuario, a diferencia de lo que aparece en la pantalla. Esta fuente se emplea para representar el ejemplo de entrada de comandos.	XSCF> adduser jsmith	
AaBbCc123	Se utiliza para indicar nombres de comandos, archivos y directorios, así como mensajes del sistema que aparecen en la pantalla. Esta fuente se emplea para representar el ejemplo de salida de comandos en el marco.	XSCF> showuser -P User Name: jsmith Privilegios: useradm auditadm	
Cursiva	Indica el nombre de un manual de referencia.	Consulte la Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S.	
" "	Indica el nombre de los capítulos, secciones, elementos, botones o menús.	Consulte el "Capítulo 2: Conexión de red".	

Sintaxis de los comandos en el texto

Aunque los comandos del XSCF incorporan un número de sección (8) o (1), en el texto este número se omite.

Para obtener información detallada sobre los comandos, consulte el manual *Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual*.

Sintaxis de la interfaz de la línea de comandos (CLI)

La sintaxis de comandos es como sigue:

- Una variable que necesite la introducción de un valor se debe incluir en cursiva.
- Un elemento opcional debe aparecer entre corchetes [].
- Un grupo de opciones para una palabra clave opcional debe aparecer entre corchetes [] y delimitado por la barra vertical |.

Comentarios sobre este documento

Si tiene algún comentario o solicitud sobre este manual, háganoslo saber indicando el código del manual, el título del manual y la página y exponiendo sus comentarios de manera concreta a través de los siguientes sitios web:

Sitio global

https://www.fujitsu.com/global/contact/

 Sitio japonés https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/unix/sparc/contact/

Capítulo 1

Información más reciente

Información más reciente

En esta sección se describen los cambios principales en esta versión.

XCP 4040 y XCP 3130 son compatibles.

Para obtener más detalles sobre la información de XCP, consulte "Capítulo 3 Información sobre XCP."

Información de la revisión

A continuación se muestra la información de la revisión en los manuales publicados hasta la fecha.

Nota - La versión más reciente (este documento) incluye información sobre los siguientes manuales publicados hasta la fecha.

Tabla 1-1 Información de la revisión

Versión del manual	Fecha	Información de la revisión
C120-0064-26EN	Enero 2024	Publicación de XCP 4040 y XCP 3130Mejora de defectos del firmware XCP
C120-0064-25EN	Julio de 2023	 Publicación de XCP 4030 y XCP 3120 Mejora de defectos del firmware XCP Adición de notas a "Dominio de control/Entorno no virtualizado" (Tabla 2-3, Tabla 2-4)
C120-0064-24EN	Marzo 2023	Publicación de XCP 3112

 Tabla 1-1
 Información de la revisión (continuación)

Versión del manual	Fecha	Información de la revisión
C120-0064-23EN	Enero 2023	 SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA4xx/ SPNBBAA4xx/SPNCCAA4xx) compatible Publicación de XCP 4020
C120-0064-22EN	Octubre de 2022	 Adición de correcciones de seguridad para el firmware XCP Adición de Windows 11 a entornos operativos del SO Windows
C120-0064-21EN	Agosto de 2022	 Publicación de XCP 4011 y XCP 3111 Mejora de defectos del firmware XCP Adición de notas sobre el inicio verificado
C120-0064-20EN	Abril de 2022	 SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA3xx/ SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx) compatible Adición de notas sobre la combinación de diferente hardware Publicación de XCP 4010
C120-0064-19EN	Enero 2022	 Publicación de XCP 3110 Mejora de defectos del firmware XCP Adición de Microsoft Edge como navegador web compatible
C120-0064-18EN	Julio de 2021	Correcciones de seguridad para el firmware XCP
C120-0064-17EN	Junio de 2021	 Lanzamiento del XCP 3100 Mejora de defectos del firmware XCP Incorporación de problemas resueltos en versiones de XCP anteriores Compatibilidad con SSD SAS (SEAGATE) 400 GB/800 GB
C120-0064-16EN	Octubre de 2020	Correcciones de seguridad para el firmware XCP
C120-0064-15EN	Septiembre de 2020	 Compatibilidad de 24 ranuras de memoria (SPARC M12-2/M12-2S) Compatibilidad del nuevo modelo SPARC M12-1 Adición de notas sobre el montado de memoria Adición de notas sobre la combinación de diferente hardware
C120-0064-14EN	Septiembre de 2020	Publicación de XCP 3090Mejora de defectos del firmware XCP
C120-0064-13EN	Marzo 2020	Publicación de XCP 3080Mejora de defectos del firmware XCP
C120-0064-12EN	Octubre de 2019	 Publicación de XCP 3071 Correcciones de seguridad para el firmware XCP Mejora de los defectos del firmware de la unidad de expansión PCI

 Tabla 1-1
 Información de la revisión (continuación)

Versión del manual	Fecha	Información de la revisión
C120-0064-11EN	Septiembre de 2019	 Publicación de XCP 3070 Mejora de defectos del firmware XCP Compatibilidad de cables de barra transversal (eléctricos) para conexiones entre bastidores Publicación del firmware de la unidad de expansión PCI 1330 Mejora de los defectos del firmware de la unidad de expansión PCI
C120-0064-10EN	Marzo 2019	 Publicación de XCP 3060 Mejora de defectos del firmware XCP Añadida la información de soporte de Java para el almacenamiento remoto
C120-0064-09EN	Octubre de 2018	Publicación de XCP 3053Mejora de defectos del firmware XCP
C120-0064-08EN	Octubre de 2018	Compatibilidad de las unidades de discos SAS 1,2 TB
C120-0064-07EN	Septiembre de 2018	 Publicación de XCP 3052 Correcciones de seguridad para el firmware XCP Compatibilidad de los comandos sethwproperty(8) y showhwproperty(8)
C120-0064-06EN	Agosto de 2018	Oracle Solaris 11.4 compatible
C120-0064-05EN	Abril de 2018	Publicación de XCP 3051Correcciones de seguridad para el firmware XCP
C120-0064-04EN	Marzo 2018	 Publicación de XCP 3050 Adición de notas sobre las DIMM de 64 GB Compatibilidad de la función para comprobar la hora antes de iniciar la partición física
C120-0064-03EN	Enero 2018	Compatibilidad con SSD SAS 800 GB
C120-0064-02EN	Diciembre de 2017	 Correcciones de seguridad para el firmware XCP Adición de requisitos de migración en vivo de CPU cruzada para SPARC M12 con el dominio de control de Oracle Solaris 10
C120-0064-01EN	Octubre de 2017	 Publicación de XCP 3040 Compatibilidad con la función Power Aware Dispatcher (PAD) Aumento del número máximo de unidades de expansión PCI conectadas de SPARC M12-2/ M12-2S
C120-0063-02EN	Agosto de 2017	Se han añadido las condiciones de uso para la función SPARC64 XII de Software on Chip
C120-0063-01EN	Julio de 2017	Publicación de XCP 3030Compatibilidad con SPARC M12-1
C120-0061-01EN	Junio de 2017	Publicación de XCP 3022Mejora de defectos del firmware XCP

 Tabla 1-1
 Información de la revisión (continuación)

Versión del manual	Fecha	Información de la revisión	
C120-0018-02EN	Abril de 2017	Publicación de XCP 3021Compatibilidad con SPARC M12-2/M12-2S	

Capítulo 2

Requisitos de software

En este capítulo se describen los requisitos de software para utilizar sistemas SPARC M12.

- Versiones de Oracle Solaris y firmware compatibles
- Navegador Web
- Software compatible con almacenamiento remoto
- Versión de XCP y Oracle Solaris compatible con la función Power Aware Dispatcher
- Cómo obtener SRU/Parche/Oracle VM Server for SPARC para XCP y Oracle Solaris
- Notas sobre la memoria
- Notas sobre la combinación de diferente hardware
- Obtención de la utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2

Versiones de Oracle Solaris y firmware compatibles

En las siguientes tablas se enumeran las versiones de firmware XCP, de firmware de la unidad de expansión de PCI, de Oracle Solaris y de SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12.

Tabla 2-1 XCP, unidad de expansión PCI y Oracle Solaris compatibles con los sistemas SPARC M12

Servidor (Fujitsu Product ID) (*1)		Unidad de expansión PCI	XCP (*2)	Oracle Solaris
SPARC M12-1 (SPNAAAA1xx)	SPARC64 XII 3,2 GHz	1310 o posterior	3030 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-1 (SPNAAAA2xx)	SPARC64 XII 3,2 GHz	1310 o posterior	3090 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-1 (SPNAAAA3xx)	SPARC64 XII 3,2 GHz	1310 o posterior	4010 o posterior	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-1 (SPNAAAA4xx)	SPARC64 XII 3,2 GHz	1310 o posterior	4020 o posterior	Consulte "Tabla 2-3 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx)".
SPARC M12-2 (SPNBBAA1xx) (16 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 3,9 GHz	1310 o posterior	3021 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-2 (SPNBBAA2xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 3,9 GHz	1310 o posterior	3090 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".

Tabla 2-1 XCP, unidad de expansión PCI y Oracle Solaris compatibles con los sistemas SPARC M12 (continuación)

Servidor (Fujitsu Product ID) (*1)		Unidad de expansión PCI	XCP (*2)	Oracle Solaris
SPARC M12-2 (SPNBBAA3xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 3,9 GHz	1310 o posterior	4010 o posterior	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-2 (SPNBBAA4xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 3,9 GHz	1310 o posterior	4020 o posterior	Consulte "Tabla 2-3 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx)".
SPARC M12-2S (SPNCCAA1xx) (16 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 4,25 GHz	1310 o posterior	3021 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-2S (SPNCCAA2xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 4,25 GHz	1310 o posterior	3090 o posterior (3xxx solo)	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-2S (SPNCCAA3xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 4,25 GHz	1310 o posterior	4010 o posterior	Consulte "Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/ SPNxxAA3xx)".
SPARC M12-2S (SPNCCAA4xx) (24 ranuras de memoria)	SPARC64 XII 4,25 GHz	1310 o posterior	4020 o posterior	Consulte "Tabla 2-3 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx)".

^{*1} No se puede utilizar la LAN integrada de los SPARC M12-1 (SPNAAAA3xx), SPARC M12-2 (SPNBBAA3xx) y SPARC M12-2S (SPNCCAA3xx). Puede comprobar el Fujitsu Product ID (SPNxxxxxxx) en la parte frontal del SPARC M12.

^{*2} El firmware puede actualizarse de XCP 3xxx a XCP 3xxx o de XCP 4xxx a XCP 4xxx. No realice ninguna actualización de XCP 3xxx a XCP 4xxx o de XCP 4xxx a XCP 3xxx.

Tabla 2-2 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA1xx/SPNxxAA2xx/SPNxxAA3xx)

Versión	Tipo de dominio						
so	Dominio de control Entorno no virtualizado	Dominio raíz que asigna dispositivos de E/S	Dominio raíz que no asigna dispositivos de E/S (*1)	Dominio de E/S	Dominio invitado		
Oracle Solaris 11	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*3)		
	Oracle Solaris 11.3 (*2) SRU 11.3.17.5.0 o posterior	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*3)		
	Oracle Solaris 11.2 (*2) SRU 11.2.15.5.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*3)		
	Oracle Solaris 11.1 (*2) SRU 11.1.21.4.1			Oracle Solaris 11.1 (*3) SRU 1.4 o posterior	Oracle Solaris 11.1 o posterior (*3)		
Oracle Solaris 10	Oracle Solaris 10 1/13 (*4) 150310-03 o posterior	-	Oracle Solaris 10 1/13 150310-03 o posterior (*7)	-	Oracle Solaris 10 1/13 (*6) 150310-03 o posterior		
	Oracle VM Server for SPARC 3.2 (*5) 151934-03 o posterior				Oracle Solaris 10 8/11 (*6)(*7)(*8) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior		
					Oracle Solaris 10 9/10 (*6)(*7)(*8) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior		

^{*1} Los dominios de raíz pueden proporcionar dispositivos virtuales.

^{*2} Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager. Estos paquetes están incluidos en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

^{*3} Es necesario el paquete system/ldoms. Este paquete está incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

^{*4} Si Oracle Solaris 10 1/13 va a ejecutarse en el dominio de control, las CPU que se pueden asignar al dominio de control son aquellas CPU montadas en placas de sistemas lógicos con números LSB de 0 a 7.

^{*5} No se incluye en Oracle Solaris 10 1/13. Instálelo por separado.

^{*6} No hay restricciones de número de LSB en las CPU que pueden asignarse a un dominio invitado. La cantidad máxima de CPU (vcpu) en un dominio invitado de Oracle Solaris 10 no debe ser mayor de 1024.

^{*7} Aplique también los parches necesarios para un dominio invitado, tal y como se describe en la última versión de la *Guía de instalación de Oracle VM Server for SPARC*. Un dominio raíz que cuenta con un bus PCIe no puede tener sus dispositivos de punto final PCIe ni las funciones virtuales SR-IOV asignados a otro dominio lógico.

^{*8} Antes de instalar Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11 en un dominio invitado, se debe ejecutar un procedimiento adicional. Para obtener más información, consulte el procedimiento en "Notas sobre la instalación de Oracle Solaris 10 en un dominio invitado."

Tabla 2-3 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx)

	ID SFINXXAA4XX)					
Versión	Tipo de dominio						
SO	Dominio de control Entorno no virtualizado	Dominio raíz que asigna dispositivos de E/S	Dominio raíz que no asigna dispositivos de E/S (*1)	Dominio de E/S	Dominio invitado		
Oracle Solaris 11	Oracle Solaris 11.4 (*2) SRU 11.4.48.126.1 o posterior (*3)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*4)(*9)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*4)(*9)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*4)(*9)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*4)		
		Oracle Solaris 11.3 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*4)		
		Oracle Solaris 11.2 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*4)(*10)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*4)		
				Oracle Solaris 11.1 (*4)(*10) SRU 1.4 o posterior	Oracle Solaris 11.1 o posterior (*4)		
Oracle Solaris 10	- (*5)	-	Oracle Solaris 10 1/13 150310-03 o posterior (*7)(*10)	-	Oracle Solaris 10 1/13 (*6)(*10) 150310-03 o posterior		
					Oracle Solaris 10 8/11 (6)(*7)(*8)(*10) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior		

Tabla 2-3 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios compatibles con los sistemas SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx) (continuación)

Versión SO	Tipo de dominio				
	Dominio de control Entorno no virtualizado	Dominio raíz que asigna dispositivos de E/S	Dominio raíz que no asigna dispositivos de E/S (*1)	Dominio de E/S	Dominio invitado
					Oracle Solaris 10 9/10 (*4)(*5)(*6)(*8) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior

^{*1} Los dominios de raíz pueden proporcionar dispositivos virtuales.

Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.17.5.0 o posterior

Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.15.5.1

Oracle Solaris 11.1 SRU 11.1.21.4.1

Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager.

Estos paquetes están incluidos en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

Oracle Solaris 10 1/13 150310-03 o posterior, Oracle VM Server for SPARC 3.2 151934-03 o posterior

Notas sobre la instalación de Oracle Solaris 10 en un dominio invitado

Es posible que encuentre el error 7167998 (la propiedad MD "inter-cpu-latency" ocasiona que el dominio invitado de Solaris entre en estado "panic") al instalar Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11 en un dominio invitado de SPARC M12. Para evitar este error, use la instalación de red y el siguiente procedimiento para instalar Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11.

Nota - Antes de aplicar el paquete de parche de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, no modifique la configuración ni las variables del entorno OpenBoot PROM del dominio invitado.

1. Monte boot_archive de Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11.

^{*2} Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager. Estos paquetes están incluidos en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

^{*3} Los siguientes sistemas operativos son compatibles bajo la condición de que haya una tarjeta LAN opcional instalada, ya que no pueden utilizar la LAN integrada:

^{*4} Es necesario el paquete system/ldoms. Este paquete está incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

^{*5} Los siguientes sistemas operativos son compatibles bajo la condición de que haya una tarjeta LAN opcional instalada, ya que no pueden utilizar la LAN integrada:

^{*6} No hay restricciones de número de LSB en las CPU que pueden asignarse a un dominio invitado. La cantidad máxima de CPU (vcpu) en un dominio invitado de Oracle Solaris 10 no debe ser mayor de 1024.

^{*7} Aplique también los parches necesarios para un dominio invitado, tal y como se describe en la última versión de la *Guía de instalación de Oracle VM Server for SPARC*. Un dominio raíz que cuenta con un bus PCIe no puede tener sus dispositivos de punto final PCIe ni las funciones virtuales SR-IOV asignados a otro dominio lógico.

^{*8} Antes de instalar Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11 en un dominio invitado, se debe ejecutar un procedimiento adicional. Para obtener más información, consulte el procedimiento en "Notas sobre la instalación de Oracle Solaris 10 en un dominio invitado."
*9 Para utilizar la LAN integrada, se necesita SRU 11.4.48.126.1 o posterior.

^{*10} La LAN integrada no se puede utilizar.

```
# chmod -t install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools/Boot/platform/
sun4v/boot_archive

# lofiadm -a install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools/Boot/
platform/sun4v/boot_archive

Se mostrará el nombre del dispositivo. Por ejemplo:
/dev/lofi/1

# mount /dev/lofi/1 /mnt
```

2. Edite y añada la siguiente línea al archivo /mnt/etc/system.

```
set xc_tick_limit = 0x1
```

Desmonte boot_archive.

```
# umount /mnt
# lofiadm -d /dev/lofi/1

# chmod +t install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools/Boot/platform/
sun4v/boot_archive
```

- Instale Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11 mediante la instalación de red.
- Aplique el paquete de parche Oracle Solaris 10 1/13 SPARC y, a continuación, instale el parche 150310-03 o posterior.

Versiones de XCP y de Oracle Solaris necesarias para la reconfiguración dinámica de la partición física

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de XCP, de Oracle Solaris y de SRU/parches necesarios para activar la reconfiguración dinámica de las particiones físicas.

Tabla 2-4 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios para la reconfiguración dinámica de partición física

Versión SO	Tipo de dominio			
	Dominio de control Entorno no virtualizado	Dominio raíz	Dominio de E/S	Dominio invitado
Oracle Solaris 11	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*1)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)
	Oracle Solaris 11.3 (*1) SRU 11.3.17.5.0 o posterior (*5)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*2)
		Oracle Solaris 11.2 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*2)
			Oracle Solaris 11.1 (*2) SRU 1.4 o posterior	Oracle Solaris 11.1 o posterior (*2)
Oracle Solaris 10	-	-	-	Oracle Solaris 10 1/13 (*3) 150310-03 o posterior
				Oracle Solaris 10 8/11 (*3)(*4) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior
				Oracle Solaris 10 9/10 (*3)(*4) Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC 150310-03 o posterior

^{*1} Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager. Estos paquetes están incluidos en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

Oracle Solaris y SRU/parches necesarios para la reconfiguración dinámica de dispositivos de punto final PCIe

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de Oracle Solaris y de SRU/parches necesarios para activar la reconfiguración dinámica de los dispositivos de punto final PCIe.

 $^{{\}tt *2} \ Es \ necesario \ el \ paquete \ system/ldoms. \ Este \ paquete \ est\'a \ incluido \ en \ group/system/solaris-large-server \ y \ group/system/solaris-small-server.$

^{*3} No hay restricciones de número de LSB en las CPU que pueden asignarse a un dominio invitado. La cantidad máxima de CPU (vcpu) en un dominio invitado de Oracle Solaris 10 no debe ser mayor de 1024.

^{*4} Antes de instalar Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11 en un dominio invitado, se debe ejecutar un procedimiento adicional. Para obtener más información, consulte el procedimiento en "Notas sobre la instalación de Oracle Solaris 10 en un dominio invitado." *5 El SPARC M12-2S (Fujitsu Product ID SPNCCAA4xx) no es compatible con Oracle Solaris 11.3.

Tabla 2-5 Versiones de Oracle Solaris necesarias para la reconfiguración dinámica de dispositivos de punto final PCIe

Versión SO	Tipo de dominio		
	Dominio de control Entorno no virtualizado	Dominio raíz que asigna dispositivos de E/S	Dominio de E/S
Oracle Solaris 11	Oracle Solaris 11.4 (*1)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.4 o posterior (*2)
	Oracle Solaris 11.3 (*1) SRU 11.3.17.5.0 o posterior	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.3 o posterior (*2)
	Oracle Solaris 11.2 (*1) SRU 11.2.15.5.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*2)	Oracle Solaris 11.2 o posterior (*2)
	Oracle Solaris 11.1 (*1) SRU 11.1.21.4.1		Oracle Solaris 11.1 SRU 11.1.17.5.0 o posterior
Oracle Solaris 10	Oracle Solaris 10 1/13 (*3) 150310-03 o posterior Oracle VM Server for SPARC 3.2 (*4) 151934-03 o posterior	-	-

^{*1} Son necesarios los paquetes system/ldoms y system/ldoms/ldomsmanager. Estos paquetes están incluidos en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

Software compatible con Software on Chip

La tecnología Software on Chip de los procesadores SPARC64 XII puede utilizarse con el siguiente software.

Cuando se utiliza con Oracle Database

Tabla 2-6 Software compatible con Software on Chip (cuando se utiliza con Oracle Database)

Función	Entorno operativo
Procesamiento aritmético de coma flotante decimal (número de Oracle)	Oracle Database 12cR1 o posterior Oracle Solaris 11.1 o posterior
SIMD (procesamiento en memoria)	Oracle Database 12c Enterprise Edition (12cR1 o posterior) Oracle Database In Memory Oracle Solaris 11.1 o posterior
Procesamiento criptográfico	Oracle Database 12c Enterprise Edition (12cR1 o posterior) Oracle Advanced Security Oracle Solaris 11.1 o posterior

^{*2} Es necesario el paquete system/ldoms. Este paquete está incluido en group/system/solaris-large-server y group/system/solaris-small-server.

^{*3} Si Oracle Solaris 10 1/13 va a ejecutarse en el dominio de control, las CPU que se pueden asignar al dominio de control son aquellas CPU montadas en placas de sistemas lógicos con números LSB de 0 a 7.

^{*4} No se incluye en Oracle Solaris 10 1/13. Instálelo por separado.

Cuando se utiliza con una aplicación de usuario

Tabla 2-7 Software compatible con Software on Chip (cuando se utiliza con una aplicación de usuario)

Función		Entorno operativo	
Procesamiento aritmético de coma flotante decimal	Función SPARC64 X+/ SPARC64 X	Oracle Solaris Studio 12.4 o posterior	
(IEEE 754)		Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.4.6.0 o posterior	
	Función SPARC64 XII	Oracle Developer Studio 12.6 o posterior	
		Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.15.4.0 o posterior	
SIMD	Función SPARC64 X+/ SPARC64 X	Oracle Solaris Studio 12.4 o posterior	
		Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.4.6.0 o posterior	
	Función SPARC64 XII	Oracle Developer Studio 12.6 o posterior	
		Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.15.4.0 o posterior	

Navegador Web

Tabla 2-8 se enumeran los navegadores web en los que está confirmada la compatibilidad con el funcionamiento de la web XSCF. Para ver otra información sobre la web XSCF, consulte "Notas y restricciones sobre XSCF Web".

Tabla 2-8 Versiones de navegador web cuyo funcionamiento se ha confirmado

Navegador Web (*1)	Versión	
Microsoft Internet Explorer	9.0, 10.0 y 11.0	
Mozilla Firefox, versión de 32 bits	10.0 a ESR 115,3	
Google Chrome	74 a 118	
Microsoft Edge	De 95 a 118	
Modo Internet Explorer de Microsoft Edge	Igual que el anterior	

^{*1} Funcionamiento confirmado en el SO Windows

Software compatible con almacenamiento remoto

Tabla 2-9 se enumeran las versiones de Oracle Solaris y SRU/parches necesarios para utilizar el almacenamiento remoto.

Tabla 2-9 Oracle Solaris y SRU/parches necesarios para habilitar el almacenamiento remoto

Oracle Solaris	SRU necesarios (*1) Parche necesario (*2)
Oracle Solaris 11.2 o posterior	Ninguno
Oracle Solaris 11.1	SRU 2.5 o posterior (*3)
Oracle Solaris 10 1/13	Ninguno

^{*1} Para Oracle Solaris 11.

Tabla 2-10 se enumeran los entornos operativos del SO Windows en los dispositivos compatibles con el almacenamiento remoto.

Tabla 2-10 Entornos operativos en dispositivos

Tipo	Entorno operativo
SO Windows	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (Cuando la compatibilidad con Windows finalice, también lo hará la de la función de almacenamiento remoto).

El XSCF Remote Storage Server puede iniciarse de dos formas:

- Inicio del XSCF Remote Storage Server desde XSCF Web
- Inicio del XSCF Remote Storage Server con el comando Java desde un terminal

Inicio del XSCF Remote Storage Server desde XSCF Web

Se debe instalar Java Runtime Environment en el dispositivo según el navegador utilizado con XSCF Web. Tabla 2-11 se enumeran combinaciones de navegadores y entornos de Java Runtime.

Tabla 2-11 Combinaciones de navegadores utilizados con XSCF Web y entornos de Java Runtime

Navegador	Java Runtime Environment (*1)
Microsoft Internet Explorer 9, versión de 32 bits	Java Runtime Environment 8, versión de 32 bits
Microsoft Internet Explorer 9, versión de 64 bits	Java Runtime Environment 8, versión de 64 bits

^{*2} Para Oracle Solaris 10.

^{*3} Para asignar el almacenamiento remoto como disco virtual a un dominio invitado, debe aplicarse esta SRU al dominio de servicio.

Tabla 2-11 Combinaciones de navegadores utilizados con XSCF Web y entornos de Java Runtime (continuación)

Navegador	Java Runtime Environment (*1)
Microsoft Internet Explorer 10 y 11	Java Runtime Environment 8, versión de 32 bits
Mozilla Firefox 10.0 a ESR 52, versión de 32 bits	Java Runtime Environment 8, versión de 32 bits
Modo Internet Explorer de Microsoft Edge (*2)	Java Runtime Environment 8, versión de 32 bits

^{*1} Google Chrome, Microsoft Edge (con el modo Internet Explorer desactivado) y Mozilla Firefox ESR 60 o posterior no son compatibles con los applets de Java. Inicie el XSCF Remote Storage Server con el comando Java desde un terminal.

Inicio del XSCF Remote Storage Server con el comando Java desde un terminal

El funcionamiento de XSCF Remote Storage Server se ha confirmado en las versiones de Java Runtime Environments que se muestran en Tabla 2-12.

No está planeado confirmar el funcionamiento de las versiones de Oracle Java SE posteriores a las enumeradas en esta tabla. Utilice Open Java Development Kit de aquí en adelante.

Tabla 2-12 Versiones de Java Runtime Environment cuyo funcionamiento se ha confirmado

Tipo	Versión
Oracle Java SE 8	8u201, 8u202, 8u221, 8u231, 8u241, 8u251, 8u261, 8u281, 8u311, 8u341
Oracle Java SE 11	11.0.4 a 11.0.16
Oracle Java SE 17	17.0.1 a 17.0.4
Open Java Development Kit	11.0.2, 12.0.1, 13.0.2, 14.0.1, 14.0.2, 15.0.2, 17.0.1, 17.0.4, 20.0.1, 21

Versión de XCP y Oracle Solaris compatible con la función Power Aware Dispatcher

Tabla 2-13 muestra la versión de XCP, de Oracle Solaris y de SRU/parche necesarios

^{*2} Tras instalar un programa de actualización de Microsoft Edge, es posible que no pueda iniciar el XSCF Remote Storage Server desde XSCF Web con el modo Internet Explorer. Inicie el XSCF Remote Storage Server con el comando Java desde un terminal.

para utilizar Solaris Power Aware Dispatcher con el ajuste de la función Power Aware Dispatcher (función PAD).

Tabla 2-13 Versión de XCP, Oracle Solaris y SRU/parche necesarios en que funciona Solaris Power Aware Dispatcher (PAD)

Versión de XCP	Versión SO
3040 o posterior	Oracle Solaris 11.4 o posterior Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.23.5.0 o posterior

Cuando se establece la operación de ahorro de energía en "performance" con el comando setpparmode, instale un SO que admita la función PAD en todos los dominios lógicos en la partición física.

Cómo obtener SRU/Parche/Oracle VM Server for SPARC para XCP y Oracle Solaris

Obtenga las versiones más recientes del firmware XCP y de SRU/parche/Oracle VM Server for SPARC para Oracle Solaris de las siguientes fuentes.

- Sitio global
 Póngase en contacto con su proveedor de soporte local para conseguir los archivos necesarios para la actualización.
- Sitio japonés
 Los clientes que se han suscrito a SupportDesk pueden obtener los archivos de la Web de SupportDesk.

Notas sobre la memoria

Notas sobre el montado de la memoria

La memoria montable varía según el Fujitsu Product ID. Consulte "3.1 Especificaciones del servidor" en la *Guía rápida Fujitsu SPARC M12*.

Al adquirirlo, compruebe que los módulos de la memoria pueden montarse en el servidor correspondiente.

Notas sobre las DIMM de 64 GB para los modelos SPARC M12-1 (Fujitsu Product ID SPNAAAA1xx) y SPARC M12-2/M12-2S (16 ranuras de memoria)

Antes de realizar cualquiera de las siguientes tareas, actualice el firmware XCP existente del sistema a XCP 3050 o superior:

- Adición de DIMM de 64 GB (incluidos los cambios a las DIMM de 64 GB para expandir la capacidad)
- Adición de un módulo de CPU (unidad de memoria superior de CPU (CMUU)) con DIMM de 64 GB montadas
- Adición de SPARC M12-2S con DIMM de 64 GB montadas, en una configuración de bloques funcionales

Nota - Las notas anteriores también se aplican al traslado de las DIMM de 64 GB al sistema actual desde otro sistema.

Notas sobre la combinación de diferente hardware

Notas sobre la expansión del módulo de CPU para el SPARC M12-2/M12-2S

Solo el módulo de CPU con 16 ranuras de memoria puede añadirse al SPARC M12-2/M12-2S con 16 ranuras de memoria.

Solo el módulo de CPU con 24 ranuras de memoria puede añadirse al SPARC M12-2/M12-2S con 24 ranuras de memoria.

Notas sobre una configuración 2BB o más grande con el SPARC M12-2S

- El SPARC M12-2S (Fujitsu Product ID SPNCCAA1xx) y el SPARC M12-2S (Fujitsu Product ID SPNCCAA2xx) pueden mezclarse. El SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNCCAA3xx) y el SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNCCAA4xx) no pueden mezclarse.

Para obtener más información, consulte "3.1 Especificaciones del servidor" en la *Guía rápida Fujitsu SPARC M*12.

Para añadir un SPARC M12-2S (24 ranuras de memoria) a un sistema SPARC M12-2S (16 ranuras de memoria) con XCP 3080 o anterior, es necesario actualizar primero el firmware XCP del sistema actual a XCP 3090 o posterior.
 Cuando actualice el firmware XCP con la partición física encendida, es necesario apagar la partición física (detener el sistema) y volver a encenderla para completar la actualización del firmware CMU.

Obtención de la utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2

La utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) (en adelante, "utilidad SAS2IRCU") de Broadcom Limited incluye el comando sas2ircu. Para utilizar este comando con el fin de configurar y gestionar volúmenes RAID del sistema, puede obtener la utilidad SAR2IRCU y la documentación en el siguiente sitio web:

https://www.broadcom.com/site-search?q=sas2ircu

El copyright de la utilidad de configuración de RAID integrada SAS-2 (SAS2IRCU) pertenece a Broadcom Limited y/o sus filiales.

Utilice la versión 14.00.00.00 o posterior de la utilidad SAS2IRCU.

Para obtener más información sobre cómo usar la utilidad SAS2IRCU y otros detalles, consulte la *SAS-2 Integrated RAID Configuration Utility User Guide* que se proporciona en el mismo sitio web.

Capítulo 3

Información sobre XCP

En este capítulo se proporciona información relacionada con XCP.

- Información más reciente sobre XCP
- Versiones de firmware XCP e información de soporte
- Notas y restricciones
- Problemas con XCP y soluciones

Información más reciente sobre XCP

Para obtener información sobre las versiones XCP correspondientes al hardware, consulte "Tabla 2-1 XCP, unidad de expansión PCI y Oracle Solaris compatibles con los sistemas SPARC M12".

Información más reciente sobre XCP 4040

En esta sección se describen los cambios principales en XCP 4040. Esta versión de XCP modifica el firmware XSCF.

Nota - Una vez completada la actualización del firmware, puede que sea necesario apagar y volver a encender la partición física.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP" en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Se han mejorado los defectos del firmware XCP (RTIF2-211015-003, RTIF2-230919-001, RTIF2-230919-003, RTIF2-230919-005).

Información más reciente sobre XCP 3130

En esta sección se describen los cambios principales en XCP 3130. Esta versión de XCP modifica el firmware XSCF.

Nota - Una vez completada la actualización del firmware, puede que sea necesario apagar y volver a encender la partición física.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP" en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Se han mejorado los defectos del firmware XCP (RTIF2-211015-003, RTIF2-230919-001, RTIF2-230919-003, RTIF2-230919-005).

Versiones de firmware XCP e información de soporte

En la siguiente tabla se enumera información sobre las versiones de firmware XCP y las versiones de firmware CMU publicadas para los sistemas SPARC M12.

Tabla 3-1 Versiones de firmware XCP (XCP 4xxx) e información de soporte

Versión de XCP	Información principal de soporte	Versión CMU (*1)(*2)
XCP 4040	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2- 211015-003, RTIF2-230919-001, RTIF2-230919-003, RTIF2-230919-005)	04.02.0000
XCP 4030	 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-230301-001) Fin de la compatibilidad de las claves de host de DSA y las claves públicas de usuario de DSA para la conexión SSH Cambio del protocolo de cifrado por defecto para el agente SNMPv3 por el Advanced Encryption Standard (AES) 	04.02.0000
XCP 4020	 Compatibilidad de SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA4xx/SPNBBAA4xx/SPNCCAA4xx) Registro del certificado por defecto del sistema para el inicio verificado de Oracle Solaris 11.4 Adición de una entrada de registro de error para un error de combinación de hardware (XSCFU/CMUL/MBU) 	04.02.0000
XCP 4011	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-220404-001, RTIF2-220408-001, RTIF2-220408-03, RTIF2-220411-02, RTIF2-220712-001)	04.01.0001

Tabla 3-1 Versiones de firmware XCP (XCP 4xxx) e información de soporte (continuación)

Versión de XCP	Información principal de soporte	Versión CMU (*1)(*2)
XCP 4010	SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA3xx/ SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx) compatible	04.01.0000

^{*1} El comando version -c xcp -v puede comprobar las versiones del firmware XSCF y del firmware CMU actualmente aplicadas al sistema.

Cuando se actualice la versión del firmware CMU, apague la alimentación de la partición física y, a continuación, vuelva a encenderla para completar la actualización del firmware CMU. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

Tabla 3-2 Versiones de firmware XCP (XCP 3xxx) e información de soporte

Versión de XCP	Información principal de soporte	Versión CMU (*1)(*2)			
XCP 3130	23130 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2- 211015-003, RTIF2-230919-001, RTIF2-230919-003, RTIF2-230919-005)				
XCP 3120	 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-230301-001) Fin de la compatibilidad de las claves de host de DSA y las claves públicas de usuario de DSA para la conexión SSH Cambio del protocolo de cifrado por defecto para el agente SNMPv3 por el Advanced Encryption Standard (AES) 	03.11.0001			
XCP 3112	 Registro del certificado por defecto del sistema para el inicio verificado de Oracle Solaris 11.4 Adición de una entrada de registro de error para un error de combinación de hardware (XSCFU/CMUL/MBU) 	03.11.0001			
XCP 3111	Corrección de problemas de firmware XCP (RTIF2-220404-001, RTIF2-220408-001, RTIF2-220411-02, RTIF2-220712-001)	03.11.0001			
XCP 3110	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-211015-001)	03.10.0000			
XCP 3100	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-200528-001, RTIF2-201109-028, RTIF2-201109-029, RTIF2-210203-002, RTIF2-210204-002, RTIF2-210204-004, RTIF2-210506-003)	03.10.0000			
XCP 3090	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-200423-001, RTIF2-200515-001, RTIF2-200518-001, RTIF2-200518-003, RTIF2-200528-002, RTIF2-200805-001)	03.09.0000			
XCP 3080	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-191223-001)	03.07.0000			
XCP 3071	Correcciones de seguridad (RTIF2-190903-002)	03.07.0000			

^{*2} Una vez completada la actualización del firmware, puede que sea necesario apagar y volver a encender la partición física.

 Tabla 3-2
 Versiones de firmware XCP (XCP 3xxx) e información de soporte (continuación)

Versión de XCP	Información principal de soporte	Versión CMU (*1)(*2)		
XCP 3070	 Compatibilidad de los cables de barra transversal (eléctricos) para conexiones directas entre chasis en configuraciones de hasta 4BB Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2- 190716-002, RTIF2-201106-001) 	03.07.0000		
XCP 3060	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2- 210118-019, RTIF2-181211-001, RTIF2-181211-002, RTIF2-181211-003)	03.05.0002		
XCP 3053	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-180914-001, RTIF2-180926-001)	03.05.0002		
XCP 3052	,			
XCP 3051	Correcciones de seguridad (RTIF2-180403-002)	03.05.0001		
XCP 3050	 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-210118-012, RTIF2-210118-013, RTIF2-210118-014, RTIF2-210118-015, RTIF2-210118-016, RTIF2-210118-017, RTIF2-210118-018) Compatibilidad del comando showdateinfo(8) para comprobar la hora antes de que se inicie una partición física Corrección de un problema relacionado con las DIMM de 64 GB (RTIF2-180214-001) Correcciones de seguridad (RTIF2-180525-002) 	03.05.0000		
XCP 3040	 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-201106-002, RTIF2-201106-003, RTIF2-201106-005, RTIF2-201106-006, RTIF2-210118-009, RTIF2-210118-010, RTIF2-210118-011, RTIF2-210209-008) Compatibilidad con la función Power Aware Dispatcher (PAD) El número máximo de unidades de expansión PCI conectadas ha aumentado a ocho (SPARC M12-2/M12-2S). 	03.04.0000		
XCP 3030	 Compatibilidad con SPARC M12-1 Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-210118-003, RTIF2-210118-004, RTIF2-210118-005, RTIF2-210118-006, RTIF2-210118-007, RTIF2-210118-008) Correcciones de seguridad (RTIF2-171013-002) 	03.03.0000		
XCP 3022	Corrección de los problemas de firmware XCP (RTIF2-170517-001)	03.02.0002		

Tabla 3-2 Versiones de firmware XCP (XCP 3xxx) e información de soporte (continuación)

Versión de XCP	Información principal de soporte	Versión CMU (*1)(*2)
XCP 3021	Compatibilidad con SPARC M12	03.02.0000

^{*1} El comando version -c xcp -v puede comprobar las versiones del firmware XSCF y del firmware CMU actualmente aplicadas al sistema.

Notas y restricciones

En esta sección se describen notas y restricciones conocidas en esta edición.

Notas sobre el inicio verificado

Para XCP 4011 o anterior y XCP 3111 o anterior, antes de ejecutar el inicio verificado en el dominio de control que ejecuta Oracle Solaris 11.4, registre y active un certificado para Oracle Solaris 11.4 (/etc/certs/elfsign/Oracle_Solaris_2017.pem) como un certificado de usuario con el XSCF. Para obtener información sobre los procedimientos para registrar y activar un certificado de usuario, consulte "14.8.10 Registro de un certificado de clave pública X.509" y "14.8.11 Habilitación y deshabilitación de un certificado de clave pública X.509 registrado" en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Notas sobre el servicio de mantenimiento remoto

Nota - Enhanced Support Facility (ESF) y Remote Customer Support System (REMCS) solo son compatibles con SPARC M12 vendidos en Japón por Fujitsu.

En esta sección se describen notas cuando se utiliza el servicio de mantenimiento remoto. Consulte *Enhanced Support Facility User's Guide for REMCS* para ver cómo definir y usar REMCS.

Antes de configurar el servicio de mantenimiento remoto

Para usar el servicio de mantenimiento remoto con SPARC M12, debe realizar ajustes para la función del agente REMCS utilizando XSCF Web. Además, el agente REMCS usa información de huso horario de XSCF. Haga los ajustes siguientes con antelación

^{*2} Una vez completada la actualización del firmware, puede que sea necesario apagar y volver a encender la partición física.

Cuando se actualice la versión del firmware CMU, apague la alimentación de la partición física y, a continuación, vuelva a encenderla para completar la actualización del firmware CMU. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte "Capítulo 16 Actualización del firmware XCP" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

mediante el XSCF shell:

- Ajuste necesario para usar XSCF Web, como habilitar el ajuste HTTPS
- Ajuste del huso horario de XSCF

Después de completar los ajustes anteriores, realice ajustes para la función de agente REMCS utilizando XSCF Web.

Para obtener más información sobre los ajustes de XSCF Web y del huso horario, consulte la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Huso horario para la función de agente REMCS

El agente REMCS utiliza el huso horario establecido actualmente para el sistema. Por este motivo, cuando cambie el huso horario del sistema con XSCF, defina otra vez la programación de conexión periódica para actualizar la información del centro REMCS.

Notas sobre SNMP

- En XCP 4030 y XCP 3120, para utilizar el agente SNMPv3, el protocolo de cifrado por defecto se ha cambiado por motivos de seguridad por el Advanced Encryption Standard (AES). Cuando se utilice el Data Encryption Standard (DES) como protocolo de cifrado, le recomendamos cambiar el ajuste a AES.
- Cuando se utiliza el agente SNMPv3, después de configurar el protocolo de autenticación y el protocolo de cifrado usando el comando setsnmp(8), asegúrese de configurar la información de administración del User-based Security Model (USM) [Modelo de seguridad basado en el usuario] usando el comando setsnmpusm(8) y la información de administración del View-based Access Control Model (VACM) [Modelo de control de acceso basado en vista] usando el comando setsnmpvacm(8). Se requiere la especificación del protocolo de autenticación y del protocolo de cifrado en el proceso de configuración del agente SNMPv3. Además, la contraseña, configurada cuando se ejecutan los comandos setsnmp(8) y setsnmpusm(8), también será necesaria.
- Si un servidor, en el que no se esté ejecutando el administrador SNMP, está registrado como el inform trap host de SNMPv3, puede que la ejecución de los comandos setsnmp(8), setsnmpusm(8) o setsnmpvacm(8) genere el mensaje "Agent restart failed". Este mensaje aparece cuando existe alguna anomalía en el reinicio del agente SNMP, pero, como el agente SNMP funciona correctamente, aunque aparezca esta mensaje, el sistema no se verá afectado. Registre el trap host después de que se haya iniciado el administrador SNMP.
- Si el comando setsnmp(8) se ejecuta con el operando addtraphost o addv3traphost y el trap host se registra con un nombre de host compuesto por 16 o más caracteres, la dirección UDP del trap notificada al trap host se convierte en la dirección IP asignada a la XSCF-LAN (dirección IP física), en lugar de en la dirección IP de suplantación (dirección IP virtual). Este síntoma ocurre cuando se configura una dirección IP de suplantación.

 Si el nombre de host del trap host está compuesto por más de 16 caracteres,
 - Si el nombre de host del trap host está compuesto por más de 16 caracteres, registre el trap host con su dirección IP, no con su nombre de host.

[Solución]

Si ya se ha registrado un nombre de host con más de 16 caracteres, ejecute el comando setsnmp(8) con el operando remtraphost o remv3traphost para quitar el trap host y registrarlo de nuevo con la dirección IP.

 Cuando se haya registrado el trap host con el comando setsnmp(8), es posible que aparezca el siguiente mensaje.

```
iptables v1.4.7: host/network 'example.com' not found
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
```

Este mensaje indica que no se ha ejecutado la resolución de nombres para el nombre de host del host registrado.

Aunque el trap host se haya registrado correctamente, puede que los traps que no hayan sido notificados al trap host como nombre del trap host no se hayan resuelto.

Configure el servidor de nombres mediante la ejecución del comando setnameserver(8) y ejecute la resolución de nombres para el host de destino.

Notas sobre la seguridad de la capa de transporte (TLS)/la capa de sockets seguros (SSL)

Por motivos de seguridad, no puede utilizar SSL 3.0. De igual manera, XCP 4011 y XCP 3111 ya no pueden utilizar la seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.0 o 1.1. Utilice TLS 1.2 o posterior.

Notas sobre SSH

- Por motivos de seguridad, XCP 4030 y XCP 3120 ya no pueden utilizar las claves de host de DSA y las claves públicas de usuario de DSA para la conexión SSH. Utilice las claves de host de RSA como claves de host. Si ha registrado una clave pública de usuario de DSA, vuelva a registrarla como una clave pública de usuario de RSA.
- Corrección de seguridad de OpenSSL (RTIF2-201109-029) en XCP 3100. Esta corrección cambia la visualización "Fingerprint:" del comando showssh. En XCP 3100 o posterior, se muestran "SHA256" y "no comment". No se muestra el nombre de la ruta del archivo.

Para obtener información detallada sobre el comando showssh(8), consulte el *Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual* de la versión de XCP que esté utilizando.

[Ejemplo de visualización]

- XCP 3100 o posterior

```
RSA key:
:
Fingerprint:
2048 SHA256:jKM3wOwUOnQUX6LRWS5+3ji7f2ji7cN5naaDhCUQufw no comment (RSA)
DSA key:
:
Fingerprint:
1024 SHA256:weptlraZ1EyZ4t4vbwX9zBR36REvQteyVq/Z/E3fR6M no comment (DSA)
```

- XCP 3090 o anterior

```
RSA key:
:
Fingerprint:
1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
DSA key:
:
Fingerprint:
1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
```

- Por motivos de seguridad, XCP 3090 no puede utilizar algunos de los algoritmos de cifrado que se emplean en la conexión SSH.
 Si la conexión SSH falla, actualice el servidor y el cliente de destino de la conexión SSH, o bien cambie su configuración.
 - Algoritmos de cifrado que no pueden utilizarse para la conexión SSH con XCP 3090 o posterior

```
aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc
```

 Algoritmos de cifrado que pueden utilizarse para la conexión SSH con XCP 3090 o posterior

```
aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr
```

Restricciones y notas sobre la operación de ahorro de energía

Anterior a XCP 3040

El valor "performance" no se admite en la opción -m powermgmt_policy de la operación de ahorro de energía que se ajusta con el comando setpparmode. Especifique o bien "disabled" (deshabilitar), que es el valor predeterminado, o "elastic" (habilitar).

XCP 3040 o posterior

 Cuando actualice el firmware desde XCP 3040 o anterior a XCP 3040 o posterior Cuando se especifica el valor "performance" para la opción -m powermgmt_ policy de la operación de ahorro de energía que se establece con el comando setpparmode, cambie lo siguiente en el comando setpparmode. Cambie la opción -m pad para la función Power Aware Dispatcher (función PAD) de "off" (deshabilitado) a "on" (habilitado) para utilizar Solaris Power Aware Dispatcher.

Nota - Si se cambia el ajuste de la función PAD, la configuración de dominio lógico pasa a ser la predeterminada de fábrica. A continuación, es necesario reconfigurar el dominio lógico. Guarde previamente la información de configuración en un archivo XML.

Cuando el firmware aplicado en fábrica es XCP 3040 o posterior
 El ajuste predeterminado de la opción -m pad es "on" (habilitado).
 No es necesario cambiar el valor de la opción -m pad.

Notas sobre los husos horarios

- Los husos horarios (nombres de regiones/lugares) compatibles con XSCF se pueden cambiar para ser compatibles con la información más reciente sobre husos horarios.
 - Si hay cualquier huso horario establecido previamente que el sistema ya no pueda utilizar, XSCF cambia esta zona horaria que ya no se puede utilizar por su horario universal coordinado (UTC) y comienza a funcionar en UTC.
 - Si el huso horario establecido funciona en UTC, ejecute el comando settimezone -c settz -a y compruebe los husos horarios que se pueden establecer. Si la lista de husos horarios no cuenta con un huso horario establecido, establézcalo de nuevo.
- En un sistema que utiliza el horario de verano, supongamos que la hora actual en el horario de verano se cambia mediante el comando setdate -s a menos de una hora respecto al final del horario de verano. Entonces, la hora ajustada estará fuera del horario de verano (es decir, en horario de invierno).
 En el siguiente ejemplo, se intenta ajustar la hora local a 1:40 del 31 de octubre (JDT) durante el horario de verano, pero el horario de verano acaba a las 2:00 del 31 de octubre. El resultado es que la hora se ajusta a la hora de verano de las 1:47 del 31 de octubre (JST).

```
XSCF> showdate
Fri Oct 31 01:20:00 JDT 2014
XSCF> setdate -y -s 103101402014.00
Fri Oct 31 01:40:00 JST 2014
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y
   Thu Oct 30 16:40:00 UTC 2014
:
Omitido (XSCF automáticamente reiniciado)

XSCF> showdate
Fri Oct 31 01:47:16 JST 2014
```

Para ajustar la hora dentro del periodo inmediatamente anterior o posterior al horario de verano, ejecute el comando setdate -u y ajuste la hora en UTC.

Notas sobre el almacenamiento remoto

- Los applets de Java no podrán utilizarse una vez se instale la actualización para Oracle Java SE 8 de abril de 2019 o una posterior. Como consecuencia, el XSCF Remote Storage Server no se podrá iniciar desde XSCF Web. Incluso en un entorno en el que no pueda utilizar los applets de Java, puede iniciar el XSCF Remote Storage Server con el comando Java desde un terminal mediante el siguiente procedimiento.
 - 1. Descargue el archivo de almacenamiento para el XSCF Remote Storage Server. Puede obtener este archivo de almacenamiento desde el sitio de descarga del firmware XCP.
 - Este archivo de almacenamiento es compatible entre los sistemas SPARC M12 y SPARC M10. En ambos modelos puede utilizar el archivo con todas las versiones de firmware XCP compatibles con la función de almacenamiento remoto.
 - 2. Extraiga el archivo de almacenamiento para el XSCF Remote Storage Server en el terminal.
 - 3. Ejecute el siguiente comando en el directorio en el que se ha extraído el archivo de almacenamiento.

Especifique la ruta de ejecución de java.exe en función del entorno utilizado. El siguiente ejemplo muestra el inicio del XSCF Remote Storage Server mediante Oracle Java SE en "C:\rdvd", donde se ha extraído el archivo de almacenamiento. Ejemplo:

C:\rdvd>"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\java.exe" -esa -cp rdvd_client.jar;lib* com. fujitsu.m10.rdvd.gui.GUIMain

El XSCF Remote Storage Server se inicia y aparece la pantalla [XSCF Remote Storage Server]. Puede seleccionar el medio en la pantalla [XSCF Remote Storage Server].

Los pasos a seguir una vez aparezca la pantalla [XSCF Remote Storage Server] son los mismos que al iniciar el XSCF Remote Storage Server desde XSCF Web. Para obtener más información, consulte "4.6 Uso del almacenamiento remoto" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

- Estas notas se aplican cuando se utiliza Java Runtime Environment 8 Update 45 y, como se describe a continuación, cuando se utiliza un script de configuración automática de proxy (archivo PAC) en la configuración de la red de Java o por el navegador en uso. En este caso, aparecerá el mensaje "The application cannot be run.", "Failed to validate certificate. The application will not be executed.", o aparece otro mensaje, y puede que XSCF Remote Storage Server falle al arrancar.
 - -- Cuando se selecciona [Use browser settings] en la configuración de red de Java
 - Para Internet Explorer

Se selecciona la casilla [Usar scripts de configuración automática] en [Herramientas] - [Opciones de Internet] - [Conexiones] - [Configuración de

LAN].

- Para Firefox

Se selecciona [URL de configuración automática de proxy] en [Herramientas] - [Opciones] - [Avanzado] - [Red] - [Configuración].

-- Se selecciona [Use automatic proxy configuration script] en la configuración de red de Java.

Para solucionar este problema, vaya a la pantalla [Java Control Panel], seleccione [General] - [Network Settings] - [Use proxy server] y cambie la configuración de red de Java.

- Si se conecta el almacenamiento remoto mediante VPN (red privada virtual) u otra red en la que se aplique traducción de dirección, aparece el mensaje de error "iscsiadm: no records found!" y se deshabilita la conexión.
 No conecte almacenamiento remoto mediante una VPN u otra red en la que se aplique traducción de dirección.
- El almacenamiento remoto no puede conectarse aunque un terminal tenga más de una conexión de red.

En este caso, se puede conectar un terminal al almacenamiento remoto si desactiva los dispositivos de red en el terminal que no se utilizan para la conexión XSCF-LAN.

Asimismo, si la función Hyper-V está habilitada en Windows, podría generarse un adaptador de red virtual automáticamente. Por lo tanto, el almacenamiento remoto no puede conectarse aunque solo haya un dispositivo de red físico.

Restricciones de auditoría

- La función de transferencia de archivo de registro del registro de auditoría mediante el comando setaudit archive y el comando setaudit disable no es compatible actualmente.
- En el comando setaudit, use la sobreescritura (opción "count") con el valor predeterminado en la directiva de escritura de la traza de auditoría. Al especificar "count" o "suspend" se invoca el mismo comportamiento que al especificar "count".

Notas sobre la reconfiguración dinámica de particiones físicas

- Supongamos que va a añadir o a eliminar un bloque funcional (PSB) mediante la reconfiguración dinámica de particiones físicas. Antes de ejecutar el comando addboard(8) o deleteboard(8), ejecute el comando showhardconf(8) para confirmar que [Status] es "Normal" en todos los XBBOX#xx y BB#xx.
- Supongamos que utiliza la función de reconfiguración dinámica y ejecuta el comando addboard(8) o deleteboard(8) con una placa de sistema (PSB) especificada para añadir o eliminar un bloque funcional. En este caso, durante el procesamiento, no ejecute el comando rebootxscf o switchscf, reinicie el XSCF desde XSCF Web o

- conmute el XSCF entre maestro/suplente. Si realiza esta operación, el procesamiento de DR terminará de forma anómala y, además, podría colgarse Oracle Solaris en una participación física en ejecución, podría ocurrir un fallo de hardware, las particiones físicas podrían detenerse de forma anómala y podría ser necesario el reemplazo de partes.
- Si un dominio lógico en el estado OpenBoot PROM está situado en la partición física, al reconfigurar dinámicamente la partición física, el proceso termina con un error. Ejecute la reconfiguración dinámica de la partición física después de cambiar el dominio lógico a cualquiera de los siguientes estados: estado donde se esté ejecutando Oracle Solaris, estado ligado o estado inactivo.

Notas sobre OpenBoot PROM

- Si ejecuta el comando sendbreak(8) después de que aparezca el letrero de OpenBoot PROM pero antes de que se complete el arranque de OpenBoot PROM, se muestra el siguiente mensaje de error. En este caso, el comando boot no puede ejecutarse.
 - FATAL: OpenBoot initialization sequence prematurely terminated.
 - En este caso, establezca la variable de entorno OpenBoot PROM auto-boot? en falso en la línea de comandos y, a continuación, ejecute el comando reset-all. Cuando se reinicia OpenBoot PROM, establezca auto-boot? en verdadero y ejecute el comando boot.
- Cuando utilice el comando setpparparam(8) del firmware XSCF para definir una variable de entorno OpenBoot PROM, como nvramrc, el número máximo de caracteres que puede establecerse es 254.
 Si desea definir una cadena de 255 o más caracteres en una variable de entorno OpenBoot PROM, como nvramrc, hágalo en el entorno de OpenBoot PROM o de Oracle Solaris. Tenga en cuenta que, sin embargo, el número máximo de caracteres es 1024.
- Los alias de dispositivo de OpenBoot PROM disco y red no se crean para discos y dominios lógicos de Oracle VM Server for SPARC a los que no se ha asignado ninguna red. Para ejecutar inicio desde disco o inicio desde red especificando el disco o la red del alias del dispositivo, defina los alias de dispositivo de disco y red usando el comando nvalias de OpenBoot PROM.
- Supongamos que el valor de la variable de entorno multipath-boot? de OpenBoot PROM es verdadero; se ejecuta el comando boot -L para visualizar entornos de arranque (BE) del grupo raíz. A continuación, después de que se seleccione un entorno de arranque del menú interactivo mostrado, el sistema no devuelve el indicador ok, sino que se reinicia OpenBoot PROM.
 El número de reinicios depende del dispositivo de inicio de la variable de entorno
 - El número de reinicios depende del dispositivo de inicio de la variable de entorno de OpenBoot PROM. OpenBoot PROM se reinicia tantas veces como dispositivos configurados existan y, posteriormente, se visualiza el mensaje "ERROR: All device paths in boot-device have failed." y vuelve a aparecer la línea de comandos.
 - Para evitar este problema, ajuste el valor de la variable de entorno multipath-boot? de OpenBoot PROM a falso antes de ejecutar el comando boot -L command o ejecute el comando boot *device_path* -L.

Notas sobre el mantenimiento de la unidad de memoria CPU, la unidad de placa base, la unidad XSCF, el backplane PSU o la unidad backplane de barra transversal

Nota sobre la corrección de la hora (1) Después de la sustitución de la unidad XSCF y de la tarjeta SD, y después de que el sistema haya estado en funcionamiento durante mucho tiempo, el reinicio del XSCF seguido por el arranque de la PPAR puede provocar que la hora de Oracle Solaris se cambie.

Este problema sucede cuando se dan todas las condiciones siguientes:

- Sustitución de la unidad XSCF y la tarjeta SD
- Sistema: SPARC M12-2 (configuración de chasis único) o SPARC M12-2S (configuración de chasis único).

Para evitar este problema, asegúrese de realizar el siguiente procedimiento después de sustituir la unidad XSCF y la tarjeta SD.

[Solución]

- Si la configuración del cliente NTP para el XSCF está desactivada (predeterminado) Ejecute el comando setdate para establecer la hora del XSCF a la hora actual. En el siguiente ejemplo, se configura la hora del XSCF como 2017/3/25 12:00:00.

```
XSCF> setdate -s 032512002017.00
```

Después de configurar la hora, el XSCF se reinicia automáticamente.

- Si la configuración del cliente NTP para el XSCF está activada
 - 1. Ejecute el comando showlogs event para comprobar si la hora del XSCF y la hora del servidor NTP se sincronizan correctamente.

Si hay varios registros de eventos registrados, consulte el último registro de eventos.

```
XSCF> showlogs event -rM

Date Message

Mar 25 11:45:31 JST 2017 NTP service found NTP server to synchronize.
```

Cuando aparece "NTP service found NTP server to synchronize." la hora se ha sincronizado correctamente. En ese caso, no son necesarios los siguientes pasos.

2. Ejecute el comando setntp para deshabilitar temporalmente la función de cliente NTP del XSCF.

XSCF> setntp -s client -c disable

3. Reinicie el XSCF.

XSCF> rebootxscf -a

4. Ejecute el comando setdate para ajustar la hora del XSCF a la hora actual.

En el siguiente ejemplo, se configura la hora del XSCF como 2017/3/25 12:00:00.

XSCF> setdate -s 032512002017.00

Después de configurar la hora, el XSCF se reinicia automáticamente.

Ejecute el comando setntp para volver a habilitar la función de cliente NTP del XSCF.

XSCF> setntp -s client -c enable

6. Reinicie el XSCF.

XSCF> rebootxscf -a

Nota - Incluso si la hora del XSCF y el servidor NTP no se sincronizan y aparece el siguiente mensaje, esta solución se ha completado.

XSCF> showlogs event -rM

Date Message

Mar 25 12:15:31 JST 2017 NTP service failed to reach appropriate NTP server.

 Nota sobre la corrección de la hora (2)
 Debido al problema notificado en RTIF2-170224-036, la hora de Oracle Solaris puede cambiar al arrancar la PPAR.

Para evitar este problema, asegúrese de realizar el siguiente procedimiento después del mantenimiento.

Nota - Antes de realizar el procedimiento en "Nota sobre la corrección de la hora (2)," compruebe si se cumplen las condiciones de la "Nota sobre la corrección de la hora (1)." Si se cumplen, realice primero el procedimiento en la "Nota sobre la corrección de la hora (1)."

[Solución]

- 1. Ejecute el comando showdateinfo(8) para comprobar los horarios del dominio de control y del dominio invitado.
 - Para XCP 3050 o posterior

Compruebe los horarios del dominio de control y del dominio invitado. Si los horarios son correctos, los siguientes pasos no son necesarios.

Si los horarios no son correctos, vaya al paso 2.

- Para XCP 3040 o anterior

Vaya al paso 2 ya que no es posible comprobar los horarios con el comando showdateinfo(8).

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> showdateinfo -p 0
PPAR-ID : 0
config name : 10 guest config
XSCF information:
 XSCF
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
Logical domains information:
 primary
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 0
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 1
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 2
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
XSCF>
```

Nota - Los horarios del dominio de control y del dominio invitado se muestran usando la zona horaria de XSCF.

2. Especifique "false" en la variable auto-boot? del entorno OpenBoot PROM y ejecute el comando setpparparam(8) para desactivar la función autoboot del dominio de control. Ejecute también el comando setpparmode(8) para desactivar el arranque de los dominios invitados.

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? false" -y
XSCF> setpparmode -p 0 -m guestboot=off
```

3. Ejecute el comando poweron(8) para encender la partición física de destino.

```
XSCF> poweron -p 0 -y
```

4. Ejecute el showdomainstatus -p 0 -g primario y confirme que "OpenBoot Running" aparece en Status.

Ejecute el comando console(8) para cambiar a la consola de dominio de control.

```
XSCF> console -p 0 -y
:
Omitido
{0} ok
```

 Ejecute el comando boot -s para iniciar Oracle Solaris en modo de usuario único.

```
{0} ok boot -s
```

7. Ejecute el comando date de Oracle Solaris para establecer el horario del dominio de control.

Ejemplo: configuración de 12:20:00 el 25 de marzo de 2017

```
primary# date 0325122017.00
```

Nota - Ejecute el comando showdate(8) para visualizar la hora del XSCF y confirme que la hora del dominio de control de la partición física de destino coincida con la hora del XSCF.

8. Cambie al modo multiusuario.

```
primary# exit
```

 Para una configuración de dominios lógicos, ajuste la hora correcta para los dominios invitados.

Para más información sobre cómo comprobar una configuración de dominios lógicos, consulte [Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica].

Realice el siguiente procedimiento en cada dominio invitado para configurar la hora.

a. Verifique el valor CONS del dominio invitado.

```
primary# 1dm list-domain

NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL NORM UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 3968M 0.2% 0.1% 18h 37m

guest bound ----- 5000 8 2G
```

b. Desactive la función autoboot del dominio invitado.

```
primary# ldm set-variable auto-boot?=false guest
```

c. Inicie el dominio invitado.

```
primary# ldm start-domain guest
```

d. Abra la consola del dominio invitado.

```
primary# telnet localhost 5000
:
{0} ok
```

e. Ejecute el comando boot -s para iniciar Oracle Solaris en modo de usuario único.

```
{0} ok boot -s
```

f. Ejecute el comando date de Oracle Solaris para establecer la hora del dominio invitado.

Ejemplo: configuración de 12:30:00 el 25 de marzo de 2017

```
quest# date 0325123017.00
```

g. Cambie al modo multiusuario.

```
guest# exit
```

h. Si el dominio invitado es un cliente NTP, ejecute el comando ntpq -np y confirme la sincronización con el servidor NTP.

El asterisco ("*") al principio de una línea indica que el servidor NTP en la columna "remote" está sincronizado con el dominio invitado.

guest# while [1 remote]; do ntpq -np; refid	-			reach	delay	offset	jitter
*203.0.113.156 remote	203.0.113.70 refid	_			-	0.458 delay		7.243 jitter
*203.0.113.156 remote	203.0.113.70 refid	_				0.478 delay	1.487 offset	
*203.0.113.156 ^C guest#	203.0.113.70	4	===== u 35	===== 64	17	0.450	2.164	5.077

i. Si es necesario, vuelva a activar la función autoboot del dominio invitado.

```
primary# ldm set-variable auto-boot?=true guest
```

10. Si es necesario, vuelva a activar las funciones que se desactivaron en el paso 1.

Para la función autoboot del dominio de control, especifique true en la variable

auto-boot? del entorno OpenBoot PROM y ejecute el comando setpparparam(8) para volver a activar la función. Para iniciar los dominios invitados, ejecute el comando setpparmode(8) para volver a activarlo.

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> setpparparam -p 0 -s bootscript "setenv auto-boot? true" -y
XSCF> setpparmode -p 0 -m questboot=on
```

11. Para una configuración del dominio lógico, guarde la información de configuración de dominio lógico.

Para más información sobre cómo comprobar una configuración de dominios lógicos, consulte [Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica].

Ejemplo: guardado de la información de configuración del dominio lógico bajo el nombre de "config A"

```
primary# ldm list-domain -1
Omitido
primary# ldm list-spconfig
Omitido
primary# ldm remove-spconfig config A
primary# ldm add-spconfig config A
```

Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica]

Puede comprobar si la configuración es un configuración de dominio lógico con el comando showdomainconfig.

(1) Configuración de dominios lógicos

Si a continuación se establece un valor distinto al predeterminado de fábrica, tal y como se indica con subrayado, se trata de una configuración de dominio lógico.

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID :0
Booting config
(Current) : config A
(Next) :config A
Index :1
config name :factory-default
domains :1
date created:-
Index :2
config_name :config_A
domains :1
date created: '2014-03-05 17:33:17'
```

(2) Configuración predeterminada de fábrica

Si a continuación se establece un valor predeterminado de fábrica, tal y como se indica con <u>subrayado</u>, no se trata de una configuración de dominio lógico sino de una configuración predeterminada de fábrica.

■ [SPARC M12-2S]

Supongamos que se sustituye la unidad de XSCF, o se añade el SPARC M12-2S o el cuadro de barra transversal, con la fuente de alimentación desconectada, sin utilizar el menú de mantenimiento. Entonces, está habilitada la sincronización automática de versiones de firmware entre bastidores.

Después de la sustitución o adición de componentes, si se muestra el mensaje "XSCF firmware update now in progress. BB#xx, please wait for XSCF firmware update complete." después de iniciar sesión en el XSCF maestro, el firmware XCP está en proceso de actualizarse automáticamente.

La sincronización automática de las versiones de firmware XCP puede confirmarse consultando el mensaje "XCP firmware version synchronization completed," que se muestra con el comando showlogs monitor, showlogs event o showmonitorlog.

No realice lo siguiente hasta que la actualización del firmware haya finalizado. Lo mismo se aplica con las operaciones de XSCF Web que se corresponden con los comandos XSCF.

- Apagar la alimentación de entrada
- Ejecutar los comandos poweron, testsb, diagxbu o reset, o pulsar el interruptor de encendido del panel de operación
- Ejecutar los comandos setdate, switchscf, rebootxscf, initbb, restoreconfig o restoredefaults, o pulsar el interruptor RESET del panel posterior
- Ejecutar el comando getflashimage -d
- Ejecutar el comando de actualización flashupdate -c
- Cuando se haya sustituido un componente en el siguiente procedimiento, no puede iniciarse la partición física (PPAR).
 - 1. Ejecute el comando restoredefaults -c factory.
 - Después de detenerse el XSCF, apague la fuente de alimentación (AC OFF) del sistema.
 - 3. Sustituya la unidad XSCF (XSCFU) sin sustituir la tarjeta SD.
 - 4. Active la alimentación de entrada (AC ON).

[Solución]

Sustituya el componente mediante el siguiente procedimiento.

- 1. Ejecute el comando restoredefaults -c factory.
- 2. Después de detenerse el XSCF, apague/encienda la fuente de alimentación (AC OFF/ON) y confirme que se haya iniciado el XSCF.
- 3. Sustituya la unidad XSCF (XSCFU).

[Cómo restaurar]

Restaure con el siguiente procedimiento:

- 1. Desactive la alimentación de entrada (AC OFF).
- 2. Vuelva a montar la tarjeta SD original que estaba montada en la unidad XSCF (XSCFU) cuando se ejecutó el comando restoredefaults -c factory.
- Encienda la alimentación de entrada (AC ON) y confirme que se haya iniciado el XSCF.
- 4. Desactive la alimentación de entrada (AC OFF).
- 5. Sustituya la tarjeta SD.
- 6. Active la alimentación de entrada (AC ON).

Notas sobre activación de CPU

- Si ejecuta el comando restoredefaults -c xscf, la información de la clave de activación de CPU se elimina no solo de la unidad XSCF sino también de la información de la copia de seguridad en el XSCF. Por otro lado, aunque ejecute el comando restoredefaults -c factory, no se elimina la información de la clave de activación de CPU.
 - Para inicializar todos los ajustes a valores predeterminados de fábrica, incluyendo la información de la clave de activación de CPU, utilice la opción de activación -c factory -r.
- La información de configuración de XSCF guardada mediante el comando dumpconfig(8) contiene información de activación de CPU y claves de activación de CPU.
 - Puede utilizar el comando restoreconfig(8) para restaurar la información de activación de CPU y las claves de activación de CPU que se guardaron con el comando dumpconfig(8).
 - Por lo tanto, si ha configurado la activación de CPU o ha registrado una clave de activación de CPU cuando configure los ajustes para el XSCF, por ejemplo, cuando configura una red o partición física (PPAR) de XSCF, recomendamos que guarde primero la información de activación de CPU y las claves de activación de CPU utilizando el comando dumpconfig(8). Para guardar y restaurar solo claves de activación de CPU, ejecute los comandos dumpcodactivation(8) y restorecodactivation(8) respectivamente. Tenga en cuenta, no obstante, que esa información de activación de CPU no se puede guardar ni restaurar. Use los comandos showcod(8) y setcod(8) para reconfigurar la activación de CPU.

Notas y restricciones sobre XSCF Web

Notas

(1) Común a los navegadores

Supongamos que selecciona el menú [XSCF] - [Setting] - [CoD Reservation] en XSCF Web y cambia el valor de configuración haciendo clic en el botón [Reserve CoD Resources] de la tabla [PPAR Usage and Reservation]. Si especifica un valor inferior al valor de configuración actual, aparece el siguiente cuadro de diálogo de mensaje de advertencia para confirmar que ha introducido el valor correcto.

PROC Permits assigned is less than current setting. Continue?

Haga clic en el botón [OK] para confirmar la configuración, y haga clic en el botón [Cancel] para cancelar la configuración.

(2) Google Chrome

Al utilizar XSCF Web en un entorno de Google Chrome, si selecciona un menú de [Logs] y hace clic en el botón [Search] justo después del inicio de sesión en XSCF, es posible que no aparezca una ventana emergente. En ese caso, acceda a otro menú de [Logs] y vuelva a intentar visualizarlo.

(3) Microsoft Edge

Si utiliza XSCF Web en un entorno de Microsoft Edge, pueden producirse los siguientes problemas. Tenga en cuenta que no se producen en el modo Internet Explorer.

- Tras agotarse el tiempo de espera de sesión como resultado de la inactividad en XSCF Web, si selecciona un menú de [Logs] y hace clic en el botón [Search] justo después de volver a iniciar sesión en XSCF, es posible que no aparezca una ventana emergente. En ese caso, acceda a otro menú de [Logs] y vuelva a intentar visualizarlo. Si la ventana emergente sigue sin aparecer, cierre el navegador y vuelva a intentar visualizarla.
- Puede que no se muestre un marco de tabla en [Status] [System Overview] del menú, en [Log Monitor] o en otra pantalla de monitorización. En ese caso, cierre el navegador y vuelva a intentar visualizarlo.
- Puede que un mensaje visualizado en la pantalla [Logs] [Console Log], la pantalla [Logs] [IPL Message Log] u otra pantalla sobresalga del marco de la tabla. En ese caso, cierre el navegador y vuelva a intentar visualizarlo.

(4) Firefox

Si utiliza XSCF Web en un entorno Firefox, el navegador puede preguntarle si guarda el ID de inicio de sesión y la contraseña cuando inicia sesión en XSCF. En este caso, no guarde el identificador de inicio de sesión y la contraseña. Si guarda el ID de inicio de sesión y la contraseña, los datos guardados pueden mostrarse en páginas web LDAP, SMTP y REMCS.

Configure alguno de los siguientes parámetros para desactivar la función para guardar ID de inicio de sesión/contraseña del navegador:

- Desactive la función de almacenamiento de ID de inicio de sesión/contraseña del navegador. Seleccione [Tools] - [Options] - pestaña [Security] y desactive [Remember passwords for sites] en [Passwords].
- Especifique el sitio como una excepción para el almacenamiento de ID de inicio de sesión y contraseña. Seleccione [Tools] [Options] pestaña [Security] y active [Remember passwords for sites] en [Passwords]. A continuación, haga clic en el botón [Never Remember Password for This Site] en el cuadro de diálogo para guardar ID y contraseña que aparece cuando inicia sesión en XSCF. Eso registra la dirección del XSCF en la lista [Exceptions] para guardar ID y contraseña, y el cuadro de diálogo para guardar ID y contraseña no aparece en posteriores inicios de sesión en XSCF.

Restricciones

(1) Común a los navegadores

Actualmente no hay revisiones conocidas.

(2) Firefox

Actualmente no hay revisiones conocidas.

Notas sobre actualización de firmware

- Actualice el firmware XCP 3xxx solo con el firmware XCP 3xxx. No aplique el firmware XCP 4xxx al firmware XCP 3xxx. Tenga en cuenta que XCP 3111 y posterior anula la importación del firmware XCP 4xxx. El firmware XCP 4xxx no se aplicará por error.
- [SPARC M12-2S]
 Si actualiza el firmware ejecutando el comando flashupdate(8) o utilizando XSCF
 Web, el tiempo de procesamiento depende del número de unidades SPARC
 M12-2S o cuadros de barra transversal que configuren el sistema.
- Un error descrito en "Problemas con XCP y soluciones" se puede producir durante la actualización del firmware. Si fuese el caso, realice las acciones descritas en las soluciones y vuelva a actualizar.

Notas cuando se conecta una unidad de expansión PCI

Si el comando ioxadm se utiliza para usar la unidad de expansión PCI, el mensaje
 "Operation was not successful." puede aparecer incorrectamente aunque el

comando haya sido correcto. Si ha utilizado el comando ioxadm para dicha operación, compruebe el estado de la FRU correspondiente utilizando el comando ioxadm -v list. Si se refleja el resultado de la operación, ignore este mensaje.

Ejemplo: Después de la sustitución activa de la PSU#0, se realizó una instrucción de encendido a la PSU#0. A continuación, apareció un mensaje de error, pero la operación se realizó correctamente, tal y como se indica con el subrayado siguiente.

```
XSCF> ioxadm -f poweron PCIBOX#4003/PSU#0
Operation was not successful.
XSCF> ioxadm -v list
XSCF>
Location
                            Type
                                     FW Ver Serial Num
                                                                  Part Num
   State
PCIBOX#4003/PSU#0
                            PSU
                                                   FEJD1212000556
CA01022-0750-D/
PCIBOX#4003/PSU#1
                            PSU
                                                   FEJD1212000552
CA01022-0750-D/
       On
 :
XSCF>
```

- Cuando se usa XSCF Web para actualizar el firmware de la unidad de expansión PCI, el mensaje "Sufficient privilege is not assigned to user." puede aparecer de forma errónea en la consola de XSCF Web aunque sí disponga de privilegios platadm. En ese caso, ignore este mensaje.
- [SPARC M12-1]

Si se ha añadido o retirado una unidad de expansión PCI, la configuración del dominio lógico de la participación física regresará a su estado predeterminado de fábrica la próxima vez que arranque el dominio de control.

Antes de la operación, guarde la información de configuración del dominio lógico de Oracle Solaris como un archivo XML.

La Tabla 3-3 indica qué información puede que sea necesario guardar/restaurar al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un sistema.

Tabla 3-3 Operaciones necesarias al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un sistema donde se aplique el firmware XCP 2044 o posterior

Unidad de expansión PCI conectada	Configuración actual de dominio	Reconstrucción de la configuración de Oracle VM Server for SPARC
No (añadir)	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
No (añadir)	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)

Tabla 3-3 Operaciones necesarias al añadir/retirar una unidad de expansión PCI en un sistema donde se aplique el firmware XCP 2044 o posterior (continuación)

Unidad de expansión PCI conectada	Configuración actual de dominio	Reconstrucción de la configuración de Oracle VM Server for SPARC
Sí (añadir/retirar)	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
Sí (añadir/retirar)	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)

Nota - Ejecute el comando -x ldm list-constraints -x para guardarla en un archivo XML, y el comando ldm init-system -i para restaurarla desde un archivo XML. Para conocer el procedimiento en detalle, consulte "1.7.3 How to Save/Restore the Logical Domain Configuration Information and the OpenBoot PROM Environment Variable" en el *PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual*.

[SPARC M12-2/M12-2S]

Si se realiza cualquiera de las siguientes operaciones con el comando setpciboxdio(8), la configuración del dominio lógico de la participación física regresará a su estado predeterminado de fábrica la próxima vez que arranque el dominio de control:

- Cambio de la configuración del estado de habilitación o deshabilitación de la función de E/S directa de la unidad de expansión PCI
- Añadir, retirar o sustituir la unidad de expansión PCI en una ranura PCI del servidor SPARC M12 donde está habilitada la función de E/S directa para la unidad de expansión PCI

Puede ejecutar el comando setpciboxdio(8) independientemente de que haya una unidad de expansión PCI. Antes de hacerlo, guarde la información de configuración del dominio lógico de Oracle Solaris como un archivo XML.

La información puede que necesite almacenarse/restaurarse, ya que la ejecución del comando setpciboxdio(8) cambia la configuración de activación o desactivación de la función de E/S directa para la unidad de expansión PCI. Compruebe Tabla 3-4 para ver las operaciones necesarias.

Tabla 3-4 Operaciones necesarias al cambiar la configuración de activación o desactivación de la función E/S directa

Configurada unidad de expansión PCI	Configuración actual de dominio	Reconstrucción de la configuración de Oracle VM Server for SPARC
No	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
No	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)
Sí	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio

Tabla 3-4 Operaciones necesarias al cambiar la configuración de activación o desactivación de la función E/S directa (continuación)

Configurada unidad de expansión PCI	Configuración actual de dominio	Reconstrucción de la configuración de Oracle VM Server for SPARC		
Sí	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)		

En la Tabla 3-5 se indica la información que puede que necesite guardar/restaurar al añadir, retirar o sustituir una unidad de expansión PCI en una ranura PCI del servidor SPARC M12 donde está habilitada la función de E/S directa para la unidad de expansión PCI. Aquí, el comando setpciboxdio(8) se ha ejecutado para activar la función.

Nota - Para el mantenimiento de la unidad de expansión PCI con la función de conexión en caliente PCI (PHP), la función E/S directa está deshabilitada, así que no es necesario guardar/restaurar la información indicada anteriormente.

Tabla 3-5 Operaciones necesarias para añadir, retirar o sustituir la unidad de expansión PCI para la ranura PCI del servidor SPARC M12 para el que se ha activado la función de E/S directa

Entorno de mantenimiento	Configuración actual de dominio	Reconstrucción de la configuración de Oracle VM Server for SPARC
Añadir/retirar con la PPAR detenida	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)
Sustitución de una unidad de expansión PCI defectuosa (*1) con PPAR detenida	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	Obligatorio (archivo XML)
Sustitución de una unidad de expansión PCI normal (*1) con PPAR detenida	Predeterminada de fábrica (Dominio de control únicamente)	No es obligatorio
	Con dominios lógicos distintos del dominio de control	No es obligatorio

^{*1} Esto incluye también la sustitución de una tarjeta de enlace, un cable de enlace, un cable de gestión y una placa de enlace.

comando ldm init-system -i para restaurarla desde un archivo XML. Para conocer el procedimiento en detalle, consulte "1.7.3 How to Save/Restore the Logical Domain Configuration Information and the OpenBoot PROM Environment Variable" en el PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

Notas sobre Active Directory

- Si Active Directoy está activado e intenta iniciar sesión a través de telnet, es posible que el tiempo para la consulta a los servidores alternativos segundo y posteriores se agote, causando que falle el inicio de sesión.
- Si el valor configurado mediante el operando de tiempo de espera del comando setad(8) es pequeño, e inicia sesión en el XSCF, es posible que no se le asigne el privilegio de usuario. En ese caso, aumente el valor de configuración de tiempo de espera e inténtelo de nuevo.

Notas sobre LDAP sobre SSL

Si el valor configurado mediante el operando de tiempo de espera del comando setldapssl(8) es pequeño, e inicia sesión en el XSCF, es posible que no se le asigne el privilegio de usuario. En ese caso, aumente el valor de configuración de tiempo de espera e inténtelo de nuevo.

Notas sobre la hora del dominio lógico

En una configuración de dominio lógico, si se reinicia la PPAR después de que haya estado activa mucho tiempo, la hora de Oracle Solaris puede cambiar. (RTIF2-170224-036)

Para más información sobre cómo comprobar una configuración de dominios lógicos, consulte [Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica].

Para evitar este problema, asegúrese de realizar uno de los siguientes procedimientos.

[Solución 1] (recomendada)

Guarde la información de configuración del dominio lógico antes de detener o reiniciar la PPAR.

Ejemplo: guardado de la información de configuración del dominio lógico bajo el nombre de "config_A"

```
primary# ldm list-domain -l
Omitido
primary# ldm list-spconfig
Omitido
primary# ldm remove-spconfig config_A
primary# ldm add-spconfig config_A
```

[Solución 2]

Si la información de configuración del dominio lógico no se guardó antes de que se detuviera la PPAR, realice el siguiente procedimiento.

- Ejecute el comando showdateinfo(8) para comprobar los horarios del dominio de control y del dominio invitado.
 - Para XCP 3050 o posterior Compruebe los horarios del dominio de control y del dominio invitado. Si los horarios son correctos, los siguientes pasos no son necesarios. Si los horarios no son correctos, vaya al paso 2.
 - Para XCP 3040 o anterior Vaya al paso 2 ya que no es posible comprobar los horarios con el comando showdateinfo(8).

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> showdateinfo -p 0
PPAR-ID : 0
config name : 10 guest config
XSCF information:
______
 XSCF
   Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
Logical domains information:
 primary
Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 0
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 1
  Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
 guest 2
   Date : Aug 03 19:56:16 JST 2017
XSCF>
```

Nota - Los horarios del dominio de control y del dominio invitado se muestran usando la zona horaria de XSCF.

Ejecute el comando setpparmode(8) para desactivar el arrangue de los dominios invitados.

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> setpparmode -p 0 -m questboot=off
```

3. Ejecute el comando poweron(8) para encender las particiones físicas de destino.

```
XSCF> poweron -p 0 -y
```

4. Ajuste la hora correcta para los dominios invitados.

Realice el siguiente procedimiento en cada dominio invitado para configurar la hora.

a. Verifique el valor CONS del dominio invitado.

primary# ldm	list-domain							
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	NORM	UPTIME
primary	active	-n-cv-	SP	8	3968M	0.2%	0.1%	18h 37m
guest	bound		5000	8	2G			

b. Desactive la función autoboot del dominio invitado.

```
primary# ldm set-variable auto-boot?=false guest
```

c. Inicie el dominio invitado.

```
primary# ldm start-domain guest
```

d. Abra la consola del dominio invitado.

```
primary# telnet localhost 5000
:
{0} ok
```

e. Ejecute el comando boot -s para iniciar Oracle Solaris en modo de usuario único.

```
{0} ok boot -s
```

f. Ejecute el comando date de Oracle Solaris para establecer la hora del dominio invitado.

Ejemplo: configuración de 12:30:00 el 25 de marzo de 2017

```
guest# date 0325123017.00
```

g. Cambie al modo multiusuario.

```
guest# exit
```

h. Si el dominio invitado es un cliente NTP, ejecute el comando ntpq -np y confirme la sincronización con el servidor NTP.

El asterisco ("*") al principio de una línea de las que aparecen a continuación indica que el servidor NTP de la columna "remote" está sincronizado con el

guest# while [1 remote]; do ntpq -np; refid	-				reach	delay	offset	jitter
*203.0.113.156 remote	203.0.113.70 refid	_				-	0.458 delay	0.754 offset	7.243 jitter
*203.0.113.156 remote	203.0.113.70 refid	_		39 when			0.478 delay	1.487 offset	5.664 jitter
*203.0.113.156 ^C guest#	203.0.113.70	4	u	===== 35	 64	17	0.450	2.164	===== 5.077

i. Si es necesario, vuelva a activar la función autoboot del dominio invitado.

```
primary# ldm set-variable auto-boot?=true guest
```

5. Si es necesario, ejecute el comando setpparmode(8) para volver a activar el arranque de los dominios invitados.

Ejemplo: la partición física es PPAR#0

```
XSCF> setpparmode -p 0 -m guestboot=on
```

6. Para una configuración del dominio lógico, guarde la información de configuración de dominio lógico.

Para más información sobre cómo comprobar una configuración de dominios lógicos, consulte [Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica].

Ejemplo: guardado de la información de configuración del dominio lógico bajo el nombre de "config_A"

```
primary# ldm list-domain -1
Omitido
primary# ldm list-spconfig
Omitido
primary# ldm remove-spconfig config_A
primary# ldm add-spconfig config_A
```

[Cómo comprobar si la configuración es la del dominio lógico/predeterminada de fábrica]

Puede comprobar si la configuración es un configuración de dominio lógico con el comando showdomainconfig.

(1) Configuración de dominios lógicos Si a continuación se establece un valor distinto al predeterminado de fábrica, tal y como se indica con <u>subrayado</u>, se trata de una configuración de dominio lógico.

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
PPAR-ID :0
Booting config
  (Current) : config_A
   (Next) : config_A

Index :1
config_name :factory-default
domains :1
date_created:-
Index :2
config_name :config_A
domains :1
date_created:'2014-03-05 17:33:17'
```

(2) Configuración predeterminada de fábrica

Si a continuación se establece un valor predeterminado de fábrica, tal y como se indica con <u>subrayado</u>, no se trata de una configuración de dominio lógico sino de una configuración predeterminada de fábrica.

Notas sobre la función de gestión de alimentación remota (RCIL)

Ejecute el comando setpacketfilters -c ipmi_port para activar el servicio IPMI y así utilizar la función de gestión de alimentación remota.

El servicio IPMI del SPARC M12 solo se utiliza con la función de gestión de alimentación remota.

El servicio IPMI está deshabilitado de manera predeterminada. Active el servicio IPMI para utilizar la función de gestión de alimentación remota.

El servicio IPMI puede definirse ejecutando el comando setpacketfilters -c ipmi_port. Para obtener información detallada sobre el comando setpacketfilters(8), consulte el Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual.

- No registre el mismo nodo con varios grupos de gestión de alimentación remota. Si se realiza la gestión de alimentación remota registrando un solo nodo con varios grupos de gestión de alimentación remota, la operación puede no salir según lo previsto.
 - Con el comando setremotepwrmgmt(8), no puede confirmar si un solo nodo está registrado con varios grupos de gestión de alimentación remota. Cuando cree o modifique archivos de información de administración de grupos de gestión de alimentación remota, preste atención a no causar solapamientos.
- No registre un nodo de E/S con varios grupos de control de energía. Si el mismo nodo de E/S se establece con varios grupos de gestión de alimentación remota y se cumplen las dos condiciones siguientes, el nodo de E/S se enciende y apaga alternativamente.
 - setremotepwrmgmt -c enable se ejecuta y se activa la función de gestión de alimentación remota.
 - Existe un grupo de control de energía en el que uno o más nodos host están encendidos, así como un grupo de control de energía en el que todos los nodos host están apagados.

Si registra accidentalmente un nodo de E/S con varios grupos de control de energía, use setremotepwrmgmt -c disable para desactivar primero la gestión de alimentación remota y después use clearremotepwrmgmt para eliminar el ajuste de grupos de control de energía. Después de la eliminación, cree un archivo de información de administración de un grupo de gestión de alimentación remota para que el nodo de E/S no se registre con varios grupos y, a continuación, use setremotepwrmgmt -c config para registrarlo otra vez.

- Utilice CR y LF, o bien LF como código de alimentación de línea para establecer la función de gestión de alimentación remota en un archivo de administración.
- Necesitará especificar la dirección MAC, independientemente del tipo de nodo, para establecer la función de gestión de alimentación remota en un archivo de administración. De lo contrario, aparecerán los siguientes errores cuando ejecute el comando setremotepwrmgmt(8).
 [Ejemplo]

```
XSCF> setremotepwrmgmt -c config -u guest ftp://xx.xx.xx.xx/rpmgroup.csv
Password:
Download successful: 213Byte at 2103.000KB/s
Checking file...
The definition of [MACAddress] in [ftp://xx.xx.xx.xx/rpmgroup.csv] is invalid.
XSCF>
```

Debe establecer una dirección MAC independientemente del tipo de nodo del nodo de E/S, el nodo de host maestro, el nodo de host o la unidad de control de fuentes de alimentación remota. Esto es necesario aunque las direcciones MAC de algunos nodos no estén establecidas y queden vacías ("blank") como se describe en "Capítulo 3 Examples of Remote Power Management Configuration" en la Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 RCIL User Guide.

Notas sobre el reinicio de XSCF

• Puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia en la consola del dominio de control cuando se ejecute rebootxscf(8).

```
PICL snmpplugin: cannot fetch object value (err=5, OID=<1.3.6.1.2.1.47.1.4.1>, row=0)
```

 Si el software del clúster se encuentra en uso cuando se ejecute rebootxscf(8), se puede mostrar el siguiente mensaje de advertencia en la consola del dominio lógico.

```
SA SA_xscf***.so to test host *** failed
7240 Connection to the XSCF is refused. (node:*** ipadress:*** detail:***)
```

■ Si el comando rebootxscf(8) se ejecuta mientras el almacenamiento remoto está conectado, el acceso al soporte detecta un error.

```
FRU: /BB#0/REMOTE STORAGE
Msg: I/O device error detected
FRU: /BB#0/REMOTE STORAGE
Msg: Boot process failed
FRU: /REMOTE STORAGE
Msg: FCode informed error
FRU: /BB#1/REMOTE STORAGE
Msg: A:sd1:sd:SCSI transport failed (DRIVE vendor=Fujitsu, product=Remote
Storage)
(compdev=c8t0d0)
FRU: /REMOTE STORAGE
Msg: A:sd0:sd:Device Error(Media Error) (DRIVE vendor=Fujitsu, product=Remote
Storage)
(compdev=c5t0d0)
FRU: /BB#0/REMOTE STORAGE
Msq: The Machine Administration detected a other hard disk failure.
```

Notas sobre la unidad de fuente de alimentación (PSU)

En el XCP 3070 o posterior se han añadido dos entradas de registro de errores sobre los fallos de la unidad de fuente de alimentación (PSU).

Si la alimentación de entrada de la PSU está desactivada o se produce un error en su circuito primario, se registra la siguiente entrada de registro de errores.

```
PSU input power has been lost or the input circuit has failed. (/PSU\#x\_path)
```

Si se registra esta entrada de registro de errores, compruebe la alimentación de entrada de la PSU para verificar si se ha producido un fallo en esta. La siguiente entrada de registro de errores también se registra cuando se restablece la alimentación de entrada de la PSU.

```
PSU input power has been recovered. (/PSU#x path)
```

El LED de comprobación del panel de operación se enciende/apaga y también se notifica el destino especificado cuando se registra alguna de estas entradas de registro de errores.

Notas y restricciones sobre el arranque iSCSI de los sistemas de almacenamiento de disco de FUJITSU ETERNUS como los destinos iSCSI

Notas

Estas notas se aplican a la versión del firmware V10L50 de los sistemas de almacenamiento de disco de FUJITSU ETERNUS. Este ajuste no es necesario para la versión V10L60 y posterior.

Para llevar a cabo el arranque iSCSI en los sistemas de almacenamiento de disco de FUJITSU ETERNUS como los destinos iSCSI, realice el siguiente procedimiento de antemano.

- Realice los siguientes pasos para cambiar la variable de entorno OpenBoot PROM nvramrc.
 - a. Ejecute nvedit y anote nvramrc como se muestra a continuación.

```
{0} ok nvedit
0: set-random-tcp#
```

- b. Pulse las teclas [Ctrl] + [C] para salir de nvedit y volver a la lista de comandos.
- c. Ejecute nvstore para guardar el contenido editado.

```
{0} ok nvstore
```

d. Compruebe si nvramre se ha anotado correctamente.

```
{0} ok printenv nvramrc
nvramrc = set-random-tcp#
{0} ok
```

2. Ajuste la variable de entorno OpenBoot PROM use-nvramrc? en true.

```
{0} ok setenv use-nvramrc? true use-nvramrc? = true
```

3. Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM.

```
{0} ok reset-all
```

Para devolver la configuración anterior a su estado original realice los siguientes pasos.

- Elimine el contenido definido de la variable de entorno OpenBoot PROM nvramrc.
 - a. Ejecute nvedit y elimine "set-random-tcp#" de nvramrc.

```
{0} ok nvedit
0:
```

- b. Pulse las teclas [Ctrl] + [C] para salir de nvedit y volver a la lista de comandos.
- c. Ejecute nvstore para guardar el contenido editado.

```
{0} ok nvstore
```

d. Compruebe si la configuración de nvramrc se ha eliminado correctamente.

```
{0} ok printenv nvramrc
nvramrc =
{0} ok
```

5. Ajuste la variable de entorno OpenBoot PROM use-nvramrc? en false.

Si se ha ajustado en true antes de realizar el paso 2, este paso no es necesario.

```
{0} ok setenv use-nvramrc? false
use-nvramrc? = false
{0} ok
```

6. Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM.

```
{0} ok reset-all
```

Restricciones sobre el volcado diferido

Si la memoria falla, se muestra el siguiente mensaje de advertencia y puede persistir el proceso de pánico, lo cual puede evitar que se realice el volcado diferido.

WARNING: Retained memory segment overlapped with degraded memory.

[Cómo restaurar]

Si esto persiste, realice el siguiente procedimiento.

- Para el dominio de control
 - 1. Ejecute el comando sendbreak para detener el proceso de pánico.

XSCF> sendbreak -y -p [ppar_id]

 Ejecute el comando clear-retained-memory tras la detención en la lista de comandos.

{0} ok clear-retained-memory

3. Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM.

{0} ok reset-all

Para el dominio invitado

Ejecute el comando ldm start-domain para iniciar el dominio invitado, tras la detención de dicho dominio con el comando ldm stop-domain para Oracle VM Server for SPARC.

Otras notas y restricciones

Notas

■ El dominio de servicio puede tardar un tiempo en iniciar el servidor de disco virtual (vds) o el conmutador virtual (vsw). Por este motivo, se establece un máximo de 15 minutos como tiempo de espera de un dominio invitado hasta que se inicia vds o vsw.

Si se excede este tiempo de espera, es posible que el arranque desde el disco virtual/la red virtual falle.

Por ejemplo, si se configuran varios discos para el dispositivo de inicio de la variable de entorno de OpenBoot PROM, el cambio de la ruta de arranque del disco virtual al disco siguiente puede tardar hasta 15 minutos. De lo contrario, el arranque puede fallar si tarda más de 15 minutos.

- Cuando el interruptor de modo del panel de funcionamiento se establece en el modo Service [Servicio], la alimentación eléctrica no puede encenderse usando el interruptor de encendido del panel. Para activar la alimentación en el modo de servicio, ejecute el comando poweron del XSCF. Para encender la alimentación usando el interruptor de encendido del panel de funcionamiento, establezca el interruptor de modo del panel en la posición del modo Locked [Bloqueado].
- El número máximo de usuarios que pueden conectarse simultáneamente a XSCF a través de Telnet y SSH es el siguiente:
 - SPARC M12-1: 20 usuarios
 - SPARC M12-2: 40 usuarios
 - SPARC M12-2S (sin cuadro de barra transversal): 40 usuarios
 - SPARC M12-2S (con cuadro de barra transversal): 70 usuarios

Si el número máximo de usuarios permitidos se supera, se deniega el acceso.

- XSCF-LAN es compatible con negociación automática. Si conecta XSCF-LAN a un dispositivo de red que está fijado en modo dúplex completo, XSCF-LAN se comunica en modo semidúplex conforme al protocolo IEEE 802.3. Eso puede reducir la velocidad de comunicación de red o causar un error de comunicación. Asegúrese de establecer negociación automática para dispositivos de red a los que conecta XSCF-LAN.
- Cuando configure una partición física (PPAR), no defina un BB-ID que no exista en el sistema como el PPAR-ID.
 Por ejemplo si existen los BB-ID 00 y 01 en el sistema, puede definir 00 o 01 como PPAR-ID. Si define 02 como PPAR-ID, la PPAR con PPAR-ID 02 no podrá iniciarse.
- Entre la información mostrada al ejecutar el comando showhardconf(8), la información de tarjeta PCI Express (PCIe) del dominio invitado se reflejará después de iniciar Oracle Solaris del dominio invitado correspondiente.
- Cuando ejecuta el comando testsb(8) o diagxbu(8), puede aparecer un PPAR-ID de "PPAR#30" que no existe en un área sospechosa del registro de errores. Esto indica que no se detectó un error en la placa de sistema (PSB) durante el diagnóstico. Ignore el PPAR-ID resultante.
- Cuando todos los XSCF de una partición física (PPAR) están defectuosos, la función de la consola del dominio de control se detiene. Esta detención de la función de la consola puede afectar al comportamiento del demonio syslogd en el dominio de control. Por lo tanto, si los XSCF han fallado cuando el software de la aplicación empresarial que utiliza registros del sistema está en funcionamiento en el dominio de control, es necesario sustituir la unidad de placa base (MBU) o la unidad XSCF (XSCFU) de inmediato.
- Recomendamos conectar la consola del dominio de control a través del puerto XSCF-LAN.
 Cuando se produce una gran cantidad de datos al conectar a la consola del dominio de control a través del puerto serie, puede que los datos no se visualicen correctamente.
- [SPARC M12-2S]
 El tiempo que se tarda en procesar un comando que muestra la configuración o el estado del sistema depende del número de bastidores o cuadros de barra transversal de SPARC M12-2S que configuran el sistema. Entre tales comandos se

incluyen showhardconf(8), showboards(8) y showpparstatus(8).

■ [SPARC M12-2S]

En función de la configuración del sistema, puede que la partición física tarde más en reiniciarse cuando se produzca un error de hardware.

- Cuando ejecute el comando setsnmpvacm(8) especificando createview como operando, no puede definir una restricción de acceso usando la máscara OID de MIB. Cuando ejecute el comando setsnmpvacm(8) especificando createview como operando, no use la máscara OID de MIB.
- Si se ha definido una dirección IP de suplantación, la dirección IP del emisor de paquetes UDP y la dirección del agente para el SNMP Trap de SNMPv1 son diferentes. La dirección IP asignada a cada XSCF-LAN (dirección IP física) se almacena como la dirección IP del emisor de paquetes UDP, mientras que la dirección IP de suplantación (dirección IP virtual) se almacena como la dirección del agente.
- La ruta de acceso al dispositivo de E/S que se ha utilizado cambia si se expande la unidad de memoria superior de CPU (CMUU) para añadir una CPU cuando la reconfiguración del bus de E/S está activada en SPARC M12-2 o SPARC M12-2S con una CPU instalada.
 - En cuanto a ioreconfigure, que puede ajustarse mediante la opción -m del comando setpparmode(8), se debe dejar predeterminado (falso) y desactivar la función de reconfiguración del bus de E/S.
 - Si activa la función de reconfiguración del bus de E/S especificando verdadero para ioreconfigure, puede que sea necesario reinstalar Oracle Solaris.
- El nombre de la cuenta de usuario de XSCF no puede ser igual a un nombre de usuario de LDAP. Además, una UID de la cuenta de usuario de XSCF no puede ser igual a una UID de LDAP.

[SPARC M12-2S]

Cuando el mantenimiento se realice mediante el comando replacefru(8) o addfru(8), termine el comando mediante la opción "c". Si se ejecuta el comando flashupdate(8) antes de terminar el comando anterior en un sistema compuesto por varias unidades SPARC M12-2S, puede que la conmutación automática al XSCF maestro no se ejecute después de completarse la actualización del firmware.

[Cómo restaurar]

Después de realizar el mantenimiento mediante el comando replacefru(8) o addfru(8), utilice la opción "c" para terminar el comando. Si la conmutación al XSCF maestro no se realiza después de que la actualización del firmware haya finalizado, ejecute el comando switchscf(8) en el XSCF maestro para conmutar al XSCF maestro.

- Si el XSCF se reinicia o conmuta mientras se está realizando una operación de configuración utilizando el shell XSCF o XSCF Web, puede que la configuración no se guarde en XSCF. Utilice el shell XSCF o XSCF Web para comprobar que se haya guardado la configuración una vez completado el reinicio o conmutación del XSCF. Si la configuración no se ha guardado, realícela de nuevo. Si la configuración no se ha guardado, realícela de nuevo.
- [SPARC M12-2S]

Si falla la sustitución activa de la unidad XSCF (XSCFU) debido a un fallo de la FRU o similar, no deje desconectada la XSCFU.

Eso deshabilitaría la supervisión del hardware del SPARC M12 (PSB) en el que está montada la XSCFU y es posible que afecte al funcionamiento del sistema.

Prepare otra FRU y vuelva a sustituir la XSCFU.

Si no puede sustituirlo de inmediato, ejecute el siguiente procedimiento.

- 1. Apague el Oracle Solaris de la PPAR de la PSB objetivo.
- 2. Apague a la fuerza la PPAR de la PSB objetivo.
- 3. Apague (AC OFF) la alimentación de entrada a la PSB objetivo.
- 4. Desconecte la PSB objetivo desde la PPAR.

Restricciones

- La opción -c wait del comando setpowerupdelay(8) no es compatible.
- Actualmente, no-mem, que se ajusta con la opción -s del comando setpcl(8), no es compatible.
- La función de comprobación activa entre XSCF y un Hypervisor no es compatible. La función de comprobación activa entre XSCF y un Hypervisor no puede activarse/desactivarse aunque se utilice el comando setpparmode(8).
- Para utilizar una cuenta de usuario gestionada con los servicios de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Active Directory y LDAP sobre SSL, los caracteres que se pueden incluir en el nombre de la cuenta de usuario para el inicio de sesión en XSCF son: caracteres en minúsculas, números, guion (-), guion bajo (_) y punto (.). El nombre es una combinación de hasta 31 caracteres. No se pueden utilizar caracteres en mayúsculas. El primer carácter del nombre debe ser una letra minúscula.

Aunque pueda iniciar sesión con un nombre de cuenta de usuario que no cumpla los requisitos anteriores, es posible que los comandos no funcionen correctamente. Por este motivo, utilice un nombre de cuenta de usuario como el que se describe arriba.

■ [SPARC M12-2S]

Supongamos que el XSCF se conmutó al conectar a la consola del dominio de control en el SPARC M12-2S en una configuración de dos o más bastidores. En este caso, no puede establecerse la conexión con la consola del dominio de control hasta que todos los bastidores de SPARC M12-2S se hayan reiniciado si se ha intentado reconectar la consola del dominio de control al XSCF maestro conmutado.

Si no se han reiniciado todos los XSCF debido a un error en el XSCF, establezca una conexión con la consola del dominio de control otra vez. Sustituya un XSCF defectuoso o una unidad de memoria inferior de CPU (CMUL) defectuosa si no puede establecerse una conexión con la consola del dominio de control.

[SPARC M12-2S]

Si no se han reiniciado todos los XSCF por un error en un XSCF del SPARC M12-2S en una configuración con dos o más bastidores, no pueden ejecutarse con normalidad los comandos poweroff(8) y reset(8).

Para apagar una participación física (PPAR), inicie sesión en el dominio de control

- de la PPAR y ejecute el comando shutdown en Oracle Solaris. A continuación, ejecute el comando poweroff -f en el XSCF para apagar la PPAR. El comando reset(8) no puede utilizarse en este estado.
- La sustitución de un cuadro de barra transversal utilizando el comando replacefru(8) no es compatible actualmente. Para obtener más información sobre cómo sustituir un cuadro de barra transversal, consulte "Restricciones en la sustitución de un cuadro de barra transversal (solo para SPARC M12-2S)" en "Capítulo 5 Información sobre el hardware del sistema SPARC M12."
- La adición de un cuadro de barra transversal utilizando el comando addfru(8) no es compatible actualmente.
- [SPARC M12-2S]
 Si enciende todas las particiones físicas (PPAR) en un sistema con más de una PPAR con el comando poweron(8), el tiempo de inicio empleado cuando se especifica power-on de PPAR es más largo que el tiempo empleado para batch power-on especificando -a.
- [SPARC M12-2S] Cuando se ejecuta showhardconf -M, tal vez no sea posible visualizar una pantalla durante un tiempo si se cumplen las dos condiciones de abajo. No ejecute showhardconf -M en estas condiciones.
 - Sistema configurado con 2 BB o más
 - Una o más unidades SPARC M12-2S están sujetas a un reinicio de XSCF con el comando rebootxscf(8), de modo que no pueden comunicarse.
- Ni el comando deleteuser(8) ni el menú [Settings] [User Manager] [Account] de XSCF Web pueden eliminar la cuenta de un usuario que haya iniciado sesión en XSCF a través de SSH, Telnet o de XSCF Web. Cualquier intento de llevarlo a cabo dará lugar a un error. Para eliminar la cuenta de usuario deseada, utilice el comando who(1) o el menú [Settings] [User Manager] [Account] de XSCF Web para confirmar que la cuenta de usuario no ha iniciado sesión en XSCF y, a continuación, elimínela.
 - De igual modo, ni el comando deleteuser(8) ni el menú [Settings] [User Manager] [Account] de XSCF Web pueden eliminar una cuenta de usuario cuya configuración de SNMP se haya realizado con los comandos setsnmp(8), setsnmpusm(8) o setsnmpvacm(8), o con el menú [SNMP] o [SNMP Security] de XSCF Web. Cualquier intento de llevarlo a cabo dará lugar a un error. Ejecute el comando rebootxscf -a para reiniciar todos los XSCF antes de eliminar la cuenta de usuario.

Problemas con XCP y soluciones

En esta sección se describen problemas con XCP y soluciones para cada versión.

Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones

La siguiente tabla ofrece una lista de problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y sus soluciones.

Tabla 3-6	Problemas que	pueden producirse o	con XCP 4040/XCP 3130	y soluciones
-----------	---------------	---------------------	-----------------------	--------------

RTI n.º RTIF2-170508-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Si reinicia el XSCF con el comando flashupdate(8) o rebootxscf(8) mientras se está encendiendo una partición física (PPAR), POST puede detenerse en un estado en el que se haya completado el diagnóstico (Initialization Complete).

Solución No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

Ejecute el comando reset por o apague la PPAR con el comando poweroff -f y, a continuación, vuelva a encenderla.

RTI n.º RTIF2-170508-002 Modelo SPARC M12-2S

Descripción En el sistema conectad

En el sistema conectado a un cuadro de barra transversal (XBBOX), suponga que está encendiendo o apagando la partición física (PPAR) que no está asignada a la FRU de mantenimiento-de destino y ejecuta el comando diagxbu(8) o testsb(8). A continuación, el diagnóstico de una placa de sistema (PSB) podría fallar durante el apagado de la PSB y aparecer el siguiente mensaje.

[Warning:010]

An internal error has occurred.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Ejecute el comando showboards(8) para comprobar que el campo [Pwr] de la PSB pertinente está configurado como "n".

Si el campo está configurado como "y", ejecute el comando showboards(8) cada pocos minutos para comprobar que el campo cambia a "n".

RTI n.° RTIF2-170508-003

Modelo SPARC M12-2S

Descripción Supongamos que el comando setpparparam configura las variables del entorno OpenBoot PROM y, a continuación, el comando poweron -a inicia múltiples particiones físicas (PPAR) de forma simultánea. A continuación, se muestra el siguiente mensaje de error en la consola del SO: "Error storing configuration variable. LDC is not up Configuration variable setting will not

persist after a reset or power cycle." Las variables del entorno OpenBoot PROM configuradas por el comando setpparparam pueden no aplicarse.

Asimismo, al no aplicarse las variables del entorno OpenBoot PROM, Oracle Solaris puede no ser capaz de arrancar.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

Apague temporalmente la partición física (PPAR) indicada por el mensaje de error mostrado. A continuación, ejecute el comando setpparparam(8) para configurar las variables del entorno OpenBoot PROM y vuelva a activar la PPAR.

RTI n.° RTIF2-170508-004

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Después de una actualización del firmware, cuando se comprueba la versión de XCP con el comando version(8) o la interfaz web XSCF, la versión XCP mostrada puede no ser la misma que la versión XCP actualizada. En el siguiente ejemplo, el firmware se ha actualizado de XCP 3021 a XCP 3030. La versión XCP de "XCP0 (Reserve):" para el BB#00 no se ha actualizado.

```
XSCF> version -c xcp -v
XBBOX#80-XSCF#0 (Master)
XCPO (Reserve): 3030
XSCF : 03.03.0000
XCP1 (Current): 3030
XSCF : 03.03.0000
XBBOX#81-XSCF#0 (Standby)
XCPO (Current): 3030
XSCF : 03.03.0000
XCP1 (Reserve): 3030
XSCF : 03.03.0000
BB#00-XSCF#0
XCPO (Reserve): 3021
CMU : 03.03.0000
POST : 1.43.0
   OpenBoot PROM : 4.34.0+1.22.0
   Hypervisor : 0.27.8
XSCF : 03.02.0001
XCP1 (Current): 3030
CMU : 03.03.000
   POST : 1.43.0
   OpenBoot PROM : 4.34.0+1.22.0
   Hypervisor : 0.27.8
XSCF
       : 03.03.0000
```

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

Para la configuración del SPARC M12-1, SPARC M12-2 o 1BB con el SPARC M12-2S, ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF.

En el comando rebootxscf -b BB-ID, especifique la BB-ID del cuadro de barra transversal (XBBOX) o de SPARC M12-2S (BB), que cuenta con una versión del XCP sin actualizar. A continuación, ejecute el comando para reiniciar el XSCF del chasis especificado.

Tabla 3-6	Problemas que	pueden producirs	e con XCP 4040/XCP	P 3130 y soluciones	s (continuación)
-----------	---------------	------------------	--------------------	---------------------	------------------

RTI n.º RTIF2-170508-005

Modelo SPARC M12-2S

Descripción Si se produce una "caída de procesos," un proceso de pánico o un tiempo agotado "watchdog"

en el XSCF maestro durante el mantenimiento realizado con el comando addfru(8) o replacefru(8), puede producirse la conmutación entre el XSCF maestro/suplente.

En ese caso, se interrumpe el comando addfru(8) o replacefru(8).

Solución No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

El XSCF maestro no puede restaurarse a su estado original porque el comando switchscf(8) se ha suprimido durante el trabajo de mantenimiento.

Si el trabajo de mantenimiento estaba realizándose en una unidad de fuente de alimentación (PSU), un ventilador, un chasis esclavo o el XSCF de un chasis esclavo, vuelva a empezar con el trabajo de mantenimiento desde el nuevo XSCF maestro.

Si el trabajo de mantenimiento estaba realizándose en un chasis en espera o en el XSCF de un chasis en espera, apague la partición física (PPAR) y lleve a cabo un mantenimiento en frío.

RTI n.º RTIF2-170508-007

Modelo SPARC M12-2S

En un SPARC M12-2S conectado a un cuadro de barra transversal (XBBOX) pueden aparecer los siguientes síntomas si se produce un fallo del XCSF en alguna parte del chasis cuando la partición física (PPAR) está en el estado encendido:

- Síntoma 1

Cuando se ejecuta el comando poweroff(8), se apaga la PPAR pero el comando no responde durante unos 20 minutos.

- Síntoma 2

Cuando se enciende la PPAR, se produce el siguiente error durante el proceso de encendido: "XB-XB interface fatal error." El proceso de encendido se repite y no finaliza correctamente.

Solución

Descripción

Si se ha producido un fallo del XSCF, sustituya la unidad XSCF (XSCFU) antes de realizar la operación de alimentación de la PPAR.

[Cómo restaurar]

- Caso del síntoma 1

Después de unos 20 minutos, el comando poweroff(8) finaliza correctamente y la PPAR se apaga.

- Caso del síntoma 2

Ejecute el comando poweroff -f para forzar el apagado de la PPAR.

RTI n.º RTIF2-170224-001

Modelo SPARC M12-2S

Descripción Supongamos que utiliza el comando setpcl(8) para cambiar el número LSB de SPARC M12

conectado a una unidad de expansión PCI e inicia Oracle Solaris en la configuración de dominios lógicos. Entonces no podrá mostrar la información de configuración de la unidad de

expansión PCI ni siquiera ejecutando el comando showhardconf(8).

Solución Utilice el comando setdomainconfig(8) para definir la configuración de dominios lógicos al

ajuste predeterminado de fábrica y encienda la partición física (PPAR).

A continuación, configure otra vez el dominio lógico.

Tabla 3-6	Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación)
RTI n.º	RTIF2-170224-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Supongamos que ejecuta el comando setpowercapping(8) para establecer la función de limitación del consumo de energía en "Enable" y el valor superior del consumo de energía en "powerlimit_p(percentage)". Si el periodo de tiempo para exceder el valor superior del consumo de energía se establece en "none" y se activa la alimentación de entrada o se apaga la partición física (PPAR), el mensaje "The limit of power has been exceeded" aparece en el registro de eventos.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore este registro de eventos.
RTI n.º	RTIF2-170224-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	La FRU registrada en el registro de errores se muestra como "PPAR#30" si se detecta error de configuración de la placa de sistema (PSB) al ejecutar el comando testsb(8) o el comando diagxbu(8).
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Haga el mantenimiento de la PSB aplicable de SPARC M12.
RTI n.º	RTIF2-170224-004
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	La conmutación de un XSCF puede fallar si el XSCF se conmuta ejecutando el comando switchscf(8) cuando una partición física (PPAR) se está encendiendo.
Solución	No conmute un XSCF usando el comando switchscf(8) cuando una PPAR se está encendiendo.
RTI n.º	RTIF2-170224-005
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	 Si se enciende una partición física (PPAR) en un sistema que satisface todas las condiciones siguientes, pueden encenderse otras PPAR. La gestión de alimentación remota se activa con el comando setremotepwrmgmt(8). Se crea un nodo cuyo ID de subnodo no está definido en un elemento de administración de gestión de alimentación remota. Hay varias PPAR configuradas.
Solución	Si el sistema tiene varias PPAR, cree un archivo de administración para la gestión de alimentación remota especificando un PPAR-ID como ID de subnodo y después registre los ajustes de la gestión de alimentación remota con setremotepwrmgmt -c config.
RTI n.º	RTIF2-170224-006
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Si se produjo una conmutación de XSCF o un reinicio de XSCF cuando la partición física (PPAR) se estaba apagando, puede que no sea posible apagar la alimentación.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Mientras se apaga PPAR, no use el comando switchscf(8) para conmutar XSCF ni el comando rebootxscf(8) para reiniciar XSCF. [Cómo restaurar] Apague la alimentación de entrada y, a continuación, vuelva a encenderla. (AC OFF/ON)

RTI n.º	RTIF2-170224-007			
Modelo	SPARC M12-2S			
Descripción	Si se produce un fallo de hardware en una configuración 4BB o superior, puede fallar la conmutación automática de clúster. Si hay 16 nodos invitados o más incorporados a un solo clúster, puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia en la consola del dominio de control. SA SA_xscf????.so to test host ??? failed			
Solución	Si falla la conmutación automática de clúster, siga el procedimiento del manual del software del clúster para hacer la conmutación manualmente.			
RTI n.º	RTIF2-170224-008			
Modelo	SPARC M12-2S			
Descripción	Si se produce la conmutación de XSCF mientras se están encendiendo varias particiones físicas (PPAR) a la vez, encenderlas puede tardar más de lo habitual.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. No conmute un XSCF usando el comando switchscf(8) cuando las PPAR se están encendiendo.			
RTI n.º	RTIF2-170224-009			
Modelo	SPARC M12-2S			
Descripción	Si se produce el error "SCF process down detected" en el XSCF suplente mientras se está actualizando el firmware XCP, puede producirse el error "SCF panic detected" en el XSCF maestro.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Después de completar el reinicio de cada XSCF, ejecute el comando flashupdate con la opción -f especificada para actualizar de nuevo el firmware XCP.			
RTI n.º	RTIF2-170224-010			
Modelo	SPARC M12-2S			
Descripción	Si se produce un problema de baja tensión de la unidad XSCF en el XSCF maestro, puede no conmutarse entre maestro/suplente.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Si no responde el XSCF maestro, ejecute el comando switchscf con la opción -f especificada desde el XSCF suplente para conmutar a la fuerza el XSCF entre maestro/suplente. [Ejemplo] XSCF> switchscf -t Master -f La unidad XSCF conmuta entre los estados maestro y suplente. Continue? [y n]:y Después de conmutar entre maestro/suplente, sustituya la unidad XSCF que no responda.			

Tabla 3-6 Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación)

RTI n.º RTIF2-170224-011

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Después de completarse la conmutación del XSCF maestro, puede producirse cualquiera de los siguientes eventos.

[Evento 1]

Cuando se ejecute con el comando replacefru, falla la sustitución activa de la unidad XSCF (XSCFU) en SPARC M12-2S y se muestra [Warning:051]. Este problema no se produce durante la sustitución activa de XSCFU en un cuadro de barra transversal.

[Evento 2]

Después de ejecutar el comando rebootxscf -a para reiniciar todos los XSCF, pueden no ser detectables los errores de hardware.

Solución [Evento 1]

Después de completarse la conmutación de XSCF, espere unos 20 minutos y, a continuación, ejecute el comando replacefru. De lo contrario, apague la PPAR que requiera mantenimiento y, a continuación, ejecute el comando replacefru.

[Evento 2]

Después de completarse la conmutación de XSCF, espere unos 20 minutos y, a continuación, ejecute el comando rebootxscf.

[Cómo restaurar]

Reinicie todos los XSCF ejecutando el comando rebootxscf -a.

RTI n.° RTIF2-170224-012

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Supongamos que activa/desactiva (AC OFF/ON) la alimentación de entrada al sistema cuando los resultados de ejecución del comando showstatus muestran un componente marcado como fallo. Después de volver a activar la alimentación, la marca de fallo de un bastidor distinto al maestro puede borrarse en los resultados de ejecución del comando showstatus.

El problema se da cuando se produce un error en un bastidor distinto al maestro en un sistema con configuración de bloque funcional y en el que los cuatro bytes desde el principio del primer campo en [Code:] del registro de errores tienen el valor de "*0" como se muestra a continuación.

[Ejemplo]

Date: Xxx XX HH:MM:SS XXX YYYY

Code: ******0-*****************************

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-6 Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación) RTI n.º RTIF2-170224-013 Modelo SPARC M12-2S Descripción Supongamos que haga una reserva para que la partición física operativa (PPAR), compuesta de una placa de sistema (PSB), se desconecte la próxima vez que se reinicie PPAR. Después, si se cancela la reserva, se emite el siguiente mensaje de comando: "An internal error has occurred." Este problema también se produce en la partición física operativa (PPAR), compuesta de una placa de sistema (PSB), cuando se especifica esa misma PSB para configurarla. Se cancela una reserva para desconectar PSB#01-0, asignada a PPAR#01. XSCF> deleteboard -y -c reserve 01-0 PSB#01-0 will be unassigned from PPAR after the PPAR restarts. Continue?[y|n] :y XSCF> showboards -av PSB R PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault 00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal 01-0 * 01(00) Assigned y y y Passed Normal XSCF> addboard -y -c configure -p 1 01-0 PSB#01-0 will be configured into PPAR-ID 1. Continue?[y|n]:y An internal error has occurred. Please contact your system administrator. XSCF> showboards -av PSB R PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault 00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal 01-0 01(00) Assigned y y y Passed Normal Solución Confirme el PSB que especificar cuando se ejecute el comando addboard -c configure. Ignore este mensaje de error, ya que no afecta al funcionamiento del sistema. RTI n.º RTIF2-170224-014 Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S Descripción Cuando se ejecute mientras esté en progreso un diagnóstico POST en una PPAR, compuesta de una placa de sistema (PSB), puede no mostrarse el comando de consola en la pantalla de la consola. Solución Para realizar la configuración de bloque funcional, reinicie el encendido de la PPAR, conmute el XSCF entre maestro/suplente o reinicie el XSCF maestro. Para la configuración del SPARC M12-1, del SPARC M12-2 o 1BB con el SPARC M12-2S, apague la PPAR y vuelva a encenderla. RTI n.º RTIF2-170224-015 Modelo **SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S** D - - - - 14 --Ci as transmitan datas a través de CCII madiante el son and a chanchat(8) that pacible and dich

Descripcion	transmisión se retrase entre 10 y 30 minutos aproximadamente con respecto a la transferencia mediante dispositivos USB y XSCF Web.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Aunque la transferencia se retrase, no se produce problema con los datos recopilados.
	·

RTI n.º	RTIF2-170224-016
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Durante el proceso de agregar o quitar una placa de sistema (PSB) mediante el comando addboard(8) o deleteboard(8) de la función DR, si se reinicia otra partición física debido a fallo de hardware o se ejecuta en ella el comando poweroff(8)/poweron(8)/reset(8), es posible que el comando addboard(8) o deleteboard(8) ejecutado detecte que se ha agotado el tiempo y termine de forma anómala.
Solución	No ejecute el comando poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) mientras se esté ejecutando el comando addboard(8) o deleteboard(8). No hay ninguna solución eficaz si se produce algún fallo de hardware mientras se está ejecutando DR. [Cómo restaurar] Compruebe el estado de la placa de sistema (PSB) mediante el comando showboards(8). A continuación, ejecute el comando addboard(8) o deleteboard(8).
RTI n.º	RTIF2-170224-017
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Durante la ejecución del comando poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) en una partición física, si se ejecuta el comando addboard(8) o deleteboard(8) de la función DR en otra partición física para agregar o quitar una placa de sistema (PSB), es posible que el comando addboard(8) o deleteboard(8) detecte que se ha agotado el tiempo y termine de forma anómala.
Solución	No ejecute el comando addboard(8) o deleteboard(8) mientras se esté ejecutando el comando poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) en otro sitio. No hay ninguna solución eficaz si se ejecuta DR mientras se están ejecutando también operaciones de fuente de alimentación en otra partición física. [Cómo restaurar] Realice el siguiente procedimiento. 1. Ejecute el comando showboards(8). 2. Compruebe el estado de /Pwr/Conn/Conf/Test de la placa de sistema (PSB) para confirmar el

El estado de Pwr/Conn/Conf/Test es "y y y passed" respectivamente.

El estado de Pwr/Conn/Conf es "n n n" respectivamente.

3. Vuelva a ejecutar el comando addboard(8) o deleteboard(8).

- Apagado completado:

RTI n.° RTIF2-170224-018

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Cuando se ejecuta el comando replacefru(8) o addfru(8) para añadir un SPARC M12-2S o un cuadro de barra transversal, se muestra el siguiente mensaje y puede fallar la adición.

Para replacefru(8):

[Warning:036]

Failed to find BB#x.

The BB-ID setting and/or the cable connections of the BB#1 will be wrong.

Please confirm the BB-ID setting and the cable connections.

Do you want to try to replace BB#x again?

[r:replace|c:cancel]:

Para addfru(8):

[Warning:036]

Failed to find BB#x.

The BB-ID setting and/or the cable connections of the BB#x will be wrong.

Please confirm the BB-ID setting and the cable connections.

Do you want to try to add BB#x again?

[a:add|c:cancel]:

Solución

Después de ejecutar el comando replacefru(8) o addfru(8) y de que aparezca el siguiente mensaje del menú de mantenimiento, active la alimentación de entrada al SPARC M12-2S o al cuadro de barra transversal que se añade. A continuación, espere 20 minutos antes de ejecutar la siguiente operación (paso 4 con replacefru(8) o paso 2 para addfru(8)).

Para replacefru(8):

Realice los siguientes pasos:

- 1) Retire (elimine) el BB#x de un sistema.
- 2) Desactive el interruptor del BB#x.
- 3) Después de conectar al sistema el dispositivo intercambiado, encienda el interruptor del BB#x.
- 4) Seleccione [f:finish]:

Para addfru(8):

Realice los siguientes pasos:

- 1) Después de conectar el dispositivo agregado al sistema, encienda el interruptor del BB#x.
- 2) Seleccione [f:finish]:

[Cómo restaurar]

Para replacefru(8):

Introduzca "r" en respuesta al mensaje "[r:replace|c:cancel] :" y vuelva a ejecutar el comando replacefru(8).

Para addfru(8):

Introduzca "a" en respuesta al mensaje "[a:add|c:cancel] :" y vuelva a ejecutar el comando addfru(8).

RTI n.º	RTIF2-170224-019			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S			
Descripción	Mientras XSCF se está iniciando después de encenderse, es posible que se produzca tiempo agotado "watchdog" y que XSCF se reinicie. Después de completarse este reinicio, no se puede comprobar la información de configuración de los componentes montados en el sistema mediante el comando showhardconf(8). Además, es posible que se registren registros de errores sobre las siguientes configuraciones. Msg: Indispensable parts are not installed (PSU). Msg: Indispensable parts are not installed (FAN). Msg: Indispensable parts are not installed (OPNL). Msg: PSU shortage Msg: FAN shortage			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Vuelva a apagar y encender.			
RTI n.º	RTIF2-170224-020			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S			
Descripción	En la información OID de scfComponentStatusEvent en el archivo de definiciones de MIB ampliadas de XSCF, es posible que la información de ruta de acceso de los componentes sospechosos se indique como "unspecified" en la notificación de trap. Este síntoma ocurre cuando la información FaultEventCode de OID es cualquiera de las siguientes: 05018113 05018123 05018211 05018221			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ejecute el comando showlogs error para confirmar la ubicación sospechosa.			
RTI n.º	RTIF2-170224-021			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S			
Descripción	Cuando se reinicie XSCF, es posible que aparezca el mensaje de error "snmpd[XXXXX] svrSP: error doAction ACTION_CONTROL_LED" en relación con SNMP en el terminal de serie XSCF.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore este mensaje.			

Tabla 3-6	Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación)			
RTI n.º	RTIF2-170224-022			
Modelo	SPARC M12-2S			
Descripción	Cuando se está realizando una sustitución o una sustitución en frío de la XSCFU o una adición en frío del SPARC M12-2S, si se cumplen las siguientes condiciones, es posible que se registre el mensaje "XCP firmware version synchronization failed" en el registro de eventos y que falle el mantenimiento o la adición. - Se sustituyen o agregan en frío varias XSCFU o unidades SPARC M12 a la vez. - La versión XCP de un componente de sustitución no coincide con la del XSCF maestro.			
Solución	Cuando sustituya en frío o agregue en frío dos o más XSCFU o unidades SPARC M12, ejecute el comando replacefru(8) o addfru(8) y ejecute las operaciones una a una. [Cómo restaurar] Ejecute cualquiera de los siguientes procedimientos. - Procedimiento 1 1. Apague la alimentación de entrada del sistema y, a continuación, vuelva a encenderla (AC OFF/ON). 2. Ejecute el comando flashupdate(8), especificando la versión XCP. XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s xxxx -f xxxx es la versión XCP del XSCF maestro. - Procedimiento 2 Ejecute el comando replacefru(8) para realizar una pseudo-sustitución de la XSCFU o del SPARC M12-2S que falló en la sustitución en frío.			
RTI n.º	RTIF2-170224-023			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S			
Descripción	Si se realiza un inicio de sesión en XSCF con una cuenta de usuario XSCF cuyos privilegios los administre un servidor LDAP, especificado mediante el comando setldap(8), es posible que tarden un poco la ejecución de los comandos en el shell XSCF o las operaciones en XSCF Web.			
Solución	En el caso de un servidor LDAP, especificado mediante el comando setIdap(8), no hay ninguna solución eficaz.			

Especifique el servidor LDAP mediante el comando setldapssl(8).

RTI n.º RTIF2-170224-024

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

En el caso de SNMPv3, si el nombre de trap host registrado mediante el comando setsnmp(8) contiene dos puntos (:), este no se muestra correctamente con el comando showsnmp(8).

[Ejemplo]

En el caso de que el nombre de trap host sea "test:example.com", el nombre de host se muestra como "test" y el número de puerto se muestra como "0".

Solución

En el caso de SNMPv3, no registre un nombre de trap host que contenga dos puntos (:) mediante el comando setsnmp(8).

Si dicho nombre de trap host ya ha sido registrado, utilice el siguiente comando para eliminar el nombre de trap host:

setsnmp remv3traphost -u 'username' -p 'port_nunber' trap_host_name

En ese caso, asegúrese de especificar un número de puerto. Si no se especifica el número de puerto al eliminar un nombre de trap host que contenga dos puntos (:), aparecerá el mensaje "Entry does not exist" y no se eliminará el nombre de trap host. El número de puerto especificado en el momento de la eliminación debería ser el uno, que no se muestra incorrectamente mediante el comando showsnmp(8), sino que es el único especificado en el momento del registro.

RTI n.° RTIF2-170224-025

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Supongamos que un SPARC M12-2S (placa de sistema: PSB) se ha degradado debido a un fallo en una partición física (PPAR) compuesta de varias unidades SPARC M12-2S. Después, si la PPAR no se apaga antes de que se ejecute el comando setpciboxdio(8) para deshabilitar/ habilitar la función de E/S directa de la tarjeta PCI montada en la unidad de expansión PCI conectada al bastidor degradado, aparece el siguiente mensaje y falla el comando.

This operation cannot be done because the PPAR including a PSB of the target BB is powered on.

Este síntoma ocurre cuando el estado de la PSB es como el siguiente, que puede derivarse de un comando showhardconf(8) o showboards(8) ejecutado.

[Ejemplo] PSB#01-0 (BB#01) se ha degradado.

XSCF> showhardconf

```
...
* BB#01 Status:Deconfigured;
```

XSCF> showboards -a

PSB	R	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
	_							
01-0		00(01)	Assigned	n	n	n	Passed	Faulted

Solución

Utilice el comando replacefru(8) para ejecutar mantenimiento en el bastidor en el que se ha producido la degradación. A continuación, configure.

Tabla 3-6	Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación)
RTI n.º	RTIF2-170224-026

SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Si se ejecuta el comando poweroff(8) y el XSCF del bastidor maestro se reinicia durante el

tiempo que tarda la respuesta del comando, la siguiente operación de encendido/apagado no puede ejecutarse.

puede ejecutarse.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Si se produce este fenómeno, apague la alimentación de entrada para todos los bastidores y, a continuación, vuelva a encenderla.

RTI n.º RTIF2-170224-027

Modelo SPARC M12-2S

Modelo

Descripción Con la alimentación de entrada del sistema apagada, si se sustituye la unidad de memoria

inferior de CPU (CMUL) o si se añade el SPARC M12-2S sin utilizar el menú de mantenimiento, es posible que se cree el siguiente registro de errores cuando esté habilitada la sincronización automática de las versiones de firmware XCP.

Alarm: :SCF:Gaps between XBBOX-ID

O bien,

Information: :SCF:Gaps between BB-ID

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Ignore esta entrada del registro de errores.

RTI n.º RTIF2-170224-028

Modelo SPARC M12-2S

DescripciónDespués de activarse la alimentación de entrada con el cable de control XSCF DUAL desconectado defectuese no se singropizan datos entre el XSCF maestro y suplante aunque se restablarca el

defectuoso, no se sincronizan datos entre el XSCF maestro y suplente aunque se restablezca el

cable de control XSCF DUAL.

Puede continuar utilizando el sistema. Sin embargo, tras conmutar el XSCF entre maestro/suplente, no se garantiza un funcionamiento normal del sistema. Esto es debido a que la información contenida en el anterior XSCF maestro no se refleja en el nuevo XSCF.

Puede comprobar en los siguientes registros de error si el cable de control XSCF DUAL está desconectado o defectuoso:

El cable de control XSCF DUAL está desconectado:
 Msg: BB control cable detected unexpected

 El cable de control XSCF DUAL está defectuoso Msg: Cannot communicate with the other XSCF

Solución Antes de encender la alimentación de entrada, confirme que el cable de control XSCF DUAL esté correctamente insertado.

Utilice también el comando showlogs error para confirmar que no se registran los registros de error mostrados en [Descripción].

[Cómo restaurar]

Si se desconecta el cable de control XSCF DUAL, asegúrese de que esté debidamente conectado.

Ejecute el comando rebootxscf -a para reiniciar todos los XSCF. Si el cable de control XSCF DUAL está defectuoso, sustitúyalo.

RTI n.º	RTIF2-170224-029				
Modelo	SPARC M12-2S				
Descripción	Si la alimentación de entrada del bastidor en espera o esclavo está apagada, es posible que se registre el error "Board control error (MBC link error)".				
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore esta entrada del registro de errores.				
RTI n.º	RTIF2-170224-032				
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S				
Descripción	Si el SO entra en "panic", puede que se envíen un gran número de mensajes de panic al XSCF. En ese caso, el XSCF no podrá manejar tantos mensajes de panic. Como consecuencia, fallará el proceso codd y se crearán muchos registros de errores de OS-panic, como se muestra a continuación. [Ejemplo] Registros de errores de fallos de procesos y "panic" del SO XSCF> showlogs error -v Date: Dec 20 14:44:26 JST 2013 Code: 40000000-00ffff0000ff0000ff-01b9000600000000000000000000000000000000				
	636f6464 2e323537 382e627a 32000000				

El sistema se restaura cuando se reinicia el XSCF debido al fallo del proceso codd.

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

Tabla 3-6 Problema	que puede	n producirse co	n XCP 4040/XCP 3130	y soluciones (continuación)
--------------------	-----------	-----------------	---------------------	-----------------------------

RTI n.° RTIF2-170224-033

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Descripción Supongamos que se crea un sistema de clústeres que cumpla estas condiciones: está compuesto de varios chasis de sistemas SPARC M12/M10 y cada uno incluye 10 o más dominios invitados (10 o más nodos de clústeres) que funcionan en una partición física (PPAR). Además, el software PRIMECLUSTER está instalado en cada uno de estos dominios invitados. De forma alternativa, el sistema de clústeres está compuesto de varias PPAR dentro de los bastidores de sistemas SPARC M12/M10. A continuación, si ejecuta el comando poweroff -f en una PPAR para forzar el apagado de esa PPAR, puede que el XSCF se ralentice, entre en "panic" y se reinicie.

Solución

Confirme que el número de nodos de clústeres configurados por PPAR del sistema

SPARC M12/M10 es menor a 10 nodos.

[Cómo restaurar]

Después de un reinicio por "panic" del XSCF, el comando poweroff sigue procesándose, con lo que el sistema puede utilizarse tal cual.

RTI n.° RTIF2-170224-034

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Si se ejecutan las operaciones en el siguiente orden, aparece el mensaje de error "An internal error has occurred. Please contact your system administrator." cuando se ejecuta el comando prtfru(8). El comando termina anómalamente.

- 1. Encienda la alimentación de entrada y ejecute el comando rebootxscf(8) o switchscf(8) para arrancar o reiniciar el XSCF.
- 2. Ejecute el comando snapshot(8).
- 3. Ejecute el comando prtfru(8).

Solución

Tras arrancar o reiniciar el XSCF, ejecute el comando prtfru(8) antes de ejecutar el comando snapshot(8).

[Cómo restaurar]

Reinicie todos los XSCF ejecutando el comando rebootxscf (8).

RTI n.º RTIF2-170224-036

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Si el dominio invitado ha estado activo durante un periodo prolongado de tiempo, si apaga y luego enciende una partición física (PPAR) podría ocasionar un cambio de la hora del dominio invitado.

Este fenómeno ocurre si se dan las siguientes condiciones.

- Un dominio invitado está configurado (*1), y
- ha pasado un periodo de tiempo prolongado tras la ejecución del comando ldm add-spconfig desde Oracle VM Server for SPARC (*2) y
- la alimentación de una partición física se ha activado o reiniciado.
- *1 La desviación de la hora no se da en el dominio de control.
- *2 La desviación de la hora es de unos 20 segundos por mes.

Solución

Inmediatamente antes de apagar una partición física o restablecerla, ejecute el comando ldm addspconfig de Oracle VM Server for SPARC y almacene la información de configuración del dominio invitado más reciente en XSCF.

[Cómo restaurar]

Si la hora del dominio invitado se cambia, arranque Oracle Solaris en el modo de usuario único y sincronice la hora.

[Ejemplo] Configuración de 18:30:00 el 27 de junio de 2014 # date 0627183014.00

date 0627183014.00

RTI n.° RTIF2-170224-037

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Supongamos que ejecuta alguna de las siguientes operaciones en un sistema con una unidad de expansión PCI conectada cuando la alimentación de la partición física está encendida. En ese caso, se envía por error un SNMP Trap relacionado con la adición de la unidad de expansión PCI o la tarjeta de enlace.

- Reinicie el XSCF
- Conmute el XSCF entre maestro/suplente
- Cambia el estado del agente SNMP de deshabilitado a habilitado
- Configura la información de administración del agente SNMP cuando el agente SNMP está habilitado

En ese caso, se envían los siguientes SNMP Traps.

Adición de la unidad de expansión PCI

scfPciBoxEvent

scfTrapEventType=add(10)

Adición de la tarjeta de enlace

scfComponentEvent

scfTrapEventType=add(10)

De forma similar, se envía por error el siguiente SNMP Trap por la adición de la tarjeta PCIe en un sistema con una tarjeta PCIe conectada.

scfComponentEvent

scfTrapEventType=add(10)

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

Este envío incorrecto de SNMP Traps no afecta al comportamiento de la unidad de expansión

PCI ni de la tarjeta PCIe.

Tabla 3-6	Problemas que	pueden p	roducirse con	XCP 4040/XCP	3130	y soluciones	(continuación)
-----------	---------------	----------	---------------	--------------	------	--------------	----------------

RTI n.° RTIF2-170224-038

Modelo SPARC M12-2S

Descripción Al actualizar el firmware correctamente, se crea "Event: SCF:XCP update has been completed"

en el registro en el momento de actualizarse el firmware XCP. Sin embargo, es posible que el firmware no se haya actualizado en algunas unidades SPARC M12 o cuadros de barra transversal.

Solución No hay ninguna solución eficaz. Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, actualice el firmware de XCP nuevo.

- Condición 1:

No se registra dos veces "Updating XCP:XSCF updated (BBID=x, bank=y)" en cada bastidor entre el registro de "SCF:XCP update is started (XCP version=xxxx:last version=yyyy)" y de "SCF:XCP update has been completed (XCP version=xxxx:last version=yyyy)".

Condición 2:

Se crea un registro que indica un error en el bastidor conectado entre el registro de "SCF:XCP update is started (XCP version=xxxx:last version=yyyy)" y de "SCF:XCP update has been completed (XCP version=xxxx:last version=yyyy)".

[Ejemplo 1]

XSCF> showlogs monitor -r

Alarm: /XBBOX#81/XSCFU:SCF:XSCF hang-up is detected

[Ejemplo 2]

XSCF> showlogs monitor -r

Notice: /FIRMWARE,/BB#0/CMUL:SCF:SCF panic detected

RTI n.° RTIF2-170224-039

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Si no se han asignado los recursos disponibles de la CPU en una partición física (PPAR) cuando

caduque un Permiso temporal de activación de CPU, activar la alimentación de la PPAR hace que esta se restablezca repetidamente sin que se anule el procesamiento en el encendido.

En este momento, se crea repetidamente el siguiente registro de eventos.

SCF:PPAR-ID x: Reset

SCF:SP-Config falling back to factory-default (PPARID 0 factor:0x1010000)

SCF:PPAR-ID x: Reset released

Solución Tras caducar el Permiso temporal de activación de CPU, ejecute el comando setinterimpermit

disable para desactivar el Permiso temporal de activación de CPU.

Para encender una PPAR, asigne los recursos de los núcleos de CPU disponibles en la PPAR.

[Cómo restaurar]

Realice el siguiente procedimiento.

 Ejecute el comando poweroff -f para forzar el apagado de la PPAR que se está restableciendo repetidamente.

2. Ejecute el comando poweroff (sin -f) para activar la alimentación de todas las PPAR distintas a la descrita anteriormente.

3. Apague y encienda (AC OFF/ON) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.

 Ejecute el comando setinterimpermit disable para desactivar el Permiso temporal de activación de CPU.

Tabla 3-6 Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación)

RTI n.° RTIF2-170224-040

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Si el XSCF maestro se cuelga durante la sustitución de la unidad XSCF (XSCFU) en el SPARC M12, puede detectarse incorrectamente el siguiente error cuando la alimentación de entrada al

sistema se apaga/enciende (AC OFF/ON) para restablecer el XSCF maestro.

Date: Jan 16 01:39:17 JST 2017

Status: Warning Occurred: Jan 16 01:39:13.403 JST 2017

FRU: /BB#0/CMUU

Msg: Insufficient PUMP rotation speed

Solución 1

No hay ninguna solución eficaz.

Apague y encienda (AC OFF/ON) de nuevo la alimentación de entrada al sistema.

RTI n.º RTIF2-170224-041

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Si ejecuta un comando enumerado en [Lista de comandos] durante la conmutación entre el XSCF maestro/en espera, se producirán los siguientes problemas.

- El XSCF que ejecuta el comando se detiene debido al error "BOARD ERROR."
- No puede encender la partición física que contiene la PSB (BB) del XSCF detenido descrito anteriormente.

Puede confirmar que la conmutación entre el XSCF maestro/en espera se ha completado mediante la ejecución del comando showhardconf para comprobar que aparece "Normal" en [Status] de la XBBOX o BB.

[Lista de comandos] restoreconfig(8) rebootxscf(8) flashupdate(8) setdate(8) sethsmode(8)

Solución

No ejecute ninguno de los comandos enumerados en [Lista de comandos] en [Descripción] durante la conmutación entre el XSCF maestro/en espera.

[Cómo restaurar]

Restaure el sistema mediante el siguiente procedimiento.

- 1. Apague Oracle Solaris en todos los dominios lógicos.
- 2. Ejecute el comando poweroff -f para forzar el apagado de todas las PPAR.
- 3. Apague (AC OFF) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.
- 4. Encienda (AC ON) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.

Tabla 3-6	Problemas que pu	ieden producirse con	XCP 4040/XCP 3130	y soluciones ((continuación)
-----------	------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------

sustituir una XSCFU.

RTI n.º RTIF2-170224-042 Modelo SPARC M12-2S Descripción Antes de que pasen 30 minutos desde la utilización del comando replacefru para sustituir la unidad XSCF (XSCFU), si ejecuta el comando replacefru especificado con una XSCFU dentro de la misma partición física (PPAR), falla este intento de sustitución. En este momento aparece el error "Warning:055". [Ejemplo] Mensaje de error del comando replacefru [Warning:055] BB#7/XSCFU cannot be Replacement. Because the PPAR is a possibility that the control domain is stopped for CoD resource violation. Solución Cuando sustituya varias XSCFU dentro de la misma PPAR, espere 30 minutos antes de sustituir la siguiente. [Cómo restaurar] Después de que aparezca el error "Warning:055" espere 30 minutos y, a continuación, vuelva a

RTI n.º RTIF2-170224-044

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Si se produce "panic", caída de procesos, etc. En el XSCF maestro durante la sustitución de la unidad XSCF (XSCFU) mediante el comando replacefru, se produce el reinicio o la conmutación en el XSCF maestro. En este momento, no se han completado las tareas de sustitución de la XSCFU. En este estado, la ejecución de un comando enumerado en la [Lista de comandos] provoca alguno de los siguientes:

- Falla el comando y lleva a un error, etc.
- Después de conmutar el XSCF entre maestro/suplente, el XSCF maestro no refleja la información de ajuste del comando.

[Lista de comandos]

addboard(8)

addfru(8)

addpowerschedule(8)

clearremotepwrmgmt(8)

deleteboard(8)

deletepowerschedule(8)

diagxbu(8)

flashupdate(8)

initbb(8)

ioxadm(8)

poweroff(8)

poweron(8)

rebootxscf(8)

reset(8)

restoreconfig(8)

setcod(8)

setdate(8)

setpowerschedule(8)

setpparmode(8)

setremotepwrmgmt(8)

setupfru(8)

testsb(8)

setinterimpermit(8)

sethsmode(8)

Solución

Después de reiniciar el XSCF, ejecute el comando replacefru para completar la tarea de sustitución de la XSCFU.

[Cómo restaurar]

Restaure el sistema mediante el siguiente procedimiento.

- 1. Apague Oracle Solaris en todos los dominios lógicos.
- 2. Ejecute el comando poweroff -f para forzar el apagado de todas las PPAR.
- 3. Apague (AC OFF) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.
- 4. Sustituya la XSCFU con una FRU.
- 5. Encienda (AC ON) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.

RTI n.° RTIF2-170224-045

Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Supongamos que la sustitución activa mediante el comando replacefru está en progreso para la unidad XSCF (XSCFU). Mientras tanto, si se produce un fallo en la PPAR que contiene el SPARC M12 (PSB) en el que está montada esta XSCFU, se reinicia la PPAR. A continuación, se deja encendida la PSB cuya XSCFU se está sustituyendo y solo se desconecta esta PSB de la PPAR.

Una vez reiniciada la PPAR, puede confirmar si se está dando este fenómeno ejecutando el comando showboards(8). Compruebe si aparece "y" en Pwr, "n" en Conn y "n" en Conf. [Ejemplo] PSB#03-0 está en el estado encendido y la desconexión de la configuración de la PPAR produce un estado anómalo

XSCF> showboards -av

PSB	R	PPAR-ID(LSB)	Assignment	Pwr	Conn	Conf	Test	Fault
	-							
00-0		00(00)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal
01-0		00(01)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal
02-0		00(02)	Assigned	У	У	У	Passed	Normal
03-0		00(03)	Assigned	У	n	n	Passed	Normal

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

[Cómo restaurar]

Restaure el sistema mediante el siguiente procedimiento.

- 1. Apague Oracle Solaris en todos los dominios lógicos.
- 2. Ejecute el comando poweroff -f para forzar el apagado de todas las PPAR.
- 3. Apague (AC OFF) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.
- 4. Sustituya la XSCFU en sustitución activa.
- 5. Encienda (AC ON) la alimentación de entrada de todos los SPARC M12.

RTI n.º RTIF2-170224-046 Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Supongamos que ejecuta el comando deleteboard para desconectar la placa de sistema (PSB) de la partición física operativa (PPAR). En este momento, si se produce un fallo en la PSB que se está desconectando, el comando deleteboard termina nominalmente sin el reinicio fatal de la PPAR operativa.

En realidad, la PSB no se logró desconectar, con lo que si el funcionamiento del sistema continúa tal cual, puede producirse un error en la PPAR operativa.

Después de que aparezca "BB-ID n: Reset" en el registro de eventos, puede confirmar que se esté dando este fenómeno buscando la presencia de un error y que se muestra "Reset retry." [Ejemplo] Se ha producido el error "Abnormal reaction of CPU" en la PSB que se está desconectando.

XSCF> showlogs monitor

Dec 9 16:36:38 M12-2 Event: SCF:PPAR-ID 0: PSB#03-0 deleteboard started

Dec 9 16:36:38 M12-2 Event: SCF:PPAR-ID 0: PSB#03-0 is disconnected (deleteboard)

Dec 9 16:36:41 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000001 state change (Solaris suspended) Dec 9 16:36:41 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000002 state change (Solaris suspended) Dec 9 16:36:42 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000003 state change (Solaris suspended)

Dec 9 16:36:43 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000001 state change (Solaris running)
Dec 9 16:36:44 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000002 state change (Solaris running)

Dec 9 16:36:44 M12-2 Event: SCF:PPARID 0 GID 00000003 state change (Solaris running)

Dec 9 16:37:16 M12-2 Event: SCF:BB-ID 3: Reset

Dec 9 16:38:40 M12-2 Warning: /BB#3/CMUU:SCF:Abnormal reaction of CPU (compare) Dec 9 16:38:47 M12-2 Warning: /BB#3/CMUL:SCF:Abnormal reaction of CPU (compare)

Dec 9 16:38:48 M12-2 Event: SCF:Reset retry

Dec 9 16:39:57 M12-2 Event: SCF:PPAR-ID 0: PSB#03-0 deleteboard completed

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

Después de restablecer la PPAR con el comando reset -p x por o después de apagar la PPAR con el comando poweroff, encienda la PPAR con el comando poweron para restablecer el sistema.

RTI n.º RTIF2-170224-047 Modelo SPARC M12-2S

Descripción

Si BB#01 es el XSCF maestro, puede no reconocerse el bastidor esclavo cuando se encienda la alimentación de entrada (AC ON) en cualquiera de las siguientes condiciones:

- El cable de control XSCF BB entre BB#00 y el XSCF esclavo está desconectado.
- El cable de control XSCF BB entre BB#00 y el XSCF esclavo está defectuoso.

Solución

Desactive (AC OFF) la alimentación de entrada al sistema y confirme si el cable de control XSCF BB está conectado o, de lo contrario, sustituya este cable. A continuación, active (AC ON) la alimentación de entrada al sistema.

Tabla 3-6	Problemas que pueden producirse con XCP 4040/XCP 3130 y soluciones (continuación))
-----------	---	---

RTI n.º RTIF2-170224-049 Modelo SPARC M12-2S Descripción Supongamos que esté en funcionamiento una partición física (PPAR) compuesta de varias unidades SPARC M12-2S (BB). Si una de las BB pierde alimentación en este momento, la PPAR debe restablecerse para que la PPAR funcione de forma continua con los otros BB que todavía reciben alimentación. Si el BB que ha perdido la alimentación efectúa una recuperación de alimentación mientras se está restableciendo la PPAR, puede interrumpirse el restablecimiento de la PPAR y apagarse la PPAR. En este momento, se crea el siguiente registro de errores. Date: Oct 03 13:19:55 JST 2016 Status: Warning Occurred: Oct 03 13:19:50.293 JST 2016 FRU: /FIRMWARE Msg: LSI control error (SP internal) Solución No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Ejecute el comando poweron para encender la PPAR. RTI n.º RTIF2-170224-050 Modelo SPARC M12-2S Descripción Supongamos que ha fallado la sustitución de la unidad XSCF (XSCFU) mediante el comando replacefru(8). Si deja la situación como está e intenta sustituir otra XSCFU, vuelve a fallar la sustitución de la XSCFU que falló antes. Solución Si falla la sustitución de la XSCFU mediante el comando replacefru(8), vuelva a intentar

Problemas resueltos en XCP 4040

sustituir la misma XSCFU hasta que funcione. Mientras tanto, no sustituya otras XSCFU.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 4040.

Tabla 3-7	Problemas resueltos en XCP 4040
RTI n.º	RTIF2-230919-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si el ETERNUS entra en modo de mantenimiento y luego se enciende manualmente sin usar la función de gestión de alimentación remota (RCIL), es posible que en casos excepcionales el ETERNUS se apague cuando se cancele el modo de mantenimiento. Este problema sucede cuando todo lo siguiente es cierto: RCIL se establece entre varios nodos host y el ETERNUS en la configuración RCIL está activado en al menos un nodo host Mientras todos los nodos host están apagados, la red de XSCF se desconecta temporalmente por, por ejemplo, un reinicio de XSCF en algunos nodos host Este problema no se produce mientras los nodos host están en funcionamiento.
Solución	Para encender y realizar el mantenimiento en el ETERNUS sin utilizar RCIL, desactive RCIL en todos los nodos host antes de comenzar el trabajo. Una vez finalizado el trabajo, restaure la configuración RCIL original en todos los nodos host.
RTI n.º	RTIF2-230919-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si se intenta establecer una contraseña para una cuenta de usuario de XSCF con el comando de contraseña o con XSCF Web, puede fallar y aparecer el mensaje de error "Operación fallida". [Ejemplo] Usuario> de contraseña XSCF Contraseña: *************** contraseña: Operación fallida XSCF>
Solución	Si aparece el mensaje de error "Operación fallida", cambie el valor de la contraseña y establézcala de nuevo.
RTI n.º	RTIF2-230919-005
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2021-43527, CVE-2022-4450) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales

Actualice el firmware XCP a XCP 4040 o posterior.

Solución

RTI n.° RTIF2-211015-003

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Si se reinicia XSCF o se enciende la alimentación de entrada cuando está activada la configuración

del cliente NTP para XSCF, la hora del XSCF puede cambiar en casos excepcionales.

Como resultado, encender una partición física puede causar una desviación de la hora del

dominio lógico.

Después de que se produzca esta desviación de la hora del XSCF, la aparición del registro de eventos mostrará que la hora del XSCF y la hora del servidor NTP se han sincronizado correctamente. Después, al ejecutar el comando showntp -l, puede comprobar si se ha detenido

la sincronización de la hora entre XSCF y el servidor NTP.

[Ejemplo] Resultados en el registro de eventos cuando la hora se ha sincronizado correctamente y resultados del comando showntp -l cuando la sincronización de la hora se ha detenido

XSCF> showlogs event

Fecha del mensaje

May 11 14:55:45 JST 2021 NTP service found NTP server to synchronize.

XSCF> showntp -1
NTP is unavailable.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Después de reiniciar el XSCF y confirmar que la hora del XSCF es correcta, inicie Oracle Solaris

en el modo de usuario único y establezca la hora correcta.

Problemas resueltos en XCP 4030

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 4030.

Tabla 3-8 Problemas resueltos en XCP 4030

RTI n.º RTIF2-230301-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Correcciones de seguridad.

(CVE-2015-8776, CVE-2022-29155)

Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente:

Actualizaciones de parches fundamentales

Solución Actualice el firmware XCP a XCP 4030 o posterior.

Problemas resueltos en XCP 4011

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 4011.

Tabla 3-9 Pr	roblemas resueltos en XCP 4011
RTI n.º	RTIF2-220712-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2022-23218, CVE-2022-23219) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 4011 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-220411-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El hypervisor podría anularse si una partición física con la operación de ahorro de energía activada tiene una CPU virtual (vcpu) que no esté asignada a ningún dominio lógico.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-220408-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Podría producirse un reinicio por "panic" del XSCF después de que el XSCF haya estado en funcionamiento continuamente durante aproximadamente dos años en un entorno donde la temperatura de las piezas fluctúa con frecuencia debido a los efectos de la temperatura ambiente, la carga del sistema, etc.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-220408-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	XSCF Web no puede anular ni evitar que se importe el firmware XCP 3xxx.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-220404-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad para XSCF Web.
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 4011 o posterior.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3130.

Tabla 3-10	Problemas resueltos en XCP 3130
RTI n.º	RTIF2-230919-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si el ETERNUS entra en modo de mantenimiento y luego se enciende manualmente sin usar la función de gestión de alimentación remota (RCIL), es posible que en casos excepcionales el ETERNUS se apague cuando se cancele el modo de mantenimiento. Este problema sucede cuando todo lo siguiente es cierto: RCIL se establece entre varios nodos host y el ETERNUS en la configuración RCIL está activado en al menos un nodo host Mientras todos los nodos host están apagados, la red de XSCF se desconecta temporalmente por, por ejemplo, un reinicio de XSCF en algunos nodos host Este problema no se produce mientras los nodos host están en funcionamiento.
Solución	Para encender y realizar el mantenimiento en el ETERNUS sin utilizar RCIL, desactive RCIL en todos los nodos host antes de comenzar el trabajo. Una vez finalizado el trabajo, restaure la configuración RCIL original en todos los nodos host.
RTI n.º	RTIF2-230919-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si se intenta establecer una contraseña para una cuenta de usuario de XSCF con el comando de contraseña o con XSCF Web, puede fallar y aparecer el mensaje de error "Operación fallida". [Ejemplo] Usuario> de contraseña XSCF Contraseña: *************** contraseña: Operación fallida XSCF>
Solución	Si aparece el mensaje de error "Operación fallida", cambie el valor de la contraseña y establézcala de nuevo.
RTI n.º	RTIF2-230919-005
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2021-43527, CVE-2022-4450) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales

Solución

Actualice el firmware XCP a XCP 3130 o posterior.

Tabla 3-10	Problemas resueltos en XCP 3130 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-211015-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si se reinicia XSCF o se enciende la alimentación de entrada cuando está activada la configuración del cliente NTP para XSCF, la hora del XSCF puede cambiar en casos excepcionales. Como resultado, encender una partición física puede causar una desviación de la hora del dominio lógico. Después de que se produzca esta desviación de la hora del XSCF, la aparición del registro de eventos mostrará que la hora del XSCF y la hora del servidor NTP se han sincronizado correctamente. Después, al ejecutar el comando showntp -l, puede comprobar si se ha detenido

la sincronización de la hora entre XSCF y el servidor NTP.

[Ejemplo] Resultados en el registro de eventos cuando la hora se ha sincronizado correctamente y resultados del comando showntp -l cuando la sincronización de la hora se ha detenido

XSCF> showlogs event Fecha del mensaje

May 11 14:55:45 JST 2021 NTP service found NTP server to synchronize.

XSCF> showntp -1 NTP is unavailable.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Después de reiniciar el XSCF y confirmar que la hora del XSCF es correcta, inicie Oracle Solaris en el modo de usuario único y establezca la hora correcta.

Problemas resueltos en XCP 3120

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3120.

Tabla 3-11	Problemas resueltos en XCP 3120
RTI n.º	RTIF2-230301-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2015-8776, CVE-2022-29155) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3120 o posterior.

Problemas resueltos en XCP 3111

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3111.

Tabla 3-12	Problemas resueltos en XCP 3111
RTI n.º	RTIF2-220712-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2022-23218, CVE-2022-23219) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3111 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-220411-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El hypervisor podría anularse si una partición física con la operación de ahorro de energía activada tiene una CPU virtual (vcpu) que no esté asignada a ningún dominio lógico.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-220408-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Podría producirse un reinicio por "panic" del XSCF después de que el XSCF haya estado en funcionamiento continuamente durante aproximadamente dos años en un entorno donde la temperatura de las piezas fluctúa con frecuencia debido a los efectos de la temperatura ambiente, la carga del sistema, etc.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-220404-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad para XSCF Web.
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3111 o posterior.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3110.

Tabla 3-13	Problemas resueltos en XCP 3110
RTI n.º	RTIF2-211015-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2020-8177, CVE-2020-8284, CVE-2020-8285, CVE-2020-13817, CVE-2021-3326, CVE-2021-23840) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3110 o posterior.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3100.

Tabla 3-14	Problemas resueltos en XCP 3100
RTI n.º	RTIF2-210506-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2016-4429, CVE-2017-16931, CVE-2017-5461, CVE-2018-7183, CVE-2020-11868) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3100 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-210204-002
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Cuando la reconfiguración dinámica de una partición física falla, los valores de registro podrían corromperse. Esto podría desencadenar un proceso de pánico en el dominio lógico.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210204-004
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Reiniciar múltiples dominios lógicos de forma simultánea durante la reconfiguración dinámica de la partición física puede corromper los valores de registro y provocar la anulación del hypervisor.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210203-002
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	La PPAR DR podría fallar porque el hypervisor no informa de su finalización al XSCF.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-201109-028
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	En algunos casos excepcionales, puede producirse cualquiera de los siguientes fenómenos cuando se utiliza la web XSCF. (1) Se detecta el error "SCF panic detected" y el XSCF se reinicia. (2) La partición física no se puede encender, apagar ni reiniciar. (3) No se puede establecer ni mostrar nada con los comandos del shell XSCF o XSCF Web.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Realice el siguiente procedimiento para (2) o (3) en [Descripción]. 1. Si Oracle Solaris está en ejecución, apague todas las instancias de Oracle Solaris. 2. Confirme que Oracle Solaris se ha apagado y, a continuación, apague y encienda (AC OFF/ON) la alimentación de entrada del sistema.

Tabla 3-14	Problemas resueltos en XCP 3100 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-201109-029
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2020-1968, CVE-2018-0737, CVE-2018-0739, CVE-2017-3735) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3100 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-200528-001
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Es posible que se produzca un proceso de pánico en un dominio lógico con el siguiente mensaje cuando se realice una reconfiguración dinámica de la partición física con el comando deleteboard(8). send_mondo_set: error de hypervisor inesperado 0x2 mientras se envía un mondo a cpuid(s): 0x17 panic[cpu29]/thread=c400630b7740: send_mondo_set: error de hypervisor inesperado
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3090.

Tabla 3-15	Problemas resueltos en XCP 3090
RTI n.º	RTIF2-200805-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2019-11477, CVE-2019-11479, CVE-2018-3693) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3090 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-200528-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Un control de interrupción INTx de PCI incorrecto podría desencadenar un proceso de pánico en los dominios lógicos.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-15	Problemas resueltos en XCP 3090 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-200518-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando se recopila una captura con la memoria USB especificada como destino de almacenamiento de registro, la recopilación finaliza correctamente, pero sin recopilar el registro en la captura. El problema que ocurre cuando esta memoria USB se especifica como destino de almacenamiento de datos también se produce con los siguientes comandos XSCF o las siguientes operaciones de XSCF Web: - dumpconfig, dumpcodactivation, getremotepwrmgmt, or showcodactivationhistory command - Restauración/copia de seguridad de la configuración en el menú [Maintenance] - [Configuration Management] - Historial de activación de CoD en el menú [Settings] - [CoD Activation]
Solución	Compruebe el tamaño del archivo recopilado en la memoria USB. Si el tamaño es 0, recopile los datos ejecutando de nuevo el comando XSCF o la operación de XSCF Web.
RTI n.º	RTIF2-200518-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Supongamos que, para iniciar sesión en la web XSCF, se utiliza una cuenta de usuario XSCF gestionada con los servicios de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Active Directory y LDAP sobre SSL. Si el nombre de la cuenta de usuario contiene un punto ".", se produce un error al iniciar sesión y se muestra el siguiente mensaje. System Error! Unknown system error, please contact the administrator.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-200515-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Según la combinación del tamaño y tipo de memoria, puede que, al encender una partición física (PPAR) después de sustituir la memoria, se cree el siguiente registro de error durante el diagnóstico de memoria. [Ejemplo] XSCF> showlogs error Date: Oct 07 06:30:48 JST 2017 Code: 80002100-014e830134210000ff-150410040010002800f00000 Status: Alarm Occurred: Oct 07 06:29:55.240 JST 2017 FRU: /BB#0/CMUL/MEM#06A,/BB#0/CMUL Msg: DIMM address bus fatal error Date: Oct 24 16:48:46 JST 2017 Code: 40002000-004b870134110000ff-020014240000000000000000000000000000000
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

RTI n.º RTIF2-200423-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Tras el inicio de Oracle Solaris, pueden detectarse los siguientes errores.

XSCF> showlogs error -V

Date: xxx xx xx:xx:xx xxx xxxx

Status: Warning Occurred: xxx xx xx:xx:xx.xxx xxx xxxx

FRU: xxxxxxxxxxxxxxxx Msg: PCI access error Diagnostic Code:

00000200 00000000 0000 00000100 00000000 0000

00000200 00000000 0000

00000000 00000000 0000 Diagnostic Messages

IO-FaultReport:

TIME UUID

MSG-ID xxxxxxxxxxx

Si aparece alguno de los siguientes en la FRU, corresponde a este problema.

/BB#0/CMUL,/BB#0/CMUU

/BB#0/CMUL /BB#0/CMUU

/MBU

Si aparece alguno de los siguientes en la MSG-ID, corresponde a este problema.

PCIEX-8000-YI

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Problemas resueltos en XCP 3080

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3080.

Tabla 3-16	Problemas resueltos en XCP 3080
RTI n.º	RTIF2-191223-001
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Puede que, al encender una partición física (PPAR) después de sustituir la memoria, aparezca el mensaje "DIMM address bus fatal error" y se cree el siguiente registro de error durante el diagnóstico de memoria. [Ejemplo] XSCF> showlogs error Date: Oct 07 06:30:48 UTC 2019 Code: 80002100-014e830134210000ff-150410040010002800f00000 Status: Alarm Occurred: Oct 07 06:29:55.240 UTC 2019 FRU: /BB#0/CMUL/MEM#06A,/BB#0/CMUL Msg: DIMM address bus fatal error

No hay ninguna solución eficaz.

Solución

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3071.

Tabla 3-17	Problemas resueltos en XCP 3071
RTI n.º	RTIF2-190903-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2015-5180) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3071 o posterior.

Problemas resueltos en XCP 3070

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3070.

Tabla 3-18	Problemas resueltos en XCP 3070
RTI n.º	RTIF2-201106-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El informe de error sun4v podría corromperse si se produce un proceso de pánico al mismo tiempo en varios dominios lógicos.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-18	Problemas resueltos en XCP 3070 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-190903-004
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2019-6111, CVE-2019-6109, CVE-2018-20685, CVE-2019-1559, CVE-2016-8610, CVE-2018-1000007, CVE-2018-18066, CVE-2018-18065, CVE-2018-12404, CVE-2018-12384, CVE-2018-7185) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3070 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-190902-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2018-16842) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3070 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-190725-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Tras una actualización del firmware XCP cuando la configuración del cliente NTP para el XSCF está activada, la hora del XSCF puede cambiar. Si se ha establecido la programación de encendido/apagado de la partición física y se realiza una operación programada, la hora de la operación puede cambiar en consecuencia. Esto puede provocar que OS no se inicie a la hora especificada o que se apague a una hora distinta a la especificada.
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3070 o posterior. Este problema no se produce mientras la actualización del firmware a XCP 3070 o posterior está en curso. [Cómo restaurar] Confirme que la hora del XSCF no ha cambiado con el comando showdate o showntp -l. Si la hora del XSCF ha cambiado, reinicie el XSCF con el comando rebootxscf -a. [Ejemplo] Uso del comando showntp -l para comprobar la diferencia horaria con el servidor NTP El siguiente ejemplo muestra una diferencia de -607086 ms (607 segundos). XSCF> showntp -1 remote refid st t when poll reach delay offset jitter
	81.767
	127.127.1.0 .LOCL. 5 1 26h 64 0 0.000 0.000

0.000

Tabla 3-18	Problemas resueltos en XCP 3070 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-190716-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	No se proporciona una notificación de correo electrónico ni una notificación a través de REMCS o capturas SNMP cuando la alimentación de entrada a la unidad de fuente de alimentación (PSU) de la unidad de expansión PCI está apagada. De igual modo, si se produce un error en el circuito primario, tampoco se proporcionan tales notificaciones. De forma similar, no se proporciona una notificación de correo electrónico sobre algunos fallos de hardware en la unidad de expansión PCI.
Solución	No hay ninguna solución eficaz que proporcione una notificación cuando la alimentación de entrada de la unidad de expansión PCI esté apagada o el circuito primario tenga un error. Utilice la notificación a través de capturas SNMP para supervisar otros fallos de hardware.
RTI n.º	RTIF2-170224-031
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando se apaga la alimentación de entrada de una unidad de expansión PCI (AC OFF) se crea un registro de errores, pero no se lleva a cabo la notificación a través de SNMP trap o REMCS. Puede confirmar que se ha apagado la alimentación de entrada de la unidad de expansión PCI en los resultados de ejecución del comando showlogs error, como se indica en el siguiente registro de salida: Date: Mar 10 20:03:05 JST 2017 Code: 10000400-00d4000000ff0000ff-1100002a0000000000000000000000000000000
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3060.

Tabla 3-19	Problemas resueltos en XCP 3060
RTI n.º	RTIF2-210118-019
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando se ejecuta, el comando version con la opción -t especificada no muestra todas las versiones del firmware CMU (POST/OpenBoot PROM/Hypervisor).
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-19	Problemas resueltos en XCP 3060 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-181211-001
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Tras sustituir una unidad XSCF en la que se hereda la tarjeta SD, el encendido de una partición física puede cambiar el horario del dominio lógico. Este síntoma ocurre cuando la configuración de cliente NTP para el XSCF está activada para el SPARC M12-2 o la configuración 1BB con el SPARC M12-2S.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ajuste la hora correcta para los dominios lógicos al encender la partición física tras sustituir la XSCFU.
RTI n.º	RTIF2-181211-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si emite una instrucción de apagado para una partición física (PPAR) mientras la PPAR se está encendiendo, es posible que el procesamiento del apagado no se ejecute inmediatamente, aunque aparezca el mensaje "shutdown started", y puede que se ejecute al cabo de 20 horas. Como consecuencia, podría forzarse el apagado de la PPAR mientras Oracle Solaris se está ejecutando. Este síntoma se produce cuando la instrucción de apagado se emite inmediatamente después de que el registro de eventos muestre "POST Diag complete from PPAR." Esa entrada indica la finalización del diagnóstico inicial de POST durante el encendido de la PPAR.
Solución	 Intente llevar a cabo una de estas soluciones: Para apagar la PPAR mientras se está encendiendo, utilice la opción -f para forzar el apagado. Si la PPAR no puede apagarse, apague Oracle Solaris en todos los dominios lógicos tras el inicio de Oracle Solaris.
RTI n.º	RTIF2-181211-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2018-1000120, CVE-2018-0732, CVE-2017-17558, CVE-2017-16531) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3060 o posterior.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3053.

RTI n.° RTIF2-180926-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Una aplicación puede sufrir un volcado de núcleo debido al acceso de datos desalineado, aunque se haya compilado por Oracle Developer Studio (Oracle Solaris Studio) con la opción -m64 y cualquiera de las siguientes opciones especificadas:

-xmemalign=2i -xmemalign=4i -xmemalign=8i -xmemalign=16i

Los detalles sobre las versiones de Oracle Solaris y del compilador son las siguientes:

[Entorno Oracle Solaris 10]

- Todas las versiones de Oracle Solaris 10
- Todas las versiones de Oracle Developer Studio (Oracle Solaris Studio)

[Entorno Oracle Solaris 11]

- Oracle Solaris 11.1 o posterior
- Oracle Solaris Studio 12.3 o anterior (excepto las mejoras específicas para la plataforma Oracle Developer Studio 12.3 1/13)

[Cómo comprobar la versión del compilador]

La opción -V muestra la información de la versión. La fecha aparece al final de la anotación de la versión. La versión del compilador que provoca este error es 2013/10/18 o posterior.

\$ cc -V

cc: Sun C 5.12 SunOS_sparc Patch 148917-07 2013/10/18

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

RTI n.º RTIF2-180914-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

En un sistema con dieciséis (máximo) DIMM de 8 GB montadas en la MBU (SPARC M12-1), o en la CMUL o la CMUU (SPARC M12-2/SPARC M12-2S), el siguiente error podría detectarse incorrectamente cuando se apaga la partición física (PPAR). A continuación, no puede encenderse la PPAR. Este síntoma se produce cuando las DIMM de 8 GB se han añadido al sistema o se han movido.

[Ejemplo 1] Registro de error de la MBU (SPARC M12-1)

XSCF> **showlogs error -v**Date: Sep 03 16:16:45 JST 2018

Status: Warning Occurred: Sep 03 16:16:43.153 JST 2018

FRU: /MBU

Msg: Power-off failure Diagnostic Code:

00000909 4d801048 00000010 00000015

00000000 00000000 0000

- Puede confirmar que el 5.º y 6.º byte del principio de [Code:] son 001b y el 2.º byte de la

primera línea de [Diagnostic Code:] es 02.

```
[Ejemplo 2] Registro de error de la CMUL (SPARC M12-2/SPARC M12-2S)
```

XSCF> showlogs error -v

Date: Sep 03 15:09:56 JST 2018

Status: Warning Occurred: Aug 17 15:09:52.363 JST 2018

FRU: /BB#0/CMUL Msg: Power-off failure Diagnostic Code:

00000676 4df01608 00000010 00000025

00000000 00000000 0000

- Puede confirmar que el 5.º y 6.º byte del principio de [Code:] son 0052 y el 3.º byte de la primera línea de [Diagnostic Code:] es 00.

[Ejemplo 3] Registro de error de la CMUU (SPARC M12-2/SPARC M12-2S)

XSCF> showlogs error -v

Date: Sep 03 15:09:56 JST 2018

Status: Warning Occurred: Aug 17 15:09:52.540 JST 2018

FRU: /BB#0/CMUU Msg: Power-off failure Diagnostic Code:

00000666 10001b10 00000010 00000025

00000000 00000000 0000

 Puede confirmar que el 5.º y 6.º byte del principio de [Code:] son 0070 y el 3.º byte de la primera línea de [Diagnostic Code:] es 00.

[Cómo restaurar]

Apague la alimentación de entrada y, a continuación, vuelva a encenderla. (AC OFF/ON)

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

Problemas resueltos en XCP 3052

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3052.

Tabla 3-21	Problemas resueltos en XCP 3052
RTI n.º	RTIF2-180704-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2018-3639) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3052 o posterior. Si el firmware se actualiza mientras la alimentación de la partición física está encendida, apague la partición física y vuelva a encenderla.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3051.

Tabla 3-22	Problemas resueltos en XCP 3051
RTI n.º	RTIF2-180403-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2017-5753) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3051 o posterior.

Problemas resueltos en XCP 3050

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3050.

Tabla 3-23	Problemas resueltos en XCP 3050
RTI n.º	RTIF2-210118-012
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Una actualización del firmware XCP puede terminar con un error debido a un fallo intermitente de la tarjeta SD en la unidad de placa base (MBU) o la unidad de XSCF (XSCFU), por lo que en las siguientes actualizaciones de firmware CMU podría producirse un error.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-23	Problemas resueltos en XCP 3050 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-210118-013
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Es posible que la ejecución múltiple de los comandos reset y showsnmp tarde un poco.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-014
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si la tarjeta SD de la unidad de placa base (MBU) o de la XSCFU falla, es posible que también se borre la información de la copia de seguridad de la clave de activación de CPU en la unidad backplane PSU (PSUBP). Puede que esto no permita volver a registrar la clave de activación de CPU.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Si no se puede volver a registrar la clave de activación de CPU, ejecute el comando restoredefaults - c xscf. A continuación, cuando XSCF se haya detenido, apague la alimentación de entrada (AC OFF). Tras esto, vuelva a encender la alimentación de entrada (AC ON) y vuelva a registrar la clave de activación de CPU.
RTI n.º	RTIF2-210118-015
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si el shell XSCF se desconecta a la fuerza durante la ejecución del comando showsnmp, es posible que, en casos excepcionales, los comandos XSCF ejecutados no respondan. Tras esto, si los comandos XSCF no responden muchas veces, se produce un proceso de pánico y de reinicio de XSCF.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Reinicie todos los XSCF ejecutando el comando rebootxscf -a. Si el comando ejecutado rebootxscf -a falla al reiniciar todos los XSCF, haga lo siguiente: - Para una configuración de bloques funcionales Apague todas las instancias de Oracle Solaris y, a continuación, apague/encienda (AC OFF/ON) la alimentación de entrada de todos los bastidores. - Para el SPARC M12-1, el SPARC M12-2 o la configuración 1BB con el SPARC M12-2S Pulse el interruptor RESET del XSCF o apague todas las instancias de Oracle Solaris y, a continuación, apague/encienda la alimentación de entrada (AC OFF/ON).
RTI n.º	RTIF2-210118-016
Modelo	SPARC M12-1
Descripción	Si dos o más ventiladores o unidades de fuente de alimentación (PSU) fallan en un sistema con una unidad de expansión PCI conectada, la partición física (PPAR) podría tardar un tiempo en encenderse la próxima vez.
Solución	Antes de encender la PPAR, apague y encienda otra vez la fuente de alimentación.

RTI n.º	RTIF2-210118-017
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	El árbol de componentes de [Logical Tree] en la barra [Logical] de la web XSCF muestra las PSB de forma redundante.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-018
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Debido a un fallo en el cuadro de barra transversal, es posible que no se guarde el reinicio en el registro de eventos de la partición física (PPAR) incluso aunque se realice un reinicio fatal en la PPAR para restaurar el sistema de forma automática.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-180525-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2017-1000254, CVE-2015-3144, CVE-2015-3145, CVE-2015-3153, CVE-2015-3236, CVE-2015-3237, CVE-2016-0755, CVE-2016-3739, CVE-2016-5419, CVE-2016-5420, CVE-2016-5421, CVE-2016-7167, CVE-2016-7141, CVE-2016-8615, CVE-2016-8616, CVE-2016-8617, CVE-2016-8618, CVE-2016-8619, CVE-2016-8620, CVE-2016-8621, CVE-2016-8622, CVE-2016-8623, CVE-2016-8624, CVE-2016-9586, CVE-2017-7407) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3050 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-180220-001
Modelo	SPARC M12-1
Descripción	Después de encender una partición física (PPAR), la tarjeta Ethernet dual de 10 gigabits (10GBase-T) puede no ser reconocida. [Ejemplo de mensaje de error] XSCF> showlogs error Date: Nov 06 13:05:58 JST 2017 Code: 40002000-0019ff002e110000ff-0200243500000000000000000000000000000000
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Apague la partición física (PPAR) y vuelva a encenderla de nuevo.
RTI n.º	RTIF2-180220-002

Descripción

showhardconf puede no mostrar correctamente el Subsystem_Vendor-ID o el Subsystem-ID de la tarjeta gráfica.

[Ejemplo de visualización: showhardconf]

 ${\tt XSCF} \gt \ \textbf{showhardconf}$

:

Solución

Ignore este mensaje porque no tiene impacto en el funcionamiento del sistema.

RTI n.º RTIF2-180214-001

Modelo

SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Si en un sistema con DIMM de 64 GB montadas se enciende una partición física (PPAR), se podría producir un error de diagnóstico en alguna de las siguientes entradas que se emiten al registro de errores.

Date: Nov 14 07:12:58 IST 2017

Status: Warning Occurred: Nov 14 07:12:58.317 JST 2017

FRU: /BB#0/CMUL/MEM#04B,/BB#0/CMUL

Msg: Window size is too small (read VrefDQ training)

Date: Oct 24 16:48:46 IST 2017

Status: Warning Occurred: Oct 24 16:48:46.655 JST 2017

FRU: /BB#0/CMUL/MEM#05A,/BB#0/CMUL Msg: Address not found (PRBS access)

Este síntoma ocurre cuando se ha realizado cualquiera de las siguientes tareas:

- Adición de DIMM de 64 GB (incluidos los cambios a la DIMM de 64 GB para expandir la capacidad)
- Adición de un módulo de CPU (unidad de memoria superior de CPU (CMUU)) con DIMM de 64 GB montadas
- Adición de SPARC M12-2S con DIMM de 64 GB montadas, en una configuración de bloques funcionales

Nota - Este síntoma también ocurre cuando se mueven las DIMM de 64 GB al sistema actual desde otro sistema.

Solución

No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-23	Problemas resueltos en XCP 3050 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-170626-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando solo el nodo de host (SPARC M12) pierde alimentación y, a continuación, se recupera, la alimentación de ETERNUS se apaga una vez. En este momento, la alimentación de ETERNUS permanece apagada incluso tras encenderse la alimentación de la partición física (PPAR). Esto podría ocurrir cuando la función de gestión de alimentación remota (RCIL) está activada en el sistema SPARC M12 conectado a ETERNUS.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Si la alimentación de ETERNUS está apagada, apague y vuelva a encender la PPAR para la recuperación.
RTI n.º	RTIF2-170224-051
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si se ejecuta el comando poweroff -f mientras se está reiniciando la partición física (PPAR), la siguiente ejecución del comando poweron puede provocar un error que no permite que se encienda la PPAR. [Ejemplo] No puede encenderse la PPAR. XSCF> poweron -p 0 PPAR-IDs to power on :00 Continue? [y n] :y 00 : Not powering on : An internal error has occurred. Please contact your system administrator.
Solución	Antes de ejecutar el comando poweroff -f, utilice el comando showpparprogress para comprobar el estado de la PPAR objetivo. Si aparece "PPAR reset" en este momento, significa que se está reiniciando la PPAR objetivo. El reinicio de la PPAR se completa para cuando aparece "The sequence of power control is completed.". No ejecute el comando poweroff -f hasta que aparezca este mensaje. Si aparece "This PPAR is powered on." o "This PPAR is powered off.", no se ha reiniciado la PPAR. [Ejemplo] Se ha completado el reinicio de PPAR. XSCF> showpparprogress -p 0 PPAR reset PPAR#0 [1/13] : CPU Start PPAR#0 [13/13] The sequence of power control is completed. XSCF> [Cómo restaurar] Apague la alimentación de entrada al sistema, espere 30 segundos y, a continuación, enciéndala de nuevo. (AC OFF/ON)

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3040.

Tabla 3-24	Problemas resueltos en XCP 3040
RTI n.º	RTIF2-210209-008
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	La función de conexión en caliente PCI (PHP) puede utilizarse para realizar el mantenimiento activo de una tarjeta PCIe en un sistema con múltiples unidades de expansión PCI conectadas. En esos casos, la conexión de las unidades de expansión PCI puede no ser reconocida y se puede mostrar ejecutando el comando ioxadm -v list.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Esto no afecta al funcionamiento de Oracle Solaris. Oracle Solaris puede reconocer las conexiones de las unidades de expansión PCI.
RTI n.º	RTIF2-210118-009
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	En algunos casos excepcionales, el error "NAND FMEM Fsck Error" podría detectarse cuando se apaga la alimentación de entrada mientras se está iniciando el XSCF.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-010
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Si se utiliza la función de reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR) para incorporar una PSB en una PPAR cuando se produce la conmutación de XSCF maestro/suplente, la incorporación podría fallar.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-011
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Si se ejecuta el comando addboard cuando se utiliza la función de reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR) para incorporar una PSB en una PPAR, se puede producir el error "An internal error has occurred" y la incorporación podría fallar.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-201106-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Se podría producir un proceso de pánico en el dominio de raíz cuando un dominio de E/S se detiene.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-201106-003
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El hypervisor podría anularse si un dominio lógico se detiene después de que un chip CPU se haya degradado.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Tabla 3-24	Problemas resueltos en XCP 3040 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-201106-005
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Los valores del contador de rendimiento de CPU (PCP) se corrompen en las zonas de núcleo de Oracle Solaris.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-201106-006
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Los errores de paridad intermitente en los registros de la CPU podrían provocar que el reinicio se cuelgue.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-170801-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si se utiliza la función de informe mediante REMCS, en algunos casos excepcionales, podría producirse alguno de los siguientes síntomas si el XSCF no se reinicia durante mucho tiempo. - La alimentación de la partición física no está encendida. - El informe mediante REMCS no se ha realizado. - Aparece un tiempo agotado de conexión periódica REMCS. - Aparece el mensaje de error "An internal error has occurred." cuando se ejecuta un comando XSCF y el comando falla.
Solución	Reinicie todos los XSCF ejecutando el comando rebootxscf -a. En este momento, no es necesario apagar la partición física.
RTI n.º	RTIF2-170801-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Incluso cuando se ha actualizado el firmware XCP, puede que se muestre la versión del firmware XCP anterior a la actualización en los siguientes casos: - Se ha seleccionado el botón [VERSION] en XSCF Web Se ha ejecutado el comando prtdiag -v en Oracle Solaris.
	En cualquier caso, la nueva versión del firmware XCP se muestra después de reiniciar XSCF; sin embargo, en cada inicio de sesión en XSCF, aparece el siguiente mensaje. XCP version of XSCF and Back-Panel mismatched!
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Vuelva a actualizar el firmware. Para actualizar el firmware con el comando flashupdate, especifique la opción -f.
RTI n.º	RTIF2-170508-006
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El error "LINKCARD I2C error" podría registrarse involuntariamente durante la actualización de firmware de una unidad de expansión PCI.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore esta entrada del registro de errores. La actualización del firmware de la unidad de expansión PCI se realizará correctamente.

Tabla 3-24	Problemas resueltos en XCP 3040 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-170428-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Supongamos que cierra el navegador precipitadamente mientras realiza una captura de XSCF Web y, a continuación, ejecuta el comando snapshot para realizar una captura en el shell XSCF. El comando recién ejecutado finaliza correctamente pero los registros no se recopilan en la captura.
Solución	Para realizar una captura después de cerrar el navegador mientras realiza otra captura desde XSCF Web, vuelva a realizar la captura desde XSCF Web o espere una hora aproximadamente después de cerrar el navegador para ejecutar el comando snapshot.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3030.

Tabla 3-25	Problemas resueltos en XCP 3030
RTI n.º	RTIF2-210118-003
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	En una configuración con 16 particiones físicas (PPAR), el encendido de todas las PPAR a la vez puede provocar un fallo de encendido en algunos casos excepcionales.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-004
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Al seleccionar el menú [XSCF] - [Logs] - [Console Log] desde la web XSCF y mostrar la información de registro, aparece el siguiente error en una ventana emergente y la pantalla vuelve a la ventana de inicio de sesión. Description Server Internal error or the page you visit does not exitst or has been deleted! Sorry for any inconvenience!
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ejecute el comando showlogs en el shell XSCF para comprobar el registro de la consola.
RTI n.º	RTIF2-210118-005
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Puede que con el comando console no se conecte a la consola del dominio de control.
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Intente conectarse de nuevo a la consola del dominio de control.
RTI n.º	RTIF2-210118-006
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El comando showinterimpermit no puede ejecutarse con el privilegio fieldeng.
Solución	Ejecute el comando con cualquiera de los privilegios de usuario siguientes. platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop

Tabla 3-25	Problemas resueltos en XCP 3030 (continuación)
RTI n.º	RTIF2-210118-007
Modelo	SPARC M12-2S
Descripción	Si se ejecuta el comando restoredefaults -c factory cuando el XSCF maestro es el XBBOX#80, el XSCF que ejecuta el comando se detendrá con el error "BOARD ERROR."
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-210118-008
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2S
Descripción	Incluso aunque se detecten, algunos cambios de anómalos en la temperatura de entrada no se graban en el registro de eventos.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.
RTI n.º	RTIF2-171013-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Correcciones de seguridad. (CVE-2016-6304, CVE-2016-2182, CVE-2016-2183, CVE-2016-6302, CVE-2016-6306, CVE-2016-6515, CVE-2017-3731, CVE-2016-7431, CVE-2016-7429, CVE-2016-7433) Para obtener más información, consulte el sitio web de Oracle relativo a lo siguiente: Actualizaciones de parches fundamentales
Solución	Actualice el firmware XCP a XCP 3030 o posterior.
RTI n.º	RTIF2-170522-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El arranque desde una unidad de DVD externa puede fallar. [Ejemplo de mensaje de salida] {0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0 Boot device: /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0 File and args: Can't open boot device
Solución	Para evitar este problema realice el siguiente procedimiento. 1. Detenga OpenBoot PROM en la línea de comandos. 2. Realice los siguientes pasos para cambiar la variable de entorno OpenBoot PROM nvramrc. a. Ejecute el comando nvedit y anote nvramrc como se muestra a continuación. {0} ok nvedit 0: : patch-zero 0 to my-adr0 0; 1: ' patch-zero ' 0 ' new-instance d# 28 + token@ (patch b. Pulse las teclas [Ctrl] + [C] para salir de nvedit y volver a la lista de comandos. c. Ejecute nvstore para guardar el contenido editado. {0} ok nvstore d. Compruebe si nvramrc se ha anotado correctamente. {0} ok printenv nvramrc nvramrc = : patch-zero 0 to my-adr0 0; ' patch-zero ' 0 ' new-instance d# 28 + token@ (patch {0} ok 3. Ajuste la variable de entorno OpenBoot PROM use-nvramrc? en true. {0} ok setenv use-nvramrc? true use-nvramrc? = true 4. Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM. {0} ok reset-all

Después de ejecutar el comando reset-all y de que el sistema se detenga en la línea de comandos, realice el arranque desde una unidad de DVD.

Ejemplo: arranque desde una unidad de DVD conectada a un puerto USB frontal

{0} ok boot /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@8/usb@0/cdrom@6/disk@0

Para devolver la configuración anterior descrita en [Solución] a su estado original realice los siguientes pasos.

- 1. Detenga OpenBoot PROM en la línea de comandos.
- 2. Elimine el contenido definido de la variable de entorno OpenBoot PROM nvramrc.
- a. Ejecute nvedit para eliminar ": patch-zero 0 to my-adr0 0;" y "' patch-zero ' 0 ' new-instance d# 28 + token@ (patch" desde nvramrc. Puede eliminar líneas una por una pulsando las teclas [Ctrl] + [K] dos veces al comienzo de una línea.
 - {0} ok **nvedit**
 - 0:
- b. Pulse las teclas [Ctrl] + [C] para salir de nvedit y volver a la lista de comandos.
- c. Ejecute nvstore para guardar el contenido editado.
 - {0} ok nvstore
- d. Compruebe si la configuración de nvramrc se ha eliminado correctamente.
 - {0} ok printenv nvramrc
 - nvramrc =
 - {0} ok
- 3. Ajuste la variable de entorno OpenBoot PROM use-nvramrc? en false. Si se ha ajustado en true antes de realizar la solución, este paso no es necesario.
 - {0} ok setenv use-nvramrc? false
 - use-nvramrc? = false
 - {0} ok
- 4. Ejecute el comando reset-all para reiniciar OpenBoot PROM.
 - {0} ok reset-all

RTI n.º	RTIF2-170511-001
IX I I I II.	K111 2-17 03 11-00 1

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Si se produce un error en la CPU o en la memoria, el SO de un dominio lógico que utiliza la

CPU o la memoria defectuosas podría colgarse.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

RTI n.º RTIF2-170224-048

Modelo SPARC M12-2S

Descripción En un sistema con una configuración de bloque funcional, puede crearse el siguiente registro de errores cuando se active (AC ON) la alimentación de entrada o se utilice el comando rebootxscf

-a.

Fallo de sincronización de datos de XSCF

En este momento, no puede encenderse la partición física.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Reinicie todos los XSCF mediante el comando rebootxscf -a.

RTI n.° RTIF2-170224-035

Modelo SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Si el comando setsnmp intenta ajustarse a habilitado inmediatamente después de ajustarse a deshabilitado, aparece el mensaje "Agent enable failed" y el comando puede fallar. Esto puede generar los siguientes fenómenos.

- 1. Si se deja tal cual, se crea en el registro de errores "SCF panic detected" y se reinicia el XSCF.
- 2. No se ha aplicado el ajuste, con lo que si se ejecuta el comando showsnmp, muestra "Enabled" en "Agent Status" y "None" en "Enabled MIB Modules."
- 3. Si se ejecuta el comando showsnmp, muestra "Enabled" en "Agent Status" y "SP MIB" en "Enabled MIB Modules." Sin embargo, en realidad no se ha aplicado el ajuste, con lo que al reiniciar el XSCF se muestra "None" en "Enabled MIB Modules."
- 4. No se ha aplicado el ajuste, con lo que cuando el comando showsnmp muestra "None" en "Enabled MIB Modules," el sistema que está utilizando el software del clúster muestra el siguiente error: "FJSVcluster: Error: DEV: 7240: Cannot connect to the XSCF."

[Ejemplo] Después de fallar el comando setsnmp, no se aplica el ajuste.

XSCF> setsnmp disable XSCF> setsnmp enable setsnmp: Agent enable failed XSCF> showsnmp

Agent Status: Enabled Agent Port: 161

System Location: System-Location System Contact: System-Contact

:

Status: Enabled

Community String: public

Enabled MIB Modules: None

XSCF>

De forma similar, este problema también se da cuando se ejecuta el comando setsnmpusm o el comando setsnmpvacm para cambiar el ajuste mientras el ajuste de SNMP está habilitado.

Solución

Para cambiar el ajuste a habilitado después de haberse cambiado a deshabilitado, espere al menos 30 segundos, el intervalo mínimo.

Para cambiar el ajuste con el comando setsnmpusm o setsnmpvacm, cambie temporalmente el ajuste de SNMP a deshabilitado y, a continuación, espere al menos 30 segundos, el intervalo mínimo.

[Cómo restaurar]

Ajuste temporalmente a deshabilitado con el comando setsnmp y, a continuación, espere al menos 30 segundos, el intervalo mínimo, antes de ajustar a habilitado.

A continuación, ejecute el comando showsnmp, setsnmpusm o showsnmpvacm para confirmar que el ajuste se ha aplicado como se espera.

RTI n.º RTIF2-170224-043

Modelo SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Normalmente, se supone que la aparición de un error de configuración de memoria degradará toda la memoria de la CPU. Sin embargo, parte de la memoria no se ha degradado. Encender la PPAR en este momento puede registrar la memoria no degradada en un registro de errores. [Ejemplo] La memoria MEM#02B se ha desmontado, pero la memoria MEM#xxA no está degradada.

XSCF> showstatus

BB#00 Status:Normal;

CMUL Status:Normal:

MEM#00B Status:Deconfigured; MEM#01B Status:Deconfigured; MEM#03B Status:Deconfigured; MEM#04B Status:Deconfigured; MEM#05B Status:Deconfigured; MEM#06B Status:Deconfigured; MEM#07B Status:Deconfigured;

[Ejemplo] Ejemplo de un registro de errores

XSCF> showlogs error

Date: Nov 22 10:57:37 JST 2016

Code: 40002000-004b830134110000ff-020014210000000000000000

Occurred: Nov 22 10:57:37.190 JST 2016 Status: Warning

FRU: /BB#0/CMUL/MEM#03A,/BB#0/CMUL

Msg: Failed to find write cycle adjustment value

Diagnostic Code:

00000300 00000000 0000 00000001 00000000 0000

Solución

Antes de encender la PPAR, ejecute el comando showhardconf y confirme que la memoria esté correctamente montada, de conformidad con las reglas de montado de memoria.

Vuelva a montar cualquiera memoria que no se haya montado correctamente.

[Cómo restaurar]

Vuelva a montar la memoria correctamente de conformidad con las reglas de montado de

memoria.

Con el interruptor de modo en la posición del modo "Service" en el panel de funcionamiento, encienda (AC ON) la alimentación de entrada para cancelar la degradación de la memoria registrada con un error.

Ejecute el comando showstatus para confirmar que la memoria no esté degradada.

RTI n.º RTIF2-170221-001

Modelo SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Puede registrarse el siguiente error por una ranura PCI con una tarjeta Ethernet dual de 10

gigabits (10GBase-T) montada cuando se inicien las particiones físicas (PPAR).

[Ejemplo de mensaje de error] FRU: /BB#0/PCI#3,/BB#0/CMUL Msg: PCI Express link not active

Solución

Cuando el dispositivo puede ser reconocido desde Oracle Solaris, ignore este mensaje de error.

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en XCP 3022.

Tabla 3-26	Problemas resueltos en XCP 3022
RTI n.º	RTIF2-170517-001
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Después de la sustitución o ampliación de memoria (DIMM), el encendido de la partición física (PPAR) puede fallar.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Capítulo 4

Información sobre Oracle Solaris

En este capítulo se describen instrucciones especiales y problemas relativos al software del sistema SPARC M12.

- Notas y restricciones
- Problemas con Oracle Solaris y soluciones

Notas y restricciones

Notas y restricciones de la función SR-IOV

Notas

- Si el mantenimiento de las tarjetas PCI Express (PCIe) que usan la función SR-IOV se realiza con reconfiguración dinámica (DR) de particiones físicas o mediante la conexión en caliente (PHP) PCI, ejecute los siguientes pasos con antelación:
 - Quite todas las funciones virtuales (VF) de los dominios de E/S mediante la ejecución del comando Idm remove-io.
 - Destruya todas las funciones virtuales (VF) mediante la ejecución del comando ldm destroy-vf.

Para conocer el procedimiento de mantenimiento mediante DR o PHP, consulte el Fujitsu SPARC M12-2/M12-2S Service Manual o el PCI Expansion Unit for Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Service Manual.

Para obtener más información sobre el comando ldm, consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada.

Una vez realizado el mantenimiento con DR o PHP, lleve a cabo los siguientes pasos.

- 3. Cree funciones virtuales (VF) con el comando Idm create-vf.
- 4. Asigne las funciones virtuales (VF) a los dominios de E/S con el comando

Idm add-io.

- Las interfaces LAN integradas de SPARC M12 también son compatibles con la función SR-IOV.
- Para obtener más información sobre la función SR-IOV, consulte la Oracle VM Server for SPARC Administration Guide de la versión utilizada. Para conocer las correcciones necesarias al utilizar la función SR-IOV, consulte Oracle VM Server for SPARC Release Notes de la versión que esté utilizando.
- Para conocer una lista de tarjetas PCI compatibles con la función SR-IOV, consulte la Fujitsu SPARC M12 PCI Card Installation Guide.

Notas sobre los discos SAS internos, SSD y el ajuste de MPxIO de Oracle Solaris

Le recomendamos que utilice los discos SAS internos y SSD de SPARC M12 con el ajuste MPxIO de Oracle Solaris habilitado.

Causa

Puede mejorar la redundancia ya que permite el acceso aun cuando la ruta de comunicación entre un controlador SAS interno y un disco SAS interno o SSD se degrade debido a un fallo, etc.

Tenga en cuenta que puede habilitar MPxIO mediante la herramienta del paquete en Enhanced Support Facility 5.2 o versiones posteriores.

Nota - Solo los sistemas SPARC M12 vendidos en Japón por Fujitsu admiten Enhanced Support Facility (ESF).

Discos SAS internos y SSD de destino

La necesidad de configurar MPxIO de Oracle Solaris dependerá del nombre de producto del disco SAS interno o la SSD instalada en el SPARC M12, así como de la versión de Oracle Solaris, tal y como se muestra en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1 Necesidad de configurar MPxIO para un disco SAS interno o una SSD

Nombre de producto	Nombre de proveedor	Necesidad de configurar MPxIO		
Fujitsu/Oracle Product ID	Nombre de producto	Oracle Solaris 10 1/13	Oracle Solaris 11.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior
Unidad de disco SAS 600 GB	TOSHIBA	Obligatorio	Obligatorio	No obligatorio (*1)

 Tabla 4-1
 Necesidad de configurar MPxIO para un disco SAS interno o una SSD (continuación)

(COMMINUCION)					
Nombre de producto	Nombre de proveedor	Necesidad de d	Necesidad de configurar MPxIO		
Fujitsu/Oracle Product ID	Nombre de producto	Oracle Solaris 10 1/13	Oracle Solaris 11.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior	
SPME3A11*/ 7105508, 7106318 (*3) 7105571, 7106322 (*4)	MBF2600RC (*5) AL13SEB600 (*5) AL13SEB600AL14SE AL13SEB600AL15SE				
Unidad de disco SAS 900 GB	TOSHIBA	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
SPME3B11*/ 7111257, 7111260 (*3) 7111261, 7111262 (*4)	AL13SEB900 (*5) AL13SEB900AL14SE AL13SEB900AL15SE				
Unidad de disco SAS 1,2 TB	TOSHIBA	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
SPME3C11*/ 7120206, 7120207 (*3) 7120208, 7120209 (*4)	AL15SE12NFUJ1.2T (*5)				
SSD SAS 400GB	TOSHIBA	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
SPME3Y32*/ 7115093, 7115094 (*3) 7115095, 7115096 (*4)	PX04SMB04FUJ400G (*5)				
SSD SAS 400GB	SEAGATE	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
SPME3Y33*/ 7604145 (*3) 7604146 (*4)	XS400ME70084 (*5)				
SSD SAS 800GB	TOSHIBA	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
SPME3Y41*/ 7119191, 7119192 (*3) 7119187, 7119188 (*4)	PX04SMB08FUJ800G (*5)				

Tabla 4-1 Necesidad de configurar MPxIO para un disco SAS interno o una SSD (continuación)

Nombre de producto	Nombre de proveedor	Necesidad de c	Necesidad de configurar MPxIO			
Fujitsu/Oracle Product ID	Nombre de producto	Oracle Solaris 10 1/13	Oracle Solaris 11.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior		
SSD SAS 800GB	SEAGATE	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio		
SPME3Y42*/ 7604147 (*3) 7604148 (*4)	XS800ME70084 (*5)					
Cuando se especifica el RAID de hardware interno		No obligatorio (*2)	No obligatorio (*2)	No obligatorio (*2)		

^{*1} MPxIO está habilitado por defecto en Oracle Solaris. Así pues, no es necesario configurarlo.

Para las unidades de disco SAS de 600 GB, establezca MBF2600RC y AL13SEB600 como nombres de producto. Para otras unidades de disco (distintas a SAS de 600 GB), establezca solo el nombre de producto que se indica en (*5).

Confirmación del nombre de producto, el nombre de proveedor y el estado de MPxIO del disco SAS interno o la SSD

Para determinar si debe configurar MPxIO, confirme el nombre de producto, el nombre de proveedor y el nombre de la ruta del dispositivo del disco SAS interno o la SSD de SPARC M12 y consulte Tabla 4-1.

Si MPxIO ya está habilitado, aparece la cadena de caracteres "scsi_vhci" en el nombre de la ruta del dispositivo del disco SAS interno o la SSD.

Cuando el ajuste MPxIO está habilitado

En el siguiente ejemplo, aparece "scsi_vhci" en el nombre de la ruta del dispositivo. Por lo tanto, el ajuste MPxIO está habilitado.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t50000394281b5310d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec
668>
   Nombre de la ruta del dispositivo lógico Nombre de proveedor Nombre de
producto
   /scsi_vhci/disk@g50000394281b5310
   Nombre de la ruta del dispositivo físico
   /dev/chassis/FUJITSU-BBEXP. 500000e0e06d31bf/03N0_HDD00/disk
:
```

^{*2} Dado que el RAID de hardware interno no está sujeto al ajuste MPxIO, no es necesaria su configuración.

^{*3} Estas son las unidades predeterminadas de fábrica.

^{*4} Se usan en la expansión de campo.

^{*5} Es un nombre de producto establecido en scsi_vhci.conf.

Cuando el ajuste MPxIO está deshabilitado

En el siguiente ejemplo, no aparece "scsi_vhci" en el nombre de la ruta del dispositivo. Por lo tanto, el ajuste MPxIO está deshabilitado.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:

0. c2t50000394281B5312d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec 668>
Nombre de la ruta del dispositivo lógico Nombre de proveedor Nombre de producto

/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b5312,0
Nombre de la ruta del dispositivo físico
:
```

Procedimiento para habilitar MPxIO

Inicie la sesión con privilegios de administrador para definir esta configuración.

- Agregue la información (el nombre del proveedor y del producto) de un disco SAS interno o una SSD cuyo ajuste está deshabilitado.
 - Para Oracle Solaris 11 y posterior

Agregue la información (el nombre de proveedor y el nombre de producto) del disco SAS interno o la SSD cuyo ajuste está deshabilitado al archivo scsi_vhci. conf de la carpeta /etc/driver/drv.

Si la carpeta /etc/driver/drv no tiene ningún archivo scsi_vhci.conf, copie y utilice /kernel/drv/scsi_vhci.conf.

Para obtener más información sobre cómo configurar el archivo scsi_vhci.conf, consulte el manual en línea.

```
scsi-vhci-failover-override ="TOSHIBA MBF2600RC", "f_sym",
Nombre de proveedor Nombre de
producto

"TOSHIBA AL13SEB600", "f_sym";
Nombre de proveedor Nombre de
producto
```

- Para Oracle Solaris 10

Agregue la información (el nombre de proveedor y el nombre de producto) del disco SAS interno o la SSD deshabilitados al archivo /kernel/drv/scsi vhci.conf.

```
device-type-scsi-options-list ="TOSHIBA MBF2600RC", "sym-opt",
Nombre de proveedor Nombre de
producto

"TOSHIBA AL13SEB600", "sym-opt";
Nombre de proveedor Nombre de
producto
sym-opt = 0x1000000;
```

Habilite MPxIO con el comando stmsboot.

Para obtener más información sobre el comando stmsboot, consulte el manual en línea.

```
# stmsboot -D mpt_sas -e
```

Si aparece el siguiente mensaje, continúe con la ejecución del comando stmsboot -u.

```
# stmsboot -D mpt_sas -e
STMS is already enabled. No changes or reboots needed
# stmsboot -u
```

Al ejecutar el comando stmsboot, el sistema del dominio se reinicia y se habilita el ajuste MPxIO del disco SAS interno o la SSD. Tras el reinicio, el nombre de la ruta del dispositivo de destino cambia.

Deberá cambiar el nombre de la ruta del dispositivo utilizado en aplicaciones, etc., si estas especifican el nombre directamente.

3. Compruebe que MPxIO está habilitado.

Si MPxIO está habilitado, la cadena de caracteres "scsi_vhci" aparece en el nombre de la ruta del dispositivo.

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:

0. c0t50000394281b5310d0 <TOSHIBA-MBF2600RC-...>
Nombre de la ruta del dispositivo lógico Nombre de proveedor Nombre de producto

/scsi vhci/disk@g50000394281b5310
Nombre de la ruta del dispositivo físico
```

Si el volumen del sistema de ZFS está instalado en un disco SAS interno o una SSD de un tipo de varias rutas (MPxIO), compruebe que el estado del volumen sea normal.

```
# /usr/sbin/zpool status
```

Notas sobre la actualización del sistema SPARC M12 a Oracle Solaris 11.2

Notas sobre la habilitación de MPxIO

El nombre de la ruta del dispositivo de un disco SAS interno o una SSD puede cambiar cuando se actualiza Oracle Solaris 11.1 a Oracle Solaris 11.2 o posterior. Puede iniciar Oracle Solaris aun cuando el nombre de la ruta del dispositivo haya cambiado. Sin embargo, si alguna aplicación o software de copia de seguridad especifica directamente el nombre de la ruta del dispositivo del disco SAS interno o la SSD, puede que la ruta del dispositivo no esté disponible como referencia.

Causa

La causa de esto es que, al actualizar de Oracle Solaris 11.1 a Oracle Solaris 11.2, la configuración predeterminada de MPxIO del disco SAS interno o la SSD cambia de deshabilitado a habilitado. Para obtener información sobre los discos SAS internos y SSD de destino, consulte Tabla 4-2. Para ver un ejemplo de un cambio en la ruta del dispositivo, consulte la Tabla 4-3.

Tabla 4-2 Configuración predeterminada de MPxIO en un disco SAS interno o una SSD

Nombre de producto	Nombre de proveedor	Configuración predeterminada de MPxIO		
Fujitsu/Oracle Product ID	Nombre de producto	Oracle Solaris 10 1/13	Oracle Solaris 11.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior
Unidad de disco SAS 600 GB	TOSHIBA	Deshabilitado	Deshabilitado	Habilitado
SPME3A11*/ 7105508, 7106318 (*1) 7105571, 7106322 (*2)	MBF2600RC AL13SEB600 AL13SEB600AL14SE AL13SEB600AL15SE			
Unidad de disco SAS 900 GB	TOSHIBA	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3B11*/ 7111257, 7111260 (*1) 7111261, 7111262 (*2)	AL13SEB900 AL13SEB900AL14SE AL13SEB900AL15SE			
Unidad de disco SAS 1,2 TB	TOSHIBA	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3C11*/ 7120206, 7120207 (*1) 7120208, 7120209 (*2)	AL15SE12NFUJ1.2T			

 Tabla 4-2
 Configuración predeterminada de MPxIO en un disco SAS interno o una SSD (continuación)

Nombre de producto	Nombre de proveedor	Configuración	predeterminada o	le MPxIO
Fujitsu/Oracle Product ID	Nombre de producto	Oracle Solaris 10 1/13	Oracle Solaris 11.1	Oracle Solaris 11.2 o posterior
SSD SAS 400GB	TOSHIBA	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3Y32*/ 7115093, 7115094 (*1) 7115095, 7115096 (*2)	PX04SMB04FUJ400G			
SSD SAS 400GB	SEAGATE	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3Y33*/ 7604145 (*1) 7604146 (*2)	XS400ME70084			
SSD SAS 800GB	TOSHIBA	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3Y41*/ 7119191, 7119192 (*1) 7119187, 7119188 (*2)	PX04SMB08FUJ800G			
SSD SAS 800GB	SEAGATE	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
SPME3Y42*/ 7604147 (*1) 7604148 (*2)	XS800ME70084			

^{*1} Estas son las unidades predeterminadas de fábrica.

Tabla 4-3 Ejemplo de un cambio en la ruta del dispositivo antes y después de habilitar MPxIO

) · I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J F
	Nombre de la ruta del dispositivo antes de habilitar MPxIO	Nombre de la ruta del dispositivo después de habilitar MPxIO
Nombre de la ruta del dispositivo físico	/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b5312,0	/scsi_vhci/disk@g50000394281b5310
Nombre de la ruta del dispositivo lógico	/dev/rdsk/c2t50000394281B5312d0	/dev/rdsk/c0t50000394281b5310d0

Tenga en cuenta que el nombre de la ruta de un dispositivo no cambia si el ajuste MPxIO de un disco SAS interno o una SSD del sistema SPARC M12 se habilita manualmente antes de actualizar a Oracle Solaris 11.2.

Acción correctiva

Adopte las siguientes medidas después de actualizar a Oracle Solaris 11.2.

- Cuando el nombre de la ruta del dispositivo físico pueda cambiarse Confirme el nombre de la ruta del dispositivo físico mediante el procedimiento descrito en Procedimiento de confirmación de la ruta del dispositivo. Cambie la ruta del dispositivo del disco SAS interno o la SSD especificado directamente en el software de copia de seguridad o las aplicaciones al nombre de la ruta del dispositivo confirmado.
- Cuando el nombre de la ruta del dispositivo físico no pueda cambiarse

^{*2} Se usan en la expansión de campo.

Ejecute el siguiente comando y fuerce la deshabilitación del ajuste MPxIO del disco SAS interno y la SSD.

```
# stmsboot -D mpt sas -d
```

Procedimiento de confirmación de la ruta del dispositivo

En el siguiente procedimiento, puede confirmar el nombre de la ruta del dispositivo, el nombre de proveedor, el nombre de producto y el estado habilitado o deshabilitado de MPxIO del disco SAS interno o la SSD en SPARC M12. Si MPxIO ya está habilitado, aparece la cadena de caracteres "scsi_vhci" en el nombre de la ruta del dispositivo físico del disco SAS interno o la SSD.

Ejemplo de visualización cuando MPxIO del disco interno SAS o de la SSD está habilitado

El nombre de la ruta del dispositivo físico incluye la cadena de caracteres "scsi_vhci". Así pues, MPxIO está habilitado.

El comando format omite la visualización de una parte del nombre de la ruta del dispositivo lógico. El nombre real de la ruta del dispositivo lógico es el nombre de la ruta con "/dev/rdsk" añadido.

format

Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS:

0. <u>c0t50000394281b5310d0</u> <<u>TOSHIBA</u>-<u>MBF2600RC-</u>3706 cyl 64986 alt 2 hd 27 sec 668>

Nombre de la ruta del dispositivo lógico Nombre de proveedor Nombre de producto

/scsi vhci/disk@q50000394281b5310

Nombre de la ruta del dispositivo físico

/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP. 500000e0e06d31bf/03N0 HDD00/disk

Ejemplo de visualización cuando MPxIO del disco interno SAS o de la SSD no está habilitado

El nombre de la ruta del dispositivo físico no incluye la cadena de caracteres "scsi_vhci". Así pues, MPxIO está deshabilitado.

El comando format omite la visualización de una parte del nombre de la ruta del dispositivo lógico. El nombre real de la ruta del dispositivo lógico es el nombre de la ruta con "/dev/rdsk" añadido.

format

Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS:

0. <u>c2t50000394281B5312d0</u> <<u>TOSHIBA-MBF2600RC-3706</u> cyl 64986 alt 2 hd 27 sec

Nombre de la ruta del dispositivo lógico Nombre de proveedor Nombre de producto

/pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f/disk@w50000394281b5312,0
Nombre de la ruta del dispositivo físico

/dev/chassis/FUJITSU-BBEXP. 500000e0e06d31bf/03N0 HDD00/disk

Notas sobre la conmutación del arranque mediante beadm

La conmutación del entorno de arranque mediante el comando beadm o el comando pkg puede fallar y generar un mensaje de error cuando esté instalado Oracle Solaris 11.1 o posterior en el disco SAS interno o la SSD.

- Ejemplo de mensaje 1

```
# beadm activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1
Error while accessing "/dev/rdsk/c2t500003942823F352d0s0":
No such file or directory
Unable to activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1.
Error installing boot files.
```

- Ejemplo de mensaje 2

```
# beadm activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1
....
Error while accessing "/dev/rdsk/c2t500003942823F352d0s0":
No such file or directory
Unable to activate S11U1SRU20B04-z_stress-2.10-1.
Error installing boot files.
....
```

Causa

Esto sucede porque la ruta del dispositivo de MPxIO no se hereda correctamente a través de los comandos beadm o pkg cuando el disco SAS interno o la SSD corresponden a un tipo de varios rutas (MPxIO).

Acción correctiva

Ejecute el siguiente comando y, a continuación, ejecute de nuevo el comando de conmutación del entorno de arranque.

```
# /usr/sbin/zpool status
```

Notas sobre la compatibilidad de los discos con etiquetas EFI (GPT)

- La etiqueta de disco predeterminada cuando se instala Oracle Solaris es una etiqueta EFI (GPT). Si necesita un disco con una etiqueta VTOC (SMI), ejecute el comando format -e de Oracle Solaris para aplicar la etiqueta VTOC (SMI) y luego instale Oracle Solaris. Para obtener más información sobre el comando format, consulte el Manual de referencia de Oracle Solaris.
 - Además, asegúrese de seleccionar [Usar un segmento del disco] para la pantalla [Segmentos Solaris] en el menú de instalación de Oracle Solaris para garantizar

```
Segmentos Solaris: 6,0 GB arranque desconocido

Se puede instalar Oracle Solaris en el disco completo o en un segmento de este.

Los siguientes segmentos fueron encontrados en el disco:

Segmento # Tamaño (GB) Segmento # Tamaño (GB)

Unused 0 0.1 Unused 5 0.0

Unused 1 0.1 rpool 6 5.7

Unused 3 0.0 Unused 7 0.0

Unused 4 0.0 backup 2 6.0

Usar el disco completo
Usar un segmento del disco

Esc-2_Continuar Esc-3_Atrás Esc-6_Ayuda Esc-9_Salir
```

• Si se utiliza un disco con la etiqueta EFI (GPT), no se podrá arrancar Oracle Solaris desde un disco de más de 2 TiB que funcione como disco virtual.

Notas sobre Oracle VM Server for SPARC

- Tras reconfigurar los dominios lógicos mediante Oracle VM Server for SPARC o tras ejecutar el comando "ldm unbind-domain/ldm bind-domain", si se utiliza el dominio invitado mediante el comando reset(8) del firmware XSCF antes de ejecutar el comando "ldm add-spconfig", podría restablecerse un dominio invitado distinto al que se había especificado. O bien, no se restablece el dominio invitado especificado. Debería guardar una configuración de los dominios lógicos con el comando ldm add-spconfig. A continuación, para restablecer el dominio invitado antes de guardarlo, ejecute el comando ldm stop desde el dominio de control, no desde XSCF.
- Si especifica una configuración de dominios lógicos para la próxima vez que inicie, use el comando ldm set-spconfig en lugar de ldm add-spconfig -r. Si usa el comando ldm add-spconfig -r para especificar una configuración de dominios lógicos para la próxima vez que inicie y opera un dominio invitado con el comando reset(8) del firmware de XSCF, es posible que se restablezca otro dominio invitado.
- Si ejecuta el comando ldm migrate-domain con Oracle VM Server for SPARC para la migración en vivo, se producirán los problemas siguientes con el XSCF:
 - Si ejecuta el comando showdomainstatus(8), el estado del dominio invitado migrado muestra "Unknown".
 Si ejecuta el comando ldm add-spconfig desde el dominio de control migrado

- para guardar la información de configuración, el estado se mostrará normalmente mediante el comando showdomainstatus(8).
- Después de haber ejecutado la migración en vivo, si a continuación se ejecuta showdomainstatus(8) en el origen de la migración, el estado del dominio invitado migrado e inexistente muestra "Host stopped".
- Cuando una partición física (PPAR) se apaga mediante el comando poweroff(8), es posible que no se apaguen correctamente todos los dominios invitados.
- Cuando se restablece un dominio invitado mediante el comando reset(8), puede que se restablezca un dominio invitado distinto al especificado. Si restablece el dominio invitado, ejecute desde el dominio invitado y no desde XSCF.
- Si está definido SNMP, el nombre del dominio invitado en la notificación de trap (captura) puede ser incorrecto.
- La migración con el comando ldm migrate-domain no es compatible si el dominio lógico en el origen de migración está en el estado OpenBoot PROM.
 Realice la migración con el comando ldm migrate-domain después de cambiar el dominio lógico en el origen de migración a alguno de los estados siguientes (CR 15858731):
 - Estado detenido (estado ligado)
 - Estado en el que Oracle Solaris está en ejecución
- Asegúrese de iniciar el servicio ldmd (svc:/ldoms/ldmd:default) del dominio de control.
- Los comandos ldm list-rsrc-group, remove-core -g y ldm remove-memory -g de Oracle VM Server for SPARC 3.2 no son compatibles. Para obtener más información, consulte la guía Oracle VM Server for SPARC 3.2 Administration Guide.
- Desde Oracle VM Server for SPARC 3.2 en adelante, se puede asignar memoria a un dominio lógico en unidades de 256 MB si la función de reconfiguración dinámica de las particiones físicas (PPAR DR) está habilitada por el firmware de XSCF. Por otro lado, si la función de PPAR DR está desactivada, puede asignar memoria en unidades de 4 MB.
- Supongamos que el disco de sistema de una partición física (PPAR) (PPAR #A) se cambia a un disco de sistema utilizado para otra PPAR (PPAR #B) en un sistema con Oracle VM Server for SPARC 3.1 o posterior. Debe sobrescribirse la información de configuración del dominio PPAR #A guardada en XSCF sobre la información de configuración del dominio PPAR #B.
 Desinstale Oracle VM Server for SPARC del disco del sistema (PPAR #A) antes de cambiar al disco del sistema utilizado con la otra PPAR (PPAR #B) y empezar con el nuevo disco del sistema (PPAR #B). Cuando el cambio haya finalizado, vuelva a instalar Oracle VM Server for SPARC en el disco de sistema.
 - El procedimiento necesario es el mismo cuando se utiliza un disco de sistema conectado a otra unidad o cuando se restaura la información de configuración del dominio guardada en el XSCF con el comando restoreconfig(8).
- Supongamos que ha eliminado un bloque funcional (PSB) al ejecutar la reconfiguración dinámica de las particiones físicas (PPAR DR) en un sistema con Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior. En ese caso, es posible que se añada una restricción del zócalo de CPU en el estado degradado a cada dominio lógico.

No se trata de un problema sino de una operación para guardar el estado de uso de los zócalos de CPU antes de ejecutar las PPAR DR.

Si la restricción del zócalo de CPU en el estado degradado aparece en un dominio lógico para el que esta restricción no está definida, ignore dicha restricción.

En los dominios lógicos que utilizan una restricción del zócalo de CPU, las PPAR DR ejecutadas por el comando deleteboard colocan dicha restricción en el estado degradado. Asimismo, es posible que los recursos que no estén especificados con la restricción del zócalo de CPU se asignen al dominio lógico.

Cuando vaya a sustituir un bloque funcional (PSB) en respuesta a un fallo etc., añada primero la placa de sistema. A continuación, puede ejecutar el comando ldm set-socket --restore-degraded para restaurar la restricción del zócalo de CPU. Si solo va a borrar el bloque funcional, ejecute el comando ldm set-socket, según sea necesario, para volver a definir la restricción del zócalo de CPU.

Para obtener más información sobre la restricción del zócalo de CPU, consulte "8.14 Gestión de los recursos del dominio lógico asociados a los zócalos de la CPU" en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

- Antes de eliminar un bloque funcional

```
# 1dm list-socket

CONSTRAINTS
SOCKET

TENANT VCPUS CORES SOCKET_ID GROUP
primary 8 4 4 /BB1
:
```

- Después de eliminar un bloque funcional

```
# 1dm list-socket

Notice: the system is running a degraded configuration because some required resources were removed by Physical DR.

CONSTRAINTS

DOMAIN

SOCKET_ID

STATE

primary* (degraded) 4 active

dom00* (degraded) 0, 3, 4, 5, 6 active

SOCKET

TENANT VCPUS CORES SOCKET_ID GROUP
primary 8 4 4 /BB1

:
```

■ En Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior, cuando se ha restaurado la configuración del dominio lógico mediante el comando ldm init-system, el enlazado de recursos puede fallar incluso aunque la restricción del zócalo de CPU no esté definida. En ese caso, se muestra el siguiente mensaje.

[Ejemplo]

ldm bind-domain XXXX

```
Not enough free memory in specified FJ sockets to meet the request. Domain XXXX has FJ socket resource constraints for recovery. Use 'ldm set-socket socket id= XXXX' to clear.
```

Si se ha mostrado el mensaje anterior, elimine la restricción del zócalo de CPU con el comando ldm set-socket como se indica en el mensaje. A continuación, vuelva a intentar enlazar recursos.

[Ejemplo]

```
# ldm set-socket socket_id= XXXX
# ldm bind-domain XXXX
```

 Cuando utilice la función vHBA (adaptadores de bus del host SCSI virtuales) asignada a un dominio invitado, marque como falso el inicio automático del dominio invitado y, a continuación, guarde la información actualizada de configuración del dominio lógico.
 [Cómo configurar]

```
primary# ldm set-variable auto-boot\?=false domain-name
primary# ldm add-spconfig config-name
```

Notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC

- Con un dominio de control de Oracle Solaris 11 que ejecuta Oracle VM Server for SPARC 3.5 o posterior, puede establecerse cpu-arch=sparc64-class1 y cpu-arch=generic para los sistemas SPARC M12. De igual modo, con un dominio de control de Oracle Solaris 10 que ejecuta Oracle VM Server for SPARC 3.2 con el parche 151934-04 o posterior, puede establecerse cpu-arch=generic para los sistemas SPARC M12. Con otras versiones de Oracle VM Server for SPARC, solo puede establecerse cpu-arch=native para los sistemas SPARC M12, lo cual limita las migraciones en vivo de aquellas configuraciones para otro sistema SPARC M12.
- Para obtener información sobre los valores de la propiedad cpu-arch que permiten la migración en vivo entre los sistemas SPARC M12 y SPARC M10, consulte Tabla 4-4.

Tabla 4-4 Valores de la propiedad cpu-arch que permiten la migración en vivo entre los sistemas SPARC M12 y SPARC M10

	Migrar a	SPARC M12	SPARC M10	
Migrar de				
SPARC M12		genérico sparc64-class1 nativo	genérico sparc64-class1	
SPARC M10		genérico sparc64-class1	genérico sparc64-class1 nativo(*1)	

^{*1} Para obtener más información, consulte "Notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC" en las Notas de producto de los Sistemas Fujitsu M10/SPARCM10.

Para ejecutar la migración en vivo de un dominio lógico con cpu-arch=sparc64-class1 entre un sistema SPARC M12 y un sistema SPARC M10, realice el siguiente procedimiento.

Nota - Si se cumplen las dos condiciones siguientes, no es necesario realizar el procedimiento.

- Oracle VM Server for SPARC 3.5 o posterior está instalado en el dominio de control del SPARC M10.
- SRU 11.3.23.5.0 o posterior está instalado en el dominio lógico.

1. Añada las siguientes líneas al archivo /etc/system en el dominio lógico.

```
set enable_1ghz_stick = 1
set uhrt enable=0x0
```

Reinicie el dominio lógico con los ajustes anteriores.

 Consulte la siguiente tabla para determinar la viabilidad de realizar una migración en vivo en base a la versión del firmware.

Tabla 4-5 Versiones de firmware compatibles con una migración en vivo

Migrar a	SPARC M12	SPARC M10	SPARC M10	SPARC M10	SPARC Serie T Serie M	SPARC Serie T Serie M
		(XCP 2230 o posterior)	(XCP 2210 o posterior y anterior a XCP 2230)	(XCP 2092 o anterior)	(SysFW 8.4 o posterior)	(SysFW 8.3 o anterior)
Migrar de						
SPARC M12	Disponible	Disponible (*2)	Disponible (*3)	No disponible	Disponible (*3)	No disponible
SPARC M10 (XCP 2230 o posterior)	Disponible (*2)	Disponible	Disponible (*4)	No disponible	Disponible (*4)	No disponible

Tabla 4-5 Versiones de firmware compatibles con una migración en vivo (continuación)

		<u> </u>				
Migrar a	SPARC M12	SPARC M10	SPARC M10	SPARC M10	SPARC Serie T Serie M	SPARC Serie T Serie M
		(XCP 2230 o posterior)	(XCP 2210 o posterior y anterior a XCP 2230)	(XCP 2092 o anterior)	(SysFW 8.4 o posterior)	(SysFW 8.3 o anterior)
Migrar de						
SPARC M10 (XCP 2210 o posterior y anterior a XCP 2230)	Disponible (*2)	Disponible	Disponible	No disponible	Disponible (*4)	Disponible (*4)
SPARC M10 (XCP 2092 o anterior)	Disponible (*2)	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible (*4)	Disponible (*4)
SPARC Serie T Serie M(*1) (SysFW 8.4 o posterior)	Disponible (*3)	Disponible (*4)	Disponible (*4)	No disponible	Disponible	No disponible
SPARC Serie T Serie M(*1) (SysFW 8.3 o anterior)	Disponible (*3)	Disponible (*4)	Disponible (*4)	No disponible	Disponible	Disponible

^{*1} Se trata de un sistema Oracle, como SPARC M5/M6 compatible con Oracle VM Server for SPARC.

 La siguiente tabla muestra los requisitos de migración en vivo de CPU cruzada (cpu-arch=generic) para SPARC M12 con el dominio de control de Oracle Solaris 10.

Tabla 4-6 Requisitos de software para SPARC M12 con un dominio de control de Oracle Solaris 10

Plataforma	Requisito del dominio de control
SPARC M12	Oracle Solaris 10 Oracle VM Server for SPARC 3.2 151934-04 o posterior
Serie SPARC M10/SPARC T	Oracle Solaris 10 Oracle VM Server for SPARC 3.2 151934-03 o posterior

 Cuando se realiza una migración en vivo entre un sistema SPARC M12 y un sistema SPARC M10, puede que el tiempo de actividad de un dominio lógico no se visualice correctamente.

^{*2} En el SPARC M12 con un dominio de control de Oracle Solaris 11, solo Oracle VM Server for SPARC 3.5 o superior le permite ejecutar una migración en vivo. Para el SPARC M12 con un dominio de control de Oracle Solaris 10, consulte también Tabla 4-6.
*3 En el SPARC M12 con un dominio de control de Oracle Solaris 11, solo Oracle VM Server for SPARC 3.5 o superior le permite establecer cpu-arch=generic y ejecutar una migración en vivo. Para el SPARC M12 con un dominio de control de Oracle Solaris 10, consulte también Tabla 4-6.

^{*4} La migración en vivo solo es posible para cpu-arch=generic.

[Ejemplo]

UPTIME de un dominio lógico muestra 6m para un sistema SPARC M12.

M12# ldm list	-domain							
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	NORM	UPTIME
primary 22m	active	-n-cv-	UART	24	8G	0.8%	0.2%	21d 5h
guest	active	-n	5000	8	8 G	0.6%	0.6%	6m

Después de realizarse una migración en vivo, UPTIME del dominio lógico muestra 1h11m para el sistema SPARC M10.

M10# ldm list	-domain							
NAME	STATE	FLAGS	CONS	VCPU	MEMORY	UTIL	NORM	UPTIME
primary	active	-n-cv-	UART	8	8 G	0.1%	0.1%	4h 18m
guest	active	-n	5000	8	8 G	0.0%	0.0%	1h 11m

 Cuando se ejecuta una migración en vivo del dominio con la zona de núcleo operativa desde un sistema SPARC M12, se muestra el siguiente mensaje y la migración en vivo falla.

```
# 1dm migrate-domain ldg1 root@target-name
Target Password:
Failure occurred while preparing domain ldg1 for suspend operation
Live migration failed because Kernel Zones are active.
Stop Kernel Zones and retry.
Timeout waiting for domain ldg1 to suspend
Domain Migration of domain ldg1 failed, domain suspend failure.
Domain Migration of LDom ldg1 failed
```

Para ejecutar una migración en vivo de un dominio con la zona de núcleo operativa, detenga con anterioridad dicha zona de núcleo.

Notas sobre un caso en el que se activa el modo de recuperación de Oracle VM Server for SPARC

Supongamos que añade un bloque funcional (PSB) mediante la reconfiguración dinámica de las particiones físicas con la particularidad de que la configuración de dominios se ha recuperado en una configuración degradada. El recurso añadido no se ubica automáticamente en ningún dominio lógico. Ubique manualmente el recurso añadido. De forma alternativa, ejecute el comando ldm set-spconfig para seleccionar la configuración de dominios original y luego reinicie la partición física con los comandos poweron(8) y poweroff(8).

Compatibilidad de la aceleración de los métodos de cifrado en los sistemas SPARC M12

Los sistemas SPARC M12 proporcionan aceleración para algunos de los métodos de cifrado compatibles con Oracle Solaris 11.

En la tabla siguiente se enumeran los métodos de cifrado compatibles con la aceleración en los sistemas SPARC M12.

Tabla 4-7 Compatibilidad de la aceleración de los métodos de cifrado

Método de cifrado	SO que cuenta con el método
RSA	Oracle Solaris 11.2
DSA	Oracle Solaris 11.2
DES	Oracle Solaris 11.1
3DES	Oracle Solaris 11.1
AES	Oracle Solaris 11.1
DH	Oracle Solaris 11.2
SHA1	Oracle Solaris 11.1
SHA256	Oracle Solaris 11.1
SHA384	Oracle Solaris 11.1
SHA512	Oracle Solaris 11.1
SHA224	Oracle Solaris 11.1
SHA3-224	Oracle Solaris 11.4 SRU 11.4.14.4.0
SHA3-256	Oracle Solaris 11.4 SRU 11.4.14.4.0
SHA3-384	Oracle Solaris 11.4 SRU 11.4.14.4.0
SHA3-512	Oracle Solaris 11.4 SRU 11.4.14.4.0
AES GCM	Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.5.6.0
MPI & ECC	Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.20.5.0
RSA/bignum	Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.20.5.0

Notas sobre el uso de OpenSSL

Oracle Solaris proporciona bibliotecas criptográficas para sistemas SPARC M12. Esas bibliotecas pueden emplearse usando el motor PKCS11 de OpenSSL. Para obtener más información, consulte las páginas man openssl(5), engine(3openssl) y evp (3openssl).

Tenga en cuenta:

- El motor PKCS11 es la única forma en OpenSSL de obtener la aceleración de funciones criptográficas desde la unidad aritmética de cifrado de los procesadores SPARC64 XII.
- La implantación del motor PKCS11 para OpenSSL en Oracle Solaris requiere la activación del modelo EVP para métodos digest y de cifrado admitidos por el motor.
 - Los siguientes métodos digest se han optimizado para el procesador SPARC64 XII:

SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512

 Los siguientes métodos de cifrado se han optimizado para el procesador SPARC64 XII:

DES-CBC, DES-EDE3-CBC, DES-ECB, DES-EDE3 AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC AES-128-ECB, AES-192-ECB, AES-256-ECB AES-128-CTR, AES-192-CTR, AES-256-CTR

El comando en el siguiente ejemplo llama el método acelerado AES-256-CBC en el procesador SPARC64 XII.

openssl speed -engine pkcs11 -evp AES-256-CBC

- Los siguientes métodos de cifrado públicos están optimizados para el procesador SPARC64 XII de Oracle Solaris 11.2.

RSA512, RSA1024, RSA2048

DSA512, DSA1024, DSA2048

El comando del siguiente ejemplo invoca el método RSA2048 optimizado para el procesador SPARC64 XII.

openss1 speed -engine pkcs11 rsa2048

 Para usar el método digest o el método de cifrado optimizados en el motor PKCS11 con una aplicación usando la biblioteca OpenSSL (libssl, libcrypto), active la interfaz EVP explicada en evp(3openssl).

Notas y restricciones sobre Oracle Solaris 11.4

Notas

- Existen notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC.
 Consulte "Notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC."
- Existen notas sobre la reconfiguración dinámica de particiones físicas. Consulte
 "2.5.2 Consideraciones sobre el funcionamiento del sistema para la reconfiguración dinámica" en la *Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10*.

Hay notas disponibles sobre la migración en vivo de las zonas de núcleo de Oracle Solaris. Consulte "8.2.3 Notas sobre las zonas de núcleo de Oracle Solaris" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

Restricciones

- La función Boot Pools no es compatible actualmente.
- El instalador automatizado con HMAC-SHA256 no es compatible actualmente.

Notas y restricciones sobre Oracle Solaris 11.3

Notas

- Existen notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC.
 Consulte "Notas sobre la migración en vivo de Oracle VM Server for SPARC."
- Existen notas sobre la reconfiguración dinámica de particiones físicas. Consulte
 "2.5.2 Consideraciones sobre el funcionamiento del sistema para la reconfiguración dinámica" en la Guía de configuración de dominios Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.
- Hay notas disponibles sobre la migración en vivo de las zonas de núcleo de Oracle Solaris. Consulte "8.2.3 Notas sobre las zonas de núcleo de Oracle Solaris" en la Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10.

Restricciones

La función Boot Pools no es compatible actualmente.

Notas sobre el uso de Oracle Enterprise Manager Ops Center con servidores SPARC M12

Los servidores SPARC M12 requieren Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c Release 3 Update 3 o posterior.

Notas sobre el uso del complemento SPARC M12/M10 en Oracle Enterprise Manager Cloud Control

El complemento SPARC M12/M10 para Oracle Enterprise Manager Cloud Control requiere

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13.1 o posterior.

El complemento SPARC M12/M10 para Oracle Enterprise Manager Cloud Control proporciona funcionalidad de supervisión del hardware del servidor SPARC M12/M10. Puede obtener el complemento SPARC M12/M10 para Oracle Enterprise Manager Cloud Control y encontrar la información que incluye las instrucciones de instalación en las siguientes ubicaciones. En los sistemas SPARC M12/M10 compatibles con Oracle, abra una solicitud de servicio (SR) en My Oracle Support para obtener asistencia para este complemento.

- Sitio global https://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/en/download/software/unix_soft/ emcc_plug-in/download/index.html
- Sitio japonés
 https://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/jp/download/software/unix_soft/emcc_plug-in/download/index.html

Problemas con Oracle Solaris y soluciones

En esta sección se describen problemas con Oracle Solaris y soluciones para cada versión.

Problemas que pueden ocurrir en cualquier versión de Oracle Solaris y soluciones

En la siguiente tabla se enumeran los problemas que pueden aparecer en cualquier versión de Oracle Solaris compatible, junto con soluciones a esos problemas.

Modelo SPARC M12-2S, SPARC M10-4S

Descripción

El comando addboard no restaura los dispositivos de E/S que se habían degradado con el comando deleteboard.

Esto sucede cuando se dan todas las condiciones siguientes:

- Hay dominios raíz con dos complejos de raíz o más.
- El comando deleteboard elimina complejos de raíz de los dominios raíz.
- Al menos un extremo de uno de los complejos de raíz eliminados no está asignado o está asignado a otro dominio.
- El comando addboard restaura los complejos de raíz.

[Ejemplo de mensaje de error]

XSCF> addboard -v -y -c configure -m bind=resource -p 0 00-0

PSB#00-0 will be configured into PPAR-ID 0. Continue?[y | n]:**y**

Start connecting PSB to PPAR. [3600sec]

0./

(Omitido)

Processing of the incoming DR request by the LDoms Manager is pending

Incoming DR request is being processed by the LDoms ManagerDR sequence started (sequence#=2, message#=6)/

Restoring primary failed, it failed in the allocation of PCIE0 60../

Restoring primary failed, it failed in the allocation of PCIE1

.-

Restoring primary failed, it failed in the allocation of PCIE2 ..\

Restoring primary succeeded, PCIE3 was assigned 901

Restoring ioroot failed, it failed in the allocation of PCIE4...

Restoring ioroot failed, it failed in the allocation of PCIE5./

Restoring primary failed, it failed in the allocation of PCIE6.\

Description of the control of the co

Restoring primary failed, it failed in the allocation of PCIE7

(Omitido)

Restoring primary succeeded, 15 core(s) were assigned . |

Restoring guest1 succeeded, 34896609280 byte memory were assigned

DR sequence finished (sequence#=2, message#=6)

end

PSB#00-0 could not be configured into PPAR-ID 0 due to operating system or Logical

Domains Manager error.

XSCF>

Además, cuando se da este fenómeno, se produce un error al volver a intentar ejecutar addboard y el demonio ldmd podría volcar el núcleo.

Solución

Ejecute el comando addboard con la opción -m bind=none y recupere manualmente la configuración de E/S.

Tabla 4-8	Problemas que pueden ocurrir en cualquier versión de Oracle Solaris y soluciones (continuación)			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
Descripción	Cuando un dominio lógico con una tarjeta Ethernet de 10 gigabits dual (SP1X7HF1F) para la que el valor de la variable de entorno OpenBoot PROM diag-switch? está definido como true, la consola muestra el siguiente mensaje de advertencia y se registra el error "Msg: Device error (FCode informed error)." WARNING: /pci@X,XXXXXX: FCODE mapin doesn't match decoded register type;			
	Además, si ejecuta el comando showstatus(8), se mostrará "Degraded" para la FRU en la que está montada la tarjeta PCI relevante.			
Solución	Ignore todos estos resultados. Para evitar esos resultados, ejecute el comando siguiente en la línea de comandos para cambiar el valor de la variable de entorno OpenBoot PROM diag-switch? a falso. setenv diag-switch? false			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S			
Descripción	Si la reconfiguración dinámica se realiza en una partición física que tiene montada una tarjeta FCoE 10 Gbps de doble canal (SP1X7FBR2F/SP1X7FBS2F/7101683 (7101684)+7101687 (7101688)), puede producirse "panic" del sistema debido al procesamiento del controlador emlxs.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Utilice Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.2.8.0 o posterior u Oracle Solaris 10 1/13 o posterior. Si esta tarjeta específica está montada en un sistema, realice cualquier reconfiguración en estado desactivado en lugar de la reconfiguración dinámica.			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S			
Descripción	Si la reconfiguración dinámica se realiza en una partición física que tiene una tarjeta Dual Gigabit Ethernet (MMF) (SP1X7GD1F/7100482 (7100481)), la conexión se termina.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Si esta tarjeta específica está montada en un sistema, realice cualquier reconfiguración en estado desactivado en lugar de la reconfiguración dinámica.			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
Descripción	Si se instala "Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1" en el dominio de control, se crearán mensajes como el siguiente en el archivo de registro (/var/svc/log/ldoms-ldmd:default.log) del servicio ldoms/ldmd. [Ejemplo de mensaje] Get Device ID command failed: Unknown (0x7E) ERROR: Cannot connect to BMC			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore este mensaje porque no tiene impacto en el funcionamiento del sistema.			

Modelo SPARC M12-2S, SPARC M10-4S

Descripción

Cuando se ejecuta una reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR) para sustituir un bloque funcional en una partición física que contenga dominios lógicos con la restricción whole-core y dominios lógicos sin esta restricción, puede no restablecerse correctamente la cantidad de CPU y el tamaño de memoria de los dominios lógicos con la restricción whole-core. Con el comando ldm list-domain, puede comprobar si la restricción whole-core está habilitada en un dominio lógico. En el siguiente ejemplo, se aplica la restricción whole-core al dominio lógico domain-A, pero no en el dominio lógico domain-B.

primary# Idm list-domain -o resmgmt

NAME domain-A

CONSTRAINT

cpu=whole-core max-cores=unlimited

NAME domain-B

CONSTRAINT

Solución

Habilite la restricción whole-core en todos los dominios lógicos de la partición física o deshabilítela en todos los dominios lógicos.

Para obtener información sobre la restricción whole-core, consulte la *Oracle VM Server for SPARC 3.4 Administration Guide*.

[Cómo restaurar]

Ejecute el comando ldm para restablecer manualmente los recursos del dominio.

Bug -

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Cuando inicia las pruebas SunVTS 7.0 ps19 en un sistema SPARC M12, estas pueden terminar

con un error.

Solución No hay ninguna solución eficaz.

Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones

La siguiente tabla ofrece una lista de problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y sus soluciones.

Tabla 4-9	Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones

Tabla 4-9 Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones				
Bug	29652141			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
 Si lleva a cabo una migración en vivo de un dominio invitado y, a continuación, lleva a nuevo la migración en vivo a un sistema con CPU diferentes sin reiniciar su SO (*1), el ra dominio invitado migrado no funciona bien (*2). Este fenómeno se produce cuando el dominio invitado que se va a migrar funciona con Solaris 11.4 u Oracle Solaris 11.3 con SRU 11.3.29.5.0 o posterior. *1 La segunda migración en vivo y subsiguientes llevan al problema. *2 La migración en vivo de los sistemas SPARC M10 a los sistemas SPARC M12 provoc reloj del dominio invitado migrado vaya demasiado rápido. La migración en vivo de sistemas SPARC M12 a los sistemas SPARC M10 provoca que el reloj del dominio invitado vaya demasiado lento, lo cual restablece el dominio invitado o produce un pode pánico en el mismo. 				
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.4.12.5.0. Aplique SRU 11.4.12.5.0 al dominio invitado que se va a migrar. [Cómo restaurar] Reinicie el dominio invitado.			
Bug	28856511 29033441			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
Descripción				
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.4.13.4.0.			

Bug	28059901 28072669 28410937 28418530	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno con Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.31.6.0 o posterior u Oracle Solaris 11.4 o posterior instalado, el sistema podría colgarse durante un fallo del disco interno, un fallo del dispositivo conectado al SAS de 6 Gbps (disco o cinta) o en las operaciones de sustitución act Podrían emitirse los siguientes mensajes de controlador mpt_sas en la consola y en /var/adm, messages cuando ocurran estos síntomas. [Ejemplo de mensaje emitido 1] scsi: [ID 107833 kern.notice] /pci@9100/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas4): mptsas_ioc_task_management command completion failed [Ejemplo de mensaje emitido 2] WARNING: /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 (mpt_sas0): mptsas_check_task_mgt: Task 0x3 failed. Target=XX	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.4.2.2.0 y LSU 11.3.36.7.0.	
Bug	-	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno como el descrito a continuación, si se elimina la placa de sistema con la función de reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR), puede producirse el fallo de borrado de la placa de sistema, la detención de comunicación de la función virtual (VF), el "panic" del dominio raíz y otros fenómenos. El entorno cuenta con una configuración SR-IOV, donde se asigna o bien una tarjeta Ethernet de 10 gigabits con el controlador ixgbe para el dominio raíz o la LAN integrada del SPARC M12-2S.	
Solución	No puede utilizarse PPAR DR en la anterior configuración SR-IOV. Utilícelo en una configuración de red virtual (vnet).	
Bug	-	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno como el descrito a continuación, si se elimina la placa de sistema con la función de reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR), puede producirse el fallo de	

En un entorno como el descrito a continuación, si se elimina la placa de sistema con la función de reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR), puede producirse el fallo de borrado de la placa de sistema, la detención de comunicación de la función virtual (VF), el "panic" del dominio raíz y otros fenómenos. El entorno cuenta con una configuración SR-IOV, donde se asigna o bien una tarjeta Ethernet de 10 gigabits con el controlador i40e para el dominio raíz o la LAN integrada del SPARC M12-2S.

Solución

No puede utilizarse PPAR DR en la anterior configuración SR-IOV. Utilícelo en una configuración de red virtual (vnet).

Tabla 4-9 Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones (continuación) Bug 25262938 25954620 Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S Descripción La ejecución del comando nymeadm o fwupdate puede fallar y aparecer el siguiente mensaje. [Ejemplo de visualización] # nvmeadm ERROR: Platform not supported # fwupdate ERROR: Platform not supported Solución Realice el siguiente procedimiento. 1. Elimine los archivos de información de la configuración en /etc/ssm/hmp. # rm /etc/ssm/hmp/* 2. Ejecute nvmeadm o fwupdate. # nvmeadm O bien, # fwupdate Los archivos de información de la configuración se crean automáticamente en /etc/ssm/hmp. 3. Cree los siguientes archivos de información de configuración. Cree los siguientes dos archivos en un editor de texto: host_profile.xml platforms.json - Creación de host_profile.xml # cat /tmp/host_profile.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <hmp_profile schemaVersion="1"> <control> <!-- Time in seconds from Epoch. --> <timestamp>1438633604</timestamp> <!-- Minimum version of HMP supported --> <hmp_min_ver>2.3.2</hmp_min_ver> <!-- ilom, host, patch, other --> <origin>ILOM</origin> <supported_platforms>SPARC M12-1</supported_platforms> <supported_platforms>SPARC M12-2/supported_platforms> <supported_platforms>SPARC M12-2S</supported_platforms> </control> <tool_support> <element>

<platform_name>SPARC M12-1</platform_name>
<platform_name>SPARC M12-2</platform_name>
<platform_name>SPARC M12-2S</platform_name>

```
<utility_property>
                <name>ALL</name>
                <supported>NO</supported>
                <add_runtime_mode>DEFAULT</add_runtime_mode>
            </utility_property>
            <utility_property>
                <name>FWUPDATE</name>
                <supported>YES</supported>
                <add_runtime_mode>DEFAULT</add_runtime_mode>
            </utility_property>
            <utility_property>
                <name>NVMEADM</name>
                <supported>YES</supported>
                <add_runtime_mode>DEFAULT</add_runtime_mode>
            </utility_property>
        </element>
    </tool_support>
    <place < platform_data >
        "version": "1.0.0.0",
        "platforms": {
            "aliases": {
                "SPARC M12-1": "undefined",
                "SPARC M12-2": "undefined",
                "SPARC M12-2S": "undefined"
            },
            "hosts": {
                "undefined": {
                     "internal_hbas": {
                         "1000:0050:1000:3060":
                             "backplanes": [ "internal_4_square" ],
                             "nac_name_format": "/SYS/SASBP/HDD%d"
                }
    </platform_data>
</hmp_profile>
- Creación de platforms.json
# cat /tmp/platforms.json
        "version": "1.0.0.0",
        "platforms": {
            "aliases": {
                "SPARC M12-1": "undefined",
                "SPARC M12-2": "undefined",
                "SPARC M12-2S": "undefined"
            },
```

- 4. Sustituya los archivos por estos archivos de información de la configuración.
 - # rm /etc/ssm/hmp/host_profile.xml
 - # rm /etc/ssm/hmp/platforms.json
 - # cp /tmp/host_profile.xml /etc/ssm/hmp/host_profile.xml
 - # cp /tmp/platforms.json /etc/ssm/hmp/platforms.json
- Vuelva a ejecutar el comando fwupdate o nvmeadm.
 No aparecerá ningún mensaje de error y el comando se ejecutará con normalidad.

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Después de ejecutar una reconfiguración dinámica de particiones físicas, o de ejecutar el comando ldm add-io/remove-io para añadir/eliminar un recurso de forma dinámica, puede aparecer un mensaje que indica que el recurso se ha añadido a la consola o se ha eliminado de la misma.

[Ejemplo 1]

SUNW-MSG-ID: FMD-8000-CV, TYPE:

Alert, VER: 1, SEVERITY: Minor

EVENT-TIME: Mon May 11 20:04:48 JST 2015

PLATFORM: ORCL,SPARC64-X, CSN: 2081232009, HOSTNAME: 4S-408-D0 SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.1 EVENT-ID: 76d8e4f6-d621-4ede-a86e-

93abcdc908a6

DESC: FRU '/SYS//BB0/CMUU/CMP1/ MEM17A' has been removed from the system.

...

[Ejemplo 2]

SUNW-MSG-ID: FMD-8000-A0, TYPE: Alert, VER: 1, SEVERITY: Minor

EVENT-TIME: Thu May 14 15:50:31 JST 2015

PLATFORM: unknown, CSN: unknown, HOSTNAME: iodom0

SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.1

EVENT-ID: 1f8d1ae8-9097-4204-b5d6-d605aac28390

DESC: FRU '/SYS/BB#1-PCI#6' has been added to the system.

...

Solución

Antes de ejecutar una reconfiguración dinámica de particiones físicas, o de ejecutar el comando ldm add-io/remove-io para añadir/eliminar un recurso de forma dinámica, añada la siguiente configuración al archivo /usr/lib/fm/fmd/plugins/fru-monitor.conf de todos los dominios lógicos en los que esté instalado Oracle Solaris 11.3. A continuación, reinicie los dominios lógicos.

setprop fmon_alert_enable "false"

20950622

Modelo

SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Supongamos que Oracle Solaris 11.3 o posterior está funcionando en el dominio de raíz cuando se inicia/reinicia un dominio de E/S creado en uno de los siguientes procedimientos. En este caso, se anula OpenBoot PROM y el dominio de E/S no puede iniciarse/reiniciarse. [Proceso de creación 1]

- 1. Agregue una unidad de expansión PCI al dominio de raíz mediante la función de conexión en caliente PCI (PHP).
- 2. Agregue dos tarjetas PCI a la unidad de expansión PCI mediante la PHP.
- 3. Cree una función virtual (VF) dinámicamente desde la función física (PF) de cada tarjeta PCI.
- 4. Si la VF creada se asigna dinámicamente a un dominio de E/S activo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se reinicie.

O bien,

4. Si la VF creada se asigna estáticamente a un dominio de E/S inactivo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se inicie.

[Proceso de creación 2]

- 1. Agregue el bus PCIe al dominio de raíz mediante la asignación dinámica del bus PCIe.
- 2. Agregue dos tarjetas PCI al mismo bus PCIe del dominio de raíz mediante la PHP.
- 3. Si cada tarjeta PCI se asigna dinámicamente a un dominio de E/S activo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se reinicie.

O bien,

3. Si cada tarjeta PCI se asigna estáticamente a un dominio de E/S inactivo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se inicie.

Después del paso 2 ocurre lo mismo, aunque cree una función virtual (VF) dinámicamente desde la función física (PF) de cada tarjeta PCI y asigne la VF creada a un dominio de E/S. [Proceso de creación 3]

- 1. Con dos tarjetas PCI montadas en el mismo bus PCIe, utilice la asignación dinámica del bus PCIe para agregar el bus PCIe al dominio de raíz.
- 2. Si cada tarjeta PCI se asigna dinámicamente a un dominio de E/S activo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se reinicie. Si cada tarjeta PCI se asigna estáticamente a un dominio de E/S inactivo, OpenBoot PROM se anulará cuando el dominio de E/S se inicie. Después del paso 1 ocurre lo mismo si crea una función virtual (VF) dinámicamente desde la función física (PF) de cada tarjeta PCI y asigna la VF creada a un dominio de E/S.

Solución

Para evitar que OpenBoot PROM se anule, elimine las VF y las tarjetas PCI asignadas al dominio de E/S con el comando ldm remove-io antes de iniciar/reiniciar el dominio de E/S. Después de iniciar el dominio de E/S, reasigne dinámicamente las VF y las tarjetas PCI con el comando ldm add-io.

Bug	21849217				
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S				
Descripción	En Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.14.5.0 o posterior y en Oracle Solaris 11.3 o posterior, puede aparecer el siguiente mensaje de error cuando se ejecuta el comando fwupdate, y es posible que termine de forma anómala. ERROR: Could not identify host type				
Solución	Elimine todos los archivos del directorio /etc/ssm/hmp y, a continuación, ejecute el comando fwupdate. # cd /etc/ssm/hmp # rm -f * No elimine el directorio /etc/ssm/hmp en este momento. Después de ejecutar el comando fwupdate se crean nuevos archivos en el directorio /etc/ssm/hmp. No elimine estos archivos.				
Bug	-				
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S				
Descripción	Cuando se ejecuta el comando fwupdate, puede aparecer el siguiente mensaje. Get Device ID command failed: Unknown (0x7E) No metadata provided, so version verification can not be completed				
Solución	Ignore este mensaje de error porque no tiene impacto en el funcionamiento del comando.				
Bug	25473170				
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S				
Descripción	En Oracle Solaris 11.2 SRU 8.4 o posterior, supongamos que está desactivada la interfaz de red de la tarjeta FCoE de 10 Gbps de doble canal fabricada por QLogic y con el controlador qlcnic. Cuando vuelva a activarse (*1), puede producirse "panic" y aparecer el siguiente mensaje durante la comunicación con esta interfaz. panic[cpux]/thread=xxxxxxxxxxxx: Fatal error has occured in: PCIe fabric.(0x40)(0x41)				
	*1 Se aplica a los siguientes casos, en los que se utiliza la tarjeta FCoE de 10 Gbps de doble canal. - Para cambiar la configuración, se desactiva la interfaz con el comando ipadm delete-ip o ifconfig unplumb y se activa con el comando ipadm create-ip o ifconfig plumb. - La interfaz FCoE se asigna a un dominio lógico. La función de reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR) se utiliza para el funcionamiento continuo, incluso después de que se suspenda y se reanude el dominio lógico. - PRIMECLUSTER Global Link (método de conmutación de NIC) sirve para conmutar a o conmutar de vuelta un NIC redundante.				
Solución	Realice el siguiente procedimiento. 1. Copie el archivo /kernel/drv/qlcnic.conf a la carpeta /etc/driver/drv. 2. Añada la línea "enable_multi_rds_sets = 0;" al archivo copiado. 3. Reinicie el SO.				

Tabla 4-9 Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 11 y soluciones (continuación)				
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S			
Descripción	En un entorno con Oracle VM Server for SPARC 3.4 (SRU 11.3.8.7.0) o posterior instalado en el dominio de control, el comando deleteboard(8) podría fallar si se cumplen todas las siguientes condiciones. [Condiciones para la ocurrencia del problema] 1) El número de dominios lógicos es superior al número de núcleos de CPU existentes en la partición física tras ejecutarse el comando deleteboard(8). 2) Un dominio lógico está parcialmente ubicado en dos o más núcleos de CPU. 3) La partición física se ha reconfigurado dinámicamente mediante el comando deleteboard(8) con la opción -m unbind=resource especificada. [Ejemplo] XSCF> deleteboard -y -v -c disconnect -m unbind=resource 01-0 PSB#01-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue?[y n] :y Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec] end			
	PSB $\#$ 01-0 could not be unconfigured from PPAR-ID 0 due to operating system or Logical Domains Manager error.			
Solución	Cambie la directiva de PPAR DR a "targeted." [Ejemplo] primary# svcadm disable ldmd primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=targeted primary# svcadm refresh ldmd primary# svcadm enable ldmd			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
Descripción	Podría producirse "panic" en un dominio lógico si se cumplen todas las condiciones siguientes. 1) Un dominio lógico se ejecuta en SRU 11.3.12.4.0 o posterior. 2) Un chip de CPU se degrada. 3) Un dominio lógico se reinicia. [Ejemplo de mensaje de pánico] panic[cpuxxx]/thread=xxxxxxxxxxxxx: Could not compute mpo_lgroup[]			
Solución	No hay ninguna solución eficaz.			
Bug	-			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S			
Descripción	En el SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNxxAA4xx), es posible que se produzca "panic" en un dominio lógico si el tamaño de tx_ring se establece en el archivo i40e.conf o i40evf conf en el dominio lógico con una LAN integrada asignada.			
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Elimine el ajuste y reinicie el dominio lógico.			

Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 10 y soluciones

La siguiente tabla ofrece una lista de problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 10 y sus soluciones.

Tabla 4-10	Problemas que pueden producirse con Oracle Solaris 10 y soluciones				
Bug	15738030				
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S				
Descripción	 Si se satisfacen las dos condiciones siguientes, puede producirse "panic" en el dominio de control con "BAD TRAP: type=31". El sistema operativo del dominio de control es Oracle Solaris 10. Como resultado de ejecutar ldm list-domain -o memory primary, la RA (dirección real) es mayor que 0x200000000000. 				
Solución	Esto se ha modificado con el parche 148888-03 para Oracle Solaris 10. Realice el siguiente procedimiento. 1. Ejecute ldm list-domain -o memory primary para mostrar el valor de SIZE. 2. Ejecute ldm start-reconf primary para entrar en el modo de reconfiguración retrasada. 3. Ejecute ldm remove-memory 256M primary para reducir la memoria asignada. 4. Ejecute ldm set-memory <value 1="" in="" of="" size="" step=""> primary para devolver la memoria asignada a su tamaño original. 5. Reinicie Oracle Solaris del dominio de control. 6. Ejecute ldm list-domains -o memory primary para confirmar que RA es menor que 0x20000000000. 7. Ejecute ldm add-spconfig <configuration information="" name=""> para guardar la información de configuración en el XSCF.</configuration></value>				

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4. Puede que los encuentre en las ediciones compatibles anteriores a Oracle Solaris 11.4.

Tabla 4-11	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4			
Bug	24718083			
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S			
Descripción	Si se reinicia el XSCF mientras está en funcionamiento el dominio de control, no se activará la función de limitación del consumo de energía.			
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.23.5.0. [Cómo restaurar] Ejecute el comando svcadm para reiniciar los servicios ldoms/ldmd. # svcadm restart ldmd			

Tabla 4-11	Problemas resueltos en	Oracle Solaris 11.4	(continuación)

Tabla 4-11	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 (continuación)			
Bug	24819902			
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S			
Descripción	En el dominio de control con SRU 11.3.8.7.0 (Oracle VM Server for SPARC 3.4) o posterior aplicado, el comando deleteboard puede reaccionar de un modo inadecuado si hay al menos un dominio lógico vinculado a un núcleo compartido con otro dominio lógico. Esto se debe a que Oracle VM Server for SPARC calcula incorrectamente el número de núcleos de CPU que va a eliminar. [Ejemplo] - El comando deleteboard -m unbind=resource funciona correctamente, pero ha eliminado más CPU de las necesarias El comando deleteboard -m unbind=resource falla, incluso si la asignación de CPU es la misma que otra en la que sí que funcionó con Oracle VM Server for SPARC 3.3 El comando deleteboard -m unbind=resource falla aunque hay suficientes CPU libres en el resto de placas del sistema.			
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.23.5.0. Aplique las medidas (1) o (2) siguientes: (1) Asigne CPU virtuales con la restricción whole-core. (2) Cambie la directiva de PPAR DR a "targeted." # svcadm disable ldmd # svccfg -s ldmd setprop ldmd/fj_ppar_dr_policy=targeted # svcadm refresh ldmd # svcadm enable ldmd			
Bug	25028104			
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S			
Descripción	Si el complejo de raíz se añade/elimina mediante la reconfiguración dinámica de la partición física, puede que el dispositivo terminal de la PCIe que hay debajo del complejo de raíz añadido/eliminado no aparezca reflejado en la información de configuración del dispositivo terminal de la PCIe mostrada por el comando showpparinfo(8) del XSCF.			
Solución	[Cómo restaurar] Ejecute el comando svcadm en el dominio de control para reiniciar los servicios ldoms/ldmd. # svcadm restart ldoms/ldmd			

26822709 26934364

Modelo

SPARC M12-2S, SPARC M10-4S

Descripción

En el dominio de control con SRU 11.3.8.7.0 (Oracle VM Server for SPARC 3.4) o posterior aplicado, la reconfiguración dinámica de una partición física mediante el comando deleteboard(8) de XSCF puede fallar.

Este fenómeno puede ocurrir cuando se cumplen las siguientes condiciones.

- 1) Se ha producido degradación de memoria (*1).
- La directiva de PPAR DR está establecida en "ratio" o "auto" (*2).
- 1) hvdump-reboot está establecido en "off" (*3).
- La partición física se ha restablecido por el comando reset de XSCF con la opción xir o un error de hardware.
- 3) La directiva de PPAR DR está establecida en "ratio" o "auto" (*2).
- *1 Cómo comprobar la degradación de la memoria

primary# Idm list-devices -a -S memory

Si el valor de STATUS en los resultados es "fail", puede determinar que el área de la memoria se ha degradado en SIZE desde la PA (dirección física) mostrada en la misma línea.

*2 Cómo comprobar la directiva de PPAR DR

primary# svccfg -s ldmd listprop ldmd/fj_ppar_dr_policy

ldmd/fj_ppar_dr_policy astring auto

En este caso, la directiva de PPAR DR está establecida en "auto".

*3 Cómo comprobar hvdump-reboot

primary# Idm list-hvdump

hvdump=on

hvdump-reboot=off

En este caso, hvdump-reboot está establecido en "off".

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.3.29.5.0.

Cambie la directiva de PPAR DR a "targeted" de la siguiente manera.

primary# svcadm disable ldmd

primary# svccfg -s Idmd setprop Idmd/fj_ppar_dr_policy=targeted

primary# svcadm refresh ldmd primary# svcadm enable ldmd

[Cómo restaurar]

Restablezca la partición física con los comandos poweroff(8) y poweron(8) de XSCF.

Ejemplo: la partición física es 0 XSCF> **poweroff -y -p 0**

XSCF> poweron -y -p 0

Bug	26822709		
	26934364		
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	En el dominio de control con SRU 11.3.2.4.0 (Oracle VM Server for SPARC 3.3) o posterior aplicado, el comando ldm remove-memory de Oracle Solaris con la opción -g para el funcionamiento de la memoria puede fallar. Este fenómeno puede ocurrir cuando se cumplen las siguientes condiciones. 1) Se ha producido degradación de memoria (*1). O 1) hvdump-reboot está establecido en "off" (*2). 2) La partición física se ha restablecido debido a la ejecución del comando reset(8) del XSCF cor la opción xir o debido a un error de hardware. *1 Cómo comprobar si se ha producido la degradación de la memoria primary# Idm list-devices -a -S memory Si el valor de STATUS en los resultados es "fail" el área de la memoria se ha degradado en SIZE desde la PA (dirección física) mostrada en la misma línea. *2 Cómo comprobar hvdump-reboot primary# Idm list-hvdump hvdump=on hvdump-reboot=off		
,	En este caso, hvdump-reboot está establecido en "off".		
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.29.5.0.		
Bug	26822709 26934364		
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	En el dominio de control con SRU 11.3.2.4.0 (Oracle VM Server for SPARC 3.3) o posterior aplicado, el comando ldm list-rsrc-group de Oracle Solaris pueden mostrar cantidades de memoria con valores incorrectos. Este fenómeno puede ocurrir cuando se cumplen las siguientes condiciones. 1) Se ha producido degradación de memoria (*1). O 1) hvdump-reboot está establecido en "off" (*2). 2) La partición física se ha restablecido debido a la ejecución del comando reset(8) del XSCF cor la opción xir o debido a un error de hardware. *1 Cómo comprobar la degradación de la memoria primary# Idm list-devices -a -S memory Si el valor de STATUS en los resultados es "fail", puede determinar que el área de la memoria se ha degradado en SIZE desde la PA (dirección física) mostrada en la misma línea. *2 Cómo comprobar hvdump-reboot primary# Idm list-hvdump hvdump=on hvdump-reboot=off		
	En este caso, hvdump-reboot está establecido en "off".		
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.29.5.0.		

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción

Si se ejecutan en el siguiente procedimiento la función de asignación dinámica del bus PCIe y la de reconfiguración dinámica de los dispositivos terminales de la PCIe, solo se reconoce uno de los dos puertos ixgbe integrados en placa del SPARC M12.

- 1. Asigne al dominio raíz el bus PCIe conectado a los dos puertos ixgbe integrados mediante la función de asignación dinámica del bus PCIe.
- 2. Elimine los dos puertos ixgbe integrados en el bus PCIe asignado en el paso 1 desde el dominio de raíz mediante la función de reconfiguración dinámica de los dispositivos terminales de la PCIe.
- 3. Asigne los dos puertos ixgbe eliminados en el paso 2 a un dominio de E/S mediante la función de reconfiguración dinámica de los dispositivos terminales de la PCIe.
- 4. Elimine los dos puertos ixgbe añadidos en el paso 3 desde el dominio de E/S mediante la función de reconfiguración dinámica de los dispositivos terminales de la PCIe.
- 5. Devuelva los dos puertos ixgbe eliminados en el paso 4 al dominio de raíz mediante la función de reconfiguración dinámica de los dispositivos terminales de la PCIe.

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.3.17.5.0. Aplique SRU 11.3.17.5.0 o posterior a los dominios raíz y de control.

[Cómo restaurar]

Utilice la función de asignación dinámica del bus PCIe para eliminar el bus PCIe desde el dominio raíz y, a continuación, asigne de nuevo el bus PCIe al dominio de raíz.

Bug 24754492

Modelo

SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Puede producirse "panic" en el dominio lógico o puede que el demonio ldmd genere un volcado de núcleo al ejecutar el comando ldm shrink-socket para borrar la memoria de los dominios lógicos si se cumplen las dos condiciones siguientes.

- Oracle Solaris se está ejecutando en los dominios lógicos.
- Hay varios bloques de memoria en el mismo zócalo de la CPU asignados a dominios lógicos.
 Puede comprobar la asignación de memoria de la memoria de cada zócalo de la CPU con el comando ldm list-socket.

En el ejemplo siguiente, hay dos bloques de memoria en el zócalo de la CPU número 0 asignados al dominio lógico domain-A.

ldm list-socket -o memory domain-A

MEMORY

PA	SIZE	SOCKET_ID	BOUND
0x7e0450000000	16G	0	domain-A
0x7e08d0000000	1536M	0	domain-A

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.3.14.6.0.

Ejecute el comando ldm remove-memory en lugar del comando ldm shrink-socket para retirar la memoria de los dominios lógicos.

Tabla 4-11	la 4-11 Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 (continuación)	
Bug	24973255	
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S	
Descripción	Incluso cuando los siguientes ajustes se implementen en las zonas de núcleo de Oracle Solaris, puede fallar la migración en caliente/en vivo de la zona de núcleo de Oracle Solaris ajustada con cpu-arch=sparc64-class1 desde un sistema SPARC M12 a un sistema SPARC M10.	
	/etc/system file	
	set enable_1ghz_stick = 1 set uhrt_enable=0x0	
	Para obtener más información sobre la configuración del archivo /etc/system, consulte "8.2.3 Notas sobre las zonas de núcleo de Oracle Solaris" en la <i>Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10</i> . Este error se produce cuando el SO de la zona del núcleo de Oracle Solaris es Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.15.4.0 o Oracle Solaris 11.3 SRU 11.3.16.3.0.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.17.5.0. Aplique SRU 11.3.17.5.0 a la zona del núcleo de Oracle Solaris en la que se está realizando la migración en caliente/en vivo.	
Bug	21654442	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si se utiliza la función del adaptador de bus del host SCSI virtual, puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia en el dominio de raíz o en el dominio de E/S. [Ejemplo] vsan: WARNING: vsan_walk_match_func: iport-dip(40010ef2fd8): dip(40010ef29b8): prop(class) not found	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.11.5.0.	

Este mensaje no afecta al funcionamiento del sistema. Ignórelo.

21779989

Modelo

SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Si ejecuta el comando ldm list-hba compatible con Oracle VM Server for SPARC 3.3 en un sistema con la unidad de expansión PCI conectada, se muestra por error el alias del dispositivo de la unidad de expansión PCI de SLOT4 y posterior.

[Ejemplo]

Idm list-hba -I -t -d primary

NAME VSAN

--

/SYS/MBU/SASHBA/HBA0/PORTf

[/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/iport@f]

:

/SYS/PCI1/SLOT2/HBA0/PORT0/0/f

SLOT4 is correct.

[/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/LSI,sas@0/iport@f]

init-port w500605b0045c8a90

Transport Protocol SAS

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci

tport w50080e52b93fd03f

c31t50000394281BBA1Ad0s0

tport w50000394281bba1a

lun 0

/pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/LSI,sas@0/iport@f/enclosure@w50080e52b93fd03d,0

tport w50080e52b93fd03d

lun 0

:

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.11.5.0.

Este problema puede producirse incluso después de que se aplique SRU 11.3.4.5.0. En este caso, siga el procedimiento de "10.12 Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los dominios lógicos en un archivo XML" en la *Guía de administración y funcionamiento del sistema de Fujitsu SPARC M12 y Fujitsu M10/SPARC M10* para guardar la información de configuración de un dominio lógico. A continuación, restáurela. [Método alternativo]

Si ejecuta los comandos relacionados con vHBA, como add-vsan, especifique la ruta del dispositivo en lugar del alias.

[Ejemplo]

Idm add-vsan /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/ pci@0/pci@0/LSI,sas@0/iport@f vsan0 Idom1

Tabla 4-11	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 (continuación)	
Bug	20646928	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Si realiza la eliminación dinámica con la función de reconfiguración dinámica de la par física para una placa del sistema con el volumen del sistema ubicado en el siguiente en puede que el proceso de eliminación de la placa del sistema falle. [Condiciones para la ocurrencia del problema] 1) Se crea un duplicado de ZFS del volumen del sistema mediante el uso de varios disc 2) el disco de duplicación y el disco duplicado se encuentran en placas de sistema difer 3) se elimina dinámicamente una placa de sistema a la que está asignado un volumen o sistema. [Ejemplo de mensaje de salida] XSCF> deleteboard -c disconnect -m unbind=resource 00-0 PSB#00-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue?[y n]:y All domains are temporarily suspended, proceed?[y n]:y Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec] 0end Unconfigure preparation of PSB has completed. Start unconfiguring PSB from PPAR. [7200sec] 0\ The removal of PCIE0 from the domain primary failed. Error message from svc:/ldoms/agents in domain primary: ERROR: devices or resources are busy. end PSB#00-0 could not be unconfigured from PPAR-ID 0		
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.5.6.0.	
Bug	25976819	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno con Oracle VM Server for SPARC 3.3 o posterior instalado en el dominio de control, es posible que un dominio lógico no reconozca la CPU de sustitución después de que se haya sustituido de forma automática una CPU defectuosa.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.3.23.5.0. [Cómo restaurar] Reinicie el dominio lógico en el que se produjo el problema.	

Tabla 4-11 Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 (continuación) Bua 26052693 Modelo SPARC M12-2S Descripción Si reinicia un dominio lógico después de reconfigurar dinámicamente las particiones físicas con el comando deleteboard(8) del XSCF en un entorno con Oracle VM Server for SPARC 3.4.0.3 (SRU 11.3.18.6.0) o posterior instalado en el dominio de control, puede que "panic" persista en el dominio lógico. [Ejemplo de mensaje de pánico] panic[cpu0]/thread=xxxxxxxxx: tilelet_assign_cb: assigning pfns [4a0000, 4a8000) to mgid 39, mnodeid 57: pachunk 12 already assigned to mgid 3b, mnodeid 59 Solución Esto se ha modificado con SRU 11.3.23.5.0. [Cómo restaurar] Adopte las medidas siguientes para cada dominio lógico en el que se produjo "panic." - Si se produce "panic" en el dominio de control 1. Detenga la partición física. 2. Devuelva la partición física al estado previo a la reconfiguración con el comando addboard(8) de XSCF. 3. Vuelva a iniciar la partición física. [Ejemplo] XSCF> poweroff -y -p 0 XSCF> addboard -y -c configure -m bind=none -p 0 01-0 XSCF> poweron -y -p 0 - Si se produce "panic" en un dominio invitado Desenlace el recurso y vuelva a enlazarlo. [Ejemplo] primary# Idm stop-domain guest primary# Idm unbind-domain guest primary# Idm bind-domain guest primary# Idm start-domain guest Bug 26176351 Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S Descripción En un dominio lógico con SRU 11.3.23.5.0 o posterior instalado, incluso aunque la operación de

ahorro de energía de la partición física esté establecida en "elastic," la frecuencia de la CPU podría no reducirse. Esto se debe a que Solaris Power Aware Dispatcher (PAD) no trabaja para

la CPU que utiliza el dominio lógico.

Solución Esto se ha modificado con SRU 11.3.23.5.0.

Instale SRU 11.3.23.5.0 o posterior en el dominio de control.

[Cómo restaurar]

Tras iniciar todos los dominios lógicos en que está instalado SRU 11.3.23.5.0 o posterior, establezca la operación de ahorro de energía en "disabled" con el comando setpparmode(8) de XSCF. A continuación, vuelva a establecer la operación de ahorro de energía en "elastic."

[Ejemplo]

XSCF> setpparmode -p 0 -y -m powermgmt_policy=disabled XSCF> setpparmode -p 0 -y -m powermgmt_policy=elastic

Tabla 4-11 Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.4 (continuación)		
Bug	27112303	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno con Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1 o posterior instalado en el dominio de control, la operación de ahorro de energía de la partición física no funciona como "elastic" si se cumplen todas las siguientes condiciones: 1) la operación de ahorro de energía de la partición física se establece en "elastic"; 2) la partición física está en funcionamiento; 3) las particiones físicas se han reconfigurado dinámicamente con el comando deleteboard(8) o el comando addboard(8) del XSCF. O bien, 3) el número de activaciones de CPU se ha cambiado con el comando setcod(8) de XSCF.	
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Establezca la operación de ahorro de energía en "disabled" con el comando setpparmode(8) de XSCF y, a continuación, vuelva a establecer la operación de ahorro de energía en "elastic." [Ejemplo] - Sistema SPARC M12 XSCF> setpparmode -p 0 -y -m powermgmt_policy=disabled XSCF> setpparmode -p 0 -y -m powermgmt_policy=elastic - Sistema SPARC M10 XSCF> setpparmode -p 0 -y -m elastic=off XSCF> setpparmode -p 0 -y -m elastic=on	
Bug	-	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Cuando falla una CPU, el demonio fmd puede poner otra CPU en el estado de fallo por accidente. En ese caso, la CPU defectuosa no estará en estado de fallo. No existe un modo de comprobar si se producirá este problema.	
Solución	Cada vez que inicie el dominio de control, confirme que el servicio ldmd esté en línea y, a continuación, reinicie el servicio fmd. 1) Confirme que el servicio ldmd esté en línea. primary# svcs ldmd STATE STIME FMRI online 15:42:57 svc:/ldoms/ldmd:default 2) Reinicie el servicio fmd. primary# svcadm restart fmd 3) Confirme que el servicio esté en línea. primary# svcs fmd STATE STIME FMRI	

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3

online 15:43:44 svc:/system/fmd:default0

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3. Puede que los encuentre en las ediciones compatibles anteriores a Oracle Solaris 11.3.

Bug	15813959 15813960 (7196117)	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Se agrega una unidad de expansión PCI mediante hotplug(1M) de Oracle Solaris en un sistema SPARC M12/M10. Sin embargo, no se reconocen los dispositivos de la unidad de expansión PCI	
Solución	Antes de agregar una unidad de expansión PCI mediante hotplug(1M), agregue la siguiente línea en el archivo /etc/system con antelación y reinicie Oracle Solaris. set pcicfg:pcicfg_slot_busnums = 4	
	Tenga en cuenta que el sistema no reconoce un dispositivo de una unidad de expansión PCI si agrega la unidad de expansión PCI mediante PHP a un complejo de raíz que se haya añadido a través de alguno de los siguientes métodos: la reconfiguración dinámica de la partición física o la asignación dinámica del bus PCIe. Si se produce este problema, reinicie el dominio lógico al que se ha asignado la unidad de expansión PCI para hacer que el sistema reconozca el dispositivo de la unidad de expansión PCI.	
Bug	17430911	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S	
Descripción	Cuando cambia la operación de ahorro de energía de la partición física de "elastic" a "disabled", la frecuencia de la CPU asignada al dominio lógico podría no aumentar.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 (Oracle VM Server for SPARC 3.2). Instale SRU 11.2.8.4.0 o posterior en el dominio de control. [Cómo restaurar] Ejecute el comando svcadm de Oracle Solaris en el dominio de control para reiniciar los servicios ldmd. primary# svcadm restart ldmd	
Bug	17561541	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	En un entorno de SPARC M10 con XCP 2230 o posterior, o en un entorno SPARC M12 con XCP 3021 o posterior, supongamos que se ejecuta el comando ldm add-io tras ejecutar el comando ldm remove-io durante la reconfiguración retrasada. A continuación, es posible que el demonio ldmd produzca un volcado de núcleo y reinicie.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle	
	Solaris 10. Durante la reconfiguración retrasada, ejecute el comando ldm remove-io tras ejecutar el comando ldm add-io.	
Bug	18502702	
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si la prueba SunVTS 7.0 ps17. 1 se inicia en un sistema SPARC M10 con procesadores SPARC64 X+, puede que termine con un error.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.1.5.0 y el parche 151265-03 para Oracle Solaris 10.	

Bug	18595023		
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	Si se ejecuta el comando ldm list-io después de montar las tarjetas PCI, compatibles con la función SR-IOV, en la SLOT4 o posterior de la unidad de expansión PCI, el seudónimo de la función física de las tarjetas PCI montadas en la SLOT4 o superior se muestra erróneamente como SLOT2. Además, las funciones virtuales creadas a partir de las funciones físicas de las tarjetas PCI que están montadas en la SLOT4 o superior no se pueden asignar a dominios lógicos. [Ejemplo de salida de comando]		
	# Idm Is-io -I		
	NAME TYPE BUS DOMAIN STATUS		
	/SYS/PCI1/SLOT5 PCIE PCIE1 primary OCC [pci@8100/pci@4/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1] network@0 network@0,1		
	/SYS/PCI1/SLOT2/IOVNET.PF0 PF PCIE1 primary [pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/network@0] maxvfs = 7		
			
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.2.5.0 y el parche 150817-03 para Oracle Solaris 10.		
Bug	18615814		
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	Un dominio de E/S puede mostrar el siguiente mensaje y puede ocurrir un proceso de pánico en Oracle Solaris si una placa del sistema se elimina mediante la ejecución de la reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR), o si un dispositivo terminal de la PCIe se retira dinámicamente desde el dominio de E/S mediante la ejecución del comando ldm remove-io. panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXXXXXXXX mutex_exit: not owner, lp=XXXXXXXXX owner=X thread=XXXXXXXXXXXXX		
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0. Ejecute el comando svcadm(1M) en el dominio de E/S para desactivar el servicio intrd(1M) antes de eliminar la placa de sistema mediante la reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR) o antes de retirar el dispositivo terminal de la PCIe del dominio de E/S. # svcadm disable intrd Activa el servicio intrd(1M) después de completar el proceso del comando ldm remove-io. # svcadm enable intrd		
Bug	18665751		
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	Cuando se utiliza XCP 2210, la función de administración dinámica de recursos (DRM) de Oracle VM Server for SPARC no funciona.		
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. Actualice el firmware XCP a XCP 2220 o posterior.		

Modelo SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Deben realizarse volcados de núcleo, o puede que se obtengan resultados de cálculos erróneos o procesos de pánico cuando se ejecute un programa que lleve a cabo instrucciones de punto flotante de doble precisión tras activar las opciones específicas de los procesadores SPARC64 X/SPARC64 X+ y de alineación en límites de 4 bytes (*1), y que se compile utilizando la versión de Oracle Solaris Studio 12.3 2013/06/17 o posterior, en un sistema SPARC M10 con Oracle Solaris 11.1 o posterior.

*1 La alineación en límites de 4 bytes está activada por defecto cuando se crean programas de 64 bits.

En el caso de programas de 32 bits, está activada si no se especifica "-xmemalign=Ns (N=1,2,4,8,16)" o "-fast".

[Procedimiento de comprobación de la versión del compilador]

La opción "-V" muestra la información de la versión. La fecha aparece al final de la anotación de la versión. La versión del compilador que corresponde a este error es 2013/06/17 o posterior.

\$ cc -V

cc: Sun C 5.12 SunOS sparc Patch 148917-06 2013/06/17

\$ **f95 -V** (mismo caso para f90 y f77).

f95: Sun Fortran 95 8.6 SunOS sparc Patch 148517-05 2013/06/17

\$ CC -V

CC: Sun C++ 5.12 SunOS_sparc Patch 148506-11 2013/06/17

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.4.6.0.

Vuelva a compilar el programa con este indicador "-xarch" flag.

-xarch=sparcima

Bug 19074260

Modelo SPARC M10-4S

Descripción

Los siguientes mensajes pueden aparecer en el registro de los servicios ldoms/ldmd (/var/svc/log/ldomsldmd:default.log) y la comunicación entre el demonio ldmd y XSCF puede desconectarse durante o después de la reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR).

[Ejemplo de mensaje]

Sep 18 13:31:37 warning: Device busy: open_ldc_channel: Open of/devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@3:spds failed

Después de ese tiempo, los procesos que necesiten comunicarse con XSCF, como PPAR DR o el comando ldm list-spconfig, fallarán.

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0.

[Cómo restaurar]

Ejecute el comando svcadm(1M) de Oracle Solaris para reiniciar los servicios Idoms/Idmd.

svcadm restart Idmd

Tabla 4-12	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3 (continuación)	
Bug	19310540	
Modelo	SPARC M10-4S	
Descripción	Si se ejecuta el comando addboard(8) en la configuración "factory-default", es posible que los núcleos de la CPU no estén asignados al dominio de control.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. Agregue los núcleos o hilos de la CPU que no estén agregados mediante el comando ldm add-core o ldm add-vcpu.	
Bug	19310550	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Descripción	En una partición física a la que se hayan asignado 8 o más placas de sistema, al recoger los archivos de volcado del hypervisor que se ejecuta cuando se inicia el servicio ldoms/ldmd, dicho servicio muestra el siguiente mensaje en la consola y es posible que se regrese al modo de mantenimiento. [Ejemplo de mensaje] Feb 28 16:19:39 svc.startd[11]: ldoms/ldmd:default failed: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] Use el siguiente proceso para cambiar a 600 el valor de tiempo de espera para el inicio del servicio Idoms/Idmd. # svccfg -s Idmd listprop : start/timeout_seconds count 180 : # svccfg -s Idmd setprop start/timeout_seconds=600 # svccfg -s Idmd listprop : start/timeout_seconds count 600 : # svccfg respectively.	
	# svcadm refresh ldmd # svcadm restart ldmd	
Bug	19358400	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si el complejo de raíz se añade/elimina dinámicamente, puede que el dispositivo terminal de la PCIe que hay debajo del complejo de raíz añadido/eliminado no aparezca reflejado en la información de configuración del dispositivo terminal de la PCIe mostrada por el comando showpparinfo(8).	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.9.5.0. [Cómo restaurar] Al reiniciar el dominio lógico que añadió/eliminó dinámicamente el complejo de raíz, el comando showpparinfo(8) muestra la información de configuración correcta.	

Tabla 4-12	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3 (continuación)	
Bug	19424242	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	En un sistema en el que se aplique Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1 o posterior, puede darse el siguiente evento: si se degradan todas las CPU o la memoria de un dominio de E/S debido a un fallo en la CPU o la memoria, el servicio ldmd termina de forma anómala y, como consecuencia, el comando ldm(1M) termina con un error.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] Sustituya la CPU o memoria defectuosa. Si desea iniciar Oracle Solaris dejando instalada la CPU o la memoria defectuosa, realice el siguiente procedimiento en el XSCF: 1. Apague la partición física (PPAR) mediante el comando poweroff(8). 2. Ejecute el comando setdomainconfig(8) para poner la PPAR en el estado predeterminado de fábrica. XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default 3. Ejecute el comando poweron(8) para activar la PPAR. Oracle Solaris se reinicia en una configuración que incluye únicamente el dominio de control (factory-default).	
Bug	19424359	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si se restaura la configuración de dominios en la configuración degradada, se restablecerán los valores predeterminados de estos dos ajustes: el ajuste relativo a la activación/desactivación de la recopilación de los archivos de volcado del hypervisor y el ajuste relativo a la activación/ desactivación de reinicio automático durante la recopilación de los archivos de volcado del hypervisor. [Valores predeterminados] Hypervisor dump collection: Enabled Automatic reboot during hypervisor dump collection: Disabled	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] Tras ejecutar el comando ldm(1M) de Oracle VM Server for SPARC para cambiar el ajuste de volcado del hypervisor, guarde la información de configuración de dominios. # Idm set-hvdump hvdump=XXXX hvdump-reboot=YYYY # Idm add-spconfig ZZZZ	

un reinicio con la configuración de dominios original.

 $Tras\ sustituir\ el\ componente\ defectuoso,\ ejecute\ el\ comando\ set domain config (8)\ para\ establecer$

Tabla 4-12	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3 (continuación)	
Bug	19513561	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	El demonio ldmd de Oracle VM Server for SPARC puede repetir el volcado del núcleo si falla un proceso de suspensión del dominio pertinente durante la migración en vivo.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] Restablezca la partición física en función de los siguiente pasos. 1. Ejecute el comando poweroff(8) para apagar la partición física (PPAR). 2. Ejecute el comando poweron(8) para reiniciar la PPAR.	
Bug	19680186 19454809	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Descripción	Si está utilizando Oracle Solaris 11.2 o posterior y se elimina la placa de sistema mediante la reconfiguración dinámica de particiones físicas (PPAR DR), puede que se desencadene un proceso de pánico en Oracle Solaris.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.10.5.0. Agregue el siguiente ajuste a /etc/system de todos los dominios lógicos y reinicie Oracle Solaris: set lgrp_topo_levels=1 Cerciórese de eliminar set lgrp_topo_levels=1 en /etc/system antes de aplicar SRU 11.2.10.5.0 o posterior.	
Bug	19728345	
Modelo	SPARC M10-4S	
Descripción	La reconfiguración dinámica de la partición física (PPAR DR) falla si los servicios ldoms/ldmd se reinician a causa de un proceso de pánico o similares en Oracle Solaris durante la PPAR DR.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.8.4.0 y el Oracle VM Server for SPARC 3.2 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] La anulación de Hypervisor puede producirse a causa del funcionamiento de la acción agregar/quitar memoria a/desde una PPAR DR o un dominio lógico después de recuperar los servicios ldoms/ldmd. Así pues, ejecute el comando poweroff(8) para el firmware XSCF para apagar la partición física (PPAR) y, a continuación, ejecute el comando poweron(8) para encender la PPAR.	
Bug	19913088	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si se añade dinámicamente al dominio lógico un complejo de raíz con una unidad de expansión PCI conectada mediante el comando ldm add-io, puede que aparezca el siguiente mensaje en el dominio lógico, lo que causa pánico en Oracle Solaris. panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXXXXXX: bad stack overflow at TL 1	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.2.10.5.0. Antes de añadir dinámicamente el complejo de raíz al dominio lógico, añada la siguiente configuración a /etc/system y, a continuación, reinicie Oracle Solaris. set default_stksize = 0xa000	

Modelo SPARC M10-4S

Descripción

Si utiliza el comando ipadm(1M) o el comando ifconfig(1M) en el dominio invitado que tiene el dispositivo físico después de eliminar dinámicamente la placa del sistema con el comando deleteboard(8), puede que aparezca el siguiente mensaje en el dominio invitado, lo que causa pánico en Oracle Solaris.

panic[cpuXX]/thread=XXXXXXXXXXXXX

assertion failed: obj->afo_corep == NULL, file: ../../common/os/numaio.c,

line: 724

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.10.5.0.

Si elimina dinámicamente la placa del sistema con el comando deleteboard(8), ejecute el siguiente comando antes de ejecutar el comando ipadm(1M) o el comando ifconfig(1M) en el dominio invitado.

modunload -i 0

Bug 20458698

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Ningún tiempo de respuesta del dominio de origen de la migración puede alargarse porque se realiza un proceso distinto de la migración en vivo original durante la migración en vivo. Los servicios de red y de funcionamiento similar en el dominio de origen de la migración pueden agotarse si no obtienen respuesta.

Este caso ocurre si el dominio de origen de la migración cumple con las dos condiciones siguientes.

- La diferencia entre la RA máxima del dominio de origen de la migración (dirección real) y su RA mínima no puede dividirse por 64 MB
- El resto es 32 MB o menos cuando la diferencia entre la RA máximo del dominio de origen de la migración y su RA mínima se dividen por 64 MB

La RA máxima y la RA mínima del dominio se pueden comprobar usando el siguiente comando. [Ejemplo]

Idm list-domain -o memory domain-name

NAME

domain-name

MEMORY

RA PA

0x10000000 0x7b0fc0000000 1G

minimum RA

 $\underline{0x400800000}$ 0x7f01a0800000 $\underline{11G}$

(a) (b)

La RA máxima es la suma de (a) + (b), que será 0x6c0800000.

0x400800000 + 0x2c0000000(11G) = 0x6c0800000

La diferencia entre la RA máxima y la mínima es de 27400 MB.

SIZE

0x6c0800000 - 0x10000000 = 0x6b0800000 = 27400 MB

Así pues, en este ejemplo el resto es 8 MB. 27400 MB / 64 MB = 428 y el resto es 8 MB

Solución Esto se ha modificado con SRU 11.2.11.5.0.

Tabla 4-12 Problemas resueltos en O	Oracle Solaris 11.3 (continuación)
-------------------------------------	------------------------------------

Tabla 4-12	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.3 (continuación)		
Bug	20878144		
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S		
Descripción	Para Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.8.4.0 o posterior, "OS Started. No state support" mediante el comando showdomainstatus(8) o en el registro de eventos cuando Oracle Solaris arranca. Este mensaje indica que el estado de un dominio lógico ha cambiado a Oracle Solaris. A continuación se muestra un ejemplo del mensaje. XSCF> showlogs event Fecha del mensaje Omitido Mar 27 15:55:31 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (OpenBoot Running) Mar 27 15:55:32 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (OpenBoot Primary Boot Loader) Mar 27 15:55:33 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (OpenBoot Running OS Boot) Mar 27 15:55:35 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (OS Started. No state support) Mar 27 15:55:36 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (OS Started. No state support) Mar 27 15:55:37 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (Solaris booting) Mar 27 15:57:37 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (Solaris booting) Mar 27 15:57:37 ** Event: SCF:PPARID 0 GID 00000000 state change (Solaris running) XSCF> showdomainstatus -p 0 2015-MM-DD hh:mm:ss Logical Domain Name Status primary OS Started. No state support.		
Solución	Esto se ha modificado con SRIJ 11 2 11 5 0		

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.11.5.0.

Ignore este mensaje, ya que no afecta al funcionamiento del sistema.

Modelo SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

En un entorno con Oracle VM Server for SPARC 3.2 que se aplica a la información de dominio de control y de configuración ya guardada en el XSCF, si el bastidor o la partición física (PPAR) del sistema SPARC M10 se detiene o se inicia, es posible que el bastidor o la PPAR del sistema SPARC M10 no puedan arrancar con la información de configuración guardada.

Este problema se produce cuando la información de configuración se guarda por cualquiera de los siguientes medios:

- Comando ldm add-spconfig -r
- Recuperación automática mediante la política de recuperación automática 3 del demonio ldmd de Oracle VM Server for SPARC (almacenamiento automático de la información de configuración)

Puede comprobar la política de recuperación automática del demonio ldmd mediante el siguiente comando.

El valor predeterminado para la política de recuperación automática es 1 (visualización de mensajes de advertencia en los archivos de registro) [Ejemplo]

svccfg -s Idmd listprop Idmd/autorecovery_policy

ldmd/autorecovery_policy integer 3

Solución

Esto se ha modificado con SRU 11.2.11.5.0.

[Cómo restaurar]

- Si se ha ejecutado el comando ldm add-spconfig -r, elimine la información de configuración guardada y guarde la configuración actual.

[Ejemplo]

Idm remove-spconfig CONF-A
Idm add-spconfig CONF-A

 Si la política de recuperación automática está establecida en 3, cámbiela a 1 mediante el siguiente procedimiento.

[Ejemplo]

svccfg -s Idmd setprop Idmd/autorecovery_policy=1
svcadm refresh Idmd

Si el bastidor o la PPAR del sistema SPARC M10 no pueden arrancar con la información de configuración guardada, inicie el sistema con la configuración predeterminada de fábrica y restaure la información de configuración ya guardada en el archivo XML.

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Si se especifica aes-128-ccm, aes-192-ccm o aes-256-ccm para el algoritmo de cifrado, es posible que el acceso a los datos de ZFS establecidos con el cifrado activado cause un "panic" del

sistema.

El algoritmo de cifrado por defecto es aes-128-ccm. Si ZFS no se cifra con alguno de los

algoritmos de cifrado especificados, se asume que se especifica aes-128-ccm.

[Ejemplo de mensaje de pánico]

panic[cpu34]/thread=2a1053d9c20: bad floating point trap at TL 1

%tl %tpc %tnpc %tstate %tt

1 00000000123eabc0 00000000123eabc4 8880001600 077

%gl: 00 %ccr: 88 %asi: 80 %cwp: 0 %pstate: 16

(Omitido)

Solución Esto se ha modificado con SRU 11.2.12.5.0.

Añada las siguientes instrucciones al archivo /etc/system y reinicie el sistema.

set auxv_cap_exclude_hw1=0x10000 set auxv_cap32_exclude_hw1=0x10000

Bug 21306352

Modelo SPARC M12-2S, SPARC M10-4S

Descripción La función de reconfiguración

La función de reconfiguración dinámica de la partición física (DR PPAR) puede fallar si se utiliza para eliminar una placa base en un medio que contiene un dominio raíz (no un dominio

de control) que ejecuta Oracle Solaris 11.2 SRU 11.2.9.5.0 o posterior.

[Ejemplo]

XSCF> deleteboard -y -c disconnect -m unbind=resource 01-0

PSB#01-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue?[y|n]:**y**

Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec]

0.end

Unconfigure preparation of PSB has completed.

Start unconfiguring PSB from PPAR. [7200sec]

0..... 30..... 60..... 90.....-

end

Timeout detected during communicate with Logical Domains Manager.

XSCF>

Solución Puede evitar este problema mediante la supresión del bus PCIe de la placa del sistema de

destino desde el dominio antes de que la función de PPAR DR elimine la placa base.

[Ejemplo]

primary# Idm remove-io PCIE8 domainX

:

primary# Idm remove-io PCIE15 domainY

XSCF> deleteboard -y -c disconnect -m unbind=resource 01-0

[Cómo restaurar]

Después de eliminar el bus PCIe de la placa del sistema de destino desde el dominio, vuelva a ejecutar el comando deleteboard en el XSCF.

[Ejemplo]

primary# Idm remove-io PCIE8 domainX

:

primary# Idm remove-io PCIE15 domainY

XSCF> deleteboard -y -c disconnect -m unbind=resource 01-0

Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2. Puede que los encuentre en las ediciones compatibles anteriores a Oracle Solaris 11.2.

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris	11 2
I abia T -13	1 TODICINAS TESUCITOS CIT OTACIC SOTATIS	11.4

1 abia 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2	
Bug	15812880	
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S	
Descripción	Si intenta acceder, a través de telnet o ssh, a un dominio donde hay instalada una memoria de 8000 GB (aproximadamente 7,8 TB) o más, aparece el siguiente mensaje en la consola del dominio de control de destino y falla el acceso. - Para ssh error: /dev/ptmx: Not enough space error: session_pty_req: session 0 alloc failed - Para telnet telnetd: open /dev/ptmx: Not enough space	
Solución	Esto se ha modificado con Oracle Solaris 11.1 SRU 3.5.1 y el parche 148888-04 para Oracle Solaris 10. Ejecute el siguiente comando para cambiar ptmx_ptymax: [Ejemplo] # echo "ptms_ptymax/Z 0x400000" mdb -kw ptms_ptymax: 0 = 0x400000	
Bug	15822113	
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S	
Descripción	Si ldm add-vcpu and y remove-vcpu se ejecutan repetidamente en una secuencia de comandos de shell, el proceso que se está ejecutando puede provocar un volcado de núcleo y terminar de forma anómala.	
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.7.5.0. Si ocurre este defecto porque SRU no se aplica, ejecute el comando otra vez. Además, cuando ejecute ldm remove-vcpu, debe ejecutarlo en condiciones de carga baja de trabajo.	

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 (continuación)
Bug	15823255
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S
Descripción	Puede ocurrir un "panic" de Oracle Solaris si la asignación de CPU se cambia usando el comando psradm(1M) o psrset(1M) de Oracle Solaris, o la configuración de una CPU virtual se cambia de forma dinámica usando el comando ldm de Oracle VM Server for SPARC bajo el entorno que cumple las dos condiciones siguientes. - El entorno en el que la partición física (PPAR) está compuesto de dos o más bastidores SPARC M10-4S. - El entorno en el que existe el siguiente Igroup con el comando Igrpinfo se ejecuta en el dominio de control o el dominio lógico. Entre los Igroups que se muestran como "Igroup XX (intermediate):", solo se muestra un número antes de (CPU) del campo "Lgroup resources:". Este número no se muestra antes (memory). [Ejemplo] # /usr/bin/lgrpinfo
	lgroup 12 (intermediate): Children: 10, Parent: 0 CPUs: 0 1 Memory: installed 520M, allocated 494M, free 26M Lgroup resources: 1 (CPU); 10 11 (memory) Latency: 21
Solución	 Esto se ha modificado con Oracle Solaris 11.1 SRU 5.5 y el parche 150400-01 para Oracle Solaris
	10. Agregue la siguiente línea a /etc/system y reinicie Oracle Solaris: set lgrp_topo_levels=2
Bug	15825208
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	En sistemas SPARC M10, los comandos scp(1), sftp(1) y and ssh(1) de Oracle Solaris pueden generar un error o puede fallar la instalación de Oracle RAC.
Solución	Esto se ha modificado con Oracle Solaris 11.1 SRU 1.4. Consulte "Se produce un error al ejecutar el comando scp(1), sftp(1) o ssh(1) de Oracle Solaris o falla la instalación de Oracle RAC (CR:15825208)".
Bug	15826052
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	No puede usar la función de conexión en caliente PCI (PHP) para agregar una tarjeta Quad Gigabit Ethernet (SE1X7GQ2F) a una ranura PCI Express de una unidad de expansión PCI.
Solución	Esto se ha modificado con XCP 2050 y SRU 11.1.6.4.0. Para XCP 2050, consulte la descripción de RTIF2-130528-001. Si no se aplican XCP y SRU, detenga el dominio lógico al que desea agregar la tarjeta PCI antes de agregarla.

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 (continuación)
Bug	15840018
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Después de que el firmware se actualice a XCP 2031 o posterior en el SPARC M10 o a XCP 3021 o posterior en el SPARC M12, aparece el siguiente mensaje al arrancar Oracle Solaris. NOTICE: skipping unsupported token: fjorclnum
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.4.5.0 y el parche 148888-03 de Oracle Solaris 10. Ignorar este mensaje no tiene ningún impacto en el sistema.
Bug	15851224
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Cuando se inicia el dominio de E/S, puede enviarse el mensaje siguiente y puede persistir "panic." recursive rw_enter, lp=XXXXXXXX wwwh=XXXXXXXX thread=XXXXXXXX
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.12.5.0 y el parche 150840-01 para Oracle Solaris 10. Agregue lo siguiente a /etc/system del dominio de E/S y reinicie Oracle Solaris: forceload: drv/vpci
	Observe que si el inicio del dominio de E/S está desactivado, debe cambiar a estado inactivo el dominio invitado al que está asignado el disco virtual (vdisk), que es un objetivo del servicio de disco virtual (vds) del dominio de E/S, con los comandos ldm stop-domain y ldm unbinddomain. Esto activará el inicio del dominio de E/S. Tras iniciar el dominio de E/S, defina lo anterior.
Bug	15851441
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Cuando la memoria falla y es degradada, puede enviarse el siguiente mensaje al arrancar Oracle Solaris, y puede persistir el proceso de pánico: tilelet_assign_fini_cb(): tile 0xX in memgrp X was unused
	También puede ocurrir cuando establece el modo espejo para la memoria después de guardar el ajuste del dominio lógico con ldm add-spconfig.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.11.4.0. Consulte "Si Oracle Solaris se activa durante la degradación de la memoria, puede producirse un proceso de pánico (CR:15851441)".

Bug	15858713 16769782
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Si se produce un error de memoria y todas las memorias asignadas a los dominios invitados se degradan, el demonio ldmd de Oracle VM Server for SPARC genera un volcado de núcleo y finaliza de forma anómala, y el comando ldm(1M) finaliza con un error.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.10.5.0. En Oracle Solaris 10, se ha modificado con Oracle VM Server for SPARC 3.1. Si ocurre este defecto porque SRU no se aplica, sustituya la memoria que tiene un error. Si desea iniciar Oracle Solaris mientras la memoria que tiene un error sigue montada, debe iniciarlo usando el procedimiento siguiente desde XSCF. 1. Ejecute el comando poweroff(8) para apagar la partición física (PPAR). 2. Ejecute el comando setdomainconfig(8) para poner la PPAR en el estado predeterminado de fábrica. XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default 3. Ejecute el comando poweron(8) para reiniciar la PPAR. Oracle Solaris se reinicia en una configuración que incluye únicamente el dominio de control (factorydefault).
Bug	15887244
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Cuando inicia las pruebas SunVTS $7.0~\mathrm{ps}14~\mathrm{y}~\mathrm{ps}15~\mathrm{en}$ un sistema SPARC M10, pueden terminar con un error.
Solución	Esto se ha modificado con Oracle Solaris 11.1 SRU 4.6 y el parche 149395-02 para Oracle Solaris 10. No hay más solución que aplicar la modificación.
Bug	16238762
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S
Descripción	Si se agrega una placa de sistema a la PPAR mediante la reconfiguración dinámica de las particiones físicas después de arrancar Oracle Solaris en el dominio de control con la configuración predeterminada de fábrica, o si las CPU montadas en la placa de sistema se agregan a un dominio mediante el comando ldm add-vcpu después de agregar la placa de sistema mediante la reconfiguración dinámica de las particiones físicas, se producirá "panic" del sistema y aparecerá el siguiente mensaje: panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXXXXXX: mpo_cpu_add: Cannot read MD
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.7.5.0 y el parche 150400-12 para Oracle Solaris 10. Sin embargo, cuando se aplica dicha corrección al sistema, si se añade una placa de sistema al sistema por medio de la reconfiguración dinámica de particiones físicas, es posible que aparezca el siguiente mensaje, pero como no afecta al sistema, puede ignorarlo. WARNING: mpo_cpu_add: defaulting to lgroup x for CPU x Para el dominio de control o el dominio cuya CPU se ha agregado mediante el comando ldm add-vcpu, añada la siguiente línea al archivo /etc/system del dominio y reinicie Oracle Solaris. set suspend_count = 1

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 (continuación)
Bug	16292272
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S
Descripción	Si configura muchos dominios invitados en un sistema en el que 16 BBs componen una partición física (PPAR), se tarda en realizar el enlace de los dominios invitados. El tiempo dedicado al nuevo procesamiento de enlazado para cada dominio invitado es de aproximadamente (número de dominios invitados que ya están enlazados + 1) x 6 + 10 segundos. Por lo tanto, si no hay dominios para los que se ha realizado enlace, y el enlace se lleva a cabo para los dominios invitados uno por uno mediante el comando ldm bind-domain, el tiempo requerido se obtiene sumando los tiempos empleados en realizar el enlace para todos ellos.
Solución	Esto se ha mejorado con SRU 11.1.16.4.0 y el parche 150011-03 para Oracle Solaris 10. Recomendamos que no configure el sistema con una sola PPAR sino que lo divida en varias PPAR y después configure dominios invitados en cada PPAR. Usar la configuración recomendada indicada anteriormente no solo mitiga el fenómeno descrito sino que también ayuda a mejorar la tolerancia a fallos. Si se configura un conmutador de red virtual (vsw), puede reducir el tiempo para enlazar a la mitad desactivando inter-vnet-link. Para notas cuando inter-vnet-link está desactivado, consulte Oracle VM Server for SPARC Administration Guide o Oracle VM Server for SPARC Release Notes.
Bug	17510986
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Si el dominio invitado es Oracle Solaris 11.1 y se le aplica SRU 11.1.9.5.1 o posterior, o si el dominio invitado es Oracle Solaris 10 y se le aplica 150400-01 o posterior, es posible que se produzca un proceso de pánico del sistema durante la migración en vivo o la reconfiguración dinámica de las particiones físicas.

Esto se ha modificado con SRU 11.1.14.5.0 y el parche 150400-07 para Oracle Solaris 10.

Solución

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 (continuación)
Bug	17627526
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Aparecen mensajes como los siguientes en la consola al arrancar Oracle Solaris y el servicio ldoms/ldmd cambia a modo de mantenimiento. [Ejemplo de mensaje] Jan 20 16:01:37 svc.startd[11]: svc:/ldoms/ldmd:default: Method "/opt/SUNWldm/bin/ldmd_start" failed with exit status 96. Jan 20 16:01:38 svc.startd[11]: ldoms/ldmd:default misconfigured: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details) En ese momento, se registrarán mensajes como los siguientes en el archivo de registro (/var/svc/log/ldomsldmd: [Ejemplo de mensaje] [Jan 21 20:08:55 Executing start method ("/opt/SUNWldm/bin/ldmd_start").] ldmd cannot communicate with the hypervisor as the required device does not exist: /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.19.6.0 y el parche 150840-04 para Oracle Solaris 10. [Cómo restaurar] Después de confirmar que el archivo de dispositivo en cuestión existe, restaure el servicio ldoms/ldmd mediante el comando svcadm(1M) de Oracle Solaris. # Is -l /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl crw 1 root sys 148, 2048 Jan 21 20:08 /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl # svcadm clear ldmd
Bug	17709858
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S
Descripción	Si se elimina la placa de sistema mediante la reconfiguración dinámica de la partición física, puede producirse cualquiera de los siguientes fenómenos. - El dominio lógico produce el siguiente mensaje y Oracle Solaris entra en estado "panic." Fatal error has occurred in: PCIe fabric.(0xxx)(0xxx) - Se produce una falta de respuesta durante el proceso de reanudación del dispositivo de un dominio lógico y deleteboard(8) termina con un error debido a tiempo agotado.

Esto se ha modificado con SRU 11.1.15.4.0.

Solución

Capítulo 4 Información sobre Oracle Solaris

Bug	17777004
· ·	
Modelo Descripción	SPARC M10-4S Si el dominio lógico tiene la memoria degradada debido a un fallo de memoria, cuando se ejecuta la reconfiguración dinámica de la partición física mediante el comando deleteboard(8), es posible que se produzca "panic" en el Oracle Solaris del dominio cuya memoria está degradada.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.17.5.0 y el parche 150817-02 para Oracle Solaris 10. Antes de ejecutar la reconfiguración dinámica de la partición física, compruebe si se ha producido degradación de la memoria del dominio de control. Si se ha producido degradación de memoria, elimine con antelación el área de memoria asociada. [Cómo comprobar] Ejecute "Idm list-devices -a -S memory". Si la columna STATUS resultante muestra "fail", significa que el área de memoria se ha degradado en SIZE desde la PA (dirección física) mostrada en la misma línea. [Cómo eliminar un área de memoria] Ejecute "Idm remove-memory <total_value_of_above_sizes> <domain_name>".</domain_name></total_value_of_above_sizes>
Bug	18055846
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Cuando se agrega una unidad de expansión PCI mediante conexión en caliente (PHP), es posible que se produzca "panic" en Oracle Solaris y que aparezca el siguiente mensaje. panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXXX: Fatal error has occurred in: PCIe fabric.(0xX)(0xXX)
Solución	Esto se ha modificado con Oracle Solaris 11.2 y el parche 150400-18 de Oracle Solaris 10.
Bug	18112775
Modelo	SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Cuando Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1/SRU 11.1.14.5.0 se instala en el dominio de control, si la memoria asignada dinámicamente se reduce desde un dominio invitado (que está ejecutando Oracle Solaris 10) mediante el comando ldm set-memory o ldm remove-memory, es posible que el demonio ldmd de Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control produzca un volcado de núcleo y se reinicie.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.17.5.0 y el parche 150817-02 para Oracle Solaris 10. Compruebe el tamaño de memoria que ha sido asignado a un dominio lógico mediante el comando ldm list-domain y redúzcalo al tamaño requerido en varios pasos mediante el comando ldm remove-memory. Se recomienda reducir el tamaño de la memoria en menos de 256 MB de una sola vez, pero la memoria también puede reducirse en mayor medida de una sola vez. Es posible que la reducción falle debido a este mismo síntoma mientras se está llevando a cabo esta acción. En ese caso, reduzca la memoria en unidades menores.

Tabla 4-13	Problemas resueltos en Oracle Solaris 11.2 (continuación)
Bug	18009532
Modelo	SPARC M12-2S, SPARC M10-4S
Descripción	Si la reconfiguración dinámica se realiza en una partición física que tiene montada una tarjeta FCoE 10Gbps de doble canal (SP1X7FAR2F/SP1X7FAS2F/7101673 (7101674)+7101677 (7101678)), puede producirse "panic" del sistema debido al procesamiento en suspensión del controlador desactivado qlcnic.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.19.6.0 y el parche 149167-03 para Oracle Solaris 10. Antes de reconfigurar dinámicamente la partición física en la que esté montada esta tarjeta específica, active cualquier interfaz qlcnic desasociada con el comando ifconfig <interface_name> plumb.</interface_name>
Bug	-
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S
Descripción	Si se inicia Java VM en un sistema SPARC M12 o en un sistema SPARC M10 con el procesador SPARC64 X+, es posible que aparezca el siguiente mensaje y que se produzca un volcado de núcleo. [Ejemplo de mensaje] # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # Internal Error (output.cpp:1576), pid=1310, tid=91 # guarantee((int)(blk_starts[i+1] - blk_starts[i]) >= (current_offset - blk_offset)) failed: shouldn't increase block size # <> # Abort (core dumped) Además, debido a la producción del volcado de núcleo por parte de Java VM, pueden producirse los siguientes eventos: 1. En un sistema SPARC M12 o en un sistema SPARC M10 con el procesador SPARC64 X+, la operación [Add Asset] en Oracle Solaris falla. 2. En un sistema SPARC M12 o en un sistema SPARC M10 con el procesador SPARC64 X+, la operación [Install Server] para la instalación de Oracle Solaris falla. 3. En un sistema SPARC M12 o en un sistema SPARC M10 con el procesador SPARC64 X+, la instalación de Enterprise Controller y Proxy Controller (servidor de administración Ops Center) en los dominios falla.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.17.5.0.
Bug	-
Modelo	SPARC M10-4S
Descripción	Si la reconfiguración dinámica se realiza en una partición física que tiene montada una tarjeta FCoE 10Gbps Dual (SE0X7EC12F/SE0X7EF12F/SG-PCIEFCOE2-Q-TA (SG-XPCIEFCOE2-Q-TA, 7105382)/SGPCIEFCOE2-Q-SR (SG-XPCIEFCOE2-Q-SR,7105381)), puede producirse "panic" del sistema debido al procesamiento del controlador qlge.
Solución	Esto se ha modificado con SRU 11.1.8.4.0 y el parche 145648-04 para Oracle Solaris 10. No hay más solución que aplicar la modificación. Si esta tarjeta específica está montada en un sistema, realice cualquier reconfiguración en estado desactivado en lugar de la reconfiguración dinámica.

Bug

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S, SPARC M10-1, SPARC M10-4, SPARC M10-4S

Descripción

Después de que el firmware se actualice a XCP 2250 o posterior en el SPARC M10 con el procesador SPARC64 X+ o a XCP 3021 o posterior en el SPARC M12, aparece el siguiente mensaje al arrancar Oracle Solaris.

[SPARC M10]

NOTICE: skipping unsupported token: fjathplus NOTICE: skipping unsupported token: vis3b

[SPARC M12]

NOTICE: skipping unsupported token: fjathplus NOTICE: skipping unsupported token: vis3b NOTICE: skipping unsupported token: fjathplus2 NOTICE: skipping unsupported token: vis3c NOTICE: skipping unsupported token: sparc5b

Solución

Esto se ha modificado con el parche 148888-03 para Oracle Solaris 10. Ignorar este mensaje no tiene ningún impacto en el sistema.

Se produce un error al ejecutar el comando scp(1), sftp(1) o ssh(1) de Oracle Solaris o falla la instalación de Oracle RAC (CR:15825208)

[Solución]

Usando el procedimiento siguiente, cambie el ajuste de modo que los algoritmos AES_CTR, AES_CBC_ MAC y AES_CFB128 no se utilicen con la función de asistencia de la unidad de cifrado.

- Si la utiliza con la función de cliente (scp(1), sftp(1), ssh(1), etc.):
 - 1. Agregue el contenido del ajuste al archivo de destino como una línea. Solo es necesario un espacio entre "Cipher" y "aes128-cbc."
 - Archivo de destino

Ajustes para el sistema entero: /etc/ssh/ssh_config

Ajustes por usuario: \$HOME/.ssh/ssh_config

- Contenido del ajuste

Ciphers aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc, 3des-bc, arcfour128, arcfour256, arcfour, blowfish-cbc

- Si lo utiliza con la función de servidor (como el demonio sshd de Oracle Solaris)
 - 1. Agreque el contenido del ajuste al archivo de destino como una línea.
 - Archivo de destino

/etc/ssh/ssh_config

- Contenido del ajuste (recomendado)

Ciphers 3des-cbc, arcfour128, arcfour256, arcfour, blowfish-cbc

2. Reinicie el servicio con el siguiente comando:

svcadm restart svc:/network/ssh:default

- Si el problema no se puede resolver con el ajuste anterior en la función de servidor o la función de cliente (la que se esté utilizando)
 - 1. Agregue lo siguiente en lugar del contenido anterior del ajuste:

UseOpenSSLEngine no

Si Oracle Solaris se activa durante la degradación de la memoria, puede producirse un proceso de pánico (CR: 15851441)

[Solución]

Si se produce "panic" debido a un fallo de memoria, sustituya la memoria defectuosa. Si se produce "panic" debido al ajuste del modo espejo de memoria, inicie el sistema desde el XSCF utilizando el siguiente procedimiento.

Además, si se produce "panic" debido a un fallo de memoria, iniciar el sistema desde el XSCF utilizando el procedimiento que se muestra bajo puede evitar el problema, pero este método no siempre es fiable. Si se repite "panic" incluso después de iniciado el sistema utilizando el siguiente procedimiento, sustituya la memoria defectuosa.

- Ejecute el comando poweroff(8) para apagar la partición física (PPAR).
- Ejecute el comando setdomainconfig(8) para poner la PPAR en el estado predeterminado de fábrica.

XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default

Ejecute el comando poweron(8) para activar la PPAR.

Oracle Solaris se reinicia en una configuración que incluye únicamente el dominio de control (factorydefault).

Si establece el modo espejo para la memoria, configure un dominio lógico después de establecer el modo espejo en la condición predeterminada de fábrica. A continuación, guarde la configuración con ldm add-spconfig.

Si se guardaron los ajustes sin el modo de duplicación establecido, no los especifique en el comando ldm set-spconfig o el comando setdomainconfig(8) de XSCF para un entorno que utiliza el modo de duplicación.

Capítulo 5

Información sobre el hardware del sistema SPARC M12

En este capítulo se describen las instrucciones especiales y los problemas relativos al hardware de sistemas SPARC M12 (SPARC M12-1/M12-2/M12-2S).

- Notas y restricciones
- Problemas con hardware y soluciones

Notas y restricciones

Notas sobre la red de alias de dispositivos del SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA3xx/SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx)

La red de alias de dispositivos de OpenBoot PROM no se ha configurado en el SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA3xx/SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx). En caso necesario, establézcalo con el comando nvalias de OpenBoot PROM.

Notas sobre el uso de discos SAS internos y SSD

Le recomendamos que utilice los discos SAS internos y SSD de los sistemas SPARC M12 con el ajuste MPxIO de Oracle Solaris habilitado.

Para obtener más información sobre las diferencias en función del tipo de disco SAS interno o SSD y la versión de Oracle Solaris, los motivos por los que se recomienda habilitar el ajuste MPxIO, los efectos de deshabilitar este ajuste, los procedimientos de configuración, los procedimientos de confirmación, etc., consulte "Notas sobre los discos SAS internos, SSD y el ajuste de MPxIO de Oracle Solaris" en "Notas y restricciones" en "Capítulo 4" Información sobre Oracle Solaris".

Notas sobre el uso de una unidad DVD externa

La unidad de alimentación por USB no es compatible para unidades de DVD externas conectadas a través de USB.

Notas sobre el uso de memoria USB

Utilice una memoria USB para instalar Oracle Solaris desde una memoria USB, guardar/restaurar el sistema con la función Unified Archives de Oracle Solaris (archivos integrados) y guardar la información con los comandos XSCF. Antes de ejecutar un comando de Oracle Solaris o de XSCF que especifique la memoria USB como el destino de almacenamiento de los datos, conecte la memoria USB que se utilice como soporte.

Los datos guardados contienen información relacionada con el sistema. Al utilizar una memoria USB, debe encargarse de gestionar la memoria USB que contiene los datos guardados con el fin de preservar la seguridad.

- Fujitsu no garantiza el funcionamiento de una memoria USB que haya vendido otro fabricante.
- La memoria USB no es adecuada para el almacenamiento de datos a largo plazo.
 Utilice una cinta magnética o unidades de disco para el almacenamiento de datos a largo plazo.
- Se considera que algunos tipos de memoria USB pueden causar errores, como fallos en la escritura o en la lectura de datos. Si ocurre este tipo de error, deje de usar la memoria USB.
- Conecte una memoria USB directamente a un servidor o a un puerto USB de XSCF. Una conexión mediante un concentrador USB, un cable de extensión, etc., podría causar un error.
- No desconecte la memoria USB durante el acceso. Si lo hace, podría ocasionar un error o hacer que un comando no responda.
- Para conectar o desconectar la memoria USB al estado OpenBoot PROM, detenga el sistema SPARC M12 y, a continuación, realice la operación. Si realiza la operación sin detener el sistema, es posible que el OpenBoot PROM no responda

Restricciones en la sustitución de un cuadro de barra transversal (solo para SPARC M12-2S)

La sustitución de un cuadro de barra transversal utilizando el comando replacefru(8) no es compatible actualmente. Para sustituir un cuadro de barra transversal, realice el siguiente procedimiento:

 Ejecute el comando showhardconf para confirmar que el cuadro de barra transversal que va a sustituirse no es el bastidor maestro.
 El cuadro de barra transversal con la indicación "Role:Master" es el bastidor maestro.

 Si el cuadro de barra transversal que va a sustituirse es el bastidor maestro, ejecute primero el comando switchscf para conmutar el cuadro a suplente.

```
XSCF> switchscf -y -t Standby
```

- 3. El XSCF maestro está conmutado. Inicie sesión otra vez en el XSCF.
- 4. Apague la partición física (PPAR) que usa el cuadro de barra transversal y después apague el cuadro de barra transversal que se va a sustituir. Confirme que el LED de alimentación del panel de funcionamiento del cuadro de barra transversal está apagado.
- 5. Desconecte la fuente de alimentación del cuadro de barra transversal que se va a sustituir y, a continuación, sustitúyalo.

Nota - Aunque cuando se desconecta la fuente de alimentación se registran errores del cuadro de barra transversal que se va a sustituir, puede ignorarlos de forma segura.

 Conecte el cable de alimentación del cuadro de barra transversal a la fuente de alimentación.

Para obtener más información, consulte "5.3 Conexión de cables a la caja de barra cruzada" en la *Guía de instalación de Fujitsu SPARC M12-2S*.

Espere hasta que se encienda el LED STANDBY del panel de funcionamiento del cuadro de barra transversal.

 Ejecute el comando diagxbu para realizar el diagnóstico del cuadro de barra transversal recién instalado.

```
XSCF> diagxbu -y -b XX -t YY -t ZZ
```

Especifique los BB-IDs (00 a 15) del SPARC M12-2S apagado en XX, YY y ZZ.

8. Ejecute el comando showlogs para confirmar que no se ha producido ningún error durante el diagnóstico.

XSCF> showlogs error

9. Confirme que no hay componentes defectuosos.

XSCF> showstatus

Notas sobre las conexiones del interruptor LAN

Le recomendamos conectarse a un interruptor $10\mathrm{GBase}$ -T cuando utilice un puerto LAN $10\mathrm{GbE}$.

El puerto LAN 10GbE puede conectarse a un interruptor que no sea 10GBase-T. No obstante, después de haber transcurrido el tiempo para enlazarse, es posible que el puerto se conecte a 100 Mbps o no se comunique según el interruptor.

En ese caso, utilice un cable semicruzado (T-568A en un extremo y T-568B en el otro). Esto no sucede con un puerto XSCF-LAN.

Problemas con hardware y soluciones

No hay ningún problema confirmado en este momento.

Capítulo 6

Información sobre la unidad de expansión PCI

En este capítulo se describen instrucciones especiales y problemas relativos al hardware de la unidad de expansión PCI.

- Versiones de firmware de la unidad de expansión PCI e información de soporte
- Función de E/S directa para la unidad de expansión PCI
- Problemas con las unidades de expansión PCI y soluciones

Versiones de firmware de la unidad de expansión PCI e información de soporte

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de firmware de la unidad de expansión PCI publicadas para los sistemas SPARC M12.

Tabla 6-1 Versiones de firmware de la unidad de expansión PCI

Versión	Información principal de soporte
1330	Mejora de los defectos del firmware de la unidad de expansión PCI
1310	Compatibilidad con SPARC M12

Función de E/S directa para la unidad de expansión PCI

En SPARC M12-1/M12-2/M12-2S, puede utilizar la función de E/S directa de Oracle VM Server for SPARC con la unidad de expansión PCI. Esto hace posible asignar un

dominio de E/S para cada ranura de la unidad de expansión PCI. Para obtener más información sobre la función de E/S directa de Oracle VM Server for SPARC, consulte *Oracle VM Server for SPARC Administration Guide* de la versión utilizada. Si la unidad de expansión PCI está conectada a SPARC M12-2/M12-2S, haga el ajuste en "Establecer/visualizar la función de E/S directa" antes de usar la función de E/S directa. Para SPARC M12-1, no es necesario realizar la configuración de "Establecer/visualizar la función de E/S directa." La función de E/S directa puede utilizarse solo con conectar la unidad de expansión PCI a SPARC M12-1.

Establecer/visualizar la función de E/S directa

Para establecer la función de E/S directa para la unidad de expansión PCI, use el comando setpciboxdio(8) del firmware XSCF. Para confirmar la presente configuración, use el comando showpciboxdio(8).

Para obtener más información sobre los comandos setpciboxdio(8) y showpciboxdio(8), consulte *Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 XSCF Reference Manual* o la página man de cada comando.

Problemas con las unidades de expansión PCI y soluciones

En esta sección se describen problemas relativos a la unidad de expansión PCI, así como sus soluciones para cada versión del firmware de las unidades de expansión PCI.

Problemas y sus soluciones para todas las versiones del firmware de las unidades de expansión PCI

En la tabla siguiente, se muestran problemas que pueden aparecer en cualquier versión de Oracle Solaris compatible, junto con soluciones a esos problemas.

Tabla 6-2 Problemas y sus soluciones para todas las versiones del firmware de las unidades de expansión PCI

RTI n.° RTIF2-190906-001

Modelo SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S

Descripción Cuando se lleva a cabo el mantenimiento en la u

Cuando se lleva a cabo el mantenimiento en la unidad de fuente de alimentación de la unidad de expansión PCI con el comando ioxadm en el shell XSCF, el registro de errores puede mostrar un fallo de alimentación/recuperación mal registrado.

Msg: AC FAIL

Msg: PSU RECOVERY

Solución	No hay ninguna solución eficaz. Ignore este registro de error, ya que no afecta al trabajo de mantenimiento.
RTI n.º	RTIF2-130703-001
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando se instala una unidad de expansión PCI mediante la conexión en caliente PCI (PHP), entre las ranuras 6, 7, 10 y 11 de la unidad de expansión PCI, aquellas sin HBA tendrán un resultado de ejecución de comando "disconnected" en lugar de "empty" para el comando cfgadm(1M) de Oracle Solaris. Aunque la visualización no es adecuada, las ranuras funcionan normalmente si monta HBA. Este fenómeno no ocurre sin reinicia el dominio lógico después de conectar la unidad de expansión PCI.
Solución	Es un problema de visualización y no afecta al funcionamiento.
RTI n.º	RTIF2-130703-002
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando instala una unidad de expansión PCI con conexión en caliente PCI (PHP), puede haber una degradación de vía.
Solución	Cuando se usa PHP, ejecute cfgadm -c configure en lugar de cfgadm -c connect.
RTI n.º	RTIF2-130703-003
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando instala una unidad de expansión PCI con conexión en caliente PCI (PHP), puede producirse un error corregible de PCI-Express y causar la degradación de la unidad de expansión PCI en el siguiente reinicio.
Solución	Si ve un mensaje de error después de instalar una unidad de expansión PCI con PHP, vuelva a instalar la unidad de expansión PCI.
RTI n.º	RTIF2-130703-004
Modelo	SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Cuando instala una unidad de expansión PCI con conexión en caliente PCI (PHP), la unidad de expansión PCI puede no ser reconocida.
Solución	Si la unidad de expansión PCI no se reconoce después de instalarla con PHP, reinstale la unidad.
RTI n.º	RTIF2-130724-002
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Si hay una tarjeta SAS de 6 Gbps instalada en la unidad de expansión PCI con la conexión en caliente PCI (PHP), la conexión con PCI Express 8 Lane puede no ser correcta y Speed puede mostrarse como "5.0GTx4" o "5.0GTx2" con el comando prtdiag de Oracle Solaris.
	[Ejemplo de resultado de prtdiag] /SYS/PCI0 PCIE LSI,sas-pciex1000,72 LSI,2008 5.0GTx2 /pci@8100/pci@4/pci@0/pci@9/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@0/pci@8/LSI,sas@0
Solución	Reinstale las particiones físicas (PPAR) o el dominio de E/S, o reinstale la tarjeta SAS de 6 Gbps mediante PHP.

Tabla 6-2 Problemas y sus soluciones para todas las versiones del firmware de las unidades de expansión PCI (continuación)

(Continuacion)	
RTI n.°	RTIF2-130724-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Puede registrarse el siguiente error para las tarjetas PCI montadas en las ranuras 6, 7, $10 \text{ y } 11 \text{ de}$ la unidad de expansión PCI cuando se inician las particiones físicas (PPAR).
	[Ejemplo de mensaje de error] FRU: /MBU/PCI#0/PCIBOX#0000/PCI#7 Msg: PCICARD failed
Solución	Cuando el dispositivo puede ser reconocido desde Oracle Solaris, ignore este mensaje de error.
RTI n.º	RTIF2-170215-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	Supongamos que mediante el comando ldm add-io se añade dinámicamente al dominio lógico un complejo de raíz PCIe que se conecta a la unidad de expansión PCI. En ese caso puede producirse cualquiera de los siguientes fenómenos en las tarjetas PCI montadas en las ranuras de la unidad de expansión PCI. - Puede registrarse el siguiente error: [Ejemplo de mensaje de error] FRU: /BB#0/PCI#0/PCIBOX#0000/PCI#11 Msg: PCICARD failed - Puede haber una "degradación de vía". Para comprobar si hay una "degradación de vía", ejecute el comando prtdiag de Oracle Solaris y compruebe "Cur Speed/Width".
Solución	No hay ninguna solución eficaz. [Cómo restaurar] Reinicie el dominio lógico conectado a la unidad de expansión PCI.

Problemas resueltos en la versión 1330 del firmware de la unidad de expansión PCI

En la siguiente tabla se enumeran los problemas resueltos en la versión 1330 del firmware de la unidad de expansión PCI.

Tabla 6-3	roblemas resueltos en la versión 1330 del firmware de la unidad de expansión PCI
RTI n.º	RTIF2-190902-001
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	No puede utilizar los siguientes cables de enlace (ópticos) cuando se está utilizando el firmware de la unidad de expansión PCI 1310 o anterior: Número de pieza: 8204008 y CA66117-1002 Estos números se encuentran en las etiquetas de los cables de enlace (ópticos). Si se conecta uno de estos cables cuando la unidad de expansión PCI está encendida, se produce el siguiente error: PCI Express lane is degraded PCI Express link speed is degraded
Solución	Para utilizar los cables de enlace (ópticos) con el firmware de la unidad de expansión PCI 1310 o anterior, asegúrese de utilizar unos con los números "7061047" y "CA66053-1002" impresos en sus etiquetas. Con el firmware de la unidad de expansión PCI 1330 o posterior, puede utilizar cualquier cable de enlace.
RTI n.º	RTIF2-190716-003
Modelo	SPARC M12-1, SPARC M12-2, SPARC M12-2S
Descripción	El LED de comprobación de la unidad de expansión PCI no se enciende cuando la alimentación de entrada a la unidad de fuente de alimentación (PSU) de la unidad de expansión PCI está apagada. De igual modo, si se produce un error en el circuito primario, el LED no se enciende.
Solución	No hay ninguna solución eficaz.

Capítulo 7

Información sobre los manuales de SPARC M12

No se puede utilizar la LAN integrada con el SPARC M12 (Fujitsu Product ID SPNAAAA3xx/SPNBBAA3xx/SPNCCAA3xx). Las siguientes descripciones se refieren a la LAN integrada, lo que significa que estas LANs y puertos no se pueden utilizar:

LAN 10GbE, LAN interna, etc.