PRIMEQUEST

Emulex 製ファイバーチャネルカード

ファームウェアアップデート手順書

v10.2.405.32



●目次

1.	本書について	3
2.	必要な部材	3
3.	対象製品	3
4.	対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容	3
5.	注意事項	3
6.	作業概要と作業時間(兼チェックシート)	4
7.	対象カードのファームウェア版数確認	5
8.	対象カードのファームウェアアップデート	8

1. 本書について

本書は、Emulex 製ファイバーチャネルカードの作業手順について記載しています。 本書に従い作業をお願い致します。 ・ファームウェア版数の確認方法

・ファームウェアアップデート方法

2. <u>必要な部材</u>

以下の部材をあらかじめ準備し、作業前に不足が無いことを確認してください。

項	用意するもの	備考
1	ファームウェアアップデート手順書	本書
		『Emulex 製ファイバーチャネルカード ファームウェア アップデート手順書.pdf』
2	ファイバーチャネルカード ファームウェア	lso image
	アップデートツール(FW:10.2.405.32)	<pre>[EML-FC_TOOL_V10240532.iso]</pre>

3. <u>対象製品</u>

品名	型名	FC カード名称
シングルチャネルファイバーチャネルカード(16Gbps)	MC-0JFC71/7L	LPe16000
デュアルチャネルファイバーチャネルカード(16Gbps)	MC-0JFC81/8L	LPe16002

4. 対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容

提供時期	ファームウェア版数	修正内容
2014/2	1.1.43.202	·初回出荷
2015/1	10.2.348.18	・Completion Timeout 修正 ・RHEL6U5 対応
2015/2	10.2.405.13	・ストレージ装置との直接接続で、16Gb/s での 通信ができない不具合を修正
2015/5	10.2.405.32	・RHEL 6U6 / RHEL 7U1 に対応

5. <u>注意事項</u>

作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止

ファームウェアアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、各カードが動作しなくなることがあります。

<u>手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および</u> システムリセットは、絶対に行わないでください。

6. <u>作業概要と作業時間(兼チェックシート)</u>

ファームウェアのアップデートに必要な事前準備および更新作業手順のフローです。 作業の進捗チェックにお使いください。アップデート作業時間は、20分~30分に加え、 <u>業務停止・システム停止等の事前準備および、アップデート完了後の正常稼働確認時間が必要となります。</u> ご使用のシステム毎に必要な所要時間を考慮の上、作業時間をお見積りください。



7. 対象カードのファームウェア版数確認

- (1) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- (2) アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージ接続します。
- (3) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。

WEB-UI の[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]を選択します。

FUJITSU	Model: Part Nur Serial N Status:	nber: umber:		PRIN Norn	MEQUEST 28	300E2		
System Partition User	Administration	Network	Co	nfiguration Main	<u>itenance</u>			
Power Control Schedule Console Redirection Setup Partition Configuration Select a Power Control option fi			l ption for one o	r more partitions, 1	then click the Apply	y button to take effect.		
 Extended Socket Com Reserved SB Configur Power Management S Partition#0 	ation etup	4	ŧ Pŧ	# Partition Name	Power Status	System Progress	Power Control	Force Power OffDelay Boot Selector
Partition#1 Partition#2		C	- (Ph-RDMA0	Standby	Power Off	Power On	Force boot into EFI Boot Manager 🗸
- 1 20 100 HTZ		1	1 -	PI-ROMAN	On	OS Running	(Not specified)	V No Override V
		2	2 -	PL-BPCH	Standby	Power Off	(Not specified)	V D 1 min No Override V

Apply Cancel

(4) Boot メニューが起動したら[Boot Manager]を選択します。

Boot Manager Boot Manager Beoice Manager	This selection will take you to the Boot Manager
r boot nathtenance nanayer	
 BIOS Boot Diagnostic Test 	

(5) アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続したドライブを選択します。

Boot Manager	r
Boot Option Menu Legacu CD ROM Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 EFI Internal Shell EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00	Device Path : BBS(CDROM,Fujitsu Virtual CDROMO 1.00,0x910)

(6) 自動的に Update Tool が起動し、次のように表示されます。

ISOLINUX 3.51 2007-06-10 Copyright (C) 1994-2007 H, Peter Anvin Update Tool is now booting!boot: Loding vmlinus.....

※環境によっては、以下の画面(例)で停止する場合があります。 その際は、Enterキーを押してください。プロンプト画面へ移行します。

Sr 6:0:0:2: [sda] Attached SCSI removable disk	
Sr 6:0:0:5: [sdd] Attached SCSI removable disk	
Sr 6:0:0:3: [sdb] Attached SCSI removable disk	
Sr 6:0:0:4: [sdc] Attached SCSI removable disk	
Sr 6:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5	
Sr 6:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 0	
Sr 6:0:0:3: Attached scsi generic sg3 type 0	
Sr 6:0:0:4: Attached scsi generic sg4 type 0	
Sr 6:0:0:5: Attached scsi generic sg5 type 0	

(7) CentOS が起動しプロンプトが表示されますので、以下のフォルダに移動します。
 「cd /usr/sbin/linlpcfg」と入力し Enter を押します。

CentOS release 6.4 (Final) Kernel 2.6.32-358.el6 .x86_64 ona x86_64 Localhost login:root (automatic login) [root@localhost~]# cd /usr/sbin/linlpcfg <Enter>

(8)次に現在のファームウェア版数を確認します。「./fwchk.sh |more」と入力し Enter を押します。

[root@localhost linlpcfg]#./fwchk.sh |more<Enter>

下記の例のようにファームウェア版数およびファイバーチャネルカード情報が表示されます。

Command: listfw
HBA 1: LPe12002; FW=US2.01A12; BC=UU6.30A9; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100; ssVID=10DF; DCflag=1; Config=0; SN=xxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 2: LPe12002; FW=US2.01A12; BC=UU6.30A9; BS=1; pciID=F100; venID=10DF; ssDID=F100;
SSVID=10DF: DCf1ag=1; Config=0; SN=xxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 3 LPe16002; FW=1.1.43.202; BC=KT8.04A9; BS=1; BIOS=KT8.04A9; pciID=E200; vent0=10DF; ssDiD=E207; ssVID=10DF; DCf1ag=01; SN=xxxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 4: LPe16002; FW=1.1.43.202; BC=KT8.04A9; BS=1; BICS=KT8.04A9; pciID=E200; venID=10DF; ssDID=E207; ssVID=10DF; DCf1ag=01; SN=xxxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 5: LPe16002; FW=10.2.348.18; BC=10.2.348.18; BS=1; BIOS=10.2.348.18; pciID=E200; venID=10DF; ssDID=E207; ssVID=10DF; DCf1ag=01; SN=xxxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 6: LPe16002; FW=10.2.348.18; BC=10.2.348.18; BS=1; BIOS=10.2.348.18; pciID=E200; venID=10DF; ssDID=E207; ssVID=10DF; DCf1ag=01; SN=xxxxxxxxx; BER=0; vpdMode=1 HBA 6: LPe16002; FW=10.2.348.18; BC=10.2.348.18; BS=1; BIOS=10.2.348.18; pciID=E200;
venID=10DF; ssDID=E20V; ssVID=10DF; DCfTag=01; SN=xxxxxxxxxxxxxx BER=0; vpdMode=1 Command completed, NO Error ①HBA No. ②HBA 種別 ③ファームウェア版数 ④S/N(シリアル番号)

【重要】ファームウェアアップデート対象カードの情報をメモに控えてください。

8. <u>対象カードのファームウェアアップデート</u>

- (1) 次のコマンドを実行しファームウェアをアップデートします。

 「./linlpcfg download n=x i=./firmware/xxxxxx.grp」と入力し Enter を押します。
 - ※1 "n=x"の x の値は、7 項で確認し控えた HBA 番号になります。
 - Dual port カードの場合、若番の HBA 番号を更新することで追番の HBA 番号のファームウェアも更新されます。 ※2 "xxxxxx.grp"には適用するファームウェアファイル名を入力します。

「ファームウェア	'版数対応表]
----------	---------

	ファームウェアファイル名	備考
1.1.43.202	A1143202.grp	拡張子は小文字
10.2.348.18	A10234818.grp	拡張子は小文字
10.2.405.13	A10240513.grp	拡張子は小文字
10.2.405.32	A10240532.grp	拡張子は小文字

コマンド入力は、最初の 2-3 文字を入力した後に Tab キーを押すことにより置換されます。 以下は、HBA 1 に対して最新版数へアップデートする例です。

[root@localhost linlpcfg]#./linlpcfg download n=1 i=./firmware/A10240532.grp <Enter>

(2) 次の画面が表示されたらファームウェアのアップデートは完了です。

※複数枚のアップデートが必要な場合は、該当 HBA 番号全てに対し(1)~(2)を繰り返し、アップデートを実施してく ださい。



この時、以下のようなメッセージが画面に出力される場合があります。

Command: download n=1 i=./firmware/A10240532.grp Download successfully completed. Please reboot the system to activate new firmware Stat 80 Command completed, No Error [root@localhost linlpcfg]# lpfc 0000:17:00.1: 4:2885 Port Status Event: port status reg 0x81800000, port smphr reg 0xc000, error 1=0x2, error 2=0x0 lpfc 0000:17:00.1: 4:3143 Port Down: Firmware Restarted lpfc 0000:17:00.1: 4:2887 Reset Needed: Attempting Port Recovery... [root@localhost linlpcfg]#

これけ、ファームウェアアップデート後の再起動を促すメッセージと その時のポートステ

これは、ファームウェアアップデート後の再起動を促すメッセージと、その時のポートステータスレジスタの内容が表示されています。問題ありませんので、次項にお進みください。

- (3) ファームウェアの更新が完了したらシステムをシャットダウンします。 「shutdown -h now」と入力し Enter を押します。
- (4) 7(3)項からの手順を参照し、ファームウェアが正しく更新されているか確認します。
- (5) ファームウェアが正しく更新されていれば、システムをシャットダウンし、アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

以上で作業は終了です。

Emulex 製ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデート手順書				
CA92344-0765-01				
発 行 日	2015 年 05 月			
発行責任	富士通株式会社			

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当 社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。