PRIMEQUEST 2000 シリーズ

Emulex 製デュアルチャネル LAN カード(10G BASE-T)

ファームウェアアップデート手順書

v10.6.193.23



●目次

1.	本書について	3
2.	必要な部材	3
3.	対象製品	3
4.	対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容	3
5.	注意事項	4
6.	作業概要と作業時間(兼チェックシート)	5
7.	対象カードのファームウェア版数確認	6
8.	対象カードのファームウェア版数アップデートと確認	9

1. <u>本書について</u>

本書は、デュアルチャネル LAN カードの作業手順について記載しています。 本書に従い作業をお願い致します。 ・ファームウェア版数の確認方法 ・ファームウェアアップデート方法

2. <u>必要な部材</u>

以下の部材をあらかじめ準備し、作業前に不足が無いことを確認してください。

項	用意するもの	備考
1	ファームウェアアップデート手順書	本書
		『Emulex 製デュアルチャネル LAN カード(10G BASE-
		T)ファームウェアアップデート手順書.pdf』
2	デュアルチャネル LAN カード ファームウェアアッ	ISO イメージ
	プデートツール(FW:10.6.193.23)	[Avg-CNA-PLAN_V10619323.iso]

3. <u>対象製品</u>

品名	型名	カード名称
デュアルチャネル LAN カード(10G BASE-T)	MC-0JXE71/72	OCe14102-NT

4. 対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容

提供時期	ファームウェア版数	修正内容
2016/1	10.6.193.1501	・初版
2016/3	10.6. 193.23	・Red Hat Enterprise Linux 7U2 に対応。

5. <u>注意事項</u>

作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止

ファームウェアアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、各カードが動作しなくなることがあります。 <u>手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および</u> <u>システムリセットは、絶対に行わないでください。</u>

6. 作業概要と作業時間(兼チェックシート)

ファームウェアのアップデートに必要な事前準備および更新作業手順のフローです。 ファームウェアアップデート作業時間: 35分 + 起動2回分もしくは起動2回分 例:64GBメモリ搭載時、起動2回分は約15分

※システムの停止、事前準備および正常稼働動作の所要時間は含みません。



7. 対象カードのファームウェア版数確認

- (1) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- (2) アップデートツール(ISO イメージ)をリモートストレージ接続します。
- (3) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。
- WEB-UI の[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]を選択します。

FUĴĨTSU	Model: Part Nu Serial N Status:	mber: Jumber:			PRIN	IEQUEST 28	00E2		
System Partition User	Administration	Networl	Co	onfig	guration Mair	<u>tenance</u>			
Power Control Schedule Console Redirection S Partition Configuration Extended Socket Con-	Setup n	Pe Sele	W ct a	er Pov	Control wer Control op	ption for one or	r more partitions, t	then click the Apply	button to take effect.
Extended Socket Configuration Reserved SB Configuration Power Management Setup		[# P	# P	Partition Name	Power Status	System Progress	Power Control	Force Power OffDelay Boot Selector
 Partition#0 Partition#1 Partition#2 			0 -		N-ROMAN	Standby	Power Off	Power On '	Force boot into EFI Boot Manager 🗸
			1 -		n BOMAI	On	OS Running	(Not specified)	No Override
			2 -		0-BPCH	Standby	Power Off	(Not specified)	No Override

Apply	Cancel
while	Gancer

(4) Boot メニューが起動したら[Boot Manager]を選択します。

Continue	This selection will
F Boot Manager	take you to the Boot
Device Hanager	Manager
Boot Maintenance Manager	
 BIOS Boot Diagnostic Test 	

(5) アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続したドライブを選択します。

Boot Manager				
Boot Option Menu Legacy CD ROM Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 Fujitsu Virtual CDRUMI 1.00 EFI Internal Shell EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00	Device Path : BBS(CDROM,Fujitsu Virtual CDROMO 1.00,0x910)			

(6) 自動的に Update Tool が起動し、次のように表示されます。

※環境によっては、以下の画面(例)で停止する場合があります。 その際は、Enterキーを押してください。プロンプト画面へ移行します。

Sr Sr Sr	6:0:0:2: 6:0:0:5: 6:0:0:3:	[sda] Attached SCSI removable disk [sdd] Attached SCSI removable disk [sdb] Attached SCSI removable disk
Sr	6:0:0:4:	[sdc] Attached SCSI removable disk
Sr	6:0:0:1:	Attached scsi generic sg1 type 5
Sr	6:0:0:2:	Attached scsi generic sg2 type 0
Sr	6:0:0:3:	Attached scsi generic sg3 type O
Sr	6:0:0:4:	Attached scsi generic sg4 type 0
Sr	6:0:0:5:	Attached scsi generic sg5 type O

(7) CentOS が起動しプロンプトが表示されますので、「./fwupT01.sh」と入力し<Enter>キーを押します。

CentOS release 6.4 (Final) Kernel 2.6.32-358.el6 .x86_64 ona x86_64

Localhost login:root (automatic login) [root@localhost~]# ./fwupTO1.sh <Enter> (8)対象カードのファームウェア版数を確認し作業チェックシートに記入します。

※搭載されているデュアルチャネル LAN カードー覧が表示されますので、下表の情報を確認します。

[表示内容]デュアルチャネル LAN カード(10G BASE-T) 搭載一覧情報

項	情報	内容
1	SN	アダプタの S/N(シリアル番号)
2	HBA 種別	アダプタの種別
		- OCe14102-NT: LAN Card (10Gbps) Emulex
		注:設定により最大 16 個表示されます。
3	FW	アダプタの Firmware 版数
4	HBA No.	HBA 番号

・S/N(シリアル番号)は、各行に「SN=xxxxxxxx」の形式で記載されています。

【重要】ファームウェアアップデート対象カードの情報をメモに控えてください。

8. 対象カードのファームウェア版数アップデートと確認

8.1 対象カードのファームウェア版数アップデート

下記にデュアルチャネル LAN カード(10G BASE-T)のアップデート手順を示します。

(1) アップデートする「Card Type」の「1」を入力し<Enter>キーを押します。

[root]# ./fwupT01.sh Starting Firmware updating tool... ***** Current Firmware Version ***** HBA 2: OCe14102B-NT; FW=10.6.193.15; SN=FC52259252 HBA 3: OCe14102B-NT; FW=10.6.193.15; SN=FC52259252 ***** Select Card type ***** 1. OCe14102B-NT (2 x10GBASE-T) 2. Cancel Firmware update Input Card Type (1-2) 1 (2) アップデートする Firmware Version を「1-2」を選択し<Enter>キーを押します。選択後、アップデートが開始されます。

```
***** Select Card type *****
1. 0Ce14102B-NT (2 x10GBASE-T)
2. Cancel Firmware update
Input Card Type (1-2)
1
*****Select Firmware Version *****
1. Update Firmware = 10.6.193.1501
2. Update Firmware = 10.6.193.23
3. Cancel Firmware Update
Input Firmware Number (1-3)
2
```

1ポート分のアップデートが終わる毎に下の画面が表示されます。

Download successfully completed. Please reboot the system to activate new firmware Command completed, No Error

※ファームウェアアップデート対象のカードが複数枚存在した場合、同種類のカードについてアップデー トされます。 異なるファームウェアが存在した場合、ファームウェア選択の画面が再 度表示される場合があります。8.1 章(2)で選択したファームウェア版数を再度選択してください。

```
[root]# ./fwup T01.sh
Starting Firmware updating tool...
****** Current Firmware Version *****
HBA 2: OCe14102B-NT: FW=10.6.193.15: SN=FC52259252
HBA 3: OCe14102B-NT: FW=10.6.193.15: SN=FC52259252
****** Select Card type *****
1. OCe14102B-NT (2 x10GBASE-T)
2. Cancel Firmware update
Input Card Type (1-2)
1
******Select Firmware Version *****
1. Update Firmware = 10.6.193.1501
2. Update Firmware = 10.6.193.23
3. Cancel Firmware Update
Input Firmware Number (1-3)
2
```

```
(3)「Please any key for System reboot」で表示が止まったら<Enter>キーを押しパーティションを再起動します。
```

Please any key for System reboot

(4)パーティション再起動後、ファームウェアが正しくアップデートされているか確認します。 →7章(4) ~ (8)を実施します。

※本製品をサーバに搭載し、Legacy モードで起動すると、 対象 PCle カード(コンバージド・ネットワーク・アダプタ(OCe14102-U)/デュアル LAN カード(OCe14102-NX)(OCe14102-NT))上のコントローラファームウェアの版数相違により、POST 中に、下記の POST エラーメッセージが表示されますが、本エラーによる機能への影響はありません。また、本エラーメッセージは System Event Log(SEL)に記録されません。

POST Error : Controller BIOS version mismatch Controller #0 Version : v10.x.xxx.xx (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Controller #1 Version : v10.y.yyy.yy (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Please update all OneConnect controllers to the same firmware version

(5)全ての確認が終了したら、パーティションの電源を落とします。

[root]# ./fwupT01.sh Starting Firmware updating tool... ***** Current Firmware Version ***** HBA 2: OCe14102B-NT: FW=10.6.193.15: SN=FC52259252 HBA 3: OCe14102B-NT: FW=10.6.193.15: SN=FC52259252 ***** Select Card type ***** 1. OCe14102B-NT (2 x10GBASE-T) 2. Cancel Firmware Update Input Card Type (1-2) 2 Canceled Firmware update. [root]# shutdown -h now

「3. Cancel Firmware update」 を選択し Enter>キーを押します。次にコマンドプロンプト上で「shutdown -h now」と入力し<Enter>キーを押します。

(6)アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

以上で作業は終了です。

CA92344-0978-01 発行日 2016年3月 発行責任 富士通株式会社	デュアルチャネル	レLAN カード ファ-	ームウェアアップデート手順書
発 行 日 2016 年 3 月 発行責任 富士通株式会社		CA92344-09	78-01
発行責任 富士通株式会社		発 行 日	2016 年 3 月
		発行責任	富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当 社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。