

Si-R220C V35.06 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V32.03～V35.03	動的VPN接続で通信中にテンプレート定義変更を繰り返すと装置が再起動することがある。 例)template 0 ike proposal 0 encrypt 3des-cbc/aes-cbc-256を繰り返し実施
2	V34.00～V35.03	接続先情報のIPv6動的VPN接続においてremote ip6 dvpn構成定義コマンドにてautoignoreを設定時、相手との動的VPNが接続できなくなる。
3	V32.03～V35.03	IPsec高負荷通信中にSA保持時間満了等によりIKEネゴシエーションが行われると装置が再起動する場合がある。
4	V35.00～V35.03	show ether statistics運用コマンドで表示されるLANポート名がPORT-0～3ではなく、PORT-1～4と表示される。
5	V35.00～V35.03	DHCPサーバ/リレー機能を使うlanインタフェースのDHCPサーバ設定を他lanインタフェースへ動的定義変更(例えばlan0からlan1へ変更)してもDHCPパケットの送信元MACアドレスはlan0インタフェースのMACアドレスのままとなる。
6	V35.00～V35.03	シェーピング機能が有効な状態で大量の送信要求がある場合に、装置が再起動することがある。
7	V33.00～V35.03	ipv6 ospfを有効にしたetherポートのonline/offlineを繰り返すと、装置が再起動することがある。
8	V32.03～V35.03	WAN(FR/HSD/ISDN)回線設定の動的定義反映を繰り返すと装置が再起動することがある。
9	V32.03～V35.03	IPv6フラグメント対象のパケットを送信すると装置が再起動することがある。
10	V32.03～V35.03	IP-BSとの接続にて、IP-BSメッセージがVoIP-NAT変換されない場合がある。(PHS同士のピックアップ時に無音になり通話できない場合がある)