

## Si-R370B V35.12 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	追加・改善内容
1	SSHサーバ	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する可能性がある事象の改善対応を行った。

### □修正内容

No.	影響範囲	修正内容
1	V35.07～V35.11 SSH/SFTPサーバ機能利用時	特定の条件下でSSH/SFTP接続をする場合に、装置が再起動することがある。
2	V35.07～V35.11 IPsec(IPv6)機能利用時	IPsec(IPv6)パケットのフローラベル値が不定値としてパケット送出され、フレツツ網においてIPsec(IPv6)通信が不安定になる場合がある。
3	V35.07～V35.11 NAT機能利用時	NATテーブル使用数が装置上限となるような運用環境において、SIPパケットがNAT変換される場合に装置が再起動することがある。