

Si-R G200 V02.54 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V02.53	NATラバーサル機能を使用し複数の接続先と通信時、IPsec通信が一時的に切断されることがある。
2	V01.00～V02.53	ether type backup設定を削除時、削除対象外であるバックアップポートグループのetherポートも一旦リンクダウンする。
3	V02.50～V02.53	順序逆転したフラグメントパケット受信時、パケットが装置内で破棄されることがある。
4	V02.50～V02.53	ブリッジグループ対象パケットがEtherIPへ転送できず通信不可となる。
5	V01.00～V02.53	静的NAT機能を使用するとき、ftp通信開始後に無通信状態が継続すると、以降のftp通信に失敗することがある。