

Si-R G210 V20.53 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V20.51～V20.52 IPsec(IPv6接続)機能利用時	IPsec(IPv6接続)の設定時にtunnel local/tunnel remoteにFQDNアドレスを指定するとIPsec接続不可となってしまう。
2	V20.00～V20.52 WEB画面利用時	Web管理インタフェースにおける脆弱性対応
3	V20.00～V20.52 resetコマンド実行時	定期ログ機能を有効(defaultは有効)に設定、または、snmp機能を有効(defaultは無効)に設定して、装置起動直後、または、定期ログ採取周期(default 3h)と同じタイミングでresetコマンドを実行すると、極稀に装置がハングアップ状態になり、約15分後に、エラーコード[d4000063]が記録されて再起動する場合がある。