

SR-M20AP1V02.08 変更内容一覧

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|---------------|--|
| 1 | V01.01～V02.07 | 有線LANへのデータ送信時において、送信遅延によるバッファ滞留が発生すると、ELOG [b400e030] [b400400d][b4004006]がロギングされ、送受信停止状態になることがある。 この送受信停止状態は電源off/onを含む装置再起動まで復旧しない。 |
| 2 | V02.00～V02.07 | 40MHzでの通信時、無線LANからの送信が停止する場合がある。 この状態は無線の設定を変更しないかぎり、電源off/onを含む装置再起動では復旧しない。 |