

## SR-M20AP2 V02.12 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.09 ~ V02.11	5G帯でレーダーを検出してチャンネル移動した後、最大接続端末数に余裕があるにも関わらず、最大数まで接続できなくなる場合がある。
2	V02.09 ~ V02.11	レーダー検出後のCSA(チャンネル変更通知)中(約1秒)に無線LANインタフェースを停止するとSCAN/INIT状態のままとなり、以降、無線LAN端末が接続できなくなる場合がある。