

## SR-M50AP1 V03.06 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00～V03.05	無線端末からARPreuestとARP以外のパケットを連続受信するとメモリリークが発生し、継続すると装置が無応答になる場合がある。
2	V03.03～V03.05	無線LAN接続シーケンスにおいて、規格に違反したアソシエーション要求パケットを受信するとメモリリークが発生し、そのようなアソシエーション要求パケットの受信が継続すると[02000000:08000000]のエラーコードで、装置再起動が発生する場合がある。
3	V03.00～V03.05	定期ログ情報機能を使用していると、ログ情報を格納しているNAND flashへの書き込み時にエラーを誤検出し、[85fe0904]のエラーコードで装置再起動が発生する場合がある。