

## SR-M50AP1 V03.11 変更内容一覧

機能追加・改善内容  
なし

修正内容

No	影響範囲	内容
1	V03.00~V03.10	有線側端末からAPIに対してARP要求やICMPエコー要求、もしくはsshによるログイン/ログアウトを行った場合に装置が誤動作したり、システムダウンが発生する場合があります。
2	V03.00~V03.10	SSID IEに33以上のSSID長が設定されたRadio measurement Actionフレーム(category 5, action code 4)を受信するとシステムダウンが発生する場合があります。
3	V03.00~V03.10	2G VAPIにて特定のVHT Actionフレーム(category 21)を受信するとシステムダウンが発生する場合があります。