SR-M50AP1 V03.13 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00~V03.12 PMF機能有効時	PMF機能有効な5GHzを利用する構成において、PMF機能に対応した無線端末(※)が複数台同時に接続すると、 稀にエラーコード[000000a0:00000078]でシステムダウンが発生することがある。 ※一部の端末にて発生を確認
1 2		IEEE802.1X認証使用時、収容可能な端末(サプリカント)数の上限に達していないにも関わらず、サプリカント収容台数オーバーで端末が接続できなくなる場合がある。
	WEPを含む複数の	2.4GHzのWEPを使用するVAP(仮想アクセスポイント)と2.4GHzのWPA系(※)を使用するVAPが混在する構成において、端末がWPA系のVAPに接続後、WEPのVAPに接続すると疎通しない。また、システムダウンが発生する場合がある。※WPA、WPA2、WPA/WPA2のIEEE802.1X連携及び事前共有キー認証
4	V03.10~V03.12 WPA及びWPA2使用時	WPA系(※)を設定した2.4GHzにおいて端末再接続時の鍵交換中に復号エラーが起きると、システムダウンが発生する場合がある。 ※WPA、WPA2、WPA/WPA2 のIEEE802.1X連携及び事前共有キー認証