

SR-M630AP1 V20.08 変更内容一覧

□ 修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V20.03 ~ V20.07	WPA2またはWPA3認証を使用する無線LANインタフェースにて、グループキー(GTK)の定期鍵更新時(デフォルト10分毎)に省電力モードが有効な無線LAN端末が切断される場合がある。
2	V20.04 ~ V20.07	本装置内に異なるVLAN IDが設定された複数の無線LANインタフェースが存在かつ高速転送モードが有効な構成において、それぞれの無線LANインタフェースに接続した無線LAN端末間にて、ネットワーク上に存在するルータ装置等を経由した折り返しとなるTCP/UDPの通信ができない場合がある。
3	V20.03 ~ V20.07	起動バンクのソフトウェアがFLASHメモリの故障などで破壊された状態で起動させると、ソフトウェア二面化機能のロールバック処理が機能せず、装置が起動できない場合がある。