

SR-S308TL1 V13.09 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.00～V13.07	telnetでログイン中にコンソールでログインするとtelnetが強制切断されるが、それ以降コンソールの autologout機能およびCTRL+Cによるコマンド中断機能が動作しない
2	V13.04～V13.07	レイヤ4情報が存在しない先頭以外のフラグメントパケットがフィルタリング機能により不正に破棄される場合がある。
3	V13.04～V13.07	ARP認証機能を使用する装置でシステムハングが発生する場合がある。
4	V13.04～V13.07	LLDPの管理アドレス情報(Management Address)として、設定したSNMPエージェントアドレスが表示されな
5	V13.04～V13.07	外部メディアスタート機能が無効設定にも関わらず動作する場合がある。
6	V13.04～V13.07	IGMPスヌープ機能を動的定義変更にて有効にした場合、Querier動作モードが無効設定にも関わらず有効となる場合がある。
7	V13.04～V13.07	無線LAN管理機能の管理無線LANアクセスポイントを最大設定した状態で、WEB画面を操作するとシステムダウンが発生する場合がある。
8	V13.04～V13.07	etherL3監視機能を併用した場合、無線LAN管理機能の状態表示コマンドの実行開始が数秒～2分程度遅れる場合がある。
9	V13.04～V13.07	ルータからプレフィックス情報を含むRAを受信しても、そのプレフィックス情報を破棄する場合がある。