

SR-S328TR1 V14.01 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V14.00	電源ユニットの実装状態が認識できず以下の事象が発生する。 1)単一電源運用中でもshow system statusコマンドやSNMPにて、常に電源二重化状態に見える。 2)電源二重化運用中に電源異常(電源供給の停止、電源ケーブル抜け、電源ユニット抜け等)が発生しても検出できず、エラーログおよびSNMP Trapが出力されない。 3)サポート対象外の電源ユニットの誤挿入が検出されない。