

## SR-S724TC1 V13.02 変更内容一覧

### □機能追加

No.	項目	内容
1	ARP認証機能改善	LinuxやWindows Vista端末から送信されるSender IP addressに0.0.0.0が設定されているARPパケットを認証対象としないよう改善しました。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V10.01～V13.00	ether L3監視機能を使用したバックアップポートの稼働ポート切り替え後、別セグメントから本装置宛てに対するpingに 응답しない場合がある。
2	V13.00	ARP学習エントリ内の学習ポート番号情報が正しく更新されない場合がある。
3	V10.01～V13.00	リンクアグリゲーションを構成するetherポートに対してMACフィルタおよび優先制御情報書き換え機能(QoS)が動作しない
4	V12.00～V13.00	同一隣接装置からポート番号が異なるLLDP隣接装置情報を複数受信しても、そのうちひとつだけしか保持されない。
5	V13.00	ARPエントリのポート情報が変更契機で通信不可となる場合がある。
6	V13.00	ARPリプライパケット内のSender MAC address がユニキャストアドレスでない場合に中継動作できない。またARP解決処理ごとにメモリーークが発生し、最終的にシステムハングが発生する場合がある。