

## SR-S312LE1 V20.08 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V20.03~V20.06 MSTP利用時	MSTPインスタンスに割り当てたVLANに所属するetherポートを追加すると、通信が正常にできなくなる場合がある。
2	V20.03~V20.06 システム情報表示コマンド利用時	未サポートのSFPモジュールを使用時、以下の事象が発生する場合がある。 ・システム情報表示コマンド(show system status/show system information)で温度など一部が正しく表示できない。 ・複数のエラーログ([850c0002] [850c0003][85ff06xx])が出力される。 ・一部の操作コマンド(dir, copyなど)がエラーとなり使用できない。
3	V20.03~V20.06 ハードエラーログ発生後のresetコマンド利用時	ハードエラー発生(CHECKランプが点灯)後にresetコマンドで装置再起動すると、CHECKランプが消灯した状態で装置が起動する。