

## SR-S318TL2 V14.09 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	内容
1	SSH機能	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する現象の改善対応を行う。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.10~V14.04 SSH利用時	特定の条件下で本装置のSSH/SFTPサーバへ接続する場合に、装置が再起動することがある。
2	V13.10~V14.04 commit try コマンド実行時	commit try timeコマンドを実行し、指定時間経過による動的反映の切り戻しが行われ、運用している状態でshow tech-supportコマンドを実行すると、装置が再起動する。
3	V13.10~V14.04 IPヘッダ長に60バイト(最大)が設定されたIPヘッダ長に60バイト(最大)が設定されたパケット受信時	IPヘッダのヘッダ長に60バイト(最大)が設定された自装置宛のTCPパケットを受信し続けると、本装置へのsshの接続やpingの応答など、装置動作が不安定になる場合がある。