

## SR-S332TR1 V20.08 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V14.06～V20.07 システム情報表示コマンド利用時	未サポートのSFPモジュールを使用時、以下の事象が発生する場合がある。 <ul style="list-style-type: none"><li>・システム情報表示コマンド(show system status/show system information)で温度など一部が正しく表示できない。</li><li>・複数のエラーログ([850c0002] [850c0003][85ff06xx])が表示される。</li><li>・一部の操作コマンド(dir, copyなど)がエラーとなり使用できない。</li></ul>
2	V14.06～V20.07 温度異常発生後の装置再起動時	装置の温度異常発生後に装置再起動すると誤ってCHECKランプが点灯する。