

SR-S752TR1 V20.00 変更内容一覧

□機能追加・改善

| No. | 項目 | 内容 |
|-----|-------------------|--|
| 1 | NXConciergeエージェント | NXConcierge によるネットワーク機器管理のためのエージェント機能対応を行いました。 |

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|---------------|---|
| 1 | V14.07 | show devscanコマンドにて機器識別用ユーザ辞書に定義した文字列の表示が文字化けする場合がある。 |
| 2 | V14.06～V14.07 | MSTPインスタンスに割り当てたVLANに所属するetherポートを追加設定すると、当該VLANが誤ってデフォルトのインスタンス(STG0)の所属に戻り、STG状態によっては通信が正常にできなくなる場合がある。 |
| 3 | V14.07 | 端末可視化機能のアクティブスキャン設定が無効、かつ内部パスで仕様使用するIPアドレスが未設定の場合に、検出した端末情報のホスト名および説明文が表示されない場合がある。 |
| 4 | V14.07 | 特定のVLAN ID設定時に、誤ったVLAN IDが設定される場合がある。 (VLAN53設定時にVLAN54が設定される。VLAN54設定時にVLAN53が設定される。) |