

XCP 버전 2230 용

Fujitsu M10/SPARC M10 시스템

제품 노트



설명서 코드 : C120-0005-01HN
2014 년 9 월

Copyright © 2007, 2014, Fujitsu Limited. All rights reserved.

Oracle 및/또는 그 자회사에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다.

Oracle 및/또는 그 자회사 및 Fujitsu Limited는 본 설명서에 기술된 제품 및 기술과 관련된 지적 재산권을 각각 소유하거나 통제하며, 해당 제품, 기술 및 본 설명서는 저작권법, 특허법 및 기타 지적 재산권법 및 국제 협약에 의해 보호를 받습니다.

본 설명서, 제품 및 관련 기술은 사용, 복사, 배포 및 디컴파일을 제한하는 라이선스에 의거하여 배포됩니다. 해당 제품이나 기술 또는 본 설명서의 어떠한 부분도 Oracle 및/또는 그 자회사 및 Fujitsu Limited와 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형태나 수단으로든 재생이 불가능합니다. 본 설명서의 제공으로 인해 해당 제품 또는 기술과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떤 권리나 라이선스가 제공되는 것은 아닙니다. 또한 본 설명서는 Oracle 또는 Fujitsu Limited 또는 각 자회사의 공약을 포함하거나 표명하지 않습니다.

본 설명서와 본 설명서에 기술된 제품 및 기술에는 소프트웨어 및 글꼴 기술을 포함하여 Oracle 및/또는 그 자회사 및 Fujitsu Limited의 제공업체에 의해 저작권을 취득했거나 그러한 제공업체로부터 라이선스를 취득한 제3자 지적 재산권이 포함되어 있을 수 있습니다.

GPL 또는 LGPL의 조항에 따라, GPL 또는 LGPL에 의해 관리되는 소스 코드 사본(있는 경우)은 최종 사용자의 요청에 따라 사용될 수 있습니다. Oracle 및/또는 그 자회사 또는 Fujitsu Limited에 문의하십시오. 본 배포에는 제3자가 개발한 자료가 포함될 수 있습니다. 제품의 일부는 캘리포니아 대학에서 라이선스를 취득한 Berkeley BSD 시스템 계열일 수 있습니다.

UNIX는 The Open Group의 등록 상표입니다.

Oracle과 Java는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록 상표입니다.

Fujitsu 및 Fujitsu 로고는 Fujitsu Limited의 등록 상표입니다.

SPARC Enterprise, SPARC64, SPARC64로고와 모든SPARC 상표는 미국 및 기타 국가에서SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록상표이며 라이선스에 의거하여 사용됩니다.

기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사의 상표일 수 있습니다.

만일 본 소프트웨어나 관련 문서를 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 라이선스한 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음 공지 사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

보증 부인: 본 설명서 또는 본 설명서에 기술된 제품 또는 기술과 관련하여 Oracle 및 Fujitsu Limited 및/또는 각 자회사가 제공하는 보증은 제공된 제품 또는 기술에 적용되는 라이선스 계약에 명시적으로 기술된 보증에 한합니다.

ORACLE 또는 FUJITSU LIMITED 및/또는 그 자회사는 계약서에 명시적으로 기술된 보증을 제외하고, 있는 그대로 제공되는 해당 제품이나 기술 또는 본 설명서와 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 표시하거나 보증하지 않습니다. 또한 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(이에 국한되지 않음) 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 계약서에 명시적으로 기술하지 않는 한, 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 Oracle 또는 Fujitsu Limited 및/또는 각 자회사는 어떠한 경우에도 제3자의 자산 또는 수익의 손실, 사용 또는 자료의 손실, 사업 중단 또는 어떤 간접적, 특수, 우발적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 그러한 손해의 가능성을 미리 알고 있었던 경우에도 마찬가지입니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.

목차

머리말 vii

1장 소프트웨어 요구 사항 1

XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 1

Oracle Solaris 10 사용에 대한 노트 4

Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1보다 이전인 버전을 사용하는 경우
노트 4

물리적 파티션의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한 XCP/Oracle
Solaris 및 필수 SRU/패치 5

PCIe 엔드포인트 장치의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한
XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 6

XCP 및 Oracle Solaris SRU/패치/Oracle VM Server for SPARC를 받는 방법
6

웹 브라우저 6

기존 XCP 펌웨어 버전 및 지원 정보 7

2장 XCP 2230 관련 정보 9

XCP 2230에 대한 최신 정보 9

노트 및 제한 사항 10

물리적 파티션의 동적 재구성에 대한 노트 및 제한 사항 10

SPARC64 X+ 프로세서와 SPARC64 X 프로세서의 혼용에 대한 노트 11

SR-IOV 기능에 대한 노트 및 제한 사항 11

OpenBoot PROM에 대한 노트 12

CPU 메모리 장치 및 마더보드 장치의 유지 관리에 대한 노트	13
CPU 활성화에 대한 노트	13
XSCF Web에 대한 노트 및 제한 사항	14
펌웨어 업데이트에 대한 노트	15
PCI 확장 장치가 연결된 구성에 대한 노트	16
이중 전원 공급 설정에 대한 노트	18
Active Directory에 대한 노트	19
LDAP over SSL에 대한 노트	19
기타 노트 및 제한 사항	19
XCP 2230 문제 및 해결 방법	24
3장 소프트웨어에 대한 정보	25
노트 및 제한 사항	25
EFI(GPT) 레이블을 사용하는 디스크 지원에 대한 노트	25
Oracle VM Server for SPARC에 대한 노트	27
Oracle VM Server for SPARC의 실시간 마이그레이션에 대한 노트	29
Oracle VM Server for SPARC의 복구 모드가 활성화된 경우에 대한 노트	30
openssl을 사용하는 경우의 노트	31
Oracle Solaris 11.2에 대한 제한 사항	31
원격 유지 관리 서비스에 대한 노트	32
SNMP에 대한 노트	32
XCP 관련 문제 및 해결 방법	33
XCP 2230에서 발생 가능한 문제 및 해결 방법	33
XCP 2230에서 해결된 문제	68
XCP 2221에서 해결된 문제	74
XCP 2220에서 해결된 문제	74
XCP 2210에서 해결된 문제	81
XCP 2092에서 해결된 문제	89
XCP 2091에서 해결된 문제	89
XCP 2090에서 해결된 문제	90
XCP 2080에서 해결된 문제	98

	XCP 2070에서 해결된 문제	101
	XCP 2052에서 해결된 문제	110
	XCP 2051에서 해결된 문제	111
	XCP 2050에서 해결된 문제	112
	XCP 2050 이전 버전에서 해결된 문제	116
	Oracle Solaris 관련 문제 및 해결 방법	127
	모든 버전의 Oracle Solaris에서 발생할 수 있는 문제 및 해결 방법	128
	Oracle Solaris 11에서 발생 가능한 문제와 해결 방법	134
	Oracle Solaris 10에서 발생 가능한 문제와 해결 방법	134
	Oracle Solaris 11.2에서 해결된 문제	135
4장	SPARC M10-1 하드웨어에 대한 정보	145
	노트 및 제한 사항	145
	외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트	145
	USB 메모리 사용에 대한 노트	145
	하드웨어 관련 문제 및 해결 방법	146
5장	SPARC M10-4 하드웨어에 대한 정보	147
	노트 및 제한 사항	147
	외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트	147
	USB 메모리 사용에 대한 노트	147
	하드웨어 관련 문제 및 해결 방법	148
6장	SPARC M10-4S 하드웨어에 대한 정보	149
	노트 및 제한 사항	149
	외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트	149
	USB 메모리 사용에 대한 노트	149
	크로스바 박스 교체에 대한 제한 사항	150
	확장 랙 2 추가에 대한 제한 사항	151
	하드웨어 관련 문제 및 해결 방법	151
7장	PCI 확장 장치 하드웨어에 대한 정보	153
	PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능	153
	직접 I/O 기능의 설정/표시	153
	PCI 확장 장치의 문제점 및 해결 방법	153

모든 버전의 PCI 확장 장치 펌웨어에 대한 문제와 해결 방법	154
PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1150에서 해결된 문제	155
PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1130에서 해결된 문제	156
PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1120에서 해결된 문제	157
PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1110에서 해결된 문제	158
PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1100에서 해결된 문제	158
8장 문서 수정 내용	161
『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 수정 내용	161
『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』의 수정 내용	162
『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 수정 내용	162
『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 수정 내용	163

머리말

이 문서에서는 XCP(XSCF Control Package)에 대한 최신 정보와 SPARC M10 시스템의 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 및 문서에 관한 중요한 최신 정보를 설명합니다.

노트 - 이 문서에서 지원되는 버전보다 최신 버전의 XCP가 릴리즈될 경우 XCP의 최신 버전을 지원하는 문서만 업데이트됩니다. 본 문서를 읽고 다음 웹 사이트도 방문하여 최신 버전의 XCP를 지원하는 문서를 참조하십시오. 목차 및 사용법을 읽고 현재 사용 중인 XCP 버전에 관련된 문서에 수정 사항이 있는지 확인하십시오.

- 일본 사이트

- <http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/>

- 글로벌 사이트

- <http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/>

Fujitsu M10은 일본에서 Fujitsu가 SPARC M10 시스템으로 판매합니다.
Fujitsu M10 및 SPARC M10 시스템은 동일한 제품입니다.

이 머리말은 다음과 같은 절로 구성됩니다.

- 대상
- 본 문서의 사용법
- 관련 문서
- 폐기 및 재활용
- 문서 피드백

대상

이 문서는 컴퓨터 네트워크 및 Oracle Solaris에 대한 고급 지식을 갖춘 시스템 관리자를 대상으로 합니다.

본 문서의 사용법

이 문서는 SPARC M10 시스템의 모든 모델을 지원합니다. 사용하는 서버에 따라 다음 표에 나열된 관련 항목을 읽으십시오.

본 문서의 장 제목	SPARC M10-1	SPARC M10-4	SPARC M10-4S
1장 소프트웨어 요구 사항	x	x	x
2장 XCP 2230 관련 정보	x	x	x
3장 소프트웨어에 대한 정보	x	x	x
4장 SPARC M10-1 하드웨어에 대한 정보	x		
5장 SPARC M10-4 하드웨어에 대한 정보		x	
6장 SPARC M10-4S 하드웨어에 대한 정보			x
7장 PCI 확장 장치 하드웨어에 대한 정보	x(적용 시)	x(적용 시)	x(적용 시)
8장 문서 수정 내용	x	x	x

1장, 2장 및 3장에서 설명하는 펌웨어 및 소프트웨어에 대한 정보는 모든 모델에 공통적입니다. 일부 정보만 특정 모델에만 관련됩니다. 이러한 경우에는 해당 모델 이름이 명시됩니다.

하드웨어 장치에 대한 정보는 각 모델마다 따로 4장, 5장 및 6장에 나와 있습니다. 모든 모델에 공통되는 내용은 하드웨어를 설명하는 모든 장에 설명되어 있습니다. 따라서 여러 모델에 대한 하드웨어 정보를 확인할 때는 일부 장에서 일부 내용이 중복될 수 있습니다.

PCI 확장 장치를 적용하는 경우 PCI 확장 장치에 대한 정보(7장)를 참조하십시오.

문서 개정판의 내용(8장)은 각 문서에 제공됩니다. 문서의 내용이 개정되었는지 확인하십시오.

관련 문서

서버에 대한 모든 문서를 다음 위치에서 온라인으로 확인할 수 있습니다.

- Sun Oracle 소프트웨어 관련 매뉴얼(Oracle Solaris 등)
<http://www.oracle.com/documentation/>
- Fujitsu 문서
일본 사이트
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/>
글로벌 사이트
<http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/>

다음 표는 SPARC M10 시스템과 관련된 문서의 목록입니다.

SPARC M10 시스템 관련 문서(*1)

- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시작 안내서』 (*2)
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 빠른 안내서』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information』 (*2)
- 『Software License Conditions for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Security Guide』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』
- 『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』
- 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』
- 『PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Service Manual』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems PCI Card Installation Guide』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 도메인 구성 안내서』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems RCIL User Guide』 (*3)
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF MIB and 트랩 목록』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 제품 노트』
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Glossary』

*1 나열된 설명서는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

*2 인쇄된 설명서가 제품과 함께 제공됩니다.

*3 이 설명서는 특히 FUJITSU M10 및 FUJITSU ETERNUS 저장소 시스템에 적용됩니다.

DVD-ROM SPARC M10/SPARC Enterprise Software DVD에 들어 있는 문서

노트 - ESF(Enhanced Support Facility) 및 REMCS(Remote Customer Support System)는 Fujitsu가 일본 내에서 판매한 SPARC M10 시스템에 대해서만 지원됩니다.

원격 유지 관리 서비스

- REMCS용 ESF(Enhanced Support Facility) 사용자 안내서(J2X1-7753-EN)

펌웨어에 대한 정보

이 정보는 Fujitsu 고객을 위한 정보입니다.

다음 출처에서 사용 중인 서버에 대한 펌웨어를 받으십시오.

- 일본 사이트
SupportDesk에 가입한 고객은 SupportDesk-Web에서 펌웨어를 받을 수 있습니다.
- 글로벌 사이트
XCP 업데이트에 필요한 파일을 가져오려면 로컬 지원 공급자에게 문의하십시오.

다음 파일이 제공됩니다.

- 펌웨어 프로그램 파일(XCP(XSCF Control Package) 파일)
- XSCF 확장 MIB(XSCF-SP-MIB) 정의 파일

노트 - XCP(XSCF Control Package): XCP는 SPARC M10 시스템을 구성하는 하드웨어의 제어 프로그램 패키지입니다. XCP 파일에는 XSCF 펌웨어, OpenBoot PROM 펌웨어, Power-On Self Test 펌웨어 및 Hypervisor 펌웨어가 포함되어 있습니다.

폐기 및 재활용

노트 - 본 정보는 Fujitsu가 일본 내에서 판매한 SPARC M10 시스템에 적용됩니다.

제품 폐기 및 재활용(유료 서비스)에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

문서 피드백

본 문서에 관한 의견이나 요청이 있는 경우 설명서 코드, 설명서 제목 및 페이지를 명시하여 다음 웹 사이트를 통해 의견을 구체적으로 알려주십시오.

- 일본 사이트
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/>
- 글로벌 사이트
<http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/>

소프트웨어 요구 사항

이 장에서는 SPARC M10 시스템 사용을 위한 소프트웨어 요구 사항을 설명합니다.

- XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치
- XCP 및 Oracle Solaris SRU/패치/Oracle VM Server for SPARC를 받는 방법
- 웹 브라우저
- 기존 XCP 펌웨어 버전 및 지원 정보

XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치

다음은 SPARC M10 시스템에서 지원되는 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 목록입니다.

표 1-1 SPARC M10 시스템에서 지원되는 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치

서버	XCP	Oracle Solaris	필수 패키지(*4) 필수 제품(*5)	필수 SRU(*4) 필수 패치(*5)
SPARC M10-1				
SPARC64 X+ 3.2GHz	2210 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상 (*3)	150310-01
SPARC64 X 2.8GHz	2012 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상 (*3)	150310-01

SPARC M10-4

표 1-1 SPARC M10 시스템에서 지원되는 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 (계속)

서버	XCP	Oracle Solaris	필수 패키지(*4) 필수 제품(*5)	필수 SRU(*4) 필수 패치(*5)
SPARC64 X+ 3.4 GHz	2210 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상(*3)	150310-01
SPARC64 X 2.8GHz	2012 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상(*3)	150310-01
SPARC M10-4S(직접 새시 간 연결)				
SPARC64 X+ 3.7 GHz	2210 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)(*7)
		Oracle Solaris 10 1/13(*6)	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상(*3)(*7)(*8)	150310-01(*8)
SPARC64 X 3.0 GHz	2031 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)(*7)
		Oracle Solaris 10 1/13(*6)	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상(*3)(*7)(*8)	150310-01(*8)
SPARC M10-4S(크로스바 박스를 통해 연결)				
SPARC64 X+ 3.7 GHz	2210 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)(*7)
		Oracle Solaris 10 1/13(*6)	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상(*3)(*7)(*8)	150310-01(*8)
SPARC64 X 3.0 GHz	2043 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU1.4 이상(*3)(*7)

표 1-1 SPARC M10 시스템에서 지원되는 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 (계속)

서버	XCP	Oracle Solaris	필수 패키지(*4) 필수 제품(*5)	필수 SRU(*4) 필수 패치(*5)
		Oracle Solaris 10 1/13(*6)	Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상 (*3)(*7)(*8)	150310-01(*8)

*1 제어 도메인 및 게스트 도메인에 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*2 제어 도메인에만 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*3 제어 도메인에만 필요합니다.

*4 Oracle Solaris 11용입니다.

*5 Oracle Solaris 10용입니다.

*6 Oracle Solaris 10 1/13을 제어 도메인에서 실행하려는 경우 LSB 번호 0 ~ 7로 논리적 시스템 보드에 마운트된 CPU를 제어 도메인에 할당할 수 있습니다. 게스트 도메인에 할당할 수 있는 CPU에 대한 LSB 번호 제한은 없습니다. 하지만 Oracle Solaris 10 1/13을 게스트 도메인에서 실행하려는 경우에는 단일 게스트 도메인에 최대 1024개의 CPU(vcpus)를 할당할 수 있습니다.

*7 "Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1보다 이전인 버전을 사용하는 경우 노트"를 참조하십시오.

*8 "Oracle Solaris 10 사용에 대한 노트"를 참조하십시오.

노트 - SPARC M10 시스템의 DVD 미디어에서 Oracle Solaris 11.1/Oracle Solaris 11.2를 설치하거나 부팅할 때 다음 두 유형의 메시지가 나타납니다. 설치 작업에 영향이 없기 때문에 이 메시지를 무시하십시오.

[메시지 예 1]

```
Dec 21 02:18:22 solaris genunix: NOTICE: core_log: ldmd[1978] core dumped: /tmp/core
Dec 21 02:18:22 solaris svc.startd[9]: ldoms/ldmd:default failed fatally: transitioned to
maintenance (see 'svcs -xv' for details)
```

[메시지 예 2]

```
SUNW-MSG-ID: SMF-8000-YX, TYPE: defect, VER: 1, SEVERITY: major
EVENT-TIME: Fri Dec 21 02:18:50 UTC 2012
PLATFORM: ORCL,SPARC64-X, CSN: 2081210008, HOSTNAME: solaris
SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.1
EVENT-ID: 5cf4edb8-0613-cbe0-acb1-a9a28a2fac10
DESC: A service failed - a start, stop or refresh method failed.
AUTO-RESPONSE: The service has been placed into the maintenance state.
IMPACT: svc:/ldoms/ldmd:default is unavailable.
REC-ACTION: Run 'svcs -xv svc:/ldoms/ldmd:default' to determine the generic reason why
the service failed, the location of any logfiles, and a list of other services impacted. Please
refer to the associated reference document at http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-YX
for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.
```

노트 - Oracle Solaris 11.1이 SPARC M10 시스템에 설치된 경우 Oracle Solaris를 시작할 때 다음 메시지가 나타납니다.

[메시지 예]

WARNING: failed to instantiate provider ldmd for process 753

WARNING: failed to instantiate provider ldmd for process 753

Sep 24 06:15:59 svc.startd[11]: svc:/ldoms/ldmd:default: Method "/opt/SUNWldm/bin/ldmd_start" failed with exit status 95.

Sep 24 06:15:59 svc.startd[11]: ldoms/ldmd:default failed fatally: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)

After Oracle Solaris 11.1 is installed, apply SRU1.4 or later.

Then, the Oracle VM Server for SPARC package is updated to the version supporting SPARC M10 Systems, and such message will no longer be output.

Oracle Solaris에 대한 자세한 내용은 "[Oracle Solaris 관련 문제 및 해결 방법](#)"을 참조하십시오.

Oracle Solaris 10 사용에 대한 노트

■ [SPARC M10-4S]

Oracle VM Server for SPARC 버전 3.1.0.1 이하를 포함하는 Oracle Solaris 10에서 제어 도메인을 실행 중일 때 물리적 파티션 동적 재구성(PPAR DR) 기능이 활성화되는 경우 ldoms/ldmd 서비스가 시작되지 않으며 Oracle VM for SPARC가 작동하지 않습니다.

발송 시 PPAR DR 기능이 활성화되어 있습니다. 따라서 논리적 도메인을 설정하기 전에 PPAR DR 기능을 비활성화하거나 Oracle VM Server for SPARC를 버전 3.1.0.1 이상으로 업데이트합니다.

XSCF 펌웨어의 setpparmode(8) 명령을 사용하여 PPAR DR 기능의 구성이 수행됩니다. setpparmode(8) 명령에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual』을 참조하십시오.

Oracle VM Server for SPARC 버전 3.1.0.1을 업데이트하려면 Oracle VM Server for SPARC 3.1을 설치한 후 패치 번호 150817-01을 적용하십시오.

■ [SPARC M10-4S]

제어 도메인에서 Oracle Solaris 10을 실행 중일 때

deleteboard(8), addboard(8) 명령을 사용하여 물리적 파티션 동적 재구성(PPAR DR)을 수행하려면 Oracle VM Server for SPARC 3.1.1 이상으로 업데이트합니다.

3.1.1로 업데이트하는 경우 Oracle VM Server for SPARC 3.1을 설치한 후 150817-02 패치를 적용하십시오.

Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1보다 이전인 버전을 사용하는 경우 노트

[SPARC M10-4S]

3.1.0.1 이전 버전의 Oracle VM Server for SPARC에서 물리적 파티션 동적 재구성

(PPAR DR) 기능이 활성화된 경우 ldoms/ldmd 서비스가 시작되지 않으므로 Oracle VM Server for SPARC가 작동하지 않습니다.

3.1.0.1보다 이전인 Oracle VM Server for SPARC 버전을 사용하는 경우 논리적 도메인을 설정하기 전에 PPAR DR 기능을 비활성화합니다.

XSCF 펌웨어의 setpparmode(8) 명령을 사용하여 PPAR DR 기능의 구성이 수행됩니다. setpparmode(8) 명령에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual』을 참조하십시오.

한편, Oracle Solaris 11의 경우 Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1이 SRU11.1.14에 포함됩니다.

물리적 파티션의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한 XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치

물리적 파티션의 동적 재구성을 활성화하기 위한 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치는 다음과 같습니다.

표 1-2 물리적 파티션 동적 재구성에 필요한 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치 목록

서버	XCP	Oracle Solaris	필수 패키지 필수 제품	필수 SRU 필수 패치
SPARC M10-4S	2220 이상 (*6)	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	없음
		Oracle Solaris 11.1	system/ldoms(*1) system/ldoms/ldomsmanager(*2)	SRU11.1.14 이상(*3)
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM Server for SPARC 3.1(*4)	150310-01 150817-02 이상 (*4)(*5)

*1 제어 도메인 및 게스트 도메인에 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*2 제어 도메인에만 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*3 제어 도메인 및 게스트 도메인에 필요합니다. SRU11.1.14에 Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1이 포함되어 있지만, DR 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 Solaris 11.1에 대한 수정(BugID#17709858 수정)이 필요합니다. 이 문제는 SRU11.1.15 이상에서 해결되었습니다.

*4 제어 도메인에만 필요합니다.

*5 150400-06에 패치 150400-01을 적용하지 마십시오.

*6 XCP 2220 펌웨어에서는 RTIF2-140507-002가 수정되었습니다. XCP 2090 ~ XCP 2210을 사용 중인 경우 XCP 펌웨어를 XCP 2220 이상으로 업데이트하십시오.

PCIe 엔드포인트 장치의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한 XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치

PCIe 엔드포인트 장치의 동적 재구성을 활성화하기 위한 XCP, Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치는 다음과 같습니다.

표 1-3 PCIe 엔드포인트 장치의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한 XCP, Oracle Solaris 및 SRU/패치 목록

서버	XCP	Oracle Solaris	필수 패키지 필수 제품	필수 SRU 필수 패치
SPARC M10-1	2230 이상	Oracle Solaris 11.2	system/ldoms(*1)	SRU11.2.2 이상
SPARC M10-4			system/ldoms/ldomsmanager(*2)(*3)	
SPARC M10-4S		Oracle Solaris 11.1(*4)	system/ldoms(*1)	SRU11.1.17 이상
		Oracle Solaris 10 1/13	Oracle VM for SPARC 3.1(*5)(*6)	150817-03 이상 (*5)

*1 제어 도메인 및 기타 도메인에 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*2 제어 도메인에만 필요합니다. group/system/solaris-large-server and group/system/solaris-small-server에 포함됩니다.

*3 제어 도메인 및 기타 도메인에 필요합니다.

*4 제어 도메인 이외의 도메인에서만 사용할 수 있습니다.

*5 제어 도메인에만 필요합니다.

*6 Oracle VM Server for SPARC 패치 이외에 필요한 패치가 있습니다. 자세한 내용은 『Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1, 3.1.1, and 3.1 Release Notes』에서 "Required Oracle Solaris OS Versions for Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1"을 참조하십시오.

XCP 및 Oracle Solaris SRU/패치 /Oracle VM Server for SPARC를 받는 방법

SupportDesk에 가입한 고객은 SupportDesk-Web에서 최신 XCP 펌웨어 및 Oracle Solaris SRU/패치/Oracle VM Server for SPARC를 받을 수 있습니다.

웹 브라우저

표 1-4는 XSCF Web 작동이 확인된 웹 브라우저의 목록입니다. XSCF Web에 대한 자세한 내용은 "[XSCF Web에 대한 노트 및 제한 사항](#)"을 참조하십시오.

표 1-4 작동이 확인된 웹 브라우저의 버전

웹 브라우저	버전
Microsoft Internet Explorer	8.0, 9.0, 10.0 및 11.0
Firefox	10.0 이상

기존 XCP 펌웨어 버전 및 지원 정보

다음은 이전에 SPARC M10 시스템에 대해 릴리즈된 XCP 펌웨어 버전과 각 버전의 기본 지원 및 업데이트 정보 목록입니다.

표 1-5 이전 XCP 버전 릴리즈 및 지원 정보

XCP 버전	기본 지원 정보	CMU 버전
XCP 2230	- XSCF Web에서 Internet Explorer 10 및 11 지원 - EFI GPT(Extensible Firmware Interface GUID 파티션 테이블) 레이블 - Oracle VM Server for SPARC 3.1에서 제공하는 복구 모드 지원 - Oracle VM Server for SPARC와의 결합을 통해 PCIe 엔드 포인트 장치를 동적으로 재구성할 수 있는 기능 지원	02.23.0000
XCP 2221	XCP 펌웨어 결합 개선	02.22.0000
XCP 2220	XSCF 시작 모드 기능 지원(SPARC M10-1)	02.22.0000
XCP 2210	- SPARC64 X+ 프로세서 지원 - CPU가 작동하는 방식을 지정하는 CPU 작동 모드 지원 - 물리적 파티션 동적 재구성 기능에 대한 공장 기본 구성을 활성화하십시오. - XSCF 사용자 계정에 대해 LDAP, Active Directory, SSL을 통한 LDAP 기능 지원. - Oracle VM Server for SPARC와 결합된 SR-IOV 기능 지원. - 물리적 파티션을 구성할 때 "no-io" 기능 지원.	02.21.0000
XCP 2092	XCP 펌웨어 결합 개선	02.09.0000
XCP 2091	XCP 펌웨어 결합 개선	02.09.0000
XCP 2090	- 64GB 메모리 지원 - 물리적 파티션(PPAR)에서 시스템 보드의 동적 재구성(DR) 기능 지원 - SNMP 에이전트 기능의 트랩 호스트에 대한 포트 및 커뮤니티 문자열의 여러 사양 지원 - 입력 전원 공급 장치의 꺼짐 상태에서 유지 관리를 수행하는 경우 새시 간에 자동 XCP 펌웨어 버전 동기화 지원.	02.09.0000
XCP 2080	ASR(Auto Service Request) 기능 지원	02.08.0000
XCP 2070	XCP 펌웨어 결합 개선	02.07.0000
XCP 2052	- SNMP 에이전트 기능을 위한 AES 알고리즘 암호화 기능 지원 - 새시에서 서로 다른 여러 메모리 지원	02.05.0002
XCP 2051	XCP 펌웨어 결합 개선	02.05.0001
XCP 2050	PCI 확장 장치에 대한 직접 I/O 기능 지원(SPARC M10-4S)	02.05.0000
XCP 2044	PCI 확장 장치에 대한 직접 I/O 기능 지원(SPARC M10-1/M10-4)	02.04.0004
XCP 2042	크로스바 박스 지원(최대 16BB 구성)	02.04.0001

표 1-5 이전 XCP 버전 릴리즈 및 지원 정보 (계속)

XCP 버전	기본 지원 정보	CMU 버전
XCP 2041	PCI 확장 장치 지원	02.04.0001
XCP 2032	Oracle VM Server for SPARC 소프트웨어 관련 향상	02.03.0001
XCP 2031	SPARC M10-4S 지원(최대 4BB 구성)	02.03.0001
XCP 2013	XCP 펌웨어 결합 개선	02.01.0003
XCP 2012	SPARC M10-1/M10-4 지원	02.01.0002

노트 - 버전 -c xcp -v 명령을 사용하여 XCP에서 개별 XSCF 및 CMU 펌웨어를 확인할 수 있습니다.

노트 - CMU 펌웨어 버전은 XCP 버전과 다를 수 있습니다.
예를 들어, XCP 2042에서 XSCF 버전은 02.04.0002이고 CMU 버전은 02.04.0001입니다.

XCP 2230 관련 정보

이 장에서는 XCP 2230 관련 정보를 제공합니다.

- [XCP 2230에 대한 최신 정보](#)
 - [노트 및 제한 사항](#)
 - [XCP 2230 문제 및 해결 방법](#)
-

XCP 2230에 대한 최신 정보

다음은 XCP 2230에서의 주요 변경 사항에 대한 설명입니다.

- 이제 XSCF Web에서 Internet Explorer 10 및 11을 지원합니다.
- Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1 이상에서 PCIe 엔드포인트 장치를 동적으로 재구성할 수 있는 기능을 지원합니다.
따라서 루트 도메인을 재부팅하거나 I/O 도메인을 중지하지 않고 PCIe 엔드포인트 장치를 할당하거나 삭제할 수 있습니다.

PCIe 엔드포인트 장치를 동적으로 재구성할 경우 수정해야 하는 사항에 대해서는 "[PCIe 엔드포인트 장치의 동적 재구성을 활성화하는 데 필요한 XCP/Oracle Solaris 및 필수 SRU/패치](#)"를 참조하십시오.

- 이제 Oracle VM Server for SPARC 3.1 이상에서 제공하는 복구 모드가 지원됩니다.
따라서 결함 또는 리소스 누락으로 인해 더 이상 부팅할 수 없는 도메인 구성을 자동으로 복원할 수 있습니다.

복구 모드에 대한 자세한 내용은 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』에서 "하드웨어 오류 처리"를 참조하십시오. 또한 복구 모드를 사용하는 데 필요한 수정 사항에 대해서는 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Release Notes』를 참조하십시오.

- 이제 XCP 2230에 포함된 OpenBoot PROM에서 EFI GPT(Extensible Firmware Interface GUID 파티션 테이블) 레이블을 지원합니다. 이 레이블을 사용하면 SPARC M10 시스템에서 2TiB보다 큰 디스크에서도 Oracle Solaris를 부팅할 수 있습니다. EFI(GPT) 레이블에 대한 자세한 내용은 『Oracle Solaris 11.x 관리: 장치 및 파일 시스템』을 참조하십시오.

노트 및 제한 사항

이 섹션에서는 본 릴리즈 시점에서 알려진 노트 및 제한 사항을 설명합니다.

물리적 파티션의 동적 재구성에 대한 노트 및 제한 사항

노트

- 물리적 파티션의 동적 재구성의 경우 I/O 장치를 추가할 때 **addboard(8)** 명령을 실행한 후 I/O 장치를 논리적 도메인에 통합하기 위해 도메인을 중지하거나 지연 재구성 기능을 사용해야 합니다.
또한 I/O 장치를 제거할 때 도메인을 중지하거나 지연 재구성 기능을 사용하여 I/O 장치를 제거한 후 시스템 보드를 분리하기 위해 **deleteboard(8)** 명령을 실행합니다. 각 절차에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 도메인 구성 안내서』를 참조하십시오.
- 물리적 파티션의 동적 재구성 후 제어 도메인에서 실행된 **prtdiag(1M)**의 실행 결과가 실제 물리적 구성과 다를 수 있습니다.
실행 중인 "**svcadm restart picl**"을 최신 정보로 업데이트할 수 있습니다.
- DR 기능의 **addboard(8)** 또는 **deleteboard(8)** 명령을 사용하여 시스템 보드를 추가하거나 제거하는 중에 "**rebootxscf -a**" 명령을 사용하거나 XSCF Web 인터페이스에서 모든 XSCF를 재부팅하지 마십시오. 이러한 작업을 수행하는 경우 DR 처리가 비정상적으로 종료되고, 실행 중인 물리적 파티션의 Oracle Solaris가 중단되고, 하드웨어 오류가 발생하고, 물리적 파티션이 비정상적으로 중지되고, 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
- 물리적 파티션에 OpenBoot PROM 상태의 논리 도메인 하나만 있는 경우 물리적 파티션을 동적으로 재구성하면 오류가 발생합니다.
논리 도메인을 Oracle Solaris가 실행 중인 상태, 마운딩된 상태 또는 비활성 상태 중 하나로 변경한 후 물리적 파티션의 동적 재구성을 실행하십시오.

제한 사항

- 논리 도메인의 작동이 중단되거나 **deleteboard(8)** 명령이 실패할 수 있으므로 물리적 파티션에 대한 동적 재구성을 실행할 때 **deleteboard(8)** 명령의 "-m" 옵션에서 "**unbind=resource**" 또는 "**unbind=shutdown**"을 지정하지 마십시오.
이 문제로 인해 서로 다른 용량의 메모리 모듈(DIMM)(물리적 파티션의 동적 재구성 대상)를 새시에 마운트할 수 없습니다. 동적 재구성의 대상인 물리적 파티션이 있는 새시에서 마운트된 메모리 모듈(DIMM)의 용량이 모두 동일한지 확인하십시오.
한편, 새시마다 DIMM 수가 다를 경우에는 문제가 되지 않습니다.
- Oracle Solaris 10에서 150400-06에 패치 150400-01을 적용하지 마십시오. 적용하는 경우 물리적 파티션의 동적 재구성으로 인해 시스템 패닉이 발생할 수 있습니다(CR 17510986).

SPARC64 X+ 프로세서와 SPARC64 X 프로세서의 혼용에 대한 노트

SPARC64 X+ 프로세스와 SPARC64 X 프로세스를 함께 사용하려면 각 유형을 SPARC M10 시스템 새시 장치(시스템 보드 구성 장치)로 구성합니다.

SPARC M10 시스템의 각 새시 내부에서 SPARC64 X+ 프로세서와 SPARC64 X 프로세서를 함께 사용 및 마운트할 수 없습니다. SPARC M10-4/M10-4S에는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 및 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)로 구성된 시스템이 있습니다. 이러한 장치에는 동일한 프로세스를 사용해야 합니다.

SR-IOV 기능에 대한 노트 및 제한 사항

노트

- 물리적 파티션의 동적 재구성(DR) 또는 PCI 핫 플러그(PHP)로 SR-IOV 기능을 사용하는 PCIe(PCI Express)의 유지 관리를 수행하는 경우 다음 절차를 미리 실행하십시오.
 1. "ldm remove-io" 명령을 실행하여 I/O 도메인에서 모든 가상 함수(VF)를 제거합니다.
 2. "ldm destroy-vf" 명령을 실행하여 모든 가상 함수(VF)를 삭제합니다.DR 또는 PHP를 사용한 유지 관리에 대해서는 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 또는 『PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Service Manual』을 참조하십시오.
"ldm" 명령에 대한 자세한 내용은 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』를 참조하십시오.
DR 또는 PHP를 사용하여 유지 관리를 수행한 후 필요한 경우 다음 절차를 실행하십시오.
 3. "ldm create-vf" 명령을 실행하여 가상 함수(VF)를 생성합니다.
 4. "ldm add-io" 명령을 사용하여 I/O 도메인에 가상 함수(VF)를 할당합니다.
- SPARC M10 시스템의 온보드 LAN 인터페이스가 SR-IOV 기능을 지원합니다.
- 정적 SR-IOV 기능이 Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상에서 지원됩니다.
- 동적 SR-IOV 기능이 Oracle VM Server for SPARC 3.0 이상에서 지원됩니다.
- SR-IOV 기능에 대한 자세한 내용은 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』를 참조하십시오. SR-IOV 기능 사용 시 필요한 수정 사항은 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Release Notes』를 참조하십시오.
- SR-IOV 기능을 지원하는 PCI 카드 목록은 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems PCI Card Installation Guide』를 참조하십시오.

제한 사항

- [SPARC M10-1]

현재 PCI 확장 장치의 SLOT4 이상에 마운트되는 PCI 카드의 SR-IOV 기능이 지원되지 않습니다.

- [SPARC M10-4/M10-4S]
PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능이 `setpciboxdio(8)` 명령에 의해 활성화된 경우 현재 PCI 확장 장치의 SLOT4 이상에 마운트되는 PCI 카드의 SR-IOV 기능이 지원되지 않습니다.

OpenBoot PROM에 대한 노트

- 도메인 콘솔에 OpenBoot PROM 배너가 나타난 후, 그리고 OpenBoot PROM 시작이 완료되기 전에 `sendbreak(8)` 명령을 실행하면 다음 오류 메시지가 출력됩니다. 이 경우에는 `boot` 명령을 실행할 수 없게 됩니다.
FATAL: OpenBoot initialization sequence prematurely terminated.
이 경우에는 `ok` 프롬프트에서 OpenBoot PROM 환경 변수 `auto-boot?`를 `false`로 설정하고 `reset-all` 명령을 실행하십시오. OpenBoot PROM이 다시 시작되면 `auto-boot?`를 `true`로 설정하고 `boot` 명령을 실행하십시오.
- XSCF 펌웨어 `setpparparam(8)` 명령을 사용하여 `nvrnrc`와 같은 OpenBoot PROM 환경 변수를 설정하는 경우 설정 가능한 최대 문자 수는 254자입니다.
`nvrnrc`와 같은 OpenBoot PROM 환경 변수에 255자 이상의 문자열을 설정하려면 OpenBoot PROM 또는 Oracle Solaris 환경에서 설정하십시오. 최대 문자 수는 1024자입니다.
- 네트워크가 할당되지 않은 Oracle VM Server for SPARC 디스크 및 논리적 도메인에 대해서는 OpenBoot PROM 장치 별칭 `disk` 및 `net`이 생성되지 않습니다. 장치 별칭 `disk` 또는 `net`을 지정하여 디스크 부트 또는 네트워크 부트를 실행하려면 OpenBoot PROM `nvalias` 명령을 사용하여 장치 별칭 `disk` 및 `net`을 설정하십시오.
- XCP 2210부터 OpenBoot PROM을 시작할 때 OpenBoot PROM 배너가 표시되기 전에 다음 메시지가 도메인 콘솔에 출력됩니다.

```
NOTICE: Entering OpenBoot.  
NOTICE: Fetching Guest MD from HV.  
NOTICE: Starting additional cpus.  
NOTICE: Initializing LDC services.  
NOTICE: Probing PCI devices.  
NOTICE: Finished PCI probing.
```

- OpenBoot PROM의 환경 변수 `multipath-boot?`가 `true`라고 가정합니다. 부팅할 수 있는 부팅 환경(BE)을 표시하기 위해 루트 폴에 있는 `boot -L` 명령이 실행되고, 표시되는 대화형 메뉴에서 부팅 환경의 수가 선택됩니다. 시스템에서 `ok` 프롬프트를 반환하지 않지만, OpenBoot PROM를 다시 시작합니다.
다시 시작 횟수는 OpenBoot PROM의 환경 변수인 `boot-device`에 따라 다릅니다. 구성된 장치 수만큼 OpenBoot PROM가 다시 시작된 후 "ERROR: All device paths in boot-device have failed." 메시지가 표시되고 OK 프롬프트가 다시 나타납니다.
이 문제를 방지하려면 `boot -L` 명령을 실행하기 전에 OpenBoot PROM의 환경 변수인 `multipath-boot?`를 `false`로 설정하거나 `boot device_path -L` 명령을 실행하십시오.

CPU 메모리 장치 및 마더보드 장치의 유지 관리에 대한 노트

- CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체하면 CPU 활성화 및 CPU 활성화 키의 설정 정보가 삭제될 수 있습니다. CPU 활성화 및 CPU 활성화 키의 설정 정보를 복원하려면, `dumpconfig(8)` 명령을 사용하여 CPU 활성화 및 CPU 활성화 키의 설정 정보를 미리 저장한 다음 `restoreconfig(8)` 명령을 사용하여 복원해야 합니다.
- CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하거나 SPARC M10-4S를 설치하려면 `replacefru(8)` 또는 `addfru(8)` 명령을 실행하고 유지 관리 메뉴를 따릅니다. 시스템에 크로스바 박스가 포함되어 있거나 여러 SPARCM10-4S 장치로 구성되어 있고, 펌웨어가 XCP 2044 이상이라고 가정합니다. CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하거나 유지 관리 메뉴를 사용하지 않고 SPARC M10-4S를 설치하는 경우 교체/설치된 장치의 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다.

이러한 경우가 발생하면 교체/설치된 SPARC M10-4S의 입력 전원을 끕니다. 이후에 유지 관리 메뉴를 사용하여 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하거나 SPARC M10-4S를 다시 설치합니다.

- [SPARC M10-4S]
XCP 2090부터 유지 관리 메뉴를 사용하지 않고 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 XSCF 장치를 교체하거나, SPARC M10-4S를 확장하거나, 입력 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서 크로스바 박스를 수행하는 경우 새시 간에 펌웨어 버전 자동 동기화가 활성화되었습니다.

구성 요소의 교체 또는 확장 후 이제 "XSCF firmware update now in progress. BB#xx, please wait for XSCF firmware update complete." 메시지가 출력되고 XCP 펌웨어가 자동으로 업데이트됩니다.

"showlogs monitor", "showlogs event" 또는 "showmonitorlog" 명령에 의해 출력되는 "XCP firmware version synchronization completed" 메시지를 통해 XCP 펌웨어 버전의 자동 동기화를 확인할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 다음을 실행하지 마십시오.

- 입력 전원 공급 장치 끄기
- `poweron(8)` 명령 실행
- `testsb(8)` 명령 실행
- `diagxbu(8)` 명령 실행
- `getflashimage(8)` 또는 `flashupdate(8)` 명령 실행

CPU 활성화에 대한 노트

- XCP 2032 이전에서 `restoredefaults(8)` 명령을 실행하여 XSCF 설정 정보가 초기화된 경우 CPU 활성화 키의 정보도 초기화됩니다. `restoredefaults(8)` 명령을 실행할 때는 복원하기 전에 CPU 활성화 키를 미리 저장하거나 나중에 키를 다시 등록하십시오.

또한 CPU 메모리 장치 또는 마더보드를 교체하면 CPU 활성화 키가 지워질 수 있습니다.

니다. 자세한 내용은 "CPU 메모리 장치 및 마더보드 장치의 유지 관리에 대한 노트"를 참조하십시오.

- XCP 2041 이상에서 `restoredefaults -c xschf` 명령을 실행하면 CPU 활성화 키의 정보가 XSCF 장치뿐만 아니라 XSCF의 백업 정보에서도 삭제됩니다. 반면에 `restoredefaults -c factory` 명령을 실행하더라도 CPU 활성화 키의 정보는 삭제되지 않습니다. CPU 활성화 키의 정보를 포함하여 모든 설정을 출하 시 기본값으로 초기화하려면 `-c factory -r activation` 옵션을 사용하십시오.
- `dumpconfig(8)` 명령으로 저장된 XSCF 설정 정보에는 CPU 활성화 정보와 CPU 활성화 키가 포함됩니다.
`restoreconfig(8)` 명령을 사용하여 `dumpconfig(8)` 명령으로 저장된 CPU 활성화 키 및 CPU 활성화 정보를 복원할 수 있습니다.
따라서 XSCF 네트워크 또는 물리적 파티션(PPAR)을 구성할 때처럼 XSCF에 대한 설정을 구성할 때 CPU 활성화를 구성하거나 CPU 활성화 키를 설치하는 경우, 먼저 `dumpconfig(8)` 명령을 사용하여 CPU 활성화 정보 및 CPU 활성화 키를 저장하는 것이 좋습니다. CPU 활성화 키만 저장하고 복원하려면 각각 `dumpcodactivation(8)` 및 `restorecodactivation(8)` 명령을 실행하십시오. 하지만 CPU 활성화 정보는 저장 및 복원할 수 없습니다. CPU 활성화를 재구성하려면 `showcod(8)` 및 `setcod(8)` 명령을 사용합니다.

XSCF Web에 대한 노트 및 제한 사항

노트

(1) 브라우저에 공통되는 사항

- XSCF Web을 사용하여 펌웨어를 업데이트하거나 XCP를 가져올 때 웹 브라우저에 "Session is invalid"가 표시될 수 있습니다.
- XSCF Web을 사용하여 XCP를 가져올 때 XSCF 셀의 시간 제한이 짧으면 XCP 가져오기가 실패합니다. XSCF 셀의 시간 제한을 30분 이상으로 설정하십시오.
[menu] 탭을 선택하고 [XSCF] - [Settings] - [Autologout] 메뉴를 선택합니다. 그런 다음 [Time-out value]에 30분 이상의 값을 입력합니다.

(2) Internet Explorer

Internet Explorer 10 또는 11을 사용하는 경우 버전 XCP 2221 이전의 XSCF Web을 사용하면 표가 순서 없이 표시되거나 문자가 겹쳐서 표시되는 등 화면 레이아웃이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 위의 환경에서 XSCF Web 화면 레이아웃이 제대로 표시되지 않을 경우 Internet Explorer 9 이전 또는 Firefox를 사용하십시오. 그러나 이러한 문제가 시스템 작동에 영향을 미치지 않습니다.

(3) Firefox

- Firefox 환경에서 XSCF Web을 사용하는 경우 XSCF에 로그인할 때 로그인 ID 및 암호를 입력하라는 메시지가 브라우저에 나타날 수 있습니다. 이 경우 로그인 ID와 암호를 저장하지 마십시오. 로그인 ID와 암호를 저장하는 경우 저장된 데이터가 LDAP, SMTP 및 REMCS 웹 페이지에 나타날 수 있습니다.

다음 설정 중 하나를 구성하여 브라우저의 로그인 ID/암호 저장 기능을 비활성화하십시오.

- 전체 브라우저에서 로그인 ID/암호 저장 기능을 비활성화합니다. [Tools] - [Options] - [Security] 탭을 선택하고 [Passwords]에서 [Remember passwords for sites]을 선택 취소합니다.
- 로그인 ID 및 암호 저장에 대한 예외로 사이트를 지정합니다. [Tools] - [Options] - [Security] 탭을 선택하고 [Passwords]에서 [Remember passwords for sites]을 선택합니다. 그런 다음 XSCF에 로그인할 때 나타나는 ID 및 암호 저장 대화 상자에서 [Never Remember Password for This Site] 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 XSCF의 주소가 ID 및 암호 저장 [Exceptions] 목록에 등록되며, 이후에 XSCF에 로그인할 때 ID 및 암호 저장 대화 상자가 나타나지 않습니다.

제한 사항

- (1) 브라우저에 공통되는 사항
현재 알려진 제한 사항이 없습니다.
- (2) **Internet Explorer**
Internet Explorer 8을 Windows 7 환경에서 사용하는 경우에는 기본 제공 관리자 계정을 사용할 수 없습니다.
- (3) **Firefox**
현재 알려진 제한 사항이 없습니다.

펌웨어 업데이트에 대한 노트

- [SPARC M10-4S]
flashupdate(8) 명령을 실행하거나 XSCF Web을 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 경우 처리 시간은 시스템을 구성하는 SPARC M10-4S 새시 또는 크로스바 박스의 수에 따라 달라집니다.
- XSCF 펌웨어 업데이트 후 마스터 XSCF와 대기 XSCF의 관계는 업데이트된 XCP의 버전에 따라 다릅니다.
다음 표에서는 마스터 XSCF와 대기 XSCF 사이의 관계 및 각 XCP 버전의 펌웨어 업데이트 작업에 대해 보여 줍니다.

XCP 버전	마스터 XSCF와 대기 XSCF 간의 관계	펌웨어 업데이트 중 작업
XCP 2050 이상	업데이트 중 전환된 마스터 XSCF와 대기 XSCF는 전환 전 상태로 되돌아갑니다.	1. BB#00의 마스터 XSCF에서 flashupdate (8) 명령을 실행합니다. -> flashupdate(8) 명령을 실행한 BB#00의 XSCF는 XSCF 재설정 직후 대기 상태가 됩니다. -> 업데이트 완료 후 XSCF 자동 전환이 수행됩니다. -> XSCF 자동 전환이 완료되면, flashupdate (8) 명령을 실행한 BB#00의 XSCF가 원래 마스터의 상태로 복원됩니다. 2. BB#00의 마스터 XSCF에 대한 로그 메시지를 참조하여 업데이트가 완료되었는지 확인합니다.
XCP 2044 이전	업데이트 중 전환된 마스터 XSCF 및 대기 XSCF는 전환된 상태로 유지됩니다.	1. BB#00의 마스터 XSCF에서 flashupdate (8) 명령을 실행합니다. -> flashupdate(8) 명령을 실행한 BB#00의 XSCF는 XSCF 재설정 직후 대기 상태가 됩니다. -> 업데이트 완료 후 XSCF 자동 전환이 수행되지 않습니다. 따라서 flashupdate(8) 명령을 실행한 BB#00의 XSCF가 대기 상태를 유지합니다. 2. BB#01의 마스터 XSCF에 대한 로그 메시지를 참조하여 업데이트가 완료되었는지 확인합니다. 3. 마스터 및 대기 XSCF의 상태를 업데이트 전 상태로 복원하려면 BB#01의 마스터 XSCF에서 switchscf(8) 명령을 실행하여 BB#00의 XSCF를 마스터로 복원합니다.

- 펌웨어를 업데이트할 때 "[XCP 관련 문제 및 해결 방법](#)"에 오류 항목이 표시되고 해결 방법으로 수행할 수 있는 보호 조치가 설명되어 있는 경우 오류를 방지하기 위한 작업을 수행합니다. 이를 수행한 후 펌웨어를 업데이트합니다.

PCI 확장 장치가 연결된 구성에 대한 노트

- [SPARC M10-1]
다음 경우 중 하나에서는 물리적 파티션(PPAR)의 논리적 도메인 구성이 다음 시나리오에서 기본값 상태로 복원됩니다. 또한 논리적 도메인 구성에 게스트 도메인이 있는 경우 OpenBoot PROM 환경 변수가 초기화됩니다.
 - 버전이 XCP 2043 이전인 펌웨어가 PCI 확장 장치가 연결된 구성에서 XCP 2044 이상 버전으로 업데이트되는 경우.
 - PCI 확장 장치가 XCP 2044 이상의 펌웨어가 있는 시스템에 추가되거나 제거되는 경우.

Oracle Solaris에서 논리적 도메인 구성 정보를 미리 XML 파일로 저장하십시오. 논리적 도메인 구성 정보를 XML 파일로 저장하려면 `ldm list-constraints -x` 명령을 실행

행하십시오. XML 파일에서 논리적 도메인 구성 정보를 복원하려면 `ldm init-system -i` 명령을 실행하십시오. 이후에 다시 구성할 수 있도록 제어 도메인에 대한 OpenBoot PROM 환경 변수 설정 정보를 미리 기록해 두십시오.

정보를 표시하려면 `ok` 프롬프트에서 `printenv` 명령을 실행하십시오. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 『PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Service Manual』에서 "1.7.2 How to save the configuration information and the OpenBoot PROM environment variable in the logical domain and subsequently restore them"을 참조하십시오.

PCI 확장 장치 구성에 관련된 저장/복원 정보가 필요한 경우 다음 표의 정보를 참조하십시오.

표 2-2 PCI 확장 장치 구성에 관련하여 필요한 작업

PCI 확장 장치 마운팅	도메인 구성	Oracle VM Server for SPARC 구성 재구성	OpenBoot PROM 환경 변수 다시 설정
아니요	출하 시 기본값	불필요	불필요
아니요	게스트 도메인 있음.	불필요	불필요
예	출하 시 기본값	불필요	불필요
예	게스트 도메인 있음.	필요(XML)	필요

■ [SPARC M10-4/M10-4S]

SPARC M10-4의 경우 버전 XCP 2044 이상의 펌웨어를 사용하고 SPARC M10-4S의 경우 XCP 2050 이상의 버전을 사용하여, `setpciboxdio(8)` 명령으로 작업 중 하나를 수행한 경우 다음에 시작할 때 물리적 파티션(PPAR)의 논리적 도메인 구성이 출하 시 기본값으로 복원됩니다. 또한 도메인 구성에 게스트 도메인이 포함된 경우 OpenBoot PROM 환경 변수가 초기화됩니다.

- PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능의 활성화/비활성 설정이 변경된 경우.
- PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능이 활성화된 SPARC M10 새시의 PCI 슬롯에 대해 PCI 확장 장치가 추가, 제거 또는 교체된 경우.

Oracle Solaris에서 논리적 도메인 구성 정보를 미리 XML 파일로 저장하십시오. 논리적 도메인 구성 정보를 XML 파일로 저장하려면 `ldm list-constraints -x` 명령을 실행하십시오. XML 파일에서 논리적 도메인 구성 정보를 복원하려면 `ldm init-system -i` 명령을 실행하십시오. 또한 제어 도메인에 대한 OpenBoot PROM 환경 변수의 설정 정보를 미리 기록해 두고 다시 설정하십시오. 정보를 표시하려면 `ok` 프롬프트에서 `printenv` 명령을 실행하십시오. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 『PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Service Manual』에서 "1.7.2 How to save the configuration information and the OpenBoot PROM environment variable in the logical domain and subsequently restore them"을 참조하십시오.

`setpciboxdio(8)` 명령을 실행하여 PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능에 대해 활성화/비활성 설정을 변경할 때 다양한 정보를 저장/복원해야 할 경우 다음 표의 정보가 적용됩니다.

표 2-3 setpciboxdio 명령을 실행하여 활성/비활성 설정을 전환하는 작업

PCI 확장 장치 구성	도메인 구성	Oracle VM Server for SPARC 구성 재구성	OpenBoot PROM 환경 변수 다시 설정
예/아니요	출하 시 기본값	불필요	필요
예/아니요	게스트 도메인 있음.	필요(XML)	필요

setpciboxdio(8) 명령을 실행하여 PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능이 활성화된 SPARC M10 새시의 PCI 슬롯에 대한 PCI 확장 장치를 추가, 제거 또는 교체할 때 정보를 저장/복원해야 하는 경우가 다음 표에 나열되어 있습니다.

노트 - PCI 핫 플러그(PHP) 기능으로 PCI 확장 장치를 유지 관리하는 경우 직접 I/O 기능이 비활성화됩니다. 따라서 정보를 저장하거나 복원할 필요가 없습니다.

표 2-4 직접 I/O 기능이 활성화된 SPARC M10 새시의 PCI 슬롯에 대한 PCI 확장 장치를 추가, 제거 또는 교체한 후 수행해야 할 작업

유지 관리 환경	도메인 구성	Oracle VM Server for SPARC 구성 재구성	OpenBoot PROM 환경 변수 다시 설정
PPAR을 중지하여 추가/제거를 수행할 때	출하 시 기본값 게스트 도메인 있음.	불필요 필요(XML)	불필요 필요
PPAR을 중지하여 결함이 있는 PCI 확장 장치(*1)를 교체할 때	출하 시 기본값 게스트 도메인 있음.	불필요 필요(XML)	불필요 필요
PPAR을 중지하여 정상 PCI 확장 장치(*1)를 교체할 때	출하 시 기본값 게스트 도메인 있음.	불필요 불필요	불필요 불필요

*1 링크 카드, 링크 케이블, 관리 케이블 또는 링크 보드가 교체되는 경우 포함

이중 전원 공급 설정에 대한 노트

SPARC M10 시스템의 전원 공급 장치는 이중으로 구성됩니다. setdualpowerfeed(8) 명령으로 이중 전원 공급 기능을 활성화하거나 비활성화하더라도 이중 구성된 시스템의 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

따라서 showdualpowerfeed(8) 및 showhardconf (8) 명령의 표시 결과 (setdualpowerfeed(8) 명령의 설정에 따라 달라짐)가 다음 조건에 속하는 경우라도 이중 구성 시스템의 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

- showdualpowerfeed(8) 명령이 "Dual power feed is enabled."를 표시하는 경우 showhardconf(8) 명령은 "Power_Supply_System: Dual;"을 표시합니다.
- showdualpowerfeed(8) 명령이 "Dual power feed is disabled."를 표시하는 경우 showhardconf(8) 명령은 "Power_Supply_System: Single;"을 표시합니다.

시스템 관리자는 전원 공급 장치에 이중 전원 공급 구성이 있는지 여부를 확인하기 위한 메모로 이 기능을 사용할 수 있습니다.

Active Directory에 대한 노트

- Active Directory가 활성화되어 있고 `telnet`을 통해 로그인을 시도하는 경우 두 번째 이상의 대체 서버에 대한 조회 시간이 초과되어 로그인이 실패할 수 있습니다.
- `setad(8)` 명령의 시간 초과 피연산자를 통해 설정된 값이 작고 XSCF에 로그인하는 경우 관리자에게 사용자 권한이 할당되지 않을 수 있습니다. 이 경우 시간 초과 설정 값을 늘리고 다시 시도하십시오.

LDAP over SSL에 대한 노트

`setldapssl(8)` 명령의 시간 초과 피연산자를 통해 설정된 값이 작고 XSCF에 로그인하는 경우 관리자에게 사용자 권한이 할당되지 않을 수 있습니다. 이 경우 시간 초과 설정 값을 늘리고 다시 시도하십시오.

기타 노트 및 제한 사항

노트

- 조작 패널의 모드 스위치를 **Service** 모드로 설정한 상태에서는 조작 패널의 전원 스위치를 사용하여 전원을 켤 수 없습니다. 조작 패널의 전원 스위치를 사용하여 전원을 켜려면 조작 패널의 모드 스위치를 **Locked** 모드 위치로 설정하십시오.
- 64GB 메모리를 추가하려면 XCP 2090 이상을 적용하십시오.
- [SPARC M10-1/M10-4/M10-4S]
Telnet 및 SSH를 통해 XSCF에 동시에 연결할 수 있는 최대 사용자 수는 다음과 같습니다.
 - M10-1: 사용자 20명
 - M10-4: 사용자 40명
 - M10-4S(크로스바 박스 없음): 사용자 40명
 - M10-4S(크로스바 박스 있음): 사용자 70명허용되는 최대 사용자 수가 초과되면 액세스가 거부됩니다.
- XSCF-LAN은 자동 협상을 준수합니다. XSCF-LAN을 전이중 모드로 고정된 네트워크 장치에 연결하면 XSCF-LAN은 IEEE 802.3 프로토콜에 따라 반이중 모드로 통신합니다. 이로 인해 네트워크 통신의 속도가 느려지거나 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 XSCF-LAN을 연결하는 네트워크 장치에 적합한 자동 협상을 설정하십시오.
- `setdualpowerfeed(8)` 명령을 통한 설정은 즉시 적용됩니다. 따라서 XSCF를 재설정할 필요가 없습니다.
- `ioxadm poweroff(8)` 명령은 전원 공급 장치에 대해서만 `-f` 옵션을 사용하여 지정할 수 있습니다.
- `setupfru(8)` 명령을 사용하여 메모리 미리 설정을 구성하는 작업은 대상 시스템 보드

(PSB)가 속한 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 꺼진 경우에만 수행해야 합니다.

- 매뉴얼(man) 페이지를 표시하려면 터미널 소프트웨어에 대해 TERM=vt100을 설정하십시오.
- 물리적 파티션(PPAR)을 설정할 때는 시스템에 존재하지 않는 BB-ID를 PPAR-ID로 설정하지 마십시오.
예를 들어 BB-ID 00 및 01이 시스템에 존재하는 경우 00 또는 01을 PPAR-ID로 설정할 수 있습니다. 02를 PPAR-ID로 설정하면 PPAR-ID 02의 PPAR이 시작할 수 없는 상태가 됩니다.
- showhardconf(8) 명령을 실행하여 표시되는 정보 중 게스트 도메인의 PCI Express(PCIe) 카드 정보는 해당 게스트 도메인의 Oracle Solaris가 시작된 후에 반영됩니다.
- XCP 2032부터는 setpparmode(8) 명령으로 설정되는 절전 작업의 기본값이 "enabled"에서 "disabled"로 변경되었습니다.
- testsb(8) 또는 diagxbu(8) 명령을 실행할 때 존재하지 않는 "PPAR#30"의 PPAR-ID가 오류 로그 의심 영역에 나타날 수 있습니다. 이는 진단 중 시스템 보드(PSB)에서 오류가 발견되었음을 의미합니다. 출력 PPAR-ID에는 아무 의미가 없습니다.
- 제어 도메인 콘솔은 XSCF-LAN 포트를 통해 연결하는 것이 좋습니다.
직렬 포트를 통해 제어 도메인 콘솔에 연결했을 때 많은 양의 데이터가 출력되면 데이터가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
- [SPARC M10-4S]
시스템 구성 또는 상태를 표시하는 명령(예를 들어 showhardconf(8) 명령, showboards(8) 명령 및 showpparstatus(8) 명령)을 처리하는 데 걸리는 시간은 시스템을 구성하는 M10-4S 새시 또는 크로스바 박스의 수에 따라 다릅니다.
- [SPARC M10-4S]
다중 새시로 구성된 시스템의 경우 새시 BB#01 또는 XBBOX#81이 먼저 마스터 XSCF가 될 수 있습니다.
- [SPARC M10-4S]
시스템 구성에 따라 재부팅에 시간이 걸릴 수 있습니다.
- XCP 2032가 설치된 SPARC M10-4S에 SPARC M10-4S를 추가하는 경우에는 먼저 최신 펌웨어로 업데이트하십시오.
- createview를 피연산자로 지정하여 setsnmpvacm(8) 명령을 실행할 때는 MIB의 OID 마스크를 사용하여 액세스 제한을 설정할 수 없습니다. createview를 피연산자로 지정하여 setsnmpvacm(8) 명령을 실행할 때는 MIB의 OID 마스크를 사용하지 마십시오.
- 동일한 노드를 여러 개의 전원 공급 연동 그룹에 등록하지 마십시오. 단일 노드를 여러 전원 공급 연동 그룹에 등록하여 전원 공급 연동을 수행하면 작업이 의도대로 수행되지 않을 수 있습니다.
setremotepwrmgmt(8) 명령을 사용하면 단일 노드가 여러 전원 공급 연동 그룹에 등록되어 있는지 여부를 확인할 수 없습니다. 전원 공급 연동 그룹 관리 정보 파일을 만들거나 수정할 때는 겹치지 않도록 주의하십시오.
- I/O 노드를 여러 전원 제어 그룹에 등록하지 마십시오. 여러 전원 공급 연동 그룹과 함께 동일한 I/O를 설정하고 아래의 두 조건이 모두 충족되는 경우 I/O 노드가 계속 켜졌다 꺼집니다.
 - setremotepwrmgmt -c enable이 실행되고 전원 공급 연동 기능이 활성화됨.
 - 하나 이상의 호스트 노드가 켜져 있는 전원 제어 그룹과 모든 호스트 노드가 꺼져

있는 전원 제어 그룹이 있음.

실수로 I/O 노드를 여러 전원 제어 그룹에 등록한 경우 `setremotepwrmgmt -c disable`를 사용하여 전원 공급 연동을 먼저 비활성화한 다음 `clearremotepwrmgmt`를 사용하여 전원 제어 그룹 설정을 삭제하십시오. 삭제 후에는 I/O 노드가 여러 그룹에 등록되지 않도록 전원 공급 연동 그룹 관리 정보 파일을 작성한 다음 `setremotepwrmgmt -c config`를 사용하여 다시 등록하십시오.

- 외부 I/O 장치에 연결되는 단일 SPARC M10 시스템과 함께 XCP2080 이전이 사용되는 경우 전원 공급 장치 연동 기능을 사용하지 마십시오. XSCF가 재설정되면 외부 I/O 장치의 전원이 잘못 꺼질 수 있습니다.
- 차용(takeover) IP 주소가 설정된 경우에는 UDP 패킷 전송자 IP 주소와 SNMPv1의 SNMP 트랩에 대한 에이전트 주소가 서로 다릅니다. 각 XSCF-LAN(물리적 IP 주소)에 할당된 IP 주소는 UDP 패킷 전송자 IP 주소로 저장되고 차용 IP 주소(가상 IP 주소)는 에이전트 주소로 저장됩니다.
- 두 개의 CPU가 설치된 SPARC M10-4 또는 SPARC M10-4S에서 I/O 버스 재구성이 활성화되어 있는 경우 두 개의 CPU를 추가하기 위해 CMUU(CPU 메모리 장치)를 추가하면 사용된 I/O 장치의 장치 경로가 변경됩니다.
`setpparmode(8)` 명령의 `-m` 기능으로 지정할 수 있는 `ioreconfigure`의 경우 기본값인 `false`로 두고 I/O 버스 재구성 기능을 비활성화하십시오.
`ioreconfigure`에 `true`를 지정하여 I/O 버스 재구성 기능을 활성화하는 경우에는 Oracle Solaris를 재설치해야 할 수 있습니다.
- Oracle Solaris 11을 실행 중인 논리적 도메인의 경우 XCP 2050 이상으로 업데이트하면 하나의 RC(Root Complex)에서 최대 PCIe의 수를 늘릴 수 있습니다.
XCP 2050 이상으로 업데이트한 후 PCIe를 설치하려면 제어 도메인에서 다음 단계를 수행하십시오.

이 예에서는 현재 사용 중인 두 세트의 구성 정보인 `ldm-set1` 및 `factory-default`가 저장되는 것으로 가정합니다.

1. XSCF에 저장된 논리적 도메인의 구성 정보를 확인합니다.

```
primary# ldm list-spconfig
ldm-set1    [current]
factory-default
```

2. 제어 도메인을 포함하여 모든 논리적 도메인에서 다음 명령을 실행합니다.

`ldom`에 대한 논리적 도메인의 이름을 지정합니다.

```
primary# ldm set-variable fix_atu=true <ldom>
primary# ldm remove-variable fix_atu <ldom>
```

3. 논리적 도메인에 대한 업데이트된 구성 정보를 다시 저장합니다.

저장된 `ldm-set1`을 삭제한 다음 정보를 다시 저장합니다.

```
primary# ldm rm-spconfig ldm-set1
primary# ldm add-spconfig ldm-set1
```

4. 모든 논리적 도메인을 다시 시작합니다.

- XSCF 사용자 계정 이름은 LDAP 사용자 이름과 달라야 합니다. 또한 XSCF 사용자 계정 UID는 LDAP UID와 달라야 합니다.
- OpenBoot PROM을 시작할 때 GFX 550e 그래픽 카드와 관련하여 오류가 감지된 경우(TechSource, PCIExpress Graphics Board) 콘솔에 아무것도 출력되지 않을 수 있습니다.
이 문제는 `showlogs error` 명령으로 확인할 수 있으며 이 명령을 실행하면 결함 있는 구성 요소(의심되는 구성 요소)가 "UNSPECIFIED"로 등록됩니다.

```
XSCF> showlogs error
Date: MMM DD hh:mm:ss JST 2014
Code: 80000000-00ffff0000ff0000ff-03000000100000000000000000
Status: Alarm Occurred: MMM DD hh:mm:ss.sss JST 2014
FRU: /UNSPECIFIED
Msg: I/O device error detected
```

- [SPARC M10-4S]
여러 SPARC M10-4S 및 크로스바 박스를 포함하는 시스템에서 콜드 교체를 수행하는 경우 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다. 콜드 교체에 대한 대상 구성 요소에 따라 다음 절차를 수행하십시오.
 - 크로스바 박스(XBBOX)를 교체할 때 다음 절차를 수행하십시오.
 1. 대상 XBBOX의 입력 전원을 끕니다(AC OFF).
 2. XSCF 장치(XSCFU)를 교체합니다.
이 절차를 수행할 XSCF 장치 자체를 교체하기 전에 이전 XSCF 장치의 microSD 카드를 새 XSCF 장치로 바꾸십시오.
 3. XBBOX의 입력 전원을 켭니다(AC ON).
 - 크로스바 박스(XBBOX)에 마운트되는 다음 구성 요소를 교체할 때 다음 절차를 수행하십시오.
다음 경우에는 microSD 카드를 교체할 필요가 없습니다. 유지 관리에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』을 참조하십시오.
 - XSCF 장치(XSCFU), 크로스바 장치(XBU), XSCF 인터페이스 장치(XSCFIFU), 크로스바 백플레인 장치(XBBP), 팬 백플레인 장치(FANBP), 조작 패널(OPNL), 전원 공급 장치(PSU), 팬(FAN).
 - SPARC M10-4S 또는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체할 때 다음 절차를 수행하십시오.
`replacefru(8)` 명령을 실행하고 유지 관리 메뉴를 실행하여 교체하십시오.
- [SPARC M10-4S]
`replacefru(8)` 또는 `addfru(8)` 명령을 통해 유지 관리를 수행하는 경우 "c" 옵션을 사용하여 해당 명령을 종료하십시오. 위의 명령을 종료하기 전에 `flashupdate(8)` 명령을 실행하는 경우 SPARC M10-4S로 구성된 시스템에서 펌웨어 업데이트가 완료된 후 마스터 XSCF로 자동 전환되지 않을 수 있습니다.
[복원 방법]

replacefru(8) 또는 addfru(8) 명령을 사용하여 유지 관리를 완료한 후 "c" 옵션을 사용하여 명령을 종료하십시오. 펌웨어 업데이트 완료 후 마스터 XSCF로 전환되지 않는 경우 마스터 XSCF에서 switchscf(8) 명령을 실행하여 마스터 XSCF로 전환하십시오.

제한 사항

- 이 시점에서 no-mem을 setpcl(8) 명령의 -s 옵션으로 설정하는 것은 지원되지 않습니다.
- XSCF와 하이퍼바이저 간의 활성 모니터링은 지원되지 않습니다. setpparmode(8) 명령을 사용하더라도 XSCF와 하이퍼바이저 간의 활성 모니터링을 활성화/비활성화할 수 없습니다.
- [SPARC M10-4S]
세 개 이상의 새시로 구성된 SPARC M10-4S에서 제어 도메인 콘솔에 연결되어 있을 때 XSCF가 전환되었다고 가정하면, 제어 도메인 콘솔을 전환된 마스터 XSCF에 다시 연결하려고 시도한 경우 모든 SPARC M10-4S 새시가 다시 시작되기 전까지는 제어 도메인 콘솔에 대한 연결이 설정되지 않을 수 있습니다.
XSCF의 오류 때문에 모든 XSCF가 다시 시작되지 않은 경우 제어 도메인 콘솔에 다시 연결하십시오. 제어 도메인 콘솔에 연결할 수 없는 경우에는 장애가 발생한 XSCF 또는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하십시오.
- [SPARC M10-4S]
세 개 이상의 새시로 구성된 SPARC M10-4S에서 XSCF의 오류 때문에 모든 XSCF가 다시 시작되지 않은 경우 poweroff(8) 및 reset(8) 명령이 실행되지 않을 수 있습니다.
물리적 파티션(PPAR)의 전원 연결을 끊으려면 PPAR의 제어 도메인에 로그인하고 Oracle Solaris에서 shutdown(1M) 명령을 실행하십시오. 그런 다음 XSCF 펌웨어에서 poweroff -f 명령을 사용하여 PPAR의 전원 연결을 끊으십시오. 이 상태에서는 reset(8) 명령을 사용할 수 없습니다.
- setpowerupdelay(8) 명령의 공조 대기 시간을 설정하는 데 사용되는 -c wait 옵션은 현재 지원되지 않습니다.
- replacefru(8) 명령을 사용한 크로스바 박스의 교체는 현재 지원되지 않습니다. 크로스바 박스의 교체 방법에 대해서는 "6장 SPARC M10-4S 하드웨어 정보"의 "[크로스바 박스 교체에 대한 제한 사항](#)"을 참조하십시오.
- addfru(8) 명령을 사용한 크로스바 박스의 추가는 현재 지원되지 않습니다. 크로스바 박스 추가 방법에 대해서는 "6장 SPARC M10-4S 하드웨어 정보"의 "[확장 랙 2 추가에 대한 제한 사항](#)"을 참조하십시오.
- [SPARC M10-4S]
PPAR이 두 개 이상인 시스템에서 poweron(8) 명령으로 모든 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 경우, PPAR의 power-on을 지정했을 때 걸리는 시작 시간은 -a를 지정하여 일괄 전원 켜기를 수행할 때 걸리는 시간보다 길입니다.
- [SPARC M10-4/M10-4S]
setpparmode(8) 명령의 -m 기능으로 지정할 수 있는 ioreconfigure의 경우 기본값인 false로 두고 I/O 버스 재구성 기능을 비활성화하십시오. ioreconfigure에 true를 지정하여 I/O 버스 재구성 기능을 활성화하는 경우에는 Oracle Solaris를 재설치해야 할 수 있습니다.
- [SPARC M10-4S]
showhardconf -M을 실행하면 아래 두 조건이 모두 충족될 경우 한 번에 하나의 화면

을 표시하지 못할 수 있습니다. showhardconf -M을 실행하지 마십시오.

- 시스템이 2BB 이상으로 구성된 경우
- 하나 이상의 SPARC M10-4S 장치에 rebootxscf(8) 명령으로 XSCF 재설정이 적용되어 통신할 수 없는 경우.
- [SPARC M10-1]
물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜져 있을 때 XCP 2070 이전 버전에 대한 펌웨어 업데이트가 실행될 경우 논리적 도메인이 중지될 수 있습니다.
물리적 파티션(PPAR)의 전원이 꺼진 상태에서 펌웨어 업데이트를 실행하십시오.
이 문제에 대해서는 "[XCP 2070에서 해결된 문제](#)"의 "RTIF2-131004-001"을 참조하십시오.
- setldap(8) 명령을 사용하거나 XSCF Web에서 [XSCF] - [Setting] - [User Manager] - [LDAP]를 지정하여 지정되는 LDAP 서버에서 관리되는 XSCF 사용자 계정의 사용자 권한을 XSCF Web에서 [XSCF] - [Setting] - [User Manager] - [Account]를 사용하여 설정할 수 없습니다. XSCF 셸 프롬프트에서 setprivileges(8) 명령을 사용하여 사용자 권한을 설정합니다.
- 현재는 setaudit archive 명령을 사용하여 설정된 감사 로그의 로그 파일 전송 기능이 지원되지 않습니다.

XCP 2230 문제 및 해결 방법

XCP 2230에서 발생할 수 있는 문제에 대한 정보는 "[XCP 2230에서 발생 가능한 문제 및 해결 방법](#)"를 참조하십시오. XCP 2230에서 해결된 문제에 대한 정보는 "[XCP 2230에서 해결된 문제](#)"를 참조하십시오.

소프트웨어에 대한 정보

이 장에서는 SPARC M10 시스템 소프트웨어에 관련된 특별 지침 및 문제에 대해 설명합니다.

- [노트 및 제한 사항](#)
- [XCP 관련 문제 및 해결 방법](#)
- [Oracle Solaris 관련 문제 및 해결 방법](#)

노트 및 제한 사항

EFI(GPT) 레이블을 사용하는 디스크 지원에 대한 노트

Oracle Solaris가 설치되어 있는 경우 적용 가능한 기본 디스크 레이블이 VTOC(SMI)에서 EFI(GPT)로 변경되었습니다. VTOC(SMI) 레이블을 사용하는 디스크가 필요한 경우 Oracle Solaris의 `format -e` 명령을 실행하여 VTOC(SMI) 레이블을 적용한 후 Oracle Solaris를 설치합니다. `format(1M)` 명령에 대한 자세한 내용은 Oracle Solaris Reference Manual을 참조하십시오.

또한 디스크에 VTOC(SMI) 레이블이 지정되어 있는지 확인하려면 Oracle Solaris 설치 메뉴에서 [Solaris slice] 화면에 대해 [Use a slice on the disk]를 선택하십시오.

```
-----
                        Solaris Slices: 6.0GB unknown Boot

Oracle Solaris can be installed on the whole disk or a slice on the disk.

The following slices were found on the disk.

Slice          #   Size(GB)  Slice          #   Size(GB)
-----
Unused         0         0.1  Unused         5         0.0
```

```
Unused      1      0.1 rpool      6      5.7
Unused      3      0.0 Unused    7      0.0
Unused      4      0.0 backup    2      6.0

          Use the whole disk
          Use a slice on the disk

Esc-2_Continue Esc-3_Back Esc-6_Help Esc-9_Quit
-----
```

- EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크를 사용하는 경우 가상 디스크로 처리되는 2TiB 이상의 디스크에서 Oracle Solaris 부팅이 지원되지 않습니다.
- EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크를 사용하는 경우 가상 디스크에서 두 번째 GPT 헤더가 지원되지 않습니다.
- 다음 표에 각각의 PCIe 카드 유형이 EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크에서 Oracle Solaris 부팅을 지원하는지 여부 및 이러한 부팅을 수행하는 데 적합한 디스크 크기가 나와 있습니다.
 표 3-1에는 EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크에서 Oracle Solaris 부팅을 지원하는 PCIe 카드의 Fujitsu 모델이 나열되어 있습니다. 표 3-2에는 EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크에서 Oracle Solaris 부팅을 지원하는 PCIe 카드의 Oracle 모델이 나열되어 있습니다.

표 3-1 EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크에서의 부팅을 지원하는 PCIe 카드(Fujitsu 제품 ID)

범주	이름	제품 ID	디스크 크기	
			2TiB 미만	2TiB 이상
FCoE	이중 채널 10Gbps FCoE 카드(광케이블용)	SP1X7FAR2F	Y	N
	이중 채널 10Gbps FCoE 카드(구리 Twinax 케이블용)	SP1X7FAS2F	Y	N
	이중 채널 10Gbps FCoE 카드(광케이블용)	SP1X7FBR2F	Y	N
	이중 채널 10Gbps FCoE 카드(구리 Twinax 케이블용)	SP1X7FBS2F	Y	N
	이중 10Gbps FCoE 카드(광케이블용)	SE0X7EF12F	Y	N
	이중 10Gbps FCoE 카드(구리 Twinax 케이블용)	SE0X7EC12F	Y	N
FC	단일 채널 8Gbps 파이버 채널 카드	SE0X7F21F	Y	N
	이중 채널 8Gbps 파이버 채널 카드	SE0X7F22F	Y	N
	단일 채널 8Gbps 파이버 채널 카드	SE0X7F31F	Y	N
	이중 채널 8Gbps 파이버 채널 카드	SE0X7F32F	Y	N
	이중 채널 16Gbps 파이버 채널 카드(SR SFP+)	SP1X7FAA2F	Y	N
	이중 채널 16Gbps 파이버 채널 카드(LR SFP+)	SP1X7FAB2F	Y	N
	이중 채널 16Gbps 파이버 채널 카드(SR SFP+)	SP1X7FBA2F	Y	N
SAS	3Gbps SAS 카드	SE0X7SA1F	Y	N
	6Gbps SAS 카드	SE0X7SA2F	Y	Y

Y: 지원됨
N: 지원되지 않음

표 3-2 EFI(GPT) 레이블이 지정된 디스크에서의 부팅을 지원하는 PCIe 카드(Oracle 제품 ID)

범주	이름	제품 ID	디스크 크기	
			2TiB 미만	2TiB 이상
FCoE	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Qlogic(10Gb FCoE 근거리 광학 사용)	7101673(7101677 포함)	Y	N
	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Qlogic(TwinAx 케이블 사용)	7101673(TwinAx 케이블 포함)	Y	N
	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Emulex(10Gb FCoE 근거리 광학 사용)	7101683(7101687 포함)	Y	N
	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Emulex(TwinAx 케이블 사용)	7101683(TwinAx 케이블 포함)	Y	N
	Sun Storage 10 GbE PCIe FCoE Converged Network Adapter: QLogic 로우 프로파일, 이중 포트 및 SR 광학	SG-PCIEFCOE2-QSR	Y	N
	Sun Storage 10 GbE PCIe FCoE Converged Network Adapter: QLogic 로우 프로파일, 이중 포트 및 Twin-AX	SG-PCIEFCOE2-Q-TA	Y	N
FC	8Gb FC PCIe, QLogic, 이중 포트	SG-PCIE2FC-QF8-Z	Y	N
	8Gb FC PCIe, QLogic, 단일 포트	SG-PCIE1FC-QF8-Z	Y	N
	8Gb FC PCIe, Emulex, 이중 포트	SG-PCIE2FC-EM8-Z	Y	N
	8Gb FC PCIe, Emulex, 단일 포트	SG-PCIE1FC-EM8-Z	Y	N
	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Qlogic(16Gb FC 단파 광학 사용)	7101673(7101675 포함)	Y	N
	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Qlogic(16Gb FC 장파 광학 사용)	7101673(7101679 포함)	Y	N
SAS	Sun Storage 16Gb 파이버 채널 PCIe 범용 호스트 버스 어댑터, Emulex(16Gb FC 단파 광학 사용)	7101683(7101685 포함)	Y	N
	Sun Storage 6Gb SAS PCIe HBA: 8 포트, 외부	SG-SAS6-EXT-Z	Y	Y
	Sun StorageTek 8포트 외부 SAS PCI-Express 호스트 버스 어댑터	SG-PCIE8SAS-E-ZN	Y	N

Y: 지원됨

N: 지원되지 않음

Oracle VM Server for SPARC에 대한 노트

- Oracle VM Server for SPARC에 의해 논리 도메인이 다시 구성되는 경우 또는 "ldm unbind-domain/ldm bind-domain" 명령을 실행한 후와 "ldm add-spconfig" 명령을 실행하기 전에 게스트 도메인이 XSCF 펌웨어의 reset(8) 명령으로 재설정되는 경우 지정한 도메인 이외의 게스트 도메인이 재설정될 수 있습니다. 또는 지정된 게스트 도메인이 재설정되지 않습니다. ldm add-spconfig 명령으로 논리 도메인의 구성을 저장하십시오. 저장하기 전에 게스트 도메인을 재설정하는 경우에는 XSCF가 아니라 제어 도메인에서 ldm stop 명령을 실행하십시오.

- 다음 번 시작을 위한 논리 도메인 구성을 지정하는 경우에는 `ldm add-spconfig -r` 대신 `ldm set-config` 명령을 사용하십시오.
`ldm add-spconfig -r` 명령을 사용하여 다음 번 시작을 위한 논리 도메인 구성을 지정하고 XSCF 펌웨어의 `reset(8)` 명령으로 게스트 도메인을 작동하면 다른 게스트 도메인이 재설정될 수 있습니다.
- 실시간 마이그레이션을 위해 Oracle VM Server for SPARC에서 `ldm migrate-domain` 명령을 실행하면 XSCF에서 다음 문제가 발생합니다.
 - `showdomainstatus(8)` 명령을 실행하는 경우 마이그레이션된 게스트 도메인에 대한 상태가 "Unknown"으로 표시됩니다.
 마이그레이션된 제어 도메인에서 `ldm add-spconfig` 명령을 실행하여 구성 정보를 저장하는 경우 `showdomainstatus(8)` 명령에 의해 상태가 정상적으로 표시됩니다.
 - 실시간 마이그레이션이 실행된 후 마이그레이션 소스에서 `showdomainstatus(8)`가 실행되는 경우 마이그레이션되고 존재하지 않는 게스트 도메인에 대해 상태가 "Host stopped"로 표시됩니다.
 - `poweroff(8)` 명령으로 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끌 때 일부 게스트 도메인이 제대로 종료되지 않을 수 있습니다.
 - `reset(8)` 명령으로 게스트 도메인을 재설정하면 지정한 도메인 이외의 게스트 도메인이 재설정될 수 있습니다. - 게스트 도메인을 재설정하는 경우에는 XSCF에서가 아니라 게스트 도메인에서 실행하십시오.
 - SNMP가 설정된 경우 트랩 알람의 게스트 도메인 이름이 올바르지 않을 수 있습니다.
- 마이그레이션 소스의 논리 도메인이 OpenBoot PROM 상태에 있는 경우에는 `ldm migrate-domain` 명령을 사용한 마이그레이션이 지원되지 않습니다.
 마이그레이션 소스의 논리 도메인을 다음 상태 중 하나로 변경한 후에 `ldm migrate-domain` 명령으로 마이그레이션을 수행하십시오(CR 15858731).
 - 중지된 상태(바인딩 상태)
 - Oracle Solaris가 실행 중인 상태
- 제어 도메인의 `ldmd` 서비스(`svc:/ldoms/ldmd:default`)를 시작해야 합니다.
- EFI GPT 디스크 레이블을 사용하는 부팅 디스크는 XCP 2230 이상이 적용되는 SPARC M10 시스템 및 SysFW 8.4나 SysFW 9.1 이상이 적용되는 SPARC T-시리즈 또는 M-시리즈 시스템에서 지원됩니다. 그러나 XCP 2221 이전이 적용되는 SPARC M10 시스템에서는 EFI GPT 디스크 레이블을 사용하는 부팅 디스크를 지원하지 않습니다. 따라서 XCP 2230 이상이 적용되는 SPARC M10 시스템 또는 SysFW 8.4나 SysFW 9.1 이상이 적용되는 SPARC T-시리즈 또는 M-시리즈에서 XCP 2221 이전이 적용되는 SPARC M10 시스템으로 마이그레이션하지 마십시오.
 부팅 디스크의 원시 장치에서 Oracle Solaris의 `devinfo(1M)` 명령을 실행하여 부팅 디스크에 EFI GPT 레이블이 지정되어 있는지 확인할 수 있습니다.
 - EFI GPT 디스크 레이블이 부착되어 있지 않은 경우:

```
# devinfo -i /dev/rdisk/c2d0s0
/dev/rdisk/c2d0s0      0      0      73728      512      2
```

- EFI GPT 디스크 레이블이 부착되어 있는 경우:


```
# devinfo -i /dev/rdisk/cld0s0
devinfo: /dev/rdisk/cld0s0: This operation is not supported on EFI labeled
devices
```

Oracle VM Server for SPARC의 실시간 마이그레이션에 대한 노트

- Oracle VM Server for SPARC 3.1.1부터 `cpu-arch` 속성의 "sparc64-class1" 값이 지원됩니다. `cpu-arch` 속성 및 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 Oracle VM Server for SPARC의 『Reference Manual』을 참조하십시오.
- 실시간 마이그레이션을 지원하는 `cpu-arch` 속성 값은 Oracle VM Server for SPARC의 버전 및 물리적 파티션에서 CPU의 작동 모드 범주에 따라 다릅니다. 다음 표를 참조하십시오. 물리적 파티션의 CPU 작동 모드에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 7.2.1 절을 참조하십시오.

표 3-3 실시간 마이그레이션을 지원하는 `cpu-arch` 속성의 목록(Oracle VM Server for SPARC 3.1.1 이상)

마이그레이션 대상	SPARC64 X+에서 실행	SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행
마이그레이션 원본		
SPARC64 X+에서 실행	generic, native, sparc64-class1	generic, sparc64-class1
SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행	generic, sparc64-class1	generic, native, sparc64-class1

표 3-4 실시간 마이그레이션을 지원하는 `cpu-arch` 속성의 목록(Oracle VM Server for SPARC 3.1 또는 3.1.0.1 이상)

마이그레이션 대상	SPARC64 X+에서 실행	SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행
마이그레이션 원본		
SPARC64 X+에서 실행	generic, native	generic
SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행	generic	generic, native

표 3-5 실시간 마이그레이션을 지원하는 `cpu-arch` 속성의 목록(Oracle VM Server for SPARC 3.0)

마이그레이션 대상	SPARC64 X+에서 실행	SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행
마이그레이션 원본		
SPARC64 X+에서 실행	native	없음
SPARC64 X 호환 모델에서 실행 SPARC64 X에서 실행	없음	generic, native

- XCP 2210 이상을 사용하는 SPARC M10 시스템에서 XCP 2092 이전을 사용하는 다른 SPARC M10 시스템으로의 실시간 마이그레이션이 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
primary# ldm migrate ldg1 root@target-name
Target Password:
Domain ldg1 is using features of the system firmware that are not supported in
the version of the firmware running on the target machine.
Domain Migration of LDom ldg1 failed.
```

XCP 2210 이상을 사용하는 SPARC M10 시스템에서 다른 SPARC M10 시스템으로 실시간 마이그레이션을 수행하는 경우 대상 시스템의 XCP 펌웨어를 XCP 2210 이상으로 업데이트하십시오.

XCP 펌웨어 버전에 따른 실시간 마이그레이션 수행 가능 여부는 다음 표를 참조하십시오.

표 3-6 실시간 마이그레이션을 지원하는 XCP 펌웨어

마이그레이션 대상 마이그레이션 원본	SPARC M10 시스템 (XCP 2210 이상)	SPARC M10 시스템 (XCP 2092 이전)	SPARC T-시리즈 SPARC M-시리즈(*1) (SysFW 8.4 이상)	SPARC T-시리즈 SPARC M-시리즈(*1) (SysFW 8.3 이전)
SPARC M10 시스템 (XCP 2210 이상)	사용 가능	사용 불가능	사용 가능	사용 불가능
SPARC M10 시스템 (XCP 2092 이전)	사용 가능	사용 가능	사용 가능	사용 가능
SPARC T-시리즈 SPARC M-시리즈(*1) (SysFW 8.4 이상)	사용 가능	사용 불가능	사용 가능	사용 불가능
SPARC T-시리즈 SPARC M-시리즈(*1) (SysFW 8.3 이전)	사용 가능	사용 가능	사용 가능	사용 가능

*1 SPARC M5/M6과 같이 Oracle VM Server for SPARC를 지원하는 시스템입니다.

Oracle VM Server for SPARC의 복구 모드가 활성화된 경우에 대한 노트

- 복구 모드가 활성화되어 있는 물리적 파티션(PPAR (PPAR #A))의 시스템 디스크가 다른 PPAR(PPAR #B)에 사용된 시스템 디스크로 전환된다고 가정합니다. XSCF에 보관된 PPAR #A 도메인 구성 정보가 PPAR #B 도메인 구성 정보에 덮어쓰일 수 있습니다.
복구 모드를 사용하여 시스템 디스크를 다른 PPAR에 사용된 시스템 디스크로 전환하고 새 시스템 디스크에서 부팅하려는 경우 전환하기 전에 시스템 디스크에서 Oracle VM Server for SPARC를 제거합니다. 전환이 완료되면 시스템 디스크에 Oracle VM Server for SPARC를 다시 설치합니다.
- 도메인 구성이 저급 구성에서 복구된 경우 물리적 파티션의 동적 재구성을 사용하여 시스템 보드를 추가한다고 가정합니다. 추가한 리소스가 논리 도메인에 자동으로 할당되지 않습니다. 추가한 리소스를 수동으로 할당합니다. 또는 `ldm set-spconfig` 명령을 실행하여 원래 도메인 구성을 선택한 후 `poweron(8)` 및 `poweroff(8)` 명령을 사용하여 물리적 파티션을 재부팅합니다.
- 도메인 구성이 저급 구성에서 복구된 후 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜져 있는

상태에서 deleteboard(8) 명령을 사용하여 시스템 보드(PSB)를 삭제한다고 가정합니다. 이 deleteboard(8) 명령이 실패할 수 있습니다. 도메인 구성이 저급 구성에서 복구된 후에는 물리적 파티션의 동적 재구성을 사용하여 시스템 보드를 삭제하지 마십시오.

openssl을 사용하는 경우의 노트

Oracle Solaris는 SPARC M10 시스템을 위한 가속 암호화 라이브러리를 제공합니다. OpenSSL의 PKCS11 엔진을 사용하여 이러한 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 매뉴얼 페이지 openssl(5), engine(3openssl) 및 evp(3openssl) 또는 다음의 OpenSSL 문서를 참조하십시오.

<http://www.openssl.org/docs/crypto/engine.html>

<http://www.openssl.org/docs/crypto/evp.html>

노트:

- PKCS11 엔진은 OpenSSL에서 SPARC64 X 프로세서의 암호화 알고리즘 장치의 암호화 기능 가속화를 적용할 수 있는 유일한 방법입니다.
- Oracle Solaris에서 OpenSSL을 위한 PKCS11 엔진을 구현하려면 엔진이 지원하는 다이제스트 및 암호화 방법에 대한 EVP 모델을 활성화해야 합니다.
 - SPARC64 X 프로세서에 맞게 최적화된 다이제스트 방법은 다음과 같습니다.
SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512
 - SPARC64 X 프로세서에 맞게 최적화된 암호화 방법은 다음과 같습니다.
DES-CBC, DES-EDE3-CBC, DES-ECB, DES-EDE3
AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
AES-128-ECB, AES-192-ECB, AES-256-ECB
AES-128-CTR, AES-192-CTR, AES-256-CTR

다음은 SPARC64 X에서 AES 방법의 가속화 버전을 호출하는 예입니다.

```
# openssl speed -engine pkcs11 -evp AES-256-CBC
```

- OpenSSL 라이브러리(libssl, libcrypto)를 사용하는 응용 프로그램과 함께 PKCS11 엔진에서 최적화된 다이제스트 방법 또는 암호화 방법을 사용하려면 evp(3openssl)에서 설명하는 EVP 인터페이스를 사용하도록 설정하십시오.

Oracle Solaris 11.2에 대한 제한 사항

현재 Oracle Solaris 커널 영역은 지원되지 않습니다.

원격 유지 관리 서비스에 대한 노트

노트 - ESF(Enhanced Support Facility) 및 REMCS(Remote Customer Support System)는 Fujitsu가 일본 내에서 판매한 SPARC M10 시스템에 대해서만 지원됩니다.

이 절에서는 원격 유지 관리 서비스를 사용할 때의 노트를 설명합니다. REMCS를 설정하고 사용하는 방법은 『Enhanced Support Facility User's Guide for REMCS』를 참조하십시오.

원격 유지 관리 서비스를 설정하기 전에

SPARC M10 시스템에서 원격 유지 관리 서비스를 사용하려면 XSCF Web을 사용하여 REMCS 에이전트 기능에 대한 설정을 수행해야 합니다. 또한 REMCS 에이전트는 XSCF의 시간대 정보를 사용합니다. XSCF 셸을 사용하여 다음 설정을 미리 완료하십시오.

- HTTPS 설정 활성화와 같이 XSCF Web의 사용에 필요한 설정
- XSCF에 대한 시간대 설정

위의 설정을 완료한 후 XSCF Web을 사용하여 REMCS 에이전트 기능에 대한 설정을 수행합니다.

XSCF Web 설정 및 시간대 설정에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』를 참조하십시오.

REMCS 에이전트 기능에 대한 시간대

REMCS 에이전트는 현재 시스템에 설정된 시간대를 사용합니다. 따라서 XSCF로 시스템 시간대를 변경한 경우에는 주기적 연결 스케줄을 다시 설정하여 REMCS 센터의 정보를 업데이트하십시오.

SNMP에 대한 노트

- SNMPv3 에이전트를 사용할 때는 `setsnmp(8)` 명령을 사용하여 인증 프로토콜 및 암호화 프로토콜을 설정한 후 `setsnmpusm(8)` 명령을 사용하여 USM(User-based Security Model) 관리 정보를 설정하고 `setsnmpvacm(8)` 명령을 사용하여 VACM(View-based Access Control Model) 관리 정보를 설정하십시오. SNMPv3 에이전트 설정 프로세스에서는 인증 프로토콜 및 암호화 프로토콜을 지정해야 합니다. 또한 `setsnmp(8)` 및 `setsnmpusm(8)` 명령을 실행할 때 설정한 암호도 필요합니다.
- SNMP 관리자가 실행되지 않는 서버가 SNMPv3의 정보 알람 호스트로 등록되어 있는 경우 `setsnmp(8)`, `setsnmpusm(8)` 또는 `setsnmpvacm(8)` 명령을 실행하면 "Agent restart failed" 메시지가 출력될 수 있습니다. SNMP 에이전트가 비정상적으로 다시 시작되는 경우 이 메시지가 출력되지만, 이 메시지가 출력되어도 SNMP 에이전트가 제대로 작동하므로 시스템에는 영향을 미치지 않습니다. SNMP 관리자가 시작된 후 트랩 호스트를 등록합니다.
- `setsnmp(8)` 명령이 "addtraphost" 또는 "addv3traphost" 피연산자와 함께 실행되고, 트랩 호스트가 16자 이상으로 구성되는 호스트 이름으로 등록되어 있는 경우 트랩

호스트에 보고되는 트랩의 UDP 주소가 차용 IP 주소(가상 IP 주소) 대신 XSCF-LAN(물리적 IP 주소)에 할당되는 IP 주소가됩니다. 차용 IP 주소가 설정되면 이 증상이 발생합니다.

트랩 호스트의 호스트 이름이 16자 이상으로 구성된 경우 호스트 이름이 아닌 IP 주소로 트랩 호스트를 등록합니다.

[해결 방법]

16자 이상의 호스트 이름이 이미 등록되어 있는 경우 "remtraphost" 또는 "remv3traphost" 피연산자와 함께 setsnmp(8) 명령을 실행하여 트랩 호스트를 제거하고 IP 주소로 트랩 호스트를 다시 등록합니다.

- setsnmp(8) 명령을 통해 트랩 호스트가 등록되면 다음 메시지가 출력됩니다.

```
iptables v1.4.7: host/network 'example.com' not found
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
```

이 메시지는 등록된 호스트의 호스트 이름에 대해 이름 확인이 실행되지 않았음을 나타냅니다.

트랩 호스트가 제대로 등록되어도 트랩 호스트의 이름을 확인할 수 없으므로 트랩이 트랩 호스트에 보고되지 않습니다.

setnameserver(8) 명령을 실행하여 이름 서버를 설정하고 대상 호스트에 대한 이름 확인을 수행합니다.

XCP 관련 문제 및 해결 방법

이 절에서는 XCP의 문제 및 각 버전에 대한 해결 방법을 설명합니다.

XCP 2230에서 발생 가능한 문제 및 해결 방법

다음 표에 XCP 2230에서 발생 가능한 문제와 해결 방법이 나와 있습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-121113-007	x	x	x	XSCF가 시작될 때 프로세스가 중지되거나, 패닉 상태가 되거나, 워치독 시간 초과가 발생하여 XSCF를 재설정해야 할 수 있습니다.	XSCF가 정상적으로 시작되는지 확인합니다. 시작되지 않는 경우에는 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄고 시스템에 대한 입력 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 연결하십시오(AC OFF/ON). 시스템 전원 공급 장치를 켜다 켜 때는 분리 후 30초 이상 기다렸다가 입력 전원 공급 장치를 켜십시오. 시스템의 입력 전원 공급 장치를 켜다 켜 후에도 XSCF가 시작되지 않을 경우에는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체하십시오.
RTIF2-130109-003	x	x	x	setpci(8) 명령을 사용하여 PCI 확장 장치가 연결된 SPARC M10 시스템 새시의 LSB 번호를 변경하고 논리 도메인 구성에서 Oracle Solaris를 시작하면 showhardconf(8) 명령을 실행하여 PCI 확장 장치의 구성 정보를 표시할 수 없습니다.	setdomainconfig(8) 명령을 사용하여 논리 도메인 구성을 출하시 기본값으로 설정하고 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜십시오. 그런 다음 논리 도메인을 다시 구성하십시오.
RTIF2-130219-004			x	크로스바 박스에 마운트된 크로스바 장치에 오류가 발생할 경우 "failed to read/write interrupt mask register"의 여러 인스턴스가 오류 로그에 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄고 크로스바 박스의 크로스바 장치를 교체하십시오.
RTIF2-130219-006	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 동안 flashupdate(8) 또는 rebootxscf(8) 명령을 사용하여 XSCF를 다시 시작하면 POST가 진단이 완료된 상태(Initialization Complete)에서 중지될 수 있습니다.	reset por 명령을 실행하거나 poweroff -f 명령을 사용하여 PPAR 전원을 끈 다음 다시 전원을 켜십시오.
RTIF2-130219-007			x	빌딩 블록 구성이 갖춰진 시스템에서 연결을 끊은 후 크로스바 박스 또는 SPARC M10-4S에 대한 입력 전원을 켜면 "Board control error(MBC link error)"가 오류 로그에 등록될 수 있습니다. 또한 존재하지 않는 크로스바 박스 또는 SPARC M10-4S가 장에 장치로 표시될 수 있습니다.	이 오류 로그는 입력 전원 공급 장치의 연결을 끊을 때 등록됩니다. 이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-130305-001	x	x	x	다음을 수행하면 이벤트 로그에 "The limit of power has been exceeded"가 등록됩니다. setpowercapping(8) 명령을 실행하여 전원 소비 제한 기능은 "Enable"로, 최대 허용 전력 소비량은 "Specify 100 percent (default)"로, 최대 허용 전력 소비량 초과 시 시간 연장은 "none"으로 설정합니다. 그런 다음 입력 전원 공급 장치를 켜거나 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끕니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 이벤트 로그를 무시하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130305-002	x	x	x	CPU 또는 메모리에서 오류가 감지되고 XSCF가 제어 도메인에 오류 정보를 알리는 도중 XSCF가 전환되면 오류 정보가 제어 도메인에 다시 통보되지 않을 수 있습니다. 이 때문에 <code>showlogs error</code> 명령으로 표시된 오류 정보가 <code>fmdump</code> 명령에 의한 Fault Report 출력에 표시되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. <code>showlogs error</code> 명령으로 표시된 FRU에 따라 유지 관리하십시오.
RTIF2-130305-003	x	x	x	입력 전원 케이블을 분리했다 곧 다시 연결하면 AC 입력에 100V와 200V가 감지되었다는(입력 전원 공급의 구성에 오류가 있음을 나타냄) PSU의 오류 로그가 등록될 수 있습니다. - XCP 2041 이상 Wrong PSU is installed - XCP 2032 이전 PSUs detect 100V and 200V at AC inputs	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-130305-004			x	<code>replacefru(8)</code> 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체할 때 다음 메시지가 표시되면서 교체가 실패할 수 있습니다. [Warning:010] An internal error has occurred.	<code>replacefru(8)</code> 명령이 완료된 후 장치를 다시 교체하십시오. 그래도 교체가 실패하면 시스템을 중지한 다음 장치를 교체하십시오.
RTIF2-130305-007	x	x	x	<code>testsb(8)</code> 명령 또는 <code>diagxbu(8)</code> 명령을 실행할 때 시스템 보드(PSB)의 구성 오류가 감지된 경우 오류 로그에 등록된 FRU가 "PPAR#30"으로 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. SPARC M10 시스템 새시의 해당 PSB를 유지 관리하십시오.
RTIF2-130305-013	x	x	x	XSCF가 시작될 때 프로세스가 중지되거나, 패닉 상태가 되거나, 위치독 시간 초과가 발생하여 XSCF를 재설정해야 할 수 있습니다.	XSCF가 정상적으로 시작되는지 확인합니다. 시작되지 않는 경우에는 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄고 시스템에 대한 입력 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 연결하십시오(AC OFF/ON). 시스템 전원 공급 장치를 켜다 켤 때는 분리 후 30초 이상 기다렸다가 입력 전원 공급 장치를 켜십시오. 시스템의 입력 전원 공급 장치를 켜다 켜 후에도 XSCF가 시작되지 않을 경우에는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체하십시오.
RTIF2-130305-020			x	XSCF 패닉 또는 중단이 발생하는 경우 "XSCF hang-up is detected" 오류 로그가 여러 번 게시될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 동일한 기간에 통보되고 내용도 동일한 로그는 동일한 원인에 의해 발생한 것이므로 무시하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130305-022			x	"XSCF hang-up is detected"라고 표시된 오류 로그가 발견되고 showboards(8) 명령으로 "XSCF hang-up is detected" 시스템 보드(PSB)가 발견된 경우 poweron(8) 명령이 다음 메시지 출력과 함께 실패할 수 있습니다. XSCF Web, APCS 또는 전원 공급 연동을 사용한 전원 공급 지침에도 동일한 내용이 적용될 수 있습니다. Not powering on : An internal error has occurred. Please contact your system administrator.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. showboards(8) 명령을 사용하여 "unknown"으로 표시된 PSB의 XSCF를 교체합니다.
RTIF2-130305-023			x	크로스바 장치의 DC-DC 컨버터에서 오류가 발생하는 경우 올바른 오류 로그인 "LSI detected errors with power subsystem failure" 대신 "XB-XB interface link-up error"가 잘못 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. "XB-XB interface link-up error"의 오류 로그가 등록된 경우 전원 오류를 확인하십시오. 전원 오류가 발생한 경우에는 "XB-XB interface link-up error"를 무시하십시오.
RTIF2-130305-025			x	둘 이상의 물리적 파티션(PPAR)이 있는 시스템에서 poweroff(8) 명령을 실행하면 PPAR의 전원 연결이 하나씩 끊기기 때문에 처리에 시간이 걸립니다. 시스템 구성에 따라 1시간 정도 걸릴 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130329-005	x			SPARC M10-1에서 입력 전원 공급 장치를 켤 때 XSCF의 READY LED가 계속 깜박이고 시스템이 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 입력 전원 공급 장치를 켜다 다시 켜십시오.
RTIF2-130410-001			x	diagxbu(8) 또는 testsb(8) 명령을 실행하여 시스템 보드(PSB)의 전원을 끄는 동안 시스템 보드의 진단이 실패하고 다음 메시지가 표시될 수 있습니다. [Warning:010] An internal error has occurred.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. showboards(8) 명령을 실행하여 관련 PSB의 Pwr 필드가 "n"으로 설정되었는지 확인합니다. 필드가 "y"로 설정된 경우 몇 분마다 showboards(8) 명령을 실행하여 필드가 "n"으로 바뀌는지 확인합니다.
RTIF2-130410-002			x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 도중 switchscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 전환할 경우 XSCF의 전환이 실패할 수 있습니다.	PPAR의 전원을 켜는 동안 switchscf(8) 명령을 사용하여 XSCF를 전환하지 마십시오.
RTIF2-130410-003			x	다음 조건을 모두 충족하는 시스템에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜면 다른 PPAR의 전원도 켜질 수 있습니다. - setremotepwrmgmt(8) 명령으로 전원 공급 연동을 사용하도록 설정했습니다. - 전원 공급 연동 관리 항목에 SubNodeID가 설정되지 않은 노드가 생성되었습니다. - 여러 개의 PPAR이 구성되어 있습니다.	- 전원 공급 연동이 필요하지 않은 경우 setremotepwrmgmt -c를 사용하여 전원 공급 연동을 사용하지 않도록 설정한 다음 clearremotepwrmgmt(8) 명령으로 전원 공급 연동 설정을 삭제합니다. - 전원 공급 연동이 필요한 경우 시스템에 여러 개의 PPAR이 있는 경우 PPAR-ID를 SubNodeID로 지정하여 전원 공급 연동에 대한 관리 파일을 생성한 다음 setremotepwrmgmt -c config로 전원 공급 연동 설정을 등록합니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130516-002			x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄는 동안 XSCF 전환 또는 XSCF 재설정이 발생할 경우 전원을 끄지 못할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PPAR 전원을 끄는 동안 <code>switchscf(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF 전환을 수행하거나 <code>rebootxscf(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF 재설정을 수행하지 마십시오.
RTIF2-130516-004			x	4BB 이상 구성에서 하드웨어 장애가 발생할 경우 자동 클러스터 전환이 실패할 수 있습니다. 16개 이상의 게스트 노드가 단일 클러스터에 통합된 경우 다음 경고 메시지가 제어 도메인의 콘솔에 출력될 수 있습니다. SA SA_xscf?????.so to test host ??? failed	자동 클러스터 전환이 실패하는 경우 클러스터 소프트웨어 매뉴얼에 있는 절차를 수행하여 수동으로 전환하십시오.
RTIF2-130516-006			x	여러 개의 물리적 파티션(PPAR) 전원이 동시에 켜지는 동안 XSCF 전환이 발생하면 전원을 켤 때 평소보다 시간이 더 걸릴 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PPAR의 전원을 켜는 동안 <code>switchscf(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF를 전환하지 마십시오.
RTIF2-130702-001	x		x	다음에 적용되는 경우 PPAR 전원을 켤 때와 장치 도메인을 재부팅할 때 "I/O devices error detected"가 감지됩니다. SPARC M10-4/M10- 4S에서 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)만으로 작동하던 구성에 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)가 추가되고 물리적 파티션(PPAR)의 IOreconfigure 설정으로 false가 설정되었습니다.	추가 후 전원을 켤 때 감지되는 오류에 대한 해결 방법은 없습니다. 다음과 같이 설정하면 PPAR 전원을 켜거나 제어 도메인을 재부팅할 때마다 발생하는 오류 감지를 방지할 수 있습니다. 1. Oracle Solaris를 시작한 후 <code>ldm rm-io</code> 명령을 실행하여 추가된 CMUU의 PCIe RC(Root Complex)를 제어 도메인의 구성에서 삭제합니다. 2. <code>ldm add-spconfig</code> 명령을 실행하여 구성된 논리 도메인 구성을 XSCF에 저장합니다.
RTIF2-130710-001			x	<code>switchscf(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF 전환이 수행되는 경우 드물지는 하지만 대기 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 모든 SPARC M10-4S에 대한 입력 전원 공급 장치를 껐다 켜거나(AC OFF/ON) <code>replacefru(8)</code> 명령을 실행하여 시작하지 않는 SPARC M10-4S의 의사 교체(부품 교체 없이 교체)를 수행합니다.
RTIF2-130711-003			x	크로스바 박스의 XSCF 장치에 대한 활성 교체가 완료되기 전에는 <code>replacefru(8)</code> 명령이 정상적으로 완료됩니다.	<code>replacefru(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF 장치를 교체하면 XSCF 장치를 교체한 후 다음 메시지가 나타날 수 있습니다. 메시지가 나타나는 경우 10분 동안 기다린 후 "f"를 입력합니다. The replacement of XBBOX#xx/XSCFU has completed normally.[f:finish] :

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130802-003			x	replacefru(8) 명령을 사용하여 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체하면 명령이 정상적으로 완료되지만 다음 오류 로그가 등록될 수 있습니다. 이 오류 로그에 표시된 의심 위치는 올바르지 않습니다. SCF:Board control error (link failed)	replacefru(8) 명령을 다시 사용하여 동일한 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체합니다. 교체 작업 중 입력 전원을 끈 경우 (AC OFF) 모든 XSCF BB 제어 케이블을 분리했다가 연결하십시오.
RTIF2-130919-001			x	여러 SPARC M10-4S로 구성된 시스템의 경우 다른 슬레이브 새시가 실행되고 있는 동안 SPARC M10-4S 새시에서 입력 전원을 켜다가 꺼면(AC OFF/ON) 물리적 파티션을 시작할 수 없습니다.	AC OFF/ON을 수행할 때는 시스템을 구성하는 모든 새시에서도 이 작업을 수행하십시오. [복원 방법] 시스템을 구성하는 모든 새시의 입력 전원을 켜다가 켜십시오.
RTIF2-131001-002			x	물리적 파티션(PPAR)이 작동 중이거나 PPAR이 꺼진 경우 마스터/대기 XSCF 전환이 발생할 수 있습니다. 마스터/대기 전환이 발생하는 경우 마스터 XSCF의 콘솔에 다음 메시지가 표시됩니다. Kernel panic - not syncing: MBC Dual ifcut interrupt.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 결함의 결과로 마스터/대기 전환이 발생하지만 시스템에는 영향을 미치지 않으며 계속 정상 작동할 수 있습니다.
RTIF2-131112-001	x	x	x	snapshot(8) -t 명령으로 SSH를 통해 데이터를 전송하는 경우 USB 장치 및 XSCF Web을 사용하여 전송하는 경우와 비교하여 전송 시간이 약 10분에서 30분까지 지연될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 전송이 지연되는 경우에도 수집한 데이터에 문제가 발생하지 않습니다.
RTIF2-131112-013			x	여러 물리적 파티션(PPAR)이 poweron -a 명령으로 동시에 시작되는 것으로 가정합니다. "Unable to connect to Domain Service providers. " 메시지가 나타난 후 "Error storing configuration variable. LDC is not up Configuration variable setting will not persist after a reset or power cycle" 오류 메시지가 OS 콘솔에 출력될 수 있습니다. setpparparam(8) 명령으로 지정된 OpenBoot PROM 환경 변수를 적용하지 않고 Oracle Solaris를 시작할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 오류 메시지가 출력된 물리적 파티션(PPAR)에 대한 제어 도메인을 다시 시작하십시오.
RTIF2-131126-003	x	x	x	PCI 확장 장치 펌웨어의 업데이트가 실패할 수 있습니다. 실패하는 경우 이벤트 로그에 "LINKCARD update is failed"가 나타납니다. [예] SCF:LINKCARD update is failed (LINKCARD=1, bank=0, PCIBOX 버전=1130: 마지막 버전=1120)	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. ioxadm -c 명령을 실행하여 PCI 확장 장치 펌웨어를 다시 업데이트하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131213-001		x		BB가 3 이상이거나 크로스바 박스를 사용하는 구성에서 마스터 XSCF에서의 몇 가지 비정상적으로 인해 XSCF 마스터/대기 XSCF 전환이 실행되면 마스터 XSCF가 대기 XSCF로 전환하고 다른 마스터 XSCF로 시작하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 시스템에 두 개의 마스터 XSCF가 있는 것으로 보일 수 있습니다. 시스템에 두 개의 마스터 XSCF가 있으면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 두 새시의 후면 패널에 있는 불이 켜진 마스터 LED를 통해 이 상태를 확인할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 몇 분 후 마스터 XSCF의 수가 자동으로 1개로 되돌려지면 시스템이 정상적으로 작동될 수 있습니다. 15분 후에도 마스터 XSCF의 수가 1개로 되돌려지지 않으면 모든 기존 SPARC M10 시스템 및 크로스바 상자의 후면 패널에서 RESET 스위치를 누르십시오. 이렇게 하면 시스템이 정상적으로 작동될 수 있습니다.
RTIF2-131213-002		x		DR 기능의 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 사용하여 시스템 보드(PSB)를 추가하거나 제거하는 중에 하드웨어 오류로 인해 다른 물리적 파티션이 재부팅되고 poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) 명령이 실행되면 실행된 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령이 시간 초과를 감지하고 비정상적으로 종료될 수 있습니다.	addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 실행하는 중에는 poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) 명령을 실행하지 마십시오. DR을 실행하는 중에 하드웨어 오류가 발생하는 경우 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] showboards(8) 명령을 사용하여 시스템 보드(PSB)의 상태를 확인하십시오. 확인 후 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 실행하십시오.
RTIF2-131213-003		x		물리적 파티션에서 poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) 명령을 실행하는 중에 시스템 보드(PSB)를 추가하거나 제거하기 위해 DR 기능의 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령이 다른 물리적 파티션에서 실행되는 경우 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령이 시간 초과를 감지하여 비정상적으로 종료될 수 있습니다.	poweroff(8)/poweron(8)/reset(8) 명령을 다른 위치에서 실행하는 중에는 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 실행하지 마십시오. 실행 중인 전원 공급 장치가 다른 물리적 파티션에서 작동하는 상태에서 DR이 실행되는 경우 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음을 실행하십시오. 1. showboards(8) 명령을 실행합니다. 2. 시스템 보드(PSB)의 /Pwr/Conn/Conf/Test 상태를 확인하여 Power 작업의 끝을 확인합니다. - power-on/reset의 끝: Pwr/Conn/Conf/Test의 상태는 각각 "y y y passed"입니다. - power-off의 끝: Pwr/Conn/Conf의 상태는 각각 "n n n"입니다. 3. addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 다시 실행합니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131213-010	x	x	x	PCI 확장 장치의 펌웨어가 "ioxadm -c update" 명령으로 업데이트되면 XSCF 펌웨어에서 프로세스가 중지될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. "ioxadm -c update" 명령을 다시 실행하여 PCI 확장 장치 펌웨어를 다시 업데이트하십시오.
RTIF2-131213-011			x	addfru(8) 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스를 추가하면 다음 메시지가 출력되고 추가에 실패할 수 있습니다. [Warning:036] Failed to find BB#x. The BB-ID setting and/or the cable connections of the BB#x will be wrong. Please confirm the BB-ID setting and the cable connections. Do you want to try to add BB#x again? [a:add c:cancel] :	addfru(8) 명령을 실행한 후 다음 유지 관리 메뉴가 출력되면 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 입력 전력이 추가되고 20 분 후 다음 작업(2단계)을 실행합니다. 다음 단계를 실행하십시오. 1) 추가된 장치가 시스템과 연결되면 BB#x의 차단기를 켜십시오. 2) [f:finish]를 선택하십시오. [복원 방법] "[a:add c:cancel]:" 메시지에 대한 응답으로 "a"를 입력하고 addfru(8) 명령을 다시 실행합니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131213-012			x	replacefru(8) 명령으로 SPARC M10을 교체하면 진단 처리가 제대로 종료되지 않을 수 있습니다. [예] BB#2 교체: Diagnostic tests for BB#2 have started. Initial diagnosis is about to start, Continue?[y n] :y PSB#02-0 power on sequence started. 0.....30.....end Initial diagnosis started. [7200sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180..... 210.....240..... 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450480.....510..... 540.....570.....600.....630.....660.....690.....720750.....780..... 810.....840.....870.....900.....end Initial diagnosis has completed. PSB power off sequence started. [1200sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180..... 210.....240..... 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450480.....510..... 540.....570.....600.....630.....660.....690.....720750.....780..... 810.....840.....870.....900.....930.....960.....9901020.....1050..... 1080.....1110.....1140.....1170.....1200end Failed to power off. Please check the FRU. An internal error has occurred. Please contact your system administrator. done [Warning:030] testsb failed.[c:cancel] :	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] replacefru(8) 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-131213-014	x	x	x	settimezone(8) 명령을 사용하여 XSCF 시간대를 변경하는 경우 해당 물리적 파티션에서 변경 후 부팅되는 Oracle Solaris의 시간대에서 XSCF 시간대를 변경하기 전과 후의 시간이 크게 차이가 나게 됩니다. [예] 시간대 이전 설정이 UTC이고 이후 설정이 JST인 경우 Oracle Solaris의 시간 차이는 9시간입니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. resetdateoffset(8) 명령을 실행한 후 Oracle Solaris를 부팅하고 Oracle Solaris에서 적절한 시간으로 설정하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131213-019	x	x	x	전원을 켜 후 XSCF를 시작하는 중에 위치 독 시간 초과가 발생하여 XSCF가 재설정 될 수 있습니다. 이 재설정이 완료되면 시 스템에 마운트된 구성 요소의 정보를 showhardconf(8) 명령을 통해 확인할 수 없습니다. 또한 다음 구성에 대한 오류 로그가 등록 될 수 있습니다. Msg:Indispensable parts are not installed (PSU). Msg:Indispensable parts are not installed (FAN). Msg:Indispensable parts are not installed (OPNL). Msg:PSU shortage Msg:FAN shortage	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 전원 끄기 및 켜기를 다시 실행하십시오.
RTIF2-131213-022			x	펌웨어 업데이트 후 version(8) 명령 또는 XSCF Web을 통해 XCP 버전이 확인되는 경우 각 크로스바 박스(XBBOX)의 버전 또 는 SPARC M10-4S(BB)의 XCP가 업데이트 된 XCP 버전과 동일하지 않을 수 있습니다. 다음 예에서는 펌웨어가 XCP 2042에서 XCP2052로 업데이트된 경우에도 BB#00에 대한 "XCP0(예비):"의 XCP가 업데이트되 지 않았습니다. XSCF> version -c xcp -v XBBOX#80-XSCF#0(마스터) XCP0 (Reserve): 2052 XSCF : 02.05.0002 XCP1 (Current): 2052 XSCF : 02.05.0002 XBBOX#81-XSCF#0(대기) XCP0 (Current): 2052 XSCF : 02.05.0002 XCP1 (Reserve): 2052 XSCF : 02.05.0002 BB#00-XSCF#0 XCP0 (Reserve): 2042 CMU : 02.05.0002 POST : 1.43.0 OpenBoot PROM : 4.34.0+1.22.0 Hypervisor : 0.27.8 XSCF : 02.04.0000 XCP1 (Current): 2052 CMU : 02.05.0002 POST : 1.43.0 OpenBoot PROM : 4.34.0+1.22.0 Hypervisor : 0.27.8 XSCF : 02.05.0002	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] "rebootxscf -b BB-ID" 명령에 업데이트되 지 않은 SPARC M10-4S(BB) 또는 크로스 바 박스(XBBOX)의 BB-ID를 지정하고 실행 하여 지정된 새시의 XSCF를 재설정하십 시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-140121-001	x	x	x	XSCF에서 대량 데이터를 처리하는 중에 입력 전원이 꺼진 경우(AC OFF) 입력 전원을 다시 켜 때(AC ON) XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 문제가 발생하는 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오.
RTIF2-140212-003	x	x	x	시스템 보드(PSB)의 정보가 업데이트되는 경우에도 XSCF 확장 MIB의 정의 파일에 있는 "scfPsbInfo"의 OID 정보가 업데이트되지 않습니다.	setsnmp(8), setsnmpusm(8) 또는 setsnmpvacm(8) 명령을 사용하여 snmp 데몬을 다시 시작하거나 XSCF를 재설정하십시오.
RTIF2-140212-005	x	x	x	XSCF 확장 MIB의 정의 파일에 있는 "scfComponentStatusEvent"의 OID 정보에서 의심되는 구성 요소의 경로 정보가 트랩 알림에서 "지정되지 않음"으로 표시될 수 있습니다. OID "FaultEventCode" 정보가 다음과 같은 경우 이 증상이 발생합니다. 05018113 05018123 05018133 05018211 05018221 05018231	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140212-007	x	x	x	256자 이상을 포함하는 암호를 등록하도록 시도하면 setsnmp(8) 또는 setsnmpusm(8) 명령의 암호 입력 프롬프트에서 255자만 등록됩니다.	암호를 256자보다 크거나 같게 설정하는 경우 암호 입력 프롬프트를 사용하는 대신 setsnmp(8) 또는 setsnmpusm(8) 명령의 암호 옵션을 사용하십시오. [복원 방법] 암호 입력 프롬프트를 사용하여 256자보다 크거나 같은 암호가 등록된 경우 "setsnmp remv3traphost" 또는 "setsnmpusm delete" 명령으로 대상 사용자 데이터를 제거한 후 사용자를 다시 등록하십시오.
RTIF2-140212-008	x	x	x	전원을 켜거나 물리적 파티션(PPAR)을 재부팅할 때 구성 요소의 오류로 인해 프로세스가 중지되는 경우에도 작동 패널의 POWER LED가 계속해서 깜박입니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140212-011			x	물리적 파티션(PPAR)을 실행할 때 XSCF 마스터/대기 전환이 발생하면 매우 드물지만 XSCF 프로세스가 중지되고 XSCF가 재설정될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 재설정 후에 복원되므로 시스템을 계속해서 작동할 수 있습니다.
RTIF2-140212-012			x	BB가 3 이상이고 크로스바 박스를 사용하는 시스템 구성에서 XSCF 마스터/대기 전환이 60번 이상 발생하면 슬레이브 XSCF에서 프로세스가 중지되고 슬레이브 XSCF가 재설정될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 재설정을 통해 슬레이브 XSCF가 복원되므로 계속해서 시스템을 사용할 수 있습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140212-013	x	x	x	DIMM 오류로 인해 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켤 때 마더보드 장치(MBU), CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)를 의심하는 "CPU internal fatal error"가 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 문제가 있는 MBU, CMUL 또는 CMUU를 교체한 후 동일한 오류가 다시 등록되면 MBU, CMUL 및 CMUU에 마운트되는 DIMM을 모두 교체하십시오.
RTIF2-140212-014	x	x	x	"CPU cache degraded (CPU #xx)" 오류가 감지된 경우에도 작동 패널의 CHECK LED에 불이 켜지지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140212-016	x	x	x	XSCF를 재설정할 때 XSCF 직렬 터미널에 SNMP에 대해 "snmpd[XXXXXX] svrSP: error doAction ACTION_CONTROL_LED" 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-140212-021			x	일부 하드웨어 오류로 인해 물리적 파티션이 재설정되는 경우 testsb(8) 명령을 실행하는 중에 testsb(8) 명령이 비정상적으로 종료될 수 있습니다. 다음은 이러한 오류의 예입니다. [예] XSCF> testsb PSB_NO Initial diagnosis is about to start, Continue?[y n] :y SB power on sequence started. 0.....30.....end Initial diagnosis started. [7200sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180..... 210.....240..... 270.....300.....330.. Hardware error occurred by initial diagnosis. SB power off sequence started. [1200sec] 0..... 30..... 60..... 90.....120.....150.....180..... 210.....240..... 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450480.....510..... 540.....570.....600.....630.....660.....690.....720750.....780..... 810.....840.....870.....900.....930.....960.....9901020.....1050..... 1080.....1110.....1140.....1170.....1200end Failed to power off. Please check the FRU. An internal error has occurred. Please contact your system administrator. done.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] showlogs(8) 명령으로 확인한 후 실패한 하드웨어에 대해 유지 관리를 실행하십시오. 이를 수행한 후 testsb(8) 명령을 다시 실행하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140227-001			x	크로스바 박스의 전원을 처음 켜면(AC ON) XSCF를 시작할 때 "SCF panic detected" 또는 "XSCF hang up is detected" 오류 로그가 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 1. showhardconf(8) 명령을 사용하여 모든 크로스바 박스와 SPARC M10-4S가 표시되는지 확인합니다. 2. 모든 크로스바 박스 및 SPARC M10-4S에서 AC OFF/ON을 수행합니다. 3. showbbstatus(8) 명령을 사용하여 마스터 XSCF를 확인합니다. XBBOX#81이 마스터 XSCF로 전환된 경우 switchscf(8) 명령을 사용하여 XBBOX#80을 마스터 XSCF로 지정하십시오.
RTIF2-140227-004	x	x	x	마운트되는 논리 도메인에서 cfgadm(1M) 명령을 사용하여 PCI 핫 플러그(PHP)를 통해 시스템에서 링크 카드가 제거되어 전원 공급 장치가 중지되는 경우 "LINK CARD 12C error" 로그가 잘못 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 오류 로그를 무시하십시오. 링크 카드에 대한 전원 공급 장치가 중지되고 시스템을 계속해서 작동할 수 있습니다.
RTIF2-140227-005			x	CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 SPARC M10 새시의 쿨드 교체 또는 쿨드 추가 시 다음 조건이 충족될 경우 이벤트 로그에 "XCP firmware version synchronization failed" 메시지가 등록될 수 있으며, 유지 관리 또는 추가 작업이 실패합니다. - 한 번에 둘 이상의 CMUL 또는 SPARC M10 새시가 쿨드 교체 또는 쿨드 추가됩니다. - 교체 구성 요소의 XCP 버전이 마스터 XCP의 버전과 일치하지 않습니다.	둘 이상의 CMUL 또는 SPARC M10 새시를 쿨드 교체 또는 쿨드 추가할 때 replacefru(8) 또는 addfru(8) 명령을 사용하여 작업을 하나씩 수행합니다. [복원 방법] 다음 절차를 수행하십시오. - 절차 1 1. AC OFF/ON을 수행합니다. 2. XCP 버전을 지정하는 flashupdate(8) 명령을 실행합니다. XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s xxxx -f xxxx 는 마스터 XSCF의 XCP 버전임 - 절차 2 replacefru(8) 명령을 실행하여 쿨드 교체에 실패한 CMUL 또는 SPARC M10 새시의 의사 교체를 수행합니다.
RTIF2-140227-009	x	x	x	setldap(8) 명령으로 지정된 LDAP 서버에서 권한이 관리되는 XSCF 사용자 계정으로 XSCF 로그인 수행한 경우 XSCF 셀의 명령 또는 XSCF Web의 작업을 실행하는 데 다소 시간이 걸립니다.	setldap(8) 명령으로 지정된 LDAP 서버의 경우 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. setldapssl(8) 명령을 사용하여 LDAP 서버를 지정하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140227-010			x	존재하지 않는 시스템 보드(PSB)를 지정하는 "addboard -c configure" 명령이 실행되면 다음과 같이 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다. PPAR is currently unavailable for DR, because XBU status has failed 또는 The current configuration does not support this operation	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 존재하는 PSB를 지정하는 "addboard -c configure" 명령을 실행하십시오.
RTIF2-140304-001			x	AC OFF/ON을 수행하면 매우 드물지만 "SCF process down detected" 오류 메시지가 등록되고 XSCF가 시작되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 증상이 발생하면 유지 관리 담당자에게 연락하십시오.
RTIF2-140304-002	x	x	x	flashupdate(8) 명령을 실행할 때 "SCF process down detected" 오류 로그가 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원이 필요하지 않은 경우] 다음 두 조건이 충족될 경우 복원할 필요가 없습니다. 펌웨어 업데이트가 올바르게 완료된 것으로 가정할 수 있습니다. - "showlogs error -rv" 명령은 flashupdate(8) 명령을 실행하는 동안에 "Msg: SCF process down detected" 오류 메시지와 함께 다음 진단 메시지가 등록되었음을 나타냅니다. [예] <pre>Diagnostic Code: 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 666c6173 68757064 6174652e xxxxxxxx 00000000 00000000 0000</pre> 여기서, xxxxxxxx는 무한대입니다. - "showlogs event" 명령은 "XCP update has been completed" 이벤트 로그를 표시합니다. [복원 방법] flashupdate(8) 명령을 다시 실행하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140304-003	x	x	x	SNMPv3의 경우 <code>setsnmp(8)</code> 명령으로 등록된 트랩 호스트 이름에 콜론(:)이 포함되어 있으면 <code>showsnmp(8)</code> 명령을 통해 제대로 표시되지 않습니다. [예] 트랩 호스트 이름이 "test:example.com"인 경우 호스트 이름이 "test"로 표시되고, 포트 번호가 "0"으로 표시됩니다.	SNMPv3의 경우 <code>setsnmp(8)</code> 명령으로 콜론(:)이 포함되어 있는 트랩 호스트 이름을 등록하지 마십시오. 이러한 트랩 호스트 이름이 이미 등록되어 있는 경우 다음 명령을 사용하여 트랩 호스트 이름을 제거하십시오. <code>setsnmp remov3traphost -u 'username' -p 'port_number' trap_host_name</code> 이러한 경우 포트 번호를 지정해야 합니다. 콜론(:)이 포함되어 있는 트랩 호스트 이름을 제거할 때 포트 번호가 지정되어 있지 않으면 "Entry does not exist" 메시지가 표시되고 트랩 호스트 이름이 제거되지 않습니다. 제거할 때 지정되는 포트 번호는 <code>showsnmp(8)</code> 명령에 의해 잘못 표시되지 않고 등록 시 지정된 포트 번호여야 합니다.
RTIF2-140304-004		x		크로스바 박스에 연결된 SPARC M10-4S의 경우 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜진 상태에서 새시의 일부에 XSCF 오류가 발생하는 경우 다음 증상이 발생할 수 있습니다. - 증상 1 <code>poweroff(8)</code> 명령을 실행하면 PPAR의 전원 켜기가 해제되지만 명령 프롬프트가 약 20분 동안 응답하지 않습니다. - 증상 2 PPAR의 전원을 켜면 "XB-XB interface fatal error" 오류가 발생하고 전원 켜기 프로세스가 반복되며 제대로 종료되지 않습니다.	XSCF 오류가 발생한 경우 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 XSCF 장치를 교체하십시오. [복원 방법] - 증상 1의 경우 약 20분 후 <code>poweroff(8)</code> 명령이 제대로 종료하고 프롬프트가 다시 나타납니다. - 증상 2의 경우 " <code>poweroff -f</code> " 명령을 사용하여 PPAR의 전원을 강제로 끕니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140304-005			x	여러 SPARC M10-4S(시스템 보드)로 구성된 물리적 파티션(PPAR)에서 오류로 인해 시스템 보드의 성능이 저하된 후 먼저 PPAR의 전원을 끄지 않고 성능이 저하된 새시에 연결되는 PIC 확장 장치에 마운트된 PIC 카드의 직접 I/O 기능을 비활성화/활성화하도록 setpciboxdio(8) 명령이 실행되면 다음 메시지가 출력되고 명령이 실패합니다. "This operation cannot be done because the PPAR including a PSB of the target BB is powered on" 시스템 보드의 상태가 showhardconf(8) 또는 showboards(8) 명령에서 파생되는 경우와 같으면 이 증상이 발생합니다. [예] PSB#01-0 (BB#01)의 성능이 저하된 경우 XSCF> showhardconf ... * BB#01 Status:Deconfigured; ... XSCF> showboards -a PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault ----- ----- 01-0 00(01) Assigned n n n Passed Faulted	deleteboard(8) 명령으로 물리적 파티션에서 성능이 저하된 시스템 보드를 제거한 후에만 setpciboxdio(8) 명령으로 직접 I/O 기능의 구성을 변경하십시오. [예] XSCF> deleteboard -c unassign 01-0 직접 I/O 기능의 구성을 변경한 후 addboard(8) 명령을 사용하여 PPAR에 시스템 보드를 할당한 다음 유지 관리 절차에 따라 PPAR에 시스템 보드를 마운트하십시오. [예] XSCF> addboard -c assign -p 0 01-0 한편, XCP 2210부터 replacefru(8) 명령으로 성능이 저하된 새시에서 유지 관리를 수행하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 경우 위의 절차가 필요하지 않습니다.
RTIF2-140304-006	x	x	x	다음 오류로 인해 전원 공급 장치(PSU)가 실패하고 replacefru(8) 명령으로 PSU의 활성 교체 또는 핫 교체를 수행한 후 동일한 새시의 PSU에 다음 오류가 다시 발생하면 오류 로그가 등록되지 않습니다. - PSU shortage (power off started) - PSU shortage - Wrong PSU is installed	[예]에 포함된 오류 로그가 등록되면 PSU를 콜드 교체하십시오.
RTIF2-140304-007			x	replacefru(8) 명령으로 전원 공급 장치(PSU)를 교체할 때 새 PSU를 마운트한 후 replacefru(8) 명령의 메뉴에서 [f] 키를 30초 이상 누르지 않으면 새 PSU의 문제를 감지할 수 없습니다.	"RTIF2-140304-007의 해결 방법"을 참조하십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTIF No.	1	4	4S		
RTIF2-140314-001	x			XCP 2210이 적용되는 SPARC M10-1의 경우 유형 B 마더보드 장치(MBU)에서 내부 구성 요소 오류가 발생하면 해당 오류가 감지되지 않고 다음 오류가 모두 등록될 수 있습니다. - MBU 내의 전압 문제 FRU: /MBU Msg: Critical low voltage error - 또는 - 팬 속도 문제 FRU: /FAN#x, /MBU Msg: FAN speed too low	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] MBU를 교체하십시오.
RTIF2-140402-001	x	x	x	XSCF 웹의 [Settings] - [Service] - [SMTP], [Settings] - [Email Reporting], [Settings] - [Audit] 및 [Settings] - [CoDActivation] 메뉴의 메일 주소 입력 필드에는 다음 특수 문자를 포함할 수 없습니다. !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@^_`{ }~"	XSCF 셸에서 setemailreport(8) 명령을 사용하십시오.
RTIF2-140402-003	x	x	x	Internet Explorer에서 XSCF Web을 사용하는 경우 [XSCF] - [Settings] - [Service] - [SNMP Security] 메뉴에서 VACM의 [Groups] 및 [View Access]에 대한 두 번째 및 그 이후의 User/Group 설정을 삭제하려 할 경우 오류 메시지가 출력되고 삭제할 수 없습니다.	Firefox에서 XSCF Web을 사용하거나 XSCF 셸에서 setsnmpvacm(8) 명령을 사용하여 삭제를 실행하십시오.
RTIF2-140403-001	x	x	x	콘솔에서 메시지를 출력하는 동안 XSCF 직렬 터미널에서 console(8)을 실행하여 제어 도메인 콘솔에 연결하고 나서 다음 중 하나를 실행할 경우 "SCF process down detected" 오류가 발생할 수 있으며 XSCF가 재설정될 수 있습니다. - "#" 입력하여 제어 도메인 콘솔 분리 - 다른 터미널에서 -f 옵션을 지정한 상태로 console(8) 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)의 제어 도메인 콘솔에 강제로 연결 - switchscf(8) 명령을 실행하여 마스터 XSCF로 전환 - rebootxscf(8) 명령을 실행하여 XSCF 재설정	telnet이나 ssh를 통해 XSCF에 연결한 후 console(8) 명령을 실행하거나 PPAR의 전원을 끈 후 console(8) 명령을 종료하십시오.
RTIF2-140407-001	x	x	x	dumpconfig(8) 명령을 실행하여 XSCF 설정 정보를 저장하고 나서 restoreconfig(8) 명령을 실행하여 동일한 새시 또는 다른 새시에서 XSCF 설정 정보를 복원하려 한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 일부 설정을 저장/복원할 수 없거나 다른 새시에서 과도하게 복원될 수 있습니다. 다음 설정은 동일한 새시 또는 다른 새시	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음은 절차를 실행하십시오. 1. dumpconfig(8) 명령을 사용하여 XSCF 설정 정보를 저장하기 전에 다음 설정을 확인합니다. - 전원 복구 시 전원 작업 설정(복구 모드) [예] 전원 복구 시 전원 켜지 않기

SPARC M10-				해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명
				에서 저장/복원되지 않습니다. - <code>setpowerschedule -c recover</code> 명령을 사용하여 설정하는 전원 복구 시 전원 작업에 대한 설정 값 - <code>setservicetag(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 ASR 기능 활성화/비활성화에 대한 설정 값 - SPARC M10-4S의 XCP 2210 이상에 대해 <code>setpparmode -p ppar_id -m ppar_dr</code> 명령을 사용하여 설정한 PPAR DR 기능 설정 값 - <code>setremotepwrmgmt(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 전원 공급 연동 그룹 구성, 해당 설정 변경 및 그룹에 대한 전원 공급 연동 기능 활성화/비활성화에 대한 설정 값 다음 설정은 동일한 새시 또는 다른 새시에서 과도하게 복원됩니다. - 각각의 물리적 파티션(PPAR)의 하이퍼바이저와 XSCF 간의 시간 차이에 대한 정보 다음 설정은 다른 새시에서 과도하게 복원됩니다. - <code>setldap(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 LDAP 클라이언트에 대한 설정 값 - <code>setldapsl(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 SSL을 통한 LDAP 클라이언트에 대한 설정 값 - <code>setad(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 Active Directory에 대한 구성 설정 값 - <code>setsnmp(8)/setsnmpusm(8)/setsnmpvacm(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 SNMP 에이전트에 대한 설정 값 - <code>setsmtp(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 SMTP 서비스에 대한 설정 값 - <code>setemailreport(8)</code> 명령을 사용하여 설정하는 이메일 알림 기능에 대한 설정 값 또한, PPAR DR 기능 설정 값을 저장/복원할 수 없으므로 다음 절차를 실행한 후 PPAR 전원을 켜면 논리 도메인 구성 정보가 공장 기본 상태로 전환됩니다. 1. <code>setpparmode -p ppar_id -m ppar_dr</code> 명령을 실행하여 PPAR DR 기능을 활성화/비활성화합니다. 2. <code>dumpconfig(8)</code> 명령을 실행하여 XSCF 설정 정보를 저장합니다. 3. <code>initbb(8)</code> 또는 <code>restoredefaults(8)</code> 명령을 실행하여 새시를 공장 기본값으로 초기 XSCF> showpowerschedule -a -m state PPAR-ID 스케줄 멤버 복구 모드 ----- 0 enable 4 off - ASR 기능(서비스 태그) 활성화/비활성화 설정 XSCF> showservicetag 활성화 - PPAR DR 기능 활성화/비활성화 설정 [예] 비활성화 XSCF> showpparmode -p 0 --- 생략 --- PPAR DR(Current) :- PPAR DR(Next) :off - 전원 공급 연동 그룹 설정 구성 및 설정 변경 사항 저장 [예] 하나의 전원 공급 연동 그룹을 등록할 경우 ftp 서버에 관리 파일 저장 XSCF> getremotepwrmgmt -G 1 ftp://server[:port]/path/file 전원 공급 연동 기능 활성화/비활성화 설정 [예] 활성화 XSCF> showremotepwrmgmt [Remote Power Management Group#01 Information] Remote Power Management Status :[Enable] --- 생략 --- - 각 PPAR의 하이퍼바이저와 XSCF 사이 시간 차이 [예] 각 PPAR의 하이퍼바이저와 XSCF 사이에 시간 차이가 있는 경우 XSCF> showdateoffset -a PPAR-ID Domain Date Offset 00 12 sec 01 12 sec --- 생략 --- 15 12 sec
				2. <code>dumpconfig(8)</code> 명령을 실행하여 XSCF 설정 정보를 저장합니다. 3. XSCF 설정 정보를 다른 새시에서 복원하는 경우 XSCF 설정 정보를 복원하기 전에 해당 새시에서 <code>restoreconfig(8)</code> 명령을 실행하여 다음 설정을 확인합니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				화합니다.	- LDAP 클라이언트 설정
				4. <code>restoreconfig(8)</code> 명령을 실행하여 절차 3에서 새시의 XSCF 구성 정보를 복원합니다.	[예] CA 인증서 및 암호를 제외한 모든 LDAP 설정 정보 표시 XSCF> showldap
				5. <code>poweron(8)</code> 명령을 실행하여 PPAR 전원을 켭니다.	Bind Name: Not set Base Distinguished Name: Not set LDAP Search Timeout: 60 Bind Password: Not set LDAP Servers: Not set CERTS: None
					- SSL을 통한 LDAP 클라이언트 설정
					[예] SSL을 통한 LDAP의 활성화/비활성화 상태 표시
					XSCF> showldapssl
					usermapmode: disabled state: disabled strictcertmode: disabled timeout: 4 logdetail: none
					- Active Directory의 구성 설정
					[예] Active Directory의 활성화/비활성화 상태 표시
					XSCF> showad
					dnslocatormode: disabled expsearchmode: disabled state: disabled strictcertmode: disabled timeout: 4 logdetail: none
					- SNMP 에이전트 설정
					[예] SNMP 에이전트 설정 정보 표시
					XSCF> showsnmp
					Agent Status: Disabled Agent Port: 161 System Location: Unknown System Contact: Unknown System Description: Unknown Trap Hosts: None SNMP V1/V2c: None
					[예] SNMPv3 에이전트 USM에 대한 설정 정보 표시
					XSCF> showsnmpusm
					Username Auth Encrypt ----- user_name SHA DES
					[예] SNMPv3 에이전트 VACM에 대한 설정 정보 표시
					XSCF> showsnmpvacm

SPARC M10-				
RTI No.	1	4	4S	설명
				해결 방법 Groups: Groupname Username ----- ----- test_group user_name Views: None Access: None - SMTP 서비스 설정 [예] SMTP 설정 정보 표시 XSCF> showsmtp Mail Server: Port: 25 Authentication Mechanism: none Reply Address: - 이메일 알람 기능 설정 [예] 이메일 보고서 설정 정보 표시 XSCF> showemailreport E-Mail Reporting: disabled 4. restoreconfig(8) 명령을 실행하여 XSCF 설정 정보를 복원합니다. 5. restoreconfig(8) 명령을 사용하여 XSCF 설정 정보를 복원한 후 아래 명령을 실행함으로써 1단계에서 확인된 설정 값을 사용하여 재설정을 구현합니다. 또는 시간 차이를 초기화합니다. - 전원 복구 시 전원 작업 설정 복원 [예] 전원 복구 시 전원 켜지 않기 XSCF> setpowerschedule -a -c recover=off - ASR 기능(서비스 태그) 활성화/비활성화 설정 복원 [예] 활성화하기 위한 설정 XSCF> setservicetag -c enable - PPAR DR 기능 활성화/비활성화 설정 복원 [예] 비활성화하기 위한 설정 XSCF> setpparmode -p 0 -m ppar_dr=off - 전원 공급 연동 그룹의 구성 및 설정 변경 사항과 전원 공급 연동 기능의 활성화/비활성화 설정 복원 [예] FTP 서버에 저장된 관리 파일을 기반으로 설정 정보 복원 XSCF> setremotepwrmgmt -c config "ftp://server[:port]/path/file" [예] 저장 시 활성화 XSCF> setremotepwrmgmt -c enable - 각 PPAR의 하이퍼바이저와 XSCF 사이

SPARC M10-				해결 방법	
RTI No.	1	4	4S	설명	
					시간 차이 초기화 시간 차이 정보를 0으로 지운 후 물리적 파티션의 전원을 켜거나, NTP 서버와 Oracle Solaris 시간을 동기화하거나, date(1) 명령을 사용하여 시간을 조정합니다. [예] 저장 시 존재하는 시간 차이 XSCF> resetdateoffset -y -a 6. 다른 새시에 복원하는 경우 3단계의 명령을 다시 실행하고 설정을 다시 확인합니다. 복원 후 설정이 복원 전 설정과 다른 경우 아래의 명령을 실행하여 3단계에서 확인된 값을 사용해 재설정을 구현합니다. - LDAP 클라이언트 설정 복원 [예] LDAP 검색 시간 제한 값을 60초로 설정 XSCF> setldap -T 60 - SSL을 통한 LDAP 클라이언트 설정 복원 [예] SSL을 통한 LDAP를 비활성으로 설정 XSCF> setldapssl disable - Active Directory 구성 설정 복원 [예] Active Directory를 비활성으로 설정 XSCF> setad disable - SNMP 에이전트 설정 복원 [예] SNMP 에이전트 중지 XSCF> setsnmp disable setsnmp: Agent disabled. [예] SNMPv3 에이전트 사용자 등록 XSCF> setsnmpusm create -a SHA -p xxxxxxxx -e yyyyyyyy user_name [예] SNMPv3 에이전트 그룹 등록 XSCF> setsnmpvacm creategroup -u user_name test_group - SMTP 서비스 설정 복원 [예] 이메일 서버에 대해 포트 번호 25 설정 XSCF> setsmtp -s port=25 - 이메일 알람 설정 복원 [예] 이메일 보고서 기능 비활성화 XSCF> setemailreport -s enable=no
RTIF2-140407-003	x	x	x	OpenBoot PROM을 시작한 후에 표시되는 ok 프롬프트에 대해 [Ctrl] + [t]를 누르는 경우 다음 트랩 관련 오류 메시지가 논리 도메인의 도메인 콘솔에 출력됩니다. {0} ok ERROR: Last Trap: Fast Instruction Access MMU Miss TL: 1	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] ok 프롬프트에서 reset-all 명령을 실행하여 OpenBoot PROM을 다시 시작하십시오. {0} ok reset-all

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				%TL:1 %TT:64 %TPC:1056e6f20 %TnPC:1056e6f24 %TSTATE:4420001600 %CWP:0 %PSTATE:16 AG:0 IE:1 PRIV:1 AM:0 PEF:1 RED:0 MM:0 TLE:0 CLE:0 MG:0 IG:0 %ASI:20 %CCR:44 XCC:nZvc ICC:nZvc %TL:2 %TT:183 %TPC:f0248e68 %TnPC:f0200c80 %TSTATE:14420001400 %CWP:0 %PSTATE:14 AG:0 IE:0 PRIV:1 AM:0 PEF:1 RED:0 MM:0 TLE:0 CLE:0 MG:0 IG:0 %ASI:20 %CCR:44 XCC:nZvc ICC:nZvc --- 생략 --- ?? Called from (f0227228) at f0227240 0 (emit Called from (lf at f020c3c8 (lf Called from lf at f020c404 lf Called from crlf at f020c424 pop-base Called from (f0225fe0) at f0226024 pop-base Called from (f0225fe0) at f0226024 (f0225fe0) Called from (f0248350) at f024838c 7fffffffffffff98 80000000fecdaaff8 (f02081dc) Called from (f0248350) at f024837c {0} ok	
RTIF2-140407-005	x	x		DDC(DC-DC 컨버터)에 결함이 있는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)를 교체하지 않고 시스템을 지속적으로 운영한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 결함 있는 DDC가 있는 CMUL 또는 CMUU에 마운트된 CPU에 오류가 발생하더라도 CPU 관련 오류를 감지할 수 없으며 물리적 파티션(PPAR)의 작동이 중단될 수 있습니다. DDC 오류의 경우 다음 오류 로그 중 하나가 등록되었는지 여부를 확인하십시오. Msg: Critical low voltage error 또는 Msg: Critical high voltage error 또는 Msg: Power subsystem failure	DDC 오류가 발생한 경우 CMUU 또는 CMUL을 즉시 교체하십시오.
RTIF2-140407-006		x		XSCF가 중지되었거나 입력 전원이 꺼진 (AC OFF) SPARC M10-4S 새시의 경우 initbb -f 명령을 실행하여 시스템에서 새시를 강제로 분리하더라도 새시가 물리적 파	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 분리된 SPARC M10-4S 새시에서 다음을 수행하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
				티션(PPAR)에 할당된 상태로 유지됩니다. 이 현상을 확인하려면 showboards(8) 명령을 실행하여 대상 SPARC M10-4S chassis (PSB)의 할당이 "Assigned" 상태로 유지되는지 여부를 확인하십시오. <pre>XSCF> showboards -av PSB R PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault ----- 00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal 01-0 * 00(01) Assigned n n n Unmount Normal</pre>	1. replacefru(8) 명령을 실행하여 새시를 교체합니다. 2. 교체용 새시의 전원을 켭니다(AC ON). - XSCF 또는 XSCF 장치의 READY LED가 켜진 경우 a. 유지 관리 메뉴에 따라 replacefru(8) 명령 실행을 완료합니다. b. initbb(8) 명령을 실행하여 시스템에서 새시를 분리합니다. - XSCF 또는 XSCF 장치의 READY LED가 켜진 경우 새시를 제거하고 오류가 의심되는 XSCF 장치 또는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체합니다.
RTIF2-140407-008			x	poweroff(8) 명령을 실행하고 프롬프트가 반환되는 데 걸리는 시간 동안 마스터 새시 XSCF를 재설정하는 경우 다음 전원 켜기/끄기 작업을 실행할 수 없습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 현상이 발생할 경우 모든 새시에 대한 입력 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
RTIF2-140409-001	x	x	x	SPARC M10 시스템에 내장된 RTC(실시간 시계)에서 오류가 감지될 수 있으며 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 시스템에 대한 입력 전원을 껐다가 다시 켜십시오(AC OFF/ON).
RTIF2-140409-002	x	x	x	실행된 snapshot(8) 명령에서 정보를 메모리로 수집하고 있는 동안 USB 메모리를 분리했다가 다시 연결하는 경우 아래 하드웨어 오류가 감지될 수 있습니다. Msg: DMA timeout error Hard detected 이 때는 논리 도메인이 지속적으로 작동하지만 하드웨어에 액세스하는 기능(예: 전원 켜기/끄기, 모니터링 기능)이 더 이상 작동하지 않습니다.	snapshot(8) 명령을 통해 정보를 메모리로 수집하는 동안 USB 메모리를 연결했다가 분리하지 마십시오. [복원 방법] 시스템에 대한 입력 전원을 껐다가 다시 켜십시오(AC OFF/ON).
RTIF2-140409-003	x	x	x	소프트웨어 요인으로 인해 위치독 시간 초과가 발생하는 경우 하드웨어 요인 오류로 그에 잘못 등록됩니다. [예] - 잘못된 Status: Alarm FRU: /FIRMWARE,/MBU Msg: SCF panic detected - 올바른 Status: Notice FRU: /FIRMWARE,/MBU Msg: SCF panic detected	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. "Alarm" 상태를 "Notice"로 해석하십시오.
RTIF2-140410-002	x	x	x	restoreconfig(8) 명령을 실행하는 중에 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜거나 끄는 경우 또는 시스템 보드의 진단을 실행하는 경우 진행 중인 작업이 중단됩니다.	restoreconfig(8) 명령을 실행하는 중에는 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜거나 끄지 않으며 시스템 보드의 진단을 실행하지 마십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTIF No.	1	4	4S	설명	
					[복원 방법] - PPAR 전원 켜기 프로세스가 중단되는 경우 poweron -f 명령을 실행하여 PPAR의 전원을 강제로 끕니다. - PPAR 전원 끄기 프로세스 또는 시스템 모드 진단이 중단되는 경우 모든 SPARC M10 시스템 새시 또는 크로스 박스 새시에 대한 입력 전원을 껐다가 다시 켭니다(AC-OFF/ON).
RTIF2-140410-003			x	시스템 입력 전원이 꺼진 상태에서 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하거나 유지 관리 메뉴를 사용하지 않고 SPARC M10-4S를 추가하는 경우 다음 오류 로그를 XCP 펌웨어 버전의 자동 동기화 결과로 등록할 수 있습니다. Alarm: :SCF:Gaps between XBBOX-ID 또는 Alarm: :SCF:Gaps between BB-ID	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-140410-005	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄거나 PPAR을 다시 시작하자마자 하드웨어 오류가 감지될 경우 PPAR 전원 끄기 또는 다시 시작 프로세스가 중지될 수 있으며 완료되지 않을 수 있습니다. 이 현상이 발생했는지 여부를 확인하려면 PPAR의 전원을 끄거나 PPAR을 다시 시작하고 나서 showpparprogress(8) 명령을 실행하십시오. 1분 이상이 경과된 후에도 PPAR이 전원 켜짐 상태가 유지되고 전원 끄기 프로세스가 완료되지 않은 경우 이 현상이 발생한 것입니다. [전원 끄기 실패 예] XSCF> showpparprogress -p 0 이 PPAR의 전원이 켜져 있습니다. 일반적으로 PPAR 전원 끄기가 완료되는 경우 전원 끄기 시퀀스와 PPAR 상태는 다음과 같습니다. [전원 끄기 성공 예] XSCF> showpparprogress -p 0 PPAR Power Off PPAR#0 [1/3] CPU Stop PPAR#0 [2/3] PSU Off PPAR#0 [3/3] 전원 제어 시퀀스가 완료되었습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] showpparprogress(8) 명령을 실행한 후 30분이 경과되고 나서도 PPAR 전원 공급 장치가 전원 켜기 상태로 유지되는 경우 모든 새시에 대한 입력 전원을 껐다가 다시 켜십시오(AC-OFF/ON).
RTIF2-140410-008			x	XSCF DUAL 제어 케이블이 분리된 상태에서 시스템 입력 전원을 켜 후 이 케이블을 다시 연결하더라도 마스터 새시와 대기 새시 간 데이터 동기화에 대한 보안을 유지	입력 전원을 켜기 전에 XSCF DUAL 제어 케이블을 올바르게 삽입했는지 확인하십시오. [복원 방법]

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				할 수 없습니다. 연속 시스템 작동이 가능합니다. 하지만 마스터 XSCF 또는 대기 XSCF를 전환한 후 정상 시스템 작동이 보장되지 않습니다. 그 이유는 이전 마스터 XSCF의 정보가 새 XSCF에 반영되지 않기 때문입니다.	모든 XSCF를 재설정하려면 <code>rebootxscf -a</code> 명령을 실행하십시오.
RTIF2-140410-009			x	대기 또는 슬레이브 새시에 대한 입력 전원을 끈 경우 "Board control error (MBC link error)" 오류 로그를 등록할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-140507-003			x	물리적 파티션(PPAR) 동적 재구성을 사용하여 시스템 보드를 추가하거나 제거한 후 PPAR의 전원을 끈 경우 <code>showpparprogress(8)</code> 명령의 출력에 시스템 전원 켜기 절차의 상태가 잘못 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] "PPAR-ID x: Reset" 메시지가 이벤트 로그에 출력되는 경우 올바르게 표시하려면 <code>showpparprogress(8)</code> 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-140507-004	x	x	x	일광 절약시를 시행하는 시스템에서 "setdate -s" 명령을 사용하여 현재 시간을 일광 절약시 종료 전 한 시간 내 시간으로 변경한 경우 이 시간이 일광 절약시 범위 외 시간으로 변경됩니다. [예] 10월 31일 오전 2:00에 일광 절약시가 종료되며 현지 시간을 10월 31일 오전 1:40(JDT)으로 설정하려 할 경우 시간이 표준 현지 시간 10월 31일 오전 1:47(JST)로 설정됩니다. XSCF> showdate Wed Apr 30 10:16:57 JDT 2014 XSCF> setdate -y -s 103101402014.00 Fri Oct 31 01:40:00 JST 2014 The XSCF will be reset. Continue? [y n] :y Thu Oct 30 16:40:00 UTC 2014 XSCF> showdate Fri Oct 31 01:47:16 JST 2014	현지 시간을 일광 절약시 부근의 시간으로 설정하려면 "setdate -u" 명령을 실행하고 시간을 UTC로 설정하십시오.
RTIF2-140507-005	x	x	x	DDC(DC-DC 컨버터)에서 오류가 감지되는 경우 "Power subsystem failure" 오류 로그가 두 번 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 두 번째 오류 로그는 무시하십시오. 또한 결함이 있는 FRU를 가능한 빨리 교체하십시오.
RTIF2-140507-006	x	x	x	과열(매우 높은 온도 수준)로 인해 구성 요소 이상 시 오류(Critical ultrahigh temperature at XXX)가 기록되고 시스템이 강제로 중지되는 경우 "showlogs power" 명령을 실행하면 전원 로그의 "Cause" 열에 "-"가 표시될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTIF No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140507-007	x	x		DDC(DC-DC 컨버터) 오류가 감지된 후 오류 로그에 표시되는 FRU를 교체하지 않고 시스템을 계속 실행하는 경우 입력 전원을 끌 때마다 다음 오류가 잘못 표시됩니다. Msg: Power-off failure	결함이 있는 FRU를 교체하십시오. 또한 이 오류 메시지는 시스템의 작동에 영향을 주지 않으므로 무시하십시오.
RTIF2-140507-008			x	tests(8) 명령에서 "STICK Stop Register error (does not stop)" 또는 "STICK does not stop (CPU)" 오류 메시지를 감지하고 실패할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] snapshot(8) 명령을 실행하여 진단 정보를 수집하십시오. 수집이 완료된 후에는 모든 새시의 입력 전원(AC OFF/ON)을 켜다가 켜 다음 유지 관리 직원에게 문의하십시오.
RTIF2-140507-009	x	x	x	동일한 팬 장치의 두 팬에서 동시에 회전 이상이 발견되더라도 한 팬에 대한 오류 로그만 등록되므로 시스템이 종료되지 않습니다. 따라서 CPU 같은 구성 요소의 온도가 높아질 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 팬 회전 이상이 감지될 때 시스템이 종료되지 않는 경우 결함이 있는 팬 장치를 구성하는 두 개 팬에서 다음 증상 중 하나가 확인되는 경우 가능한 빨리 다음 팬 장치를 변경하십시오. - "showenvironment fan" 명령이 회전 수가 감소되었다고 표시합니다. - 육안으로 볼 때 회전이 중단된 것으로 보입니다.
RTIF2-140507-010			x	세 개 이상의 BB 또는 크로스 박스가 장착된 시스템에서 마스터/대기 전환이 256회를 초과하여 실행된 경우 "SCF process down detected" 오류가 슬레이브 XSCF에서 감지되고 XSCF "coremgrd"로 인해 프로세스가 중단될 수 있습니다.	연속 XSCF 마스터/대기 전환을 수행하지 마십시오. [복원 방법] XSCF를 재설정하십시오. 시스템이 사용 가능한 상태가 됩니다.
RTIF2-140507-011	x	x	x	다음 절차에서 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)의 콜드 교체를 수행하는 경우 물리적 파티션(PPAR)이 시작되지 않을 수도 있습니다. 1. "restoredefaults -c factory" 명령을 실행합니다. 2. XSCF가 중지된 후 시스템의 입력 전원을 끕니다(AC OFF). 3. microSD 카드를 교체하지 않고 CMUL 또는 MBU를 교체합니다. 4. 시스템의 입력 전원을 켭니다.	다음 절차에 따라 CMUL 또는 MBU를 교체하십시오. 1. "restoredefaults -c factory" 명령을 실행합니다. 2. 절차 1에서처럼 XSCF를 중지하려면 시스템의 입력 전원을 켜다가 켜(AC OFF/ON) 다음 XSCF가 시작되었는지 확인합니다. 3. 대상 CMUL 또는 MBU를 교체합니다. [복원 방법] 다음 절차를 통해 복원하십시오. 1. 시스템의 입력 전원을 끕니다(AC OFF). 2. "restoredefaults -c factory" 명령을 실행할 때 CMUL 또는 MBU에 마운트된 microSD 카드를 새 장치에 임시로 마운트합니다. 3. 입력 전원을 켜 후(AC ON) XSCF가 시작되었는지 확인합니다. 4. 시스템의 입력 전원을 끕니다(AC OFF). 5. 임시로 마운트된 microSD 카드를 꺼내고 원래의 microSD 카드를 마운트합니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140507-012			x	여러 SPARC M10-4S를 포함하는 시스템에서 모든 새시의 전원을 끈 후 크로스바 박스 또는 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체한 다음 입력 전원을 켜는 경우 다음 오류 로그가 등록될 수 있습니다. Indispensable parts are not installed (OPNL). Indispensable parts are not installed (FAN). Indispensable parts are not installed (PSU).	다. 6. 시스템의 입력 전원을 켭니다(AC ON). 크로스바 박스를 교체하는 경우 대상 크로스바 박스의 입력 전원을 끈(AC OFF) 후에만 이 작업을 수행하십시오. 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체하는 경우 replacefru(8) 명령을 실행하여 교체하십시오. 크로스바 박스 또는 크로스바 박스의 XSCF 장치를 교체하려면 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』을 참조하십시오. [복원 방법] 교체한 크로스바 박스의 입력 전원을 켜다 가 켜십시오(AC OFF/ON).
RTIF2-140507-013	x	x	x	setroute(8) 명령을 사용하여 기본 게이트웨이를 설정했다라도 다른 네트워크로부터의 연결은 XSCF-LAN#0 또는 XSCF-LAN#1에서만 가능합니다.	XSCF-LAN#0과 XSCF-LAN#1에서 연결할 수 있는 게이트웨이의 IP 주소를 사용하십시오.
RTIF2-140507-014			x	replacefru(8), addfru(8) 또는 rebootxscf(8) 명령을 실행하는 경우 슬레이브 XSCF에서 "XSCF hang-up is detected" 오류 메시지가 감지될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 해당 명령이 올바르게 종료되어 오류가 시스템에 영향을 미치지 않으므로 이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-140507-016			x	setnetwork(8) 명령을 사용하여 XSCF 네트워크를 구성한 다음 applynetwork(8) 명령을 통해 구성을 적용하고 나서, rebootxscf(8) 명령을 실행하지 않고 shownetwork(8) 명령을 실행하는 경우 표시된 IP 주소가 현재 시스템에서 사용 중인 IP 주소와 일치하지 않을 수 있습니다.	applynetwork(8) 명령을 실행하여 XSCF의 네트워크 구성을 적용한 후에는 rebootxscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 재설정하십시오.
RTIF2-140507-021			x	diagxbu(8) 명령의 "-p" 및 "-b" 옵션을 통해 진단을 수행하는 중에 "-p" 옵션에 지정된 물리적 파티션에서 오류가 발생하는 경우 diagxbu(8) 명령이 비정상적으로 종료되고 "-b" 옵션에 지정된 SPARC M10 새시 전원 끄기가 실패할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 절차를 수행하십시오. 1. diagxbu(8) 명령의 "-b" 옵션을 사용하여 SPARC M10 새시의 입력 전원을 끕니다(AC OFF). 2. replacefru(8) 명령의 "-b" 옵션을 사용하여 SPARC M10 새시를 선택합니다. 3. SPARC M10 새시 교체에 대한 메시지가 유지 관리 메뉴에 출력되는 경우 교체하지 말고 SPARC M10 새시의 입력 전원을 켭니다(AC ON).
RTIF2-140507-022			x	SPARC M10-4S에서 크로스바 장치(XBU) 크로스바 케이블의 전기적 접촉이 불량인 경우 showhardconf(8) 명령 실행 결과로서 크로스바 케이블 구성 요소 정보가 "#"	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 절차를 수행하십시오. 1. poweroff(8) 명령을 실행하여 물리적 파

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				로 표시됩니다. [예] 크로스바 케이블이 느슨한 경우: + FRU-Part-Number:#####; Ver:####h; + Type:#####; Length: #;	티션(PPAR)의 전원을 끕니다. 2. 구성 요소 정보가 "#"로 표시되는 크로스바 케이블의 물리적 상태(느슨한 연결, 연결 분리 등)를 확인합니다. 3. poweron(8) 명령을 실행하여 PPAR 전원을 켭니다. 4. showhardconf(8) 명령을 실행하여 대상 크로스바 케이블의 구성 요소 정보를 확인합니다. [예] 크로스바 케이블이 올바르게 연결된 경우: + FRU-Part-Number:2123628-2 ; Ver:3920h; + Type:Optic; Length: 2;
RTIF2-140515-001	x			XSCF 시작 모드 기능을 구성하기 위해 xscfstartupmode(8) 명령을 사용하여 시작 모드를 변경하고 조작 패널 모드 스위치를 "Locked" 또는 "Service"로 설정한 후 rebootxscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 재설정하는 경우, 새 시작 모드가 활성화됩니다. 하지만 일반적인 상황에서는 rebootxscf(8) 명령을 사용하여 XSCF를 재설정하는 경우 시작 모드의 구성이 활성화되지 않습니다. 시스템의 입력 전원을 껐다가 켜기 때만(AC OFF/ON) 활성화됩니다. 이 상태는 다음과 같이 "xscfstartupmode -d" 명령으로 확인할 수 있습니다. [예] 조작 패널 모드 스위치를 "Locked"로 설정한 후 시작 모드를 "fast"로 설정하는 경우 XSCF> xscfstartupmode -m fast XSCF> rebootxscf -a XSCF> xscfstartupmode -d Setting Mode: fast [need AC OFF/ON] Current Mode: fast 하지만 결과가 올바르게 나온다면 다음과 같이 "Current Mode"가 "normal"로 표시되어야 합니다. XSCF> xscfstartupmode -d Setting Mode: fast [need AC OFF/ON] Current Mode: normal	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140523-001	x			11ms 이상 지속되는 순간 정전이 발생할 경우 복구 후에도 조작 패널의 CHECK LED가 그대로 유지되고 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다. 따라서 시스템이 복구 후 자동으로 시작하도록 설정되어 있어도 실제로 자동으로 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 입력 전원을 끄고 10초 이상 기다린 후 다시 켜십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140602-001	x	x	x	PCI 확장 장치의 입력 전원이 꺼져 있으면 (AC OFF) 오류 로그가 등록되지만 SNMP 트랩 또는 REMCS를 통한 알림이 수행되지 않습니다. 다음과 같이 "showlogs error" 명령의 출력에서 PCI 확장 장치의 입력 전원이 꺼져 있는지 확인할 수 있습니다. Date: May 29 20:03:05 JST 2014 Code: 10000400-00d4000000ff0000ff-1100002a0000000000000000 Status: Information Occurred: May 29 20:03:00.905 JST 2014 FRU: /BB#0/PCI#8/PCIBOX#2003/ PSU#0 Msg: AC FAIL Diagnostic Code: 00083230 30330000 0000 00080000 00000000 0000 00080000 00000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140605-001		x		여러 SPARC M10-4S 새시로 구성되어 있는 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜다고 가정합니다. PPAR/도메인의 상태가 자체 진단 테스트(POST) 완료(Initialization Complete)와 OpenBoot PROM 시작 완료(OpenBoot Running) 사이의 과정에 있습니다. PPAR에서 SPARC M10-4S의 XSCF가 이 상태로 재설정되는 경우 제어 도메인 콘솔로 전환하지 못할 수 있습니다. showlogs event 명령을 실행하고 POST 진단 완료와 OpenBoot PROM 시작 완료 사이의 과정에서 콘솔 경로 전환에 대한 이벤트 로그가 등록되었는지 확인하여 이 이벤트가 발생했는지 확인할 수 있습니다. [예] PPAR_ID가 0인 경우 발행되는 이벤트 로그 메시지 POST Diag complete from PPAR (PPAR ID 0) --- 생략 --- PPAR ID 0: Console path is switched --- 생략 --- PPARID 0 GID 00000000 state change (OpenBoot Running)	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 작업 중 하나를 수행하십시오. - rebootxscf -a 명령을 실행합니다. - XSCF Web에서 모든 XSCF를 재설정합니다. - PPAR의 전원을 켜다가 다시 켕니다.
RTIF2-140605-002		x		물리적 파티션(PPAR)을 구성하는 시스템 보드(PSB)가 하나를 제외하고 모두 결함이 있다고 가정합니다. DR 기능을 사용하여 deleteboard(8) 명령을 실행해 정상 PSB를	PSB가 하나를 제외하고 모두 결함이 있는 경우 먼저 PPAR의 전원을 끈 다음 deleteboard(8) 명령을 실행하여 정상 PSB를 분리합니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				분리하도록 시도하면 이 명령 시간이 초과되고 비정상적으로 종료됩니다. 또한 동일한 PPAR에서 다른 PSB를 분리하도록 시도한 후 DR 기능을 사용하여 deleteboard(8) 명령을 실행하는 경우 명령이 항상 시간 초과됩니다. 뿐만 아니라, 더 이상 console(8) 명령을 실행하여 제어 도메인 콘솔에 연결할 수 없습니다. [예] deleteboard(8) 명령 시간 초과 <pre>XSCF> deleteboard -c disconnect 00-0 PSB#00-0 will be unconfigured from PPAR immediately. Continue?[y n]:y All domains are temporarily suspended, proceed?[y n]:y Start unconfigure preparation of PSB. [1200sec] 0.....30.....60.....90.....120.....150.....180..... 210.....240.....\ 270.....300.....330.....360.....390.....420.....450480.....510.....\ 540.....570.....600.....630.....660.....690.....720750.....780.....\ 810.....840.....870.....900.....930.....960.....9901020.....1050.....- 1080.....1110.....1140.....1170.....end Timeout detected during unconfiguration of PSB#00-0. XSCF></pre>	[복원 방법] 다음의 절차를 실행하십시오. 1. rebootxscf -a 명령을 실행하여 XSCF를 재설정합니다. 2. 오류 로그와 메시지를 확인하여 오류의 원인을 식별합니다. 3. 오류의 원인을 제거합니다. 4. 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 도메인 구성 안내서』에서 "6.3.1 시스템 보드 할당 해제에 대한 예제 작업" 또는 "6.3.3 시스템 보드의 할당 해제 예약에 대한 예제 작업"에 설명되어 있는 작업을 수행하십시오.
RTIF2-140605-006	x	x	x	OS에 패닉이 발생하면 XSCF에 대용량 패닉 메시지가 전송될 수 있습니다. 이러한 경우 XSCF에서 대용량 패닉 메시지를 처리할 수 없습니다. 따라서 codd 프로세스가 실패하고 다음과 같이 OS 패닉 오류 메시지가 대량으로 등록됩니다. [예] OS 패닉 및 프로세스 실패 오류 로그 <pre>XSCF> showlogs error -v Date: Dec 20 14:44:26 JST 2013 Code: 40000000-00ffff0000ff0000ff-01b90006000000000000000000 Status: Warning Occurred: Dec 20 14:44:26.513 JST 2013 FRU: /UNSPECIFIED Msg: XSCF command: System status change (OS panic) (PPARID#00, path: 00) Diagnostic Code: 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] codd 프로세스 오류로 인해 XSCF가 재설정되면 시스템이 복원됩니다.

SPARC M10-				
RTI No.	1	4	4S	설명
				00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000 Date: Dec 20 15:00:01 JST 2013 Code: 20000000-00fcff00b0000000ff-010400010000000000000000 Status: Notice Occurred: Dec 20 14:59:56.838 JST 2013 FRU: /FIRMWARE/,/XBBOX#81/XSCFU Msg: SCF process down detected Diagnostic Code: 00000000 00000000 0000 51000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 636f6464 2e323537 382e627a 32000000 00000000 00000000 0000 [Diagnostic Code:]의 네 번째 줄에서 처음 4바이트에 "636f6464" 값이 있는지 확인하여 codd를 확인할 수 있습니다.
RTIF2-140606-001	x	x	x	클러스터 시스템이 다음 조건을 충족하도록 구축되어 있다고 가정합니다. 하나의 물리적 파티션(PPAR)에서 실행되는 게스트 도메인이 10개 이상(클러스터 노드 10개 이상) 포함되어 있는 여러 SPARC M10 시스템 새시로 구성되어 있습니다. 또한 이러한 게스트 도메인에 각각 PRIMECLUSTER 소프트웨어가 설치되어 있거나, 클러스터 시스템이 SPARC M10 시스템 새시 내에서 여러 PPAR로 구성되어 있습니다. PPAR에서 <code>poweroff -f</code> 명령을 실행하여 해당 PPAR의 전원을 강제로 끄면 XSCF의 속도가 저하되고 패닉이 발생한 후 재설정될 수 있습니다.
RTIF2-140606-004		x		addboard(8) 및 <code>reset por</code> 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)에 다음 두 가지 조건을 모두 충족하는 시스템 보드(PSB)를 추가한다고 가정합니다. "No analytical target" 오류 메시지가 계속해서 나타날 수 있습니다. 또한 이 PPAR에서 실행 중인 Oracle Solaris가 중단될 수 있습니다. - SPARC M10-4S(크로스바 박스 포함)에 빌딩 블록 구성이 있습니다. - 하나의 PSB로 구성된 PPAR에만 전원이 공급됩니다.
				SPARC M10-1, SPARC M10-4 또는 SPARC M10-4S의 인스턴스에 있는 하나의 PPAR에 10개 미만의 클러스터 노드가 포함되어 있는지 확인합니다. [복원 방법] XSCF에 패닉이 발생하고 재설정된 후에도 <code>poweroff(8)</code> 명령이 계속해서 처리되므로 시스템을 그대로 사용할 수 있습니다.
				PPAR에 왼쪽에 표시되는 조건을 충족하는 PSB를 추가하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다. - PPAR 전원을 끈 다음 <code>addboard(8)</code> 명령을 실행하여 PSB를 추가합니다. - PSB를 추가하도록 <code>addboard(8)</code> 명령을 실행한 후 PPAR의 전원을 끄고 다시 켜 다음 PPAR을 다시 빌드합니다. - DR 기능을 사용해 <code>addboard(8)</code> 명령을 실행하여 PSB를 추가합니다. [복원 방법] - "No analytical target" 오류 메시지가 표시되지 않는 경우 <code>poweroff(8)</code> 명령을 실행하여 PPAR의 전원을 끈 다음 <code>poweron(8)</code> 명령을 실행하여 PPAR의 전원을 켭니다.

SPARC M10-				해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명
RTIF2-140606-008	x			물리적 파티션의 동적 재구성(PPAR)을 사용하여 addboard -c configure 명령을 통해 시스템 보드(PSB)를 추가하거나 deleteboard -c unassign 또는 deleteboard -c disconnect 명령을 사용하여 PSB를 분리한다고 가정합니다. 아래의 조건을 충족하면 마스터 XSCF와 대기 XSCF 간에 전환됩니다. 조건 설명에 언급된 다시 시작 XSCF가 대기 XSCF인 경우 전환 후에 해당 XSCF가 마스터가 됩니다. 그러나 이전 마스터 XSCF가 재설정되고 비활성화됩니다. [조건] - addboard의 경우 - 추가할 PSB의 XSCF가 다시 시작됩니다. - PSB를 추가할 PPAR을 구성하는 PSB 중 하나의 XSCF가 다시 시작됩니다. - deleteboard의 경우 - PSB를 삭제할 PPAR을 구성하는 PSB 중 하나의 XSCF가 다시 시작됩니다. 왼쪽에 표시되는 조건을 충족하는 대기 XSCF가 있는 경우 대기 XSCF를 다시 시작한 후 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 실행합니다. XSCF를 포함하는 SPARC M10-4S 새시(BB#xx)의 [Status]가 "Normal"인지 확인하려면 showhardconf(8) 명령을 실행하여 XSCF가 다시 시작되었는지 확인합니다. [예] - BB#02의 XSCF가 실행됩니다. XSCF> showhardconf SPARC M10-4S; --- 생략 --- BB#02 Status:Normal; Role:Slave; Ver:2220h; Serial:1234567890; - BB#02의 XSCF가 다시 실행됩니다. XSCF> showhardconf SPARC M10-4S; --- 생략 --- BB#02 Status:Cannot communicate; [복원 방법] 마스터 XSCF와 대기 XSCF 간에 전환되는 경우에도 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령이 올바르게 실행되었으므로 계속해서 시스템을 사용할 수 있습니다. 이전 마스터 XSCF가 중지된 경우 다음 절차를 실행합니다. 1. poweroff -a 명령을 실행하여 모든 PPAR의 전원을 끕니다. 2. 마스터와 대기 XSCF에 설정된 SPARC M10-4S 새시의 입력 전원을 껐다가 다시 켭니다. 3. 마스터 XSCF에 로그인하고 showhardconf(8) 명령을 실행하여 대기 XSCF에 대한 SPARC M10-4S 새시의 [Status]가 "Normal"인지 확인합니다.
RTIF2-140616-001	x			SPARC M10-1에서 실행된 showhardconf(8) 명령이 전원 공급 장치(PSU)에 대한 [Type]을 표시하지 않습니다. PSU 유형으로 "Type: A" 또는 "Type: B"가 표시되어야 합니다. "Type" 값의 의미는 각각 다음과 같습니다. - Type: A: SPARC64 X의 PSU - Type: B: SPARC64 X+의 PSU showhardconf(8) 명령을 실행하면 PSU 정보의 일부로 "FRU-Part-Number: CAXXXXX-XXXX-X/xxxxxxx;"가 표시됩니다. 이 정보에서 "CAXXXXX-XXXX-X" 값을 확인하여 PSU 유형을 판별할 수 있습니다. - CAXXXXX-XXXX-X 값이 "CA01022-0750-M"인 경우

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
					Type: A: SPARC64 X의 PSU - CAXXXXX-XXXX-X 값이 "CA01022-0751-M"인 경우 Type: B: SPARC64 X+의 PSU 여러 PSU 유형이 혼합하여 마운트되어 있는 경우 showlogs error 명령으로 오류 로그 "Code:80000000-XXXXXX0000ff0000ffxxxxxxxxxx0000000000000000" 출력에서 "XXXXXX" 값을 확인하여 PSU 유형을 판별할 수 있습니다. - XXXXXX 값이 "002400"인 경우 Type: A: SPARC64 X의 PSU - XXXXXX 값이 "002401"인 경우 Type: B: SPARC64 X+의 PSU
RTIF2-140616-002	x	x	x	아래의 절차를 수행할 때 "An internal error has occurred. Please contact your system administrator."라는 오류 메시지가 prtfru(8) 명령 실행 시 나타나고 명령이 비정상적으로 종료됩니다. 1. 입력 전원을 켜 다음 rebootxscf(8) 또는 switchscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 시작하거나 재설정합니다. 2. snapshot(8) 명령을 실행합니다. 3. prtfru(8) 명령을 실행합니다.	XSCF를 시작하거나 재설정 후 snapshot(8) 명령을 실행하기 전에 prtfru(8) 명령을 실행합니다. [복원 방법] 모든 XSCF를 재설정하려면 rebootxscf -a 명령을 실행하십시오.
RTIF2-140616-003	x	x	x	XSCF 또는 XSCF 장치의 microSD 카드에 결함이 있는 경우 복원된 XSCF의 데이터에 액세스하지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우 setservicetag(8) 명령을 실행하면 "An internal error has occurred. Please contact your system administrator."라는 오류 메시지와 함께 명령이 비정상적으로 종료됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 마더보드 장치(MBU), CPU 메모리 장치하부(CMUL) 또는 XSCF 장치(XSCFU)를 교체하십시오.
RTIF2-140616-004			x	switchscf(8) 명령을 실행할 때 XSCF 마스터/대기 전환을 수행하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 그 결과 다음 오류가 발생할 수 있습니다. Master switch synchronization timeout.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 현재 마스터 XSCF가 원하는 것과 다른 경우 switchscf(8) 명령을 다시 실행합니다.
RTIF2-140616-005			x	물리적 파티션(PPAR)의 전원이 꺼져 있는 경우 마스터 XSCF의 입력 전원을 켜다 가(AC OFF) 다시 켜면(AC ON) 마스터 XSCF의 일시적인 부재로 인해 오류 처리가 실패할 수 있습니다. 또한 PPAR이 비정상인 상태로 남아 있어 PPAR의 전원을 다시 켜지 못할 수도 있습니다. showboards(8) 명령을 실행하여 이러한 현상이 발생했는지 확인할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 시스템을 구성하는 모든 SPARC M10-4S 새시의 입력 전원을 켜다가 다시 켕니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
				XSCF PSB 상태로 표시되는 "Pwr Conn Conf" 값이 "n y n"인 경우 이 현상이 발생한 것입니다. [예] 마스터 XSCF가 BB#00인 경우: XSCF> showboards -a PSB PPAR-ID Assignment Pwr Conn Conf Test Fault ----- 00-0 00(00) Assigned n y n Passed Normal 01-0 01(00) Assigned y y n Passed Normal	
RTIF2-140710-001	x	x	x	마더보드 또는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체한 후 XCP 펌웨어 버전이 교체하기 전의 버전과 달라야 합니다. 그러나 XSCF에 로그인할 때 나타나야 하는 "XCP version of XSCF and Back-Panel mismatched!" 메시지가 표시되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 구성 요소를 교체할 때 다음 절차를 실행하십시오. 1. 교체하기 전에 version(8) 명령을 실행하여 XCP 버전을 확인합니다. [예] XSCF> version -c xcp BB#00-XSCF#0(마스터) XCP0 (Current): 2051 XCP1 (Reserve): 2051 2. 교체한 후 version(8) 명령을 실행하여 XCP 버전을 다시 확인합니다. 3. 교체 전과 후의 XCP 버전이 일치하지 않는 경우 flashupdate(8) 명령을 실행하여 펌웨어를 업데이트합니다. [예] XCP 2052로 업데이트 XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2052
RTIF2-140711-001	x	x	x	Oracle Solaris를 장시간 활성화한 후 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜다가 켜면 Oracle Solaris 시간에 편차가 발생할 수 있습니다. 이 현상은 다음 중 하나에 해당하는 경우 발생합니다. - XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정이 활성화되어 있고 Oracle Solaris에서 NTP 서버를 사용하지 않는 경우 - XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정이 활성화되어 있고 Oracle Solaris에서 NTP 서버를 사용하는 경우 Oracle Solaris를 부팅할 때 ntpdate 명령이 실행되지 않거나 ntpdate 명령이 시간을 수정하는 데 실패합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 절차를 실행하여 단일 사용자 모드에서 Oracle Solaris를 부팅하고 시간을 설정하십시오. 1. poweroff(8) 명령을 실행하여 PPAR 전원을 끕니다. 2. showpparstatus(8) 명령을 실행하여 상태가 PPAR이 분리되어 있음을 의미하는 "Powered off"인지 확인합니다. 3. OpenBoot PROM의 환경 변수 auto-boot?를 "false"로 설정합니다. XSCF> setpparparam -p PPAR-ID -s bootscript "setenv auto-boot? false" 4. poweron(8) 명령을 실행하여 PPAR 전원을 켭니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
					5. console(8) 명령을 실행하여 제어 도메인 콘솔에 연결하면 ok 프롬프트가 표시됩니다. 6. 단일 사용자 모드에서 Oracle Solaris를 부팅합니다. {0} ok boot -s 7. date 명령을 실행하여 Oracle Solaris 시간을 설정합니다. [예] 2014년 6월 27일 18:30:00 설정 # date 0627183014.00
RTIF2-140715-001	x			SPARC M10-1에서 전원 공급 장치(PSU)에 중복 구성이 있고 전원 공급 장치 중 하나에 연결된 전원 케이블을 뽑으면 PSU 오류가 잘못 감지되어 SPARC M10-1 새시 Check LED(황색)가 켜질 수 있습니다. 이때, showlogs error 명령을 실행하면 "Msg: PSU failed" 로그가 출력됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 절차 중 하나를 수행하십시오. - 복원 방법 1 SPARC M10-1의 물리적 파티션(PPAR)이 실행 중인 경우 PPAR을 중지한 후 두 SPARC M10-1 전원 케이블을 모두 분리합니다(AC OFF). 30초 동안 기다린 후 케이블을 다시 연결합니다(AC ON). - 복원 방법 2 오류가 감지된 PSU의 의사 활성 교체를 수행합니다(PSU를 일시적으로 분리한 후 다시 설치). PSU의 의사 교체를 수행할 때 replacefru(8) 명령을 사용합니다. replacefru(8) 명령을 실행하려면 fieldeng 권한이 필요합니다.
RTIF2-140804-002	x	x	x	결함이 있는 구성 요소가 없는 상태에서 showstatus(8) 명령을 실행해도 결함이 있는 구성 요소가 없음을 나타내는 "No failures found in System Initialization." 메시지가 나타나지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 메시지가 나타나지 않는 경우 결함이 있는 구성 요소가 없는 것입니다. 계속해서 시스템을 작동할 수 있습니다.
RTIF2-140808-002			x	입력 전원을 켜다가 켜 후 showhardconf(8) 명령을 실행하면 시스템에 설치된 구성 요소의 구성에 대한 정보가 인식되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 모든 XSCF를 재설정하려면 rebootxscf -a 명령을 실행하십시오.
RTIF2-140808-003	x	x	x	구성 요소 오류가 발생한 후 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄는 데 실패할 수 있습니다. 다음 절차를 수행하는 경우 이러한 현상이 발생할 수 있습니다.	구성 요소 오류로 인해 PPAR을 다시 활성화하는 중에 poweroff(8) 명령을 실행하지 마십시오. [복원 방법] Oracle Solaris에서 shutdown 명령을 실행하여 PPAR의 전원을 끄십시오. [예] # shutdown -y -g0 -i5
				다음 절차를 수행하는 경우 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 1. 구성 요소 오류로 인해 PPAR을 다시 활성화하는 중에 -f 옵션이 없는 상태로 poweroff(8) 명령이 실행됩니다.	

SPARC M10-				
RTI No.	1	4	4S	설명
				해결 방법
				2. 구성 요소 오류로 인한 PPAR 재활성화 실패 시 PPAR의 전원이 꺼진 후 PPAR 의 전원을 켜기 위해 poweron(8) 명령이 실행됩니다. 3. -f 옵션이 없는 상태로 poweroff(8) 명령 이 실행됩니다.

RTIF2-140304-007의 해결 방법

PSU가 replacefru(8) 명령으로 교체되는 경우 새 PSU를 마운트한 후 30초 이상 기다린
다음 replacefru(8) 명령 메뉴의 [f] 키를 누르십시오.

```
Do you want to continue?[r:replace|c:cancel] :r
Please execute the following steps:
1) Remove PSU#n.
2) Execute either the following:
  2-1) After installing the exchanged device, please select 'finish'.
  2-2) If you want to suspend the maintenance without exchanging device,
        please select 'cancel'.
[f:finish|c:cancel] :f
```

[복원 방법]

문제 해결을 수행하지 않고 두 PSU가 모두 "Deconfigured"되면 replacefru(8) 명령으로
PSU의 활성 교체를 수행할 수 없습니다.

```
Maintenance/Replacement Menu
Please select a FRU to be replaced.
No.   FRU                      Status
-----
1     /PSU#0                   Deconfigured
2     /PSU#1                   Deconfigured
-----
Select [1,2|b:back] :2
[Warning:307]
PSU#1 cannot be replaced. Please verify the configuration.
Select [1,2|b:back] :2
[Warning:307]
PSU#1 cannot be replaced.
```

복원하려면 replacefru(8) 명령을 사용하지 않고 교체된 PSU를 제거한 후 replacefru(8)
명령을 사용하여 PSU를 교체하십시오.

XCP 2230에서 해결된 문제

다음 표에 XCP 2230에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140212-009	x			L2 루프 등으로 XSCF 네트워크에 전송된 고용량 패킷으로 인해 XSCF 부하가 높은 상태이면 전원 장치(PSU)에 대한 거짓 오류 "Hardware access error"가 감지됩니다. 또한 이 오류로 인해 PSU가 실패로 표시됩니다.	부하가 높은 이유가 L2 루프 때문인 경우 네트워크 연결 등을 검토하여 근본 원인을 제거하십시오. [복원 방법] PSU에서 실패 표시를 지우려면 입력 전원을 끈 다음 다시 켭니다.
RTIF2-140527-001		x		여러 SPARC M10-4S로 구성된 시스템에서 XSCF 재부팅이 <code>rebootxscf(8)</code> 명령을 사용하여 수행되지 않은 경우 또는 다음 상태의 XSCF에 대해 입력 전원이 약 10일 동안 계속 켜져 있는 경우 "XSCF self-diagnosis warning detection" 오류 메시지가 로그됩니다. - 약 10일 동안 마스터/대기 전환을 수행하지 않은 대기 XSCF - 슬레이브 XSCF	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-140606-002	x	x	x	"AEV_AUTHENTICATE" 감사 이벤트가 활성화되어 있는 경우에도 감사 로그에 XSCF Web 로그인 실패 이벤트가 등록되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140606-003	x	x	x	<code>viewaudit(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF Web 작업과 관련된 감사 로그를 확인하려고 시도하면 명령이 잘못된 값을 표시합니다. XSCF Web 액세스 시 포트 번호와 IP 주소 값이 "0"과 "0000"으로 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140606-006	x	x	x	XSCF Web의 [PPAR Operation] - [PPAR Configuration] 화면에서 논리 시스템 보드(LSB)에 시스템 보드(PSB)를 지정할 때 다른 물리적 파티션(PPAR)에 이미 할당된 경우 PSB를 지정할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.	설정을 보려면 XSCF 셸에서 <code>setpcl(8)</code> 명령을 사용하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140606-007			x	시스템이 여러 SPARC M10-4S 새시로 구성되는 다중 물리적 파티션(PPAR)으로 구성되어 있다고 가정합니다. 동시에 여러 PPAR의 전원을 켜는 경우 처음 입력 전원을 켜거나 XSCF를 재설정 한 후 PPAR ID 오류가 등록되고, 일부 PPAR에 대한 자체 진단 테스트(POST)가 완료되지 않으며, 이러한 PPAR이 시작되지 않는 이벤트가 발생할 수 있습니다. showpparstatus 명령을 실행하여 이 이벤트를 확인할 수 있습니다. [예] PPAR #4에만 "Initialization Phase"가 표시되고 POST 처리를 완료하는 데 실패합니다. XSCF> poweron -a XSCF> showpparstatus -a PPAR-ID PPAR Status 00 Initialization Complete 01 - 02 - 03 - 04 Initialization Phase 05 - 06 Initialization Complete 07 - 08 - 09 - 10 - 11 Initialization Complete 12 - 13 - 14 - 15 - XSCF>	동시에 여러 PPAR의 전원을 켜기 위해 poweron -a 명령을 사용하지 마십시오. poweron -p 명령을 사용하여 PPAR 전원을 한 번에 하나씩 켜십시오. [복원 방법] 다음 절차를 수행하여 PPAR의 전원을 켜다가 다시 켕니다. 1. poweroff -f 명령을 실행하여 시작하는 데 실패한 PPAR의 전원을 강제로 끕니다. XSCF> poweroff -y -f -p ppar_id 2. 1단계에서 지정된 각 PPAR의 상태가 "Powered OFF"인지 확인합니다. XSCF> showpparstatus -p ppar_id --- 생략 --- 04 Powered Off --- 생략 --- 3. PPAR의 전원을 다시 켕니다. XSCF> poweron -y -p ppar_id
RTIF2-140623-002	x	x	x	setsmtp(8) 명령을 실행하여 인증 방법으로 "pop"을 지정하는 경우 이메일 알림을 활성화하도록 setemailreport(8) 명령을 실행한 후에도 이메일 전송이 실패할 수 있습니다.	인증 방법을 지정하기 위해 setsmtp(8) 명령을 실행할 때 "pop" 대신 "smtp-auth" 또는 "none"을 지정합니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140623-003	x	x	x	입력 전원을 켜 후(ACON) 즉시 조작 패널의 XSCF STANDBY LED가 깜박인다고 가정합니다. 조작 패널의 전원 스위치를 누르고 있으면 물리적 파티션(PPAR)의 전원 켜기/끄기가 비활성화됩니다. 다음과 같은 경우 PPAR의 전원 켜기/끄기가 수행됩니다. - 조작 패널의 전원 스위치를 조작하는 경우 - <code>poweron(8)</code> 또는 <code>poweroff(8)</code> 명령을 실행하는 경우 - XSCF Web에서 PPAR 전원 켜기/끄기 작업을 수행하는 경우 - RCIL에 의해 전원 공급 연동이 발생하는 경우 - 자동 전원 제어 시스템(APCS)에서 전원 켜기/끄기 지시를 발행하는 경우	입력 전원을 켜 후 즉시 조작 패널에서 전원 스위치를 작동하려면 STANDBY LED 스위치가 깜박이지 않을 때까지 30초 이상 기다립니다.
RTIF2-140731-001	x	x	x	주 도메인이 종료될 때 <code>showlogs(8)</code> 이벤트 및 <code>showmonitorlog(8)</code> 에 의해 이벤트 로그("Host stopped")가 표시되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140805-001			x	물리적 파티션의 동적 재구성에서 시스템 보드가 삭제되면 논리 도메인에 대한 프로세스에서 SIGILL에 의해 코어 덤프가 생성될 수 있습니다(잘못된 지침).	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140808-001	x	x	x	UPS가 연결되어 있는 SPARC M10 시스템에서는 Oracle Solaris가 비활성 상태이거나 물리적 파티션(PPAR) 전원이 꺼져 있는 상태에서 정전으로부터 복구하면 PPAR 전원이 꺼져 있어도 PPAR이 잘못 재부팅되는 문제가 발생할 수 있습니다. 노트 - Oracle Solaris가 활성 상태이고 UPS가 연결되어 있을 때 정전이 발생하면 Oracle Solaris가 전원 복구 시 자동으로 재부팅됩니다. 이 현상은 아래의 작업을 수행한 후 정전이 다시 발생하여 복구한 경우 발생할 수 있습니다. - Oracle Solaris가 활성화된 상태에서 정전이 발생합니다. 전원 복구 시 Oracle Solaris가 자동으로 부팅되면 Oracle Solaris에서 shutdown 명령이 실행되어 Oracle Solaris가 종료됩니다(ok 프롬프트 표시). [예] <pre># shutdown -y -g0 -i0</pre> - Oracle Solaris가 활성화된 상태에서 정전이 발생합니다. 전원 복구 시 Oracle Solaris가 자동으로 부팅되면 Oracle Solaris에서 shutdown 명령이 실행되어 PPAR 전원이 꺼집니다. [예] <pre># shutdown -y -g0 -i5</pre>	Oracle Solaris를 중지하려는 경우 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PPAR 전원을 끄려면 XSCF에서 poweroff(8) 명령을 실행합니다. [복원 방법] XSCF에서 poweroff(8) 명령을 실행하여 PPAR 전원을 끄십시오.
RTIF2-140808-004	x			IHV 제품인 PCI Express 확장 장치(PCI Express Gen1으로 연결)를 SPARC M10-1에 연결하는 경우 PCI Express 교정 가능 오류가 발생할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-140813-001	x	x	x	SPARC M10 시스템 새시와 설치 서버 간의 네트워크 속도가 1Gbps를 초과하거나 시스템이 여러 SPARC M10-4S로 구성되어 있는 경우 vnet을 통해 Oracle Solaris를 설치하도록 시도하면 설치 메뉴를 활성화하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다. [예] vnet을 통해 SPARC M10-4S에 네트워크 설치 <pre>{0} ok boot net:dhcp - install Boot device: /virtual-devices@100/channel-devices@200/network@0:dhcp File and args: - install wanboot info: WAN boot messages->console wanboot info: configuring /virtual-devices@100/channel-devices@200/network@0:dhcp wanboot info: Starting DHCP configuration wanboot info: DHCP configuration succeeded wanboot progress: wanbootfs: Read 368 of 368 kB (100%) wanboot info: wanbootfs: Download complete Wed Aug 13 06:24:51 wanboot progress: miniroot: Read 4864 of 243471 kB (1%)(*1) *1 이 단계는 시간이 오래 걸립니다.</pre>	ISO 이미지를 사용하여 생성된 DVD-ROM 또는 vdisk에서 Oracle Solaris를 설치합니다.
RTIF2-140815-001			x	물리적 파티션(DR)의 동적 재구성을 통해 시스템 보드를 삭제하는 경우 논리 도메인에 대한 호스트 위치독 모니터링이 중지될 수 있습니다.	시스템 보드가 삭제된 후 호스트 위치독 모니터링을 다시 시작하려면 물리적 파티션(PPAR)에서 논리 도메인 중 하나를 재부팅하십시오.
RTIF2-140819-001	x	x	x	드물지만, XSCF를 다시 시작하거나 입력 전원을 다시 켤 때 ntpd가 비활성 상태로 남아 있어 NTP 서버 시간과 XSCF 시간의 동기화가 실패하는 문제가 발생할 수 있습니다. ntpd가 비활성 상태인지 확인하려면 shownntp -l 명령을 실행합니다. ntpd가 비활성 상태일 경우 "NTP is unavailable." 메시지가 나타납니다. XSCF를 NTP 클라이언트 또는 NTP 서버로 지정하는 설정이 비활성화되어 있는 경우에는 이 문제가 발생하지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] XSCF를 NTP 클라이언트 또는 NTP 서버로 지정하는 설정이 활성화되어 있고 ntpd가 비활성화되어 있는 경우 rebootxscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 다시 시작하십시오.
RTIF2-140910-001			x	Oracle Solaris 11.2 이상을 실행하고 물리적 파티션의 동적 재구성을 통해 시스템 보드를 삭제한 경우 하이퍼바이저가 중단될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

XCP 2221에서 해결된 문제

다음 표에 XCP 2221에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

표 3-9 XCP 2221에서 해결된 문제

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140617-002		x	x	SPARC M10-4/M10-4S에서 RCIL을 통한 전원 공급 연동이 작동하지 않습니다. 또한 다음 RCIL 관련 명령을 실행할 경우 "Controller response timeout" 오류 메시지가 출력되고 명령이 비정상적으로 종료됩니다. setremotepwrmgmt(8) showremotepwrmgmt(8) getremotepwrmgmt(8) clearremotepwrmgmt(8)	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 대상 SPARC M10 시스템 및 I/O 장치의 전원 공급 장치를 수동으로 작동하십시오.

XCP 2220에서 해결된 문제

다음 표에는 XCP 2220에서 해결된 문제가 나열되어 있습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130806-001	x	x	x	XSCF가 NTP 클라이언트로 구성되어 있고 상위 레벨 NTP와 적시에 동기화된다고 가정합니다. 각각의 모델에 대해 아래에 나열된 FRU 중 하나를 교체하고 물리적 파티션 (PPAR)의 전원을 켜면 Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일이 될 수 있습니다. [SPARC M10-1] - 마더보드 장치(MBU) - PSU 백플레인 장치(PSUBP) [SPARC M10-4] - CPU 메모리 장치 하부(CMUL) [SPARC M10-4S] - CPU 메모리 장치 하부(CMUL) - 크로스바 백플레인 장치(XBBPU) - XSCF 장치(XSCFU) showdateoffset(8) 명령을 실행하여 이러한 문제가 발생했는지 확인할 수 있습니다. [Domain Date Offset]에 너무 큰 값(4억 초 이상)이 표시되는 경우 이 문제가 발생한 것입니다. [예] XSCF> showdateoffset -a PPAR-ID Domain Date Offset 00 424915200 sec 01 424915200 sec 02 424915200 sec 03 424915200 sec --- 생략 --- 15 424915200 sec	다음 절차를 사용하여 "설명"에 나열된 FRU를 교체합니다. - XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정이 비활성화된 경우 이 문제가 발생하지 않습니다. 일반 교체 절차를 수행하십시오. - XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정이 활성화된 경우 1. XSCF-LAN 포트에서 LAN 케이블을 분리한 후 교체를 수행합니다. 2. XSCF가 시작되면 직렬 포트에 직렬 케이블을 연결합니다. 이때 LAN 케이블을 연결하지 마십시오. 3. XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정을 비활성화합니다. 변경 내용을 적용하려면 XSCF를 재설정해야 합니다. 4. setdate(8) 명령을 실행하여 XSCF 시간을 설정합니다. 이를 수행하면 XSCF가 재설정됩니다. 5. XSCF-LAN 포트에 LAN 케이블을 연결합니다. 6. XSCF를 NTP 클라이언트로 지정하는 설정을 활성화합니다. 변경 내용을 적용하려면 XSCF를 재설정해야 합니다. [복원 방법] "설명"에 나열된 FRU를 교체한 후 다음을 수행하십시오. 물리적 파티션의 전원을 켜면 Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일이 됩니다. 단일 사용자 모드에서 Oracle Solaris를 시작한 후 시간을 설정합니다.
RTIF2-140212-002			x	SPARC M10-4S의 크로스바 박스에 있는 크로스바 케이블(XBU)이 실패하는 경우 오류가 있는 구성 요소의 이름이 showstatus(8) 명령을 통해 잘못 표시됩니다. 구성 요소 이름의 숫자와 영문자 부분이 역순으로 표시됩니다. [예] 크로스바 테이블 번호가 0L인 경우 잘못된 표시: CBL#L0 Status: Deconfigured; 올바른 표시: CBL#0L Status: Deconfigured;	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 올바른 순서로 판독되도록 조정하십시오.
RTIF2-140212-004	x	x	x	XSCF 확장 MIB의 정의 파일에 있는 "scfPPARsMachine"의 OID 정보에 "sun4v" 값이 있어야 하지만, 대신 "02090000"과 같은 CMU 펌웨어 버전 정보가 포함되어 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140212-006	x	x	x	SNMPv1 또는 SNMPv2의 경우 XSCF 호스트 이름이 포함되어 있는 트랩 호스트 이름이 <code>setsnmp(8)</code> 명령으로 등록된 경우 트랩 호스트가 <code>showsnmp(8)</code> 명령을 통해 표시되지 않습니다. [<code>showsnmp(8)</code> 명령을 통한 비표시의 예] XSCF 호스트 이름: <code>example.com</code> 트랩 호스트 이름: <code>test.example.com</code>	XSCF 호스트 이름이 포함되어 있지 않은 트랩 호스트 이름을 지정하거나 트랩 호스트의 IP 주소를 지정하십시오.
RTIF2-140212-022	x	x	x	"-t" 옵션을 통해 트랩 유형을 " <code>setsnmp addtraphost</code> " 명령에 "알림"으로 지정하여 트랩 호스트를 등록하는 경우 트랩 호스트에 보고되는 트랩의 UDP 주소가 차용 IP 주소(가상 IP 주소) 대신 XSCF-LAN(물리적 IP 주소)에 할당되는 IP 주소가 됩니다. 차용 IP 주소가 설정되면 이 증상이 발생합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140221-003			x	<code>addboard(8)</code> 또는 <code>deleteboard(8)</code> 명령이 DR 기능을 사용하여 실행되는 경우 다음 메시지가 표시되면서 DR 기능을 사용한 시스템 보드의 추가 또는 제거가 실패할 수 있습니다. <code>Failed to evacuate board resources</code>	<code>addboard(8)</code> 또는 <code>deleteboard(8)</code> 명령을 다시 실행하십시오. 다시 실패하면 제어 도메인만 재부팅하거나 " <code>rebootxscf -a</code> " 명령을 사용하여 XSCF를 재설정하십시오. 이를 수행한 후 DR 기능을 사용하여 <code>addboard(8)</code> 또는 <code>deleteboard(8)</code> 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-140227-003	x	x	x	SPARC M10 새시의 성능 저하가 감지된 후 물리적 파티션에서 재부팅 또는 AC OFF/ON이 실행되면 "PSU shortage" 오류 메시지가 잘못 등록될 수 있습니다. 또한 오류가 감지되면 PSU에 "Failure" 표시가 부착됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음의 절차를 실행하십시오. - 전원 공급 장치(PSU)의 "Status"가 "Faulted"가 아닌 경우: 1. SPARC M10 새시의 성능 저하 원인을 제거합니다. 2. PSU에 "Failure" 표시가 부착된 경우 AC OFF/ON을 수행하여 제거합니다. - 전원 공급 장치(PSU)의 "Status"가 "Faulted"인 경우: 1. PSU를 교체합니다. 2. AC OFF/ON을 수행하여 PSU에서 "Failure" 표시를 제거합니다.
RTIF2-140227-006	x	x	x	다음 명령을 실행할 때 [Ctrl]+[C]를 누르면 매우 드물지만 명령이 종료될 뿐만 아니라 로그인된 다른 사용자가 실행한 다른 실행 중인 명령도 종료될 수 있습니다. <code>ping(8)</code> , <code>setservicetag(8)</code> , <code>shownetwork(8)</code> , <code>showntp(8)</code> , <code>showpacketfilters(8)</code> , <code>showservicetag(8)</code> , <code>traceroute(8)</code>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] AC OFF/ON을 수행하십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-140227-007			x	마운트되지 않은 SPARC M10-4S의 SSCP IP 주소가 <code>setsscp(8)</code> 명령을 사용하여 설정되면 <code>showsscp(8)</code> 명령이 "Not installed" 메시지를 표시하므로 설정된 IP 주소를 확인할 수 없습니다. 따라서 <code>addfru(8)</code> 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 새시 또는 크로스바 박스를 추가하기 전에 <code>showsscp(8)</code> 명령을 사용하여 추가된 새시의 SSCP IP 주소를 확인할 수 없습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140227-008	x	x	x	<code>setloginlockout(8)</code> 명령으로 사용자 계정의 잠금 기능이 활성화된 경우 동일한 사용자 계정으로 XSCF Web에 세 번 로그인하도록 시도하면 구성된 잠금 시간 동안 이후 로그인이 비활성화됩니다.	사용자 계정의 잠금 기능을 비활성화하십시오.
RTIF2-140310-001	x	x	x	" <code>setldap -c</code> " 명령을 사용하여 서버 인증서를 가져오는 경우 오류가 생성되고 가져오기가 실패합니다.	<code>setldap(8)</code> 명령을 사용하는 경우 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. <code>setldapssl(8)</code> 명령과 함께 LDAP의 암호화 기능(SSL을 통한 LDAP)을 사용하십시오.
RTIF2-140312-001	x	x	x	XSCF Web의 [SNMP] 또는 [SNMP Security] 메뉴에서 SNMP 구성을 수행하는 경우 실패합니다.	XSCF Web에서 SNMP를 구성하지 마십시오. XSCF 셸 명령을 사용하여 SNMP를 구성하십시오. - <code>setsnmp(8)</code> - <code>setsnmpusm(8)</code> - <code>setsnmpvacm(8)</code>
RTIF2-140314-002			x	XCP 2210이 크로스바 박스(XBBOX)에 연결되는 SPARC M10-4S에 적용되는 경우 몇 가지 문제로 인해 크로스바 케이블의 성능이 저하되면 시스템을 실행하는 동안 다음 증상이 발생할 수 있습니다. - 크로스바 박스(XBBOX)의 크로스바 장치(XBU)에 오류가 발생하면 해당 오류가 감지되고 물리적 파티션이 중단될 수 있습니다. 다음 오류 로그를 통해 크로스바 테이블의 오류를 확인할 수 있습니다. FRU: /BB#n/XBU#x/CBL#y,/ BB#n/XBU#x,/XBBOX#m/XBU#x Msg: XB-XB interface fatal bus protocol error 또는 FRU: /BB#n/XBU#x/CBL#y,/ BB#n/XBU#x,/XBBOX#m/XBU#x Msg: XB-XB interface timeout error 또는 FRU: /BB#n/XBU#x/CBL#y,/ BB#n/XBU#x,/XBBOX#m/XBU#x Msg: XB-XB interface link-up error	크로스바 케이블에 문제가 발생하면 모든 PPAR을 즉시 중지하고 크로스바 케이블을 교체하십시오. [복원 방법] 1. 모든 PPAR을 중지합니다. 정상적으로 중지할 수 없는 경우 강제로 중지하십시오. 2. 성능이 저하된 크로스바 케이블을 교체합니다. 3. " <code>testsb -a</code> " 명령으로 하드웨어를 진단하고 XBBOX의 XBU 오류가 있는지 확인합니다. 4. XBU에 오류가 있는 경우 교체합니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140402-002	x	x	x	XSCF 웹의 [XSCF] - [Logs] 메뉴에 있는 각 로그의 검색 기능에서 [Start] 및 [End] 시간이 설정된 상태로 [Search] 버튼을 클릭하여 검색을 실행하는 경우 지정된 기간의 오류를 나타내는 메시지가 출력될 수 있으며 이로 인해 검색이 실행되지 않을 수도 있습니다.	XSCF 셸에서 showlogs(8) 명령을 사용하여 실시요.
RTIF2-140407-002	x	x	x	PCI 확장 장치가 연결된 시스템 구성에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜진 상태로 XCP 펌웨어를 업데이트하거나 XSCF를 재설정할 수 있습니다. 이 경우 PCI 확장 장치 정보가 ioxadm(8) 명령이나 showhardconf(8) 명령의 실행 결과에 출력되지 않습니다. 또는 ioxadm(8) 명령을 사용하여 PCI 확장 장치를 더 이상 제어할 수 없습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 중 하나를 실행하십시오. - PPAR 전원을 껐다가 다시 켭니다. - PHP(PCI 핫 플러그)를 사용하여 시스템에서 링크 카드를 제거했다가 다시 설치합니다.
RTIF2-140407-004	x	x	x	setaudit -a 명령을 실행하여 사용자 감사 정책을 설정한 다음 XSCF를 재설정한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 등록된 사용자의 감사 정책이 사용자 계정 "default"의 감사 정책으로 사용되고 등록된 사용자의 감사 정책이 지워질 수 있습니다. 이러한 문제는 사용자 계정 "default"에 감사 정책이 설정되지 않은 경우에 발생합니다. [예] yyyy 사용자에 대한 감사 정책 설정 XSCF> setaudit -a yyyy=disable XSCF> showaudit all --- 생략 --- User policy: yyyy disabled Events: AEV_AUDIT_START enabled XSCF> rebootxscf -a XSCF> showaudit all --- 생략 --- User policy: default disabled Events: AEV_AUDIT_START enabled	showaudit all 명령의 출력 결과에서 [User Policy:]에 사용자 계정 "default"가 표시되지 않는 경우 setaudit -a 명령을 실행하여 사용자 계정 "default"의 감사 정책을 설정하십시오. [예] 사용자 계정 "default"에 대한 감사 정책을 설정하십시오. XSCF> setaudit -a default=enable [복원 방법] 다음은 절차를 실행하십시오. 1. setaudit -a 명령을 실행하여 사용자 계정 "default"의 감사 정책으로 사용된 사용자 감사 정책을 재설정합니다. 2. rebootxscf(8) 명령을 실행하여 XSCF를 재설정합니다. 3. showaudit all 명령을 실행하여 설정된 사용자 감사 정책이 [User Policy:]에 표시되는지 확인합니다.
RTIF2-140418-001	x	x	x	Oracle VM Server for SPARC의 DRM(동적 리소스 관리) 기능이 작동하지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-140507-001	x	x	x	XCP 2043 이상이 설치된 SPARC M10 시스템에서 하드웨어 RAID(RAID1 또는 RAID1E)에서 제거되어 디스크 오류가 발생하는 경우 입력 전원 끄기/켜기, Oracle Solaris 재부팅 또는 "shutdown -i0" 명령 실행으로 인해 Open Boot PROM의 상태가 전환되는 경우 디스크를 복원한 후라도 원래 RAID 볼륨에는 배치되지 않고 다른 RAID 볼륨에 배치됩니다. 또한, 원래 RAID 볼륨이 성능 저하된 상태로 유지됩니다.	발생한 환경에 따라 다음 절차 중 하나를 실행하십시오. - 시스템 실행 중에 RAID 볼륨의 일부인 디스크가 실패하는 경우 경우 시스템을 실행하는 동안 Oracle Solaris를 다시 시작하지 않고 디스크를 교체하십시오. - 시스템 실행 중에 RAID 볼륨의 일부인 디스크를 제거한 경우 시스템을 실행하는 동안 Oracle Solaris를 다시 시작하지 않고 제거된 디스크를 다시 마운트하십시오. - PPAR 전원이 꺼진 상태에서 RAID 볼륨의 일부인 디스크를 제거한 경우 PPAR 전원이 꺼진 상태에서 제거된 디스크를 다시 마운트하십시오. [복원 방법] 이 증상이 발생하면 다음 절차를 수행하십시오. 1. 새로 생성된 RAID 볼륨을 제거합니다. 2. 대상 디스크를 "hot spare"로 설정합니다. "hot spare" 기능이 활성화된 경우 디스크가 원래 RAID 볼륨에 자동으로 배치됩니다. 한편, 볼륨 제거 또는 핫 스페어 설정 절차는 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 "F.4 하드웨어 RAID 볼륨의 핫 스페어 생성" 또는 "F.5 하드웨어 RAID 볼륨의 핫 스페어 삭제"를 참조하십시오.
RTIF2-140507-002		x		물리적 파티션의 동적 재구성에 의해 시스템 보드가 삭제되는 경우 도메인의 Oracle Solaris가 패닉 상태가 되거나 하이퍼바이저가 중단될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140507-015	x	x		3개 이상의 BB 또는 크로스바 박스로 이루어진 시스템 구성에서 showhardconf(8) 명령을 실행하는 경우 크로스바 케이블의 FRU-Part-Number에 잘못된 정보가 출력될 수 있습니다. [예] 크로스바 케이블 번호가 R0인 경우: Error: CBL#R0 Status:Normal; + FRU-Part-Number:@@D00Q@; Ver:0020h; + Type:Optic; Length: 2; 올바른 경우: CBL#R0 Status:Normal; + FRU-Part-Number: ALLT03FQPE; Ver:0020h; + Type:Optic; Length: 2;	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이러한 잘못된 표시는 시스템에 영향을 주지 않습니다.
RTIF2-140507-017	x	x	x	rebootxscf(8) 명령을 사용하여 XSCF를 재설정하는 경우 XSCF 오류로 인해 XSCF가 중지될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 시스템의 입력 전원을 껐다가 켜십시오 (AC OFF/ON).
RTIF2-140507-018	x	x	x	시스템이 초기화된 상태인 경우 입력 전원을 켜 후라도 XSCF가 시작되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] CPU 메모리 장치 하부(CMUL), XSCF 장치(XSCFU) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체하십시오.
RTIF2-140605-007	x	x	x	XCP 2041 이상인 경우 전원 공급 장치 (PSU)의 구성 오류에 대한 오류 로그가 등록될 때 이 로그에 대해 올바르게 표시되지 않은 메시지가 등록됩니다. 메시지 텍스트에 다른 AC 입력 전압이 혼합(100V 및 200V)되어 표시되어야 하지만 PSU 유형의 잘못된 조합이 표시됩니다. [예] 서로 다른 AC 입력 전압인 100V와 200V가 혼합된 경우 잘못 등록된 메시지 텍스트("Msg:"의 오른쪽) Code: 80000000-0001020000ff0000ff-018af022000000000000000000 Status: Alarm Occurred: May 27 11:22:00.0000 JST 2014 FRU: /MBU Msg: Wrong PSU is installed 서로 다른 AC 입력 전압의 혼합을 나타내는 올바른 메시지는 다음과 같습니다. Msg: PSUs detected 100V and 200V at AC inputs	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. showlogs error 명령을 실행하고 [Code:]의 세 번째 필드에서 3바이트 및 4바이트 값을 확인합니다. 이 값을 기반으로 출력 메시지 대신 아래에 나와 있는 올바른 메시지에 따라 적절한 작업을 수행합니다. - 바이트 값이 "f022"인 경우 Different AC input voltages of 100 V and 200 V are mixed on the PSU. Check the PSU for AC input connection status. - 바이트 값이 "f022"가 아닌 경우 The combination of PSU types is incorrect. Contact a field engineer.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140606-005			x	시스템 보드(PSB) 진단을 위해 실행 중인 testsb(8)가 SPARC M10 시스템 새시 또는 크로스바 박스 새시의 전원을 켜다가 켜는 사이에 아래에 나열된 오류 중 하나를 감지한다고 가정합니다. 이 경우 새시의 전원이 켜져 있는 상태로 명령이 종료됩니다. - 새시의 DC-DC 컨버터(DDC)에 결함이 있습니다. Error log: Msg: Power-on failure - 새시 내에서 냉각 구성 요소를 모니터하는 회로가 비정상적인 상태입니다. Error log: Msg: LLC protection circuit test error - 크로스바 케이블이 새시 내에서 잘못된 조합으로 크로스바 장치(XBU)에 연결되어 있습니다. Error log: Msg: XB CABLE configuration error 위의 오류 로그 및 showboards(8) 명령의 출력에서 이 현상이 발생했는지 확인할 수 있습니다. 이 현상이 발생한 경우 명령이 [Pwr]에 "y"를 출력하고 [Test]에 "Failed"를 출력합니다. [예] SPARC M10-4S 새시의 전원이 켜져 있고 시스템 보드 진단에 오류가 표시되는 경우 <pre>XSCF> showboards -a PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault ----- 00-0 00(00) Assigned y n n Failed Faulted</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 오류 로그를 확인하고 구성 요소에 대한 유지 관리를 수행하십시오.
RTIF2-140804-001	x	x	x	흡기 온도의 변화로 인해 팬 속도가 바뀌면 결함이 없는 팬에 대해 팬 속도가 비정상임을 나타내는 오류 로그가 잘못 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] replacefru(8) 명령을 실행하고 오류 로그가 등록된 팬을 선택하십시오. 팬을 교체하지 않은 상태로 유지 관리 메뉴에 있는 교체 지침을 따르십시오.

XCP 2210에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2210에서 해결된 문제의 목록입니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130801-002	x	x		DIMM 장애가 발생할 경우 구성 오류가 잘못 감지되며 다음의 이벤트 로그가 등록됩니다. SCF:DIMM configuration error on PSB#xx-0	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 이벤트 로그를 무시하십시오. DIMM 장애에 대한 유지 관리 절차를 사용하여 장애가 발생한 DIMM이 마운트된 SPARC M10 시스템 새시에 대한 입력 전원을 끄고 DIMM을 교체한 후 전원을 켜십시오. 이 단계를 수행하면 구성 오류와 장애가 제거됩니다.
RTIF2-131126-005	x	x	x	XSCF Web에서 발행인란 프레임의 [Refresh] 버튼을 클릭해도 메뉴 프레임에 표시되는 [Physical] 또는 [Logical] 트리가 업데이트되지 않습니다.	트리를 표시하려면 메뉴 프레임의 [Physical] 또는 [Logical] 탭을 클릭하십시오.
RTIF2-131212-001			x	LSB 번호가 01 이상인 물리적 파티션 (PPAR)이 있는 경우 I/O 오류가 발생해도 "showlogs error" 명령이 "I/O device error detected" 로그를 표시하지 않거나 "I/O device error detected" 메시지에서 FRU가 잘못 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-131213-004	x	x	x	XSCF Web에서 PPAR DR 기능이 활성화/비활성화되어 있는 경우 [PPAR Operation] - [PPAR Mode Configuration] 메뉴를 선택하고, PPAR-DR(Current) 또는 PPAR-DR(Next)을 선택한 후 [Configure]를 클릭하면 잘못된 대화 상자가 나타나고 PPAR DR 기능이 활성화/비활성화되지 않습니다.	PPAR DR 기능을 활성화/비활성화하려면 XSCF setpparmode(8) 명령을 실행하십시오.
RTIF2-131213-008			x	BB가 3 이상이거나 크로스바 박스를 사용하는 구성에서 "addboard -c configure" 명령을 실행하는 중에 마스터 XSCF의 몇 가지 문제로 인해 XSCF 전환이 발생한 후 새 마스터 XSCF에서 실행된 deleteboard(8) 명령이 응답을 받지 못할 수 있습니다. XSCF의 마스터/대기 전환 후 시스템에 두 개의 마스터 XSCF가 있는 경우 이 증상이 발생합니다. (참조: RTIF2-131213-001) 두 새시의 후면 패널에 있는 불이 켜진 마스터 LED를 통해 이 상태를 확인할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 몇 분 후 마스터 XSCF의 수가 자동으로 1개로 되돌려지면 deleteboard(8) 명령을 실행하십시오. 15분 후에도 마스터 XSCF의 수가 1개로 되돌려지지 않으면 모든 기존 SPARC M10 시스템 및 크로스바 상자의 후면 패널에서 RESET 스위치를 누르십시오. 이를 수행한 후 deleteboard(8) 명령을 실행하십시오.
RTIF2-131213-009			x	DR 기능의 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령이 실행되고 DR 기능을 사용한 시스템 보드의 추가 또는 제거가 실패하면 "Failed to evacuate board resources" 메시지가 출력될 수 있습니다.	addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 다시 실행하십시오. 다시 실패하면 제어 도메인을 재부팅하거나 "rebootxscf -a" 명령을 사용하여 XSCF를 재부팅하십시오. 이를 수행한 후 DR 기능을 사용하여 addboard(8) 또는 deleteboard(8) 명령을 다시 실행하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131213-021			x	DR 기능의 deleteboard(8) 명령에 의해 시스템 보드(PSB)가 제거되면 시간 초과 오류 로그 "Timeout detected during unconfiguration of PSB#xx-x."가 등록되고 비정상적으로 종료될 수 있습니다. 이러한 경우 showboards(8) 명령이 시스템 보드(PSB)의 모든 Pwr/Conn/Conf 상태를 "y"로 표시합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] "rebootxscf -a" 명령을 실행하여 모든 XSCF를 재부팅하십시오.
RTIF2-131218-001	x	x	x	Solaris OS를 실행하는 중에 OS 콘솔에서 "Hypervisor Abort" 메시지의 출력으로 인해 물리적 파티션이 재설정되면 다음에 물리적 파티션을 재부팅할 때 Oracle VM Server for SPARC의 상태가 유지 관리 모드로 변경될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 제어 도메인만 재부팅하십시오. Oracle VM Server for SPARC가 "online" 상태가 되면 "rebootxscf -a" 명령을 실행하여 모든 XSCF를 재설정된 다음 Oracle VM Server for SPARC의 상태를 다시 한번 확인하십시오. "online" 상태가 되지 않으면 제어 도메인만 다시 한번 재부팅하십시오.
RTIF2-140122-001			x	PCI 확장 장치가 LSB 번호가 01(LSB#01) 보다 크거나 같은 논리적 시스템 보드에 연결되어 있으면 PCI 확장 장치에 대해 직접 I/O 기능을 활성화할 경우 PCI 확장 장치가 논리 도메인에서 인식되지 않을 수 있습니다.	PCI 확장 장치가 인식되지 않으면 논리 도메인을 재부팅하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140212-001			x	여러 SPARC M10-4S(시스템 보드)의 시스템 구성에서 물리적 파티션의 시스템 보드가 오류로 인해 성능이 저하된 후 replacefru(8) 명령을 사용하여 시스템 보드를 교체하도록 시도하면 시스템 보드가 실행 중인 상태로 인식되고 다음 오류 메시지와 함께 교체 시도가 실패합니다. [Warning:028] BB#XX cannot be replaced because the PSB in the BB that you indicated is running. 마찬가지로, initbb(8) 명령을 사용하여 성능이 저하된 시스템 보드를 초기화하도록 시도하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다. Hardware error occurred by initial diagnosis. 시스템 보드의 상태가 다음과 같은 경우 showhardconf(8) 또는 showboards(8) 명령을 실행하면 이 증상이 발생합니다. [예] PSB#01-0(BB#01)의 성능이 저하된 경우 XSCF> showhardconf <pre>... * BB#01 Status:Deconfigured; ... XSCF> showboards -a PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault ----- 01-0 00(01) Assigned n n n Passed Faulted</pre>	deleteboard(8) 명령을 사용하여 물리적 파티션에서 성능이 저하된 시스템 보드를 제거한 후 replacefru(8) 또는 initbb(8) 명령을 실행하여 시스템 보드를 교체하거나 제거하십시오. [예] XSCF> deleteboard -c unassign 01-0 시스템 보드를 교체한 후 addboard(8) 명령을 사용하여 물리적 파티션에 시스템 보드를 할당하고 유지 관리 절차를 따라 물리적 파티션에 추가하십시오. [예] XSCF> addboard -c assign -p 0 01-0
RTIF2-140212-010	x	x	x	setsnmp(8), setsnmpusm(8) 또는 setsnmpvacm(8) 명령을 실행하는 중에 [Ctrl]+[C]를 실행하면 위의 명령을 사용하여 SNMP를 설정할 수 없습니다. 이러한 경우 오류 메시지 "configuration being changed by another user"가 표시될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-140212-015	x	x	x	CPU 메모리 장치 하부(CMUL), XSCF 장치(XSCFU) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체한 후 version(8) 명령을 실행하면 "Current Bank" 및 "Reserve Bank"의 상태가 잘못 표시됩니다. [예] - CMUL 교체 전 <pre>XSCF> version -c xcp BB#00-XSCF#0(마스터) XCP0 (Reserve): 2210 XCP1 (Current): 2210</pre> - (잘못된) CMUL 교체 후 <pre>XSCF> version -c xcp BB#00-XSCF#0(마스터) XCP0 (Reserve): 2210 XCP1 (Current): 2210</pre> - (올바름) CMUL 교체 후 <pre>XSCF> version -c xcp BB#00-XSCF#0(마스터) XCP0 (Current): 2210 XCP1 (Reserve): 2210</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이는 명령 출력에 대한 문제일 뿐이므로 시스템에 영향을 미치지 않습니다. [복원 방법] flashupdate(8) 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-140212-017			x	initbb(8) 또는 replacefru(8) 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스(XBBOX)를 제거한 후 XSCF 네트워크(호스트와 도메인 이름, SSCP, IP 주소, 라우팅 및 이름 서버)가 설정되고 applynetwork(8) 명령이 실행되면 "An internal error has occurred. Please contact your system administrator" 오류 메시지가 출력되고 XSCF 네트워크 매개 변수가 활성화되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 제거된 SPARC M10-4S 또는 XBBOX를 다시 연결하거나 교체한 후 XSCF 네트워크를 다시 설정하십시오.
RTIF2-140212-018	x	x	x	REMCS 고객 정보 입력 화면에서 2바이트 입력 필드에 다음 2바이트 문자가 입력된 경우 입력 오류 메시지가 출력될 수 있습니다. - 선행 문자가 EUC 코드의 A1xx에 해당합니다. - 후행 문자는 EUC 코드의 xxA1에 해당합니다.	오류가 발생하므로 문자열의 시작 및 끝 부분에 2바이트 문자를 입력하지 마십시오.
RTIF2-140212-019	x	x	x	입력 전원을 켤 때 전원 공급 장치(PSU)의 전압 판독에 실패하고 "Hardware access error"와 같이 PSU 오류가 잘못 감지되어 PSU의 성능이 저하될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 이 오류 로그를 무시하십시오. 성능이 저하된 PSU 상태를 해크하려면 입력 전원을 끈 다음 다시 켜십시오.
RTIF2-140212-020	x	x	x	팬을 핫 스와핑할 때 분리 후 바로 팬을 설치하면 핫 스와핑이 실패할 수 있습니다.	팬을 교체할 때 분리 후 10초 이상 기다린 후 다시 설치하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140212-023	x	x		CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 및 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)가 마운트되는 SPARC M10-4/M10-4S에 다음과 같은 CPU 오류가 발생하면 물리적 파티션 (PPAR)을 시작할 때 "Hypervisor Abort" 오류가 생성되고 PPAR을 더 이상 사용하지 못할 수 있습니다. - SPARC M10-4의 경우 CMUL에 마운트되는 모든 CPU의 성능이 저하됩니다. - SPARC M10-4S의 경우 PPAR을 구성하는 모든 새시에서 CMUL에 마운트되는 모든 CPU의 성능이 저하됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 오류가 있는 CPU가 마운트되는 CMUL을 교체하십시오.
RTIF2-140212-024	x	x	x	Oracle Solaris에서 "ldm add-spconfig" 또는 "ldm set-spconfig" 명령을 실행한 후 OpenBoot PROM의 "auto-boot?" 환경 변수가 변경된 경우 XSCF showpparparam (8) 명령을 실행할 때 설정된 값이 표시되지 않습니다. "ldm add-spconfig" 또는 "ldm set-spconfig" 명령을 실행하기 이전의 값이 표시됩니다. 다음 절차가 다음 시퀀스로 수행되면 이 증상이 발생합니다. 1. 물리적 파티션(PPAR)을 시작합니다. 2. 시작된 PPAR의 제어 도메인에서 "ldm add-spconfig" 명령을 실행하여 논리 도메인의 구성 정보를 저장합니다. 또는 시작된 PPAR의 제어 도메인에서 "ldm set-spconfig" 명령을 실행하여 다음에 PPAR을 시작할 때 사용할 논리 도메인의 구성 정보 이름(config-name)을 지정합니다. 3. Oracle Solaris의 제어 도메인에서 "eeprom auto-boot?=xxxx"를 실행하여 OpenBoot PROM의 환경 변수를 변경하거나 OpenBoot PROM 자체에서 OpenBoot PROM 환경 변수를 변경합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 그러나 값 자체가 활성화되어 있습니다. XSCF에서가 아닌 Oracle Solaris의 제어 도메인 또는 OpenBoot PROM에서 다음에 PPAR을 시작할 때 사용할 OpenBoot PROM 환경 변수 "auto-boot?" 값을 확인하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140212-025	x	x	x	SPARC M10-4/M10-4S의 경우 물리적 파티션(PPAR)을 생성하는 새시의 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)에서 모든 I/O 사용이 중단되거나 SPARC M10-1의 경우 마더보드 장치(MBU)에서 모든 I/O 사용이 중단되는 경우 오류가 있는 구성 요소를 교체하지 않고 PPAR의 전원을 켜면 하이퍼바이저의 시작이 중단됩니다. 또는 Oracle Solaris가 시작된 후 Oracle VM Server for SPARC가 "suspended" 상태가 됩니다. 모든 I/O의 사용이 중단되면 다음과 같은 상황이 발생합니다. - I/O 전원 공급 장치가 실패했습니다. - 모든 PCI Express RC(Root Complex)가 실패했습니다. - 모든 PCI 스위치가 실패했습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] SPARC M10-4S/M10-4의 경우 I/O가 실패한 CMUL을 교체하십시오. SPARC M10-1의 경우 I/O가 실패한 MBU를 교체하십시오.
RTIF2-140221-002	x	x	x	"LDC Protocol info from PPAR (PPAR ID X : Domain Service Data Send Failed)" 메시지가 등록되고, 제어 도메인 콘솔에 "WARNING: ds@x: ds_handle_recv: invalid message length, received xxx bytes, expected xxx" 메시지가 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. "rebootxscf -a" 명령을 사용하여 XSCF를 재설정하십시오. 이를 수행한 후 제어 도메인에서 "svcs" 명령을 실행하여 "picl", "fmd" 및 "ldmd" 서비스를 다시 시작하십시오.
RTIF2-140303-002	x	x	x	매우 드물지만 경우에 따라 AC OFF/ON을 수행한 후 XSCF가 시작되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 증상이 발생하면 유지 관리 담당자에게 연락하십시오.
RTIF2-140407-007			x	replacefru(8) 명령을 사용하여 성능이 저하된 시스템 보드를 교체한 후에는 replacefru(8) 명령 메뉴나 testsb(8) 명령을 사용하여 교체 시스템 보드를 진단합니다. 다음의 모든 조건이 충족될 경우 진단이 실패합니다. - 물리적 파티션(PPAR)이 여러 시스템 보드로 구성되고 PPAR 전원이 켜진 경우 - PPAR의 일부 시스템 보드가 성능 저하로 중지되는 경우	다음 절차 중 하나를 사용하여 시스템 보드를 교체하고 진단을 실행하십시오. 1. 시스템 보드를 교체하기 전에 deleteboard(8) 명령을 실행하여 시스템 보드 상태를 SP(시스템 보드 풀)로 변경합니다. 2. 시스템 보드 교체 및 진단을 완료한 후에는 addboard(8) 명령을 실행하여 시스템 보드를 PPAR에 다시 할당합니다. 또는 1. PPAR의 전원을 끈 후 시스템 보드 교체와 진단을 실행합니다. [복원 방법] deleteboard(8) 명령을 실행하여 시스템 보드 상태를 SP(시스템 보드 풀)로 변경한 후 또는 PPAR 전원을 끈 후 시스템 보드 진단을 다시 실행하십시오.
RTIF2-140410-001	x	x	x	XSCF NTP 서버 기능이 DDoS 공격용 플랫폼으로 사용될 수 있습니다(CVE-2013-5211).	XCP 펌웨어 버전을 XCP 2210 이상으로 업데이트하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140410-007			x	XSCF 네트워크용 차용 IP 주소(가상 IP 주소)를 설정할 때 마스터 및 대기 XSCF 모두에 대해 XSCF-LAN IP 주소(물리적 IP 주소)를 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 설정이 적용되고 XSCF가 재설정된 후 차용 IP 주소 설정이 반영되지 않을 수 있습니다.	마스터 및 대기 XSCF 모두의 XSCF-LAN IP 주소(물리적 IP 주소)를 설정하고 나서 차용 IP 주소를 설정하십시오.
RTIF2-140507-019	x	x	x	XCP 2210 이전의 XSCF 펌웨어를 사용하는 환경에서 Firefox 26을 사용하는 경우 팝업 창 테두리가 두꺼운 검은색 선으로 나타납니다.	이 검은색 테두리를 무시하십시오.
RTIF2-140507-020			x	"poweroff -f -p -n"(n은 파티션 번호) 명령을 실행한 직후 마스터 XSCF를 대기 상태로 전환하는 경우 다음 메시지가 오류 로그에 등록되고 "showlogs error" 명령 실행시 표시됩니다. Msg: SCF process down detected	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 증상은 시스템 작동에는 영향을 주지 않습니다.
RTIF2-140605-005	x	x	x	다음 이벤트 중 하나가 발생하면 ttydm 프로세스가 실패하여 XSCF가 재설정될 수 있습니다. - 도메인 콘솔의 화면에 대량 데이터가 출력되거나 여러 SPARC M10-4S 새시에 대한 XSCF를 재설정할 때 console(8) 명령이 종료되는 경우 제어 도메인 콘솔에 연결하도록 console(8) 명령이 실행됩니다. 제어 도메인 콘솔에 강제로 연결하도록 console(8) 명령이 실행됩니다. ttydm 프로세스가 실패할 경우 다음 오류 로그가 등록됩니다. [예] XSCF> showlogs error -v Date: Dec 01 22:08:13 JST 2013 Code: 20000000-00fcff00b0000000ff-01040001000000000000000000 Status: Notice Occurred: Dec 01 22:08:04.886 JST 2013 FRU: /FIRMWARE/,/XBBOX#80/XSCFU Msg: SCF process down detected Diagnostic Code: 00000000 00000000 0000 50000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 74747964 6d2e3239 37302e62 7a320000 00000000 00000000 0000 [Diagnostic Code:]의 네 번째 줄에서 처음 5바이트가 "747479646d"인 경우 ttydm 프로세스가 실패한 것입니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] - 다중 SPARC M10-4S 새시로 구성되어 있는 시스템의 경우 XSCF 재설정 후 console(8) 명령을 실행하면 마스터/대기 XSCF가 전환되어 제어 도메인 콘솔에 연결할 수 없습니다. - 단일 새시 구성에서 SPARC M10-1, SPARC M10-4 또는 SPARC M10-4S의 경우 XSCF 재설정 후 console(8) 명령을 실행하여 제어 도메인 콘솔에 연결할 수 있습니다.

XCP 2092에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2092에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-12 XCP 2092에서 해결된 문제

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131213-015			x	물리적 파티션에서 아래 세 가지 조건 모두가 충족되는 경우 크로스바 장치(XBU) 오류 "Msg: XB-XB interface fatal error"가 감지됩니다. [조건 1] 여러 SPARC M10-4S에서 물리적 파티션이 구성됩니다. [조건 2] SPARC M10-4S 새시에 연결되는 XSCF BB 제어 케이블에 결함이 있거나 연결이 끊어졌습니다. 이러한 경우 "Msg: BB control cable detected unexpected" 오류 로그가 등록됩니다. [조건 3] 하드웨어 오류로 인해 물리적 파티션이 재부팅되고 poweron(8) 또는 reset(8) 명령이 실행되었습니다. 또한 하드웨어 오류로 인해 XSCF에서 물리적 파티션이 재부팅되거나 이 증상이 이전에 발생했을 때 oweron(8) 또는 reset(8) 명령이 재시도되었습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XSCF BB 제어 케이블의 연결이 끊어진 상태에서 poweron(8) 또는 reset(8) 명령을 실행하지 마십시오. [복원 방법] 하드웨어 오류가 발생한 경우 물리적 파티션에서 전원을 껐다 켜십시오. XSCF에서 재시도 작업을 수행하는 경우 "poweroff -f -p ppar-id" 명령을 실행하여 물리적 파티션의 전원을 강제로 끄십시오. 그런 다음 전원을 다시 켜십시오.
RTIF2-140110-001			x	SPARC M10-4S(크로스바 박스 사용) 구성에서 전원이 꺼져 있음을 통지하는 다음 오류 로그가 등록되지 않습니다. BB#xx was stopped by power failure. Power failure date is yyyy/mm/dd hh:mm:ss	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-140110-002	x	x	x	flashupdate(8) 명령을 실행하면 경우에 따라 XSCF가 시작되지 않을 수도 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 문제가 발생하는 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오.
RTIF2-140115-001	x	x	x	PCI 확장 장치에 오류가 발생한 경우 PCI 확장 장치에 연결되어 있는 물리적 파티션(PPAR)에서 적합한 모든 도메인이 종료됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

XCP 2091에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2091에서 해결된 문제의 목록입니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-140117-001	x	x	x	setsnmp(8), setsnmpusm(8), setsnmpvacm(8) 명령 또는 XSCF Web에서 [XSCF] - [Settings] - [Service] - [SNMP], [XSCF] - [Settings] - [Service] - [SNMP Security]를 실행하면 "exclusive control file open error" 오류 메시지가 출력되고 SNMP와 관련된 모든 설정이 실패합니다. 이 문제는 XCP 2090에서만 발생합니다.	firmware를 XCP 2080 이전 또는 2091 이후로 업데이트하십시오.

XCP 2090에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2090에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-14 XCP 2090에서 해결된 문제

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130219-003			x	initbb(8) 명령으로 SPARC M10-4S를 제거하거나 replacefru(8) 명령으로 SPARC M10-4S 또는 XSCF 장치를 교체할 때 XSCF BB 제어 케이블을 제거하면 다음 오류 로그가 등록됩니다. Msg: Board control error (MBC link error) Msg: BB control cable detected unexpected Msg: XSCF hang-up is detected	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-130305-009	x	x	x	setsnmp addtraphost 또는 setsnmp addv3traphost 명령을 통해 129개 이상의 트랩 호스트 IP 주소가 등록된 것으로 가정합니다. 그런 다음 showsnmp(8) 명령을 실행하면 SNMPv1, SNMPv2, SNMPv2-inform, 및 SNMPv3 트랩 호스트가 각각 최대 128개 항목까지 표시됩니다. 마찬가지로, setsnmpusm create, setsnmpvacm creategroup, setsnmpvacm createview, 또는 setsnmpvacm createaccess 명령을 통해 129개 이상의 항목이 등록된 것으로 가정합니다. 그런 다음 showsnmpusm 또는 showsnmpvacm 명령을 실행하면 사용자, 보기, 그룹 및 액세스에 대해 128개 이상의 항목이 표시되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 비정상적으로 종료되지 않고 setsnmp(8), setsnmpusm(8) 또는 setsnmpvacm(8) 명령을 통해 129개 이상의 데이터 항목이 등록되면 데이터 항목이 성공적으로 등록된 것입니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131023-003	x	x	x	XSCF 확장에 대한 MIB 정의 파일에서 scfDomainInfoGroup의 OID가 중복되고 정의됩니다. 따라서 서버 관리 소프트웨어 (예: Hitachi에서 제조한 JPI/Integrated Management)에서 XSCF 확장에 대한 MIB 정의 파일을 설치하려는 시도가 실패할 수 있습니다.	XSCF 확장에 대한 MIB 정의 파일에서 중복 OID의 텍스트 행을 삭제합니다. 그런 다음 XSCF 확장에 대한 MIB 정의 파일을 다시 설치합니다. "::= { scfMIBObjectGroups 14 }"를 포함하는 scfDomainInfoGroup이 정의되어 있는 텍스트 행이 삭제됩니다. [예] XSCF 확장에 대한 MIB 정의 파일 (XSCF-SP-MIB_2050.mib)에 대해 3558 ~ 3566 행을 삭제합니다. <pre>----- 3558: scfDomainInfoGroup OBJECT- GROUP 3559: OBJECTS { 3560: scfDomainNumber, scfPPARId, scfDomainName, 3561: scfDomainStatus 3562: } 3563: STATUS current 3564: DESCRIPTION 3565: "A collection of objects providing PPAR information." 3566: ::= { scfMIBObjectGroups 14 } -----</pre>
RTIF2-131107-001			x	XSCF BB 제어 케이블에 결함이 있거나 느슨한 경우 또는 XSCF 오류가 발생한 경우 여러 SPARC M10-4S 장치를 구성하는 물리적 파티션(PPAR)의 전원 공급 장치를 분리하거나 재설정하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-131112-002			x	시스템에서 크로스바 박스를 사용하여 각각 2BB 이상을 포함하는 둘 이상의 물리적 파티션(PPAR)이 포함되어 있다고 가정합니다. 이 시스템에서 모든 PPAR에 영향을 미치는 하드웨어 오류가 발생한 경우 PPAR 다시 활성화 처리가 실패하여 모든 PPAR 전원 공급 장치가 꺼져 있는 상태로 유지되므로 오류가 있는 부품의 성능이 저하됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 오류가 있는 부품의 성능이 저하됩니다. PPAR의 전원을 다시 켜십시오.
RTIF2-131112-003	x	x	x	flashupdate(8) 명령을 실행하는 동안 testsb(8), diagxbu(8) 또는 flashupdate -c sync 명령이 실행되는 경우 오류 로그 "FMEM serious error"가 등록되고 testsb(8), diagxbu(8) 또는 flashupdate -c sync 명령이 실패할 수 있습니다.	flashupdate(8) 명령을 실행하는 중에 testsb(8), diagxbu(8) 또는 flashupdate -c sync 명령을 실행하지 마십시오. flashupdate(8) 명령이 완료되었는지 확인하려면 showlogs event 명령을 실행한 후 다음 메시지를 확인하십시오. XCP update has been completed (XCP version=xxxx:last version=yyyyy)

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131112-008	x	x	x	PSU 백플레인 장치(PSUBP) 또는 XSCF 인터페이스 장치(XSCFIFU)와 관련된 "SCF Diagnosis error on System backup memory" 오류 로그가 등록되었다가 가정합니다. 오류 로그 바로 다음에 등록된 오류 로드의 FRU가 올바르지 않을 수 있습니다. 이 경우, FRU PSUBP 또는 XSCFIFU가 올바르지 않음을 나타내는 다음 메시지 중 하나가 표시됩니다. Msg: SCF Diagnosis initialize RTC FRU: PSUBP or XSCFIFU 또는 Msg: SCF Diagnosis error on XXXX FRU: PSUBP or XSCFIFU XXXX는 다음 FRU를 나타냅니다. CPU, L2 cache, SDRAM, RTC, SPI FMEM, NAND	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 다음과 같이 FRU를 교체하십시오. SPARC M10-1의 경우 FRU: /MBU SPARC M10-4의 경우 FRU: /BB#00/CMUL SPARC M10-4S의 경우 FRU: /BB#xx/CMUL 또는 FRU: /XBBOX#xx/XSCFU
RTIF2-131112-011	x	x	x	전원 켜기 처리가 완료되기 전에 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜지고 ioxadm(8) 명령이 실행되면 "SCF process down detected" 오류 로그가 등록되고 ioxadm(8) 명령이 실패할 수 있습니다.	PPAR 전원 켜기 처리가 완료될 때까지 ioxadm(8) 명령을 실행하지 마십시오. showpparstatus(8) 명령을 실행하여 PPAR 전원 켜기 처리의 진행 상태를 확인할 수 있습니다. showpparstatus(8) 명령의 실행 결과로 "Running" 메시지가 나타나면 PPAR 전원 켜기 처리가 완료되었음을 나타냅니다. PPAR 전원 켜기 처리가 완료되면 ioxadm(8) 명령을 다시 실행하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131112-012	x	x	x	초과 팬 회전 개수로 인해 "FAN speed too high" 오류 로그가 등록되었다고 가정합니다. 이후에 팬 회전 속도를 변경하는 이벤트가 발생하면 팬 회전 속도가 올바른 값으로 전환되지 않고, 대신 레벨 5(최대 속도)로 전환될 수 있습니다. 팬 회전 속도를 변경하는 이벤트가 발생하면 다음 오류 로그가 등록됩니다. 그러나 표시된 팬 회전 속도는 올바르지 않습니다. 실제 팬 회전 속도 레벨은 5이며, 이는 최대 속도입니다. - Low temperature was detected at air inlet. FANs are changed to speed (level-1) mode - Low temperature was detected at air inlet. FANs are changed to speed (level-2) mode - Middle temperature was detected at air inlet. FANs are changed to speed (level-3) mode - High temperature was detected at air inlet. FANs are changed to speed (level-4) mode - Air outlet temperature recovered from warning state	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 초과 회전 속도 오류가 감지된 팬을 교체하십시오.
RTIF2-131112-014	x	x	x	다음 메일 서버를 사용하고 REMCS 등록 또는 REMCS 환경 설정을 수행하는 경우 메일 서버의 통신 시간 초과가 감지되어 처리에 실패하게 됩니다. - Windows ExchangeServer - E-PORT - qmail	sendmail 또는 postfix에 사용할 메일 서버를 변경한 후 REMCS 등록 또는 REMCS 환경 설정을 수행합니다. 메일 서버를 변경하기가 어려운 경우 펌웨어를 XCP 2090 이상으로 업데이트하십시오.
RTIF2-131112-015			x	initbb(8) 또는 replacefru(8) 명령을 실행하면 "Change Master Failed"를 나타내는 오류 로그가 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이벤트 로그를 무시하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131126-001	x	x	x	[조건]에 설명된 조건 중 하나를 만족하는 시스템에서 전원 공급 장치 연동 기능을 설정한다고 가정합니다. Oracle Solaris를 실행하고 [이벤트]에 언급된 이벤트 중 하나가 발생하는 경우 외부 I/O 장치의 전원이 잘못 꺼질 수 있습니다. [조건] - 전원 공급 장치 연동 그룹에 단일 SPARC M10 시스템이 등록되어 있습니다. - 전원 공급 장치 연동 그룹에 여러 SPARC M10 시스템이 등록되어 있으며, XSCF를 재설정하는 SPARC M10 시스템 이외의 물리적 파티션 전원이 꺼져 있습니다. [이벤트] - flashupdate(8) 명령 및 XSCF Web에서 펌웨어 업데이트가 실행되고 XSCF가 재설정되었습니다. - rebootxscf(8) 명령 및 XSCF Web에서 XSCF가 다시 활성화되고 XSCF가 재설정되었습니다. - 오류로 인해 XSCF가 재설정되었습니다.	다음 보호 조치 중 하나를 적용하십시오. - 펌웨어 업데이트 또는 XSCF 다시 활성화를 수행하기 전에 <code>setremotepwrmgmt -c disable</code> 명령을 실행하여 전원 공급 장치 연동 기능을 비활성화합니다. 이후에 펌웨어를 업데이트하거나 XSCF를 다시 활성화합니다. XSCF가 활성화되면 <code>setremotepwrmgmt -c enable</code> 명령을 실행하여 전원 공급 장치 연동 기능을 활성화합니다. - <code>setremotepwrmgmt -c disable</code> 명령을 사용하여 전원 공급 장치 연동 기능을 비활성화하고 외부 I/O 장치의 전원을 수동으로 켭니다.
RTIF2-131126-002		x		BB#0/BB#01/XBBOX#80/XBBOX#81 중 하나를 설치하거나 교체한 경우 마스터/대기 XSCF에서 CPU 코어 활성화 키의 동기식 처리가 실패합니다. 이후에 마스터 및 대기가 전환되면 CPU 코어 활성화 키가 손실될 수 있습니다. 이로 인해 다음 현상이 발생합니다. [PPAR 전원이 켜져 있는 경우] CPU 코어 활성화 위반으로 인해 PPAR의 전원이 꺼집니다. [PPAR의 전원이 꺼져 있는 경우] CPU 코어 활성화 수가 부족하여 PPAR 전원 켜기가 실패합니다.	설치/교체 후 다음을 실행하면 CPU 코어 활성화 키의 동기식 처리가 수행됩니다. - 마스터/대기 XSCF가 전환되지 않은 경우 설치/교체를 요청한 마스터 XSCF에서 <code>rebootxscf -a</code> 또는 <code>addcodactivation(8)</code> 명령을 실행합니다. - 마스터/대기 XSCF가 전환된 경우 <code>switchscf(8)</code> 명령을 실행하여 마스터 XSCF를 사전 설치/교체 상태로 되돌립니다. 그런 다음 <code>rebootxscf -a</code> 또는 <code>addcodactivation(8)</code> 명령을 실행합니다. 노트 - <code>switchscf(8)</code> 명령을 실행하여 마스터 XSCF를 원래 상태로 복원하기 전에 다음 작업을 수행하지 마십시오. 이러한 작업을 수행하면 CPU 코어 활성화 키를 다시 등록해야 할 수 있습니다. - <code>rebootxscf -a</code> - <code>addcodactivation(8)</code> - <code>deletecodactivation(8)</code> - Input power off/on

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131126-004	x	x	x	PCI 확장 장치와 링크 카드의 펌웨어 업데이트가 완료될 때 PCI 확장 장치의 펌웨어 버전이 잘못 표시됩니다. 특히, 이벤트 로그의 "PCIBOX 버전"에 사전 업데이트 버전이 표시되고, "마지막 버전"에 사후 업데이트 버전이 표시됩니다. [예] 1120에서 1130으로 업데이트 후 표시되는 버전 - 잘못됨: LINKCARD=1, bank=1, PCIBOX version=1120: last version=1130 - 올바른: LINKCARD=1, bank=1, PCIBOX version=1130: last version=1120	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 버전 번호를 교체하십시오. 또한 XCP 펌웨어를 XCP 2090 이상으로 업데이트하십시오.
RTIF2-131129-001	x	x	x	showhardconf(8) 명령에 의해 "코드"가 "00"으로 시작되는 마지막 8자리가 표시되는 마운트된 메모리가 있는 경우 다음 작업을 실행하면 해당 메모리의 "코드"와 "크기"에 대해 모두 값이 0으로 표시됩니다. - restoredefaults factory 명령 실행 - initbb(8) 명령 실행 - 메모리의 마운팅 지점 변경 [예] <pre>XSCF>showhardconf : MEM#10B Status:Normal; + Code:ce8001M393B2G70QH0-YK0 0000-00511571; + Type:07; Size:16 GB; XSCF>showhardconf : * MEM#10B Status:Deconfigured; + Code:000000 0000-00000000; + Type: ; Size:0 GB;</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 증상이 발생하는 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오.
RTIF2-131213-006	x	x	x	실행 중인 논리 도메인에서 "LDC Protocol info from PPAR (PPAR ID X : Domain Service Data Send Failed)" 이벤트 로그가 등록되고 해당 논리 도메인의 종류가 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 제어 도메인을 재부팅하거나 "rebootxscf -a" 명령을 실행하여 XSCF를 재부팅하십시오.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131213-017	x	x	x	XSCF를 실행하는 중에 다음과 같은 경우가 발생할 수 있습니다. [증상 1] 프로세스가 중지되고 XSCF가 재설정됩니다. [증상 2] MIB 정보의 취득을 처리하는 명령(get 명령 등)의 응답 속도가 저하됩니다. [증상 3] showhardconf(8)와 같은 명령을 실행하는 데 시간이 걸립니다. 또한 showhardconf(8) 명령을 실행하면 다음 메시지가 출력되고 명령이 비정상적으로 종료됩니다. "Cannot communicate with the other XSCF. Check the other XSCF' stat" [증상 4] "SCF panic detected" 오류가 발생했으며 XSCF가 재설정됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] - 증상 1, 2 및 4의 경우 XSCF를 재설정하여 시스템을 복구할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템을 사용할 수 있습니다. - 증상 3: rebootxscf(8) 명령을 사용하여 XSCF를 재설정합니다.
RTIF2-131213-018	x	x	x	XSCF에서 NTP 클라이언트의 설치가 비활성화된 경우 각 물리적 파티션(PPAR)의 하이퍼바이저와 XSCF 간의 시간 차이가 잘못 업데이트되고 PPAR이 재부팅된 후 논리 도메인이 잘못 배열될 수 있습니다.	"setntp -s client -c enable" 명령을 실행하여 XSCF의 NTP 클라이언트 설치를 활성화하고 XSCF를 상위 레벨 NTP 서버와 동기화합니다. 그렇지 않으면 다음을 실행하십시오. 1. PPAR의 전원을 켜거나 재부팅하기 전에 showdateoffset(8) 명령을 실행하고 XSCF와 하이퍼바이저 간의 시간 차이를 확인합니다. 2. 시간 차이가 너무 크면 시간 차이를 재설정하기 위해 정지된 상태에서 PPAR에 resetdateoffset(8) 명령을 실행합니다. 3. PPAR의 전원을 켜 후 Solaris OS의 시간을 재설정합니다.
RTIF2-131213-020	x	x	x	XSCF의 재시도 기능으로 인해 PSUBP (PSU 백플레인) 장치 내의 복구 가능한 백업 메모리에 비정상적인 상황이 세 번 이상 발생하는 경우 XSCF가 이를 수정된 오류로 잘못 간주하고 XSCF의 시작이 중단될 수 있습니다. 이러한 경우에는 "REBOOT: COUNTER ERROR" 메시지가 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 전원 끄기 및 켜기를 다시 실행하십시오.
RTIF2-131216-001	x	x	x	"flashupdate -c check" 명령을 실행하면 "XCP update is started." 메시지가 잘못 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-140303-001	x	x	x	XSCF Web을 사용하면 응답 속도가 저하될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140410-004	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 동안 CPU 오류가 발생하는 경우 잘못된 오류 로그가 등록될 수 있습니다. showlogs error -v 명령을 사용하여 이 증상을 확인할 수 있습니다. showlogs error -v 명령의 결과가 "Msg: SP InternalError Occurred"이고 [Diagnostic Code] 5번째 줄의 처음 5바이트가 "01920212"이면 이 증상에 해당합니다. [예] XSCF> showlogs error -v Date: Nov 11 18:29:04 JST 2013 Code: 40000000-00fcff0000ff0000ff-0186ffff000000000000000000 Status: Warning Occurred: Nov 11 18:29:04.871 JST 2013 FRU: /FIRMWARE Msg: SP Internal Error Occurred Diagnostic Code: 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 00000000 00000000 0000 0007000b 02040002 00000000 00000000 01920212 00620000 0000	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] showstatus(8) 명령을 실행하여 부품 실패 여부를 확인하십시오. [Status]가 "Deconfigured"인 CPU가 실패했습니다. 유지 관리 절차에 따라 CPU에 마운트된 FRU를 교체하십시오. [예] "Deconfigured" CPU가 있는 경우 XSCF> showstatus BB#11 Status:Normal; CMUU Status:Normal; * CPU#0 Status:Deconfigured;
RTIF2-140410-006	x	x	x	Oracle Solaris 또는 Idmd 서비스를 시작한 직후에 reset xir 명령을 실행하는 경우 "LDC Protocol info from PPAR(PPAR ID 0 : Domain Service Data Send Failed)"이 이벤트 로그에 등록될 수 있으며 XSCF 프로세스 중단 및 재설정이 발생할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XSCF를 재설정 한 후에는 showlogs 이벤트 명령을 실행하여 이벤트 로그를 확인하십시오. 또는 showpparstatus(8) 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)이 재설정되었는지 확인하십시오. 물리적 파티션을 재설정하지 않은 경우 reset xir 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-140605-003			x	물리적 파티션(PPAR)에서 하나의 SPARC M10-4S 새시에 XSCF 오류가 발생하고 XSCF에서 CHECK LED가 켜져 있고 READY LED는 꺼져 있다고 가정합니다. 이 PPAR의 전원을 켜려고 시도하면 시스템에서 이 PPAR의 모든 SPARC M10-4S 새시에 오류가 발생한 것으로 잘못 인식하여 PPAR 전원을 켤 수 없습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XSCF 오류에 대한 유지 관리 절차를 수행하여 결함이 있는 SPARC M10-4S 새시에서 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체하십시오.

표 3-14 XCP 2090에서 해결된 문제 (계속)

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-140605-004			x	하나의 SPARC M10-4S 새시(BB#00이나 BB#01) 또는 크로스바 박스 새시(XBBOX#80이나 XBBOX#81)를 추가하거나 교체하면 자동 전원 켜기/끄기에 대한 전원 제어 스케줄 설정이 기존 새시와 추가/교체 새시 간에 동기화되지 않습니다. 이러한 상태로 마스터/대기 XSCF 전환을 수행하는 경우 전원 제어 스케줄 설정이 사용할 수 없는 상태로 남아 있어 자동 전원 켜기/끄기가 수행되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 다음 절차를 실행하여 마스터와 대기 XSCF 간에 자동 전원 켜기/끄기에 대한 전원 제어 스케줄 설정을 동기화하십시오. 1. <code>showpowerschedule -m list</code> 명령을 실행하여 전원 제어 스케줄이 등록되었는지 확인합니다. 전원 제어 스케줄이 등록되지 않은 경우 <code>addpowerschedule(8)</code> 및 <code>setpowerschedule(8)</code> 명령을 사용하여 다시 등록합니다. 2. <code>setpowerschedule -c control</code> 명령을 실행하여 전원 제어 스케줄을 활성화하거나 비활성화합니다.
RTIF2-140617-001	x	x	x	PCI 확장 장치에 연결된 시스템에서 <code>showhardconf -u</code> 명령을 실행하면 PCI 확장 장치에 설치된 PCI 카드의 수가 "11"개로 잘못 표시됩니다(설치할 수 있는 최대 카드 수).	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PCI 확장 장치에 설치된 PCI 카드에 대한 정보를 확인하려면 옵션 없이 <code>showhardconf(8)</code> 명령을 실행하십시오.

XCP 2080에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2080에서 해결된 문제 목록입니다.

표 3-15 XCP 2080에서 해결된 문제

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-121219-011			x	<code>poweroff(8)</code> 명령을 사용하여 PPAR의 전원 연결을 끊는 도중 PPAR에 속하는 시스템 보드에 대해 <code>deleteboard -c unassign</code> 을 실행할 경우 물리적 파티션(PPAR)의 전원 연결이 끊기지 않을 수 있습니다.	<code>poweroff(8)</code> 명령을 실행한 후 <code>showpctl(8)</code> 명령을 사용하여 관련 PPAR의 상태 필드에 Powered Off가 표시되는지 확인합니다. 그런 다음 <code>deleteboard(8)</code> 명령을 실행합니다.
RTIF2-130305-018			x	<code>replacefru(8)</code> 명령으로 "BB"를 선택하거나 <code>testsb(8)</code> 명령을 실행할 때 "Diagnostic tests"를 수행하면 내부 오류가 발생할 수 있습니다. 이 때 오류 로그를 확인하면 내부 오류가 발생했을 때 "PPAR#30"에 "no PSB available in PPAR"이 등록된 것을 볼 수 있습니다.	해당 SPARC M10-4S에서 오류가 발생했으며 시스템 보드(PSB)가 사용 불가 상태에 있습니다. 오류 로그를 확인하고 SPARC M10-4S를 교체하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130305-019	x	x	x	진단은 <code>testsb(8)</code> 명령에서 오류가 발생하더라도 계속되며 2시간의 대기 시간이 지나면 시간 초과가 발생합니다.	<code>testsb(8)</code> 명령을 실행하여 진단할 PSB의 상태를 확인하는 동안 다른 세션에서 <code>showboards(8)</code> 명령을 실행하십시오. "Test"가 "Testing" 이외의 값으로 설정되고 "Pwr"가 "n"으로 설정되면 작업이 실패합니다. 이 경우 <code>[Ctrl] + [C]</code> 를 눌러 <code>testsb(8)</code> 를 취소하십시오.
RTIF2-130307-001			x	<code>diagxbu(8)</code> 명령으로 지정된 SPARC M10-4S 중 구현되지 않은 것이 있는 경우 구현되지 않은 SPARC M10-4S를 나타내는 PSB 번호를 표시하는 메시지 "PSB#xx-0 is not installed."가 나타납니다. 하지만 실제로 구현된 SPARC M10-4S의 PSB 번호가 잘못 출력될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. <code>showhardconf(8)</code> 명령을 실행하여 해당 PSB 번호가 할당된 SPARC M10-4S의 상태를 확인합니다. 구현되지 않은 SPARC M10-4S는 <code>showhardconf(8)</code> 명령을 통해 표시되지 않습니다. 해당 SPARC M10-4S가 표시되면 "PSB#xx-0 is not installed." 메시지의 PSB 번호가 이 명령 실행 시 지정된 구현되지 않은 SPARC M10-4S의 번호입니다.
RTIF2-131001-001			x	<code>initbb(8)</code> 명령으로 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 연결이 끊기고 XSCF BB 제어 케이블이 연결된 상태에서 모든 새시를 켜다 켜면 <code>initbb(8)</code> 명령으로 연결이 끊어진 새시가 마스터 새시가 되고 XSCF 설정이 출하 시 기본값으로 초기화됩니다.	SPARC M10-4S 및 크로스바 박스를 분리할 때 아래 절차를 따르십시오. 1. <code>initbb(8)</code> 명령을 실행하여 대상 새시를 중지합니다. 2. 중지된 새시를 먼저 끈 다음 XSCF BB 제어 케이블을 분리합니다.
RTIF2-131023-001	x	x	x	논리 도메인을 시작하거나 중지하는 중에 <code>rebootxscf(8)</code> 또는 <code>switchscf(8)</code> 명령으로 XSCF가 재설정되면 다음 오류가 발생할 수 있습니다. - <code>showdomainstatus(8)</code> 명령을 실행한 경우 논리 도메인 상태가 제대로 표시되지 않습니다. - <code>showlogs event</code> 명령을 실행한 경우 논리 도메인 상태의 알림에 사용되는 로그가 표시되지 않습니다. - 논리 도메인 상태의 알림에 대한 SNMP 트랩이 전송되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 논리 도메인의 상태를 제대로 표시하려면 논리 도메인을 다시 활성화하여 업데이트하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131023-004	x	x	x	논리 도메인에서 I/O 장애가 감지된 경우에도 XSCF에 오류가 통지되지 않을 수 있습니다. 이러한 이유로 showlogs error 명령을 실행한 경우에도 fmdump(1M) 명령을 실행할 때 표시되는 장애 보고서의 I/O 장애 정보가 표시되지 않습니다. 또한 XSCF에서 CPU 또는 메모리 오류가 감지되면 논리 도메인에 알람이 전송되지 않습니다. 이러한 이유로 fmdump(1M) 명령이 실행되는 경우에도 장애 보고서에 showlogs error 명령을 실행할 때 표시되는 CPU 또는 메모리 오류 정보가 표시되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 논리 도메인에서 I/O 장애가 감지되면 fmdump(1M) 명령을 실행하여 장애 보고서의 디스플레이에서 오류가 있는 부분을 찾고 오류가 있는 부품에 대한 유지 관리를 수행합니다. XSCF에서 CPU 또는 메모리 장애가 감지된 경우 showlogs error 명령을 실행하여 표시되는 FRU에 따라 유지 관리를 수행하십시오.
RTIF2-131108-002	x	x	x	"WARNING: invalid vector intr: number 0x10001, pil 0x11000" 경고 메시지가 /var/adm/messages에 출력됩니다.	이 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-131112-009	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜지면 "LDC Protocol info from PPAR (PPAR ID 0:Domain Service Data Send Failed)"의 이벤트 로그가 출력됩니다. 또한 Oracle Solaris 활성화 후 "ldoms/ldmd:default failed: transitioned to maintenance"가 OS 콘솔에 출력됩니다. 이로 인해 Oracle VM Server for SPARC가 유지 관리 모드에서 시작될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] rebootxscf -a 명령을 실행하여 모든 XSCF를 재설정 한 후 제어 도메인을 다시 활성화 하십시오. 복원에 실패하면 XSCF에서 poweroff(8) 및 poweron(8) 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜다가 켜십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-131126-006	x	x	x	입력 전원이 꺼진 후 다시 켜지거나 XSCF가 재설정된다고 가정합니다. XSCF 셸이 아닌 XSCF Web을 사용하여 처음 CPU 코어 활성화와 관련된 작업을 수행하는 경우 해당 작업이 실패할 수 있습니다. 오류가 발생할 경우 절차는 다음과 같습니다. 1. XSCF Web에서 다음을 수행합니다. - [Settings] - [CoD Activation] 메뉴에서 CPU 코어 활성화 키를 추가합니다. - [Maintenance] - [Configuration Management] 메뉴에서 XSCF 설정 정보를 저장합니다. - [Maintenance] - [Configuration Management] 메뉴에서 CPU 코어 활성화 키를 저장/복원합니다. 2. XSCF 셸에서 <code>deletecodactivation(8)</code> 또는 <code>setcod(8)</code> 명령을 실행합니다. - 또는 XSCF Web에서 CPU 코어 활성화 키를 삭제하거나, XSCF Web에서 CPU 코어 활성화의 할당을 변경합니다. 또는 1. XSCF Web에서 다음을 수행합니다. - [Settings] - [CoD Activation] 메뉴에서 CPU 코어 활성화 키를 삭제합니다. - [Settings] - [CoD Reservation] 메뉴에서 CPU 코어 활성화의 할당을 릴리스합니다. 2. 다른 사용자 계정으로 XSCF 셸 또는 XSCF Web에 로그인합니다. 3. XSCF 셸에서 <code>deletecodactivation(8)</code> 또는 <code>setcod(8)</code> 명령을 실행합니다. - 또는 XSCF Web에서 CPU 코어 활성화 키를 삭제하거나, XSCF Web에서 CPU 코어 활성화의 할당을 변경합니다.	입력 전원을 껐다가 다시 켜 후 또는 XSCF를 재설정 한 후 처음 CPU 코어 활성화와 관련된 작업을 수행하려면 XSCF 셸에서 실행합니다. [복원 방법] <code>rebootxscf(8)</code> 명령을 실행하여 XSCF를 재설정하십시오. 그런 다음 XSCF 셸에서 <code>deletecodactivation(8)</code> 또는 <code>setcod(8)</code> 명령을 실행하십시오.

XCP 2070에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2070에서 해결된 문제의 목록입니다.

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130228-001	x	x	x	Oracle Solaris를 시작하는 동안 poweroff -f 명령으로 PPAR 전원을 강제로 끈 후 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 다시 켜면 "Unable to connect to Domain Service providers"가 OS 콘솔에 출력되고 Oracle Solaris가 시작되지 않을 수 있습니다.	poweroff(8) 명령으로 PPAR의 전원을 차단한 후 poweron(8) 명령으로 PPAR 전원을 다시 켜십시오. 이렇게 한 후에도 Oracle Solaris가 시작되지 않으면 PPAR의 전원 연결을 끊고 XSCF를 재설정한 다음 다시 PPAR 전원을 켜십시오.
RTIF2-130516-001	x	x	x	ETERNUS와의 전원 공급 연동이 설정된 시스템 구성에서, SRARC M10 시스템의 조작 패널에 있는 전원 스위치로 전원을 켜더라도 ETERNUS의 전원이 켜지지 않습니다.	다음 방법 중 하나로 전원을 켭니다. - XSCF 명령, poweron(8) 명령 - XSCF 웹 페이지의 메뉴 - 스케줄 설정을 사용한 자동 전원 켜기
RTIF2-130709-001			x	물리적 파티션(PPAR) 전원이 켜진 상태에서 마스터 XSCF의 전환이 발생하면 대기 XSCF가 마스터 XSCF로 전환되기 전에 시간이 걸릴 수 있습니다. 그 결과 다음 오류가 발생할 수 있습니다. Master switch synchronization timeout	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] - PPAR 전원이 켜진 상태에서 flashupdate(8) 명령 실행 중 오류가 발생하는 경우: PPAR 전원을 끈 다음 flashupdate(8) 명령을 다시 실행합니다. - PPAR 전원이 켜진 상태에서 switchscf(8) 명령 실행 중 오류가 발생하거나 PPAR 전원이 켜진 상태에서 XSCF 실패로 인해 오류가 발생하는 경우(프로세스 중지 등): 다음 방법 중 하나를 사용하여 "XSCF hang-up is detected" 오류 로그가 등록된 SPARC M10-4S 새시의 복구를 수행합니다. - replacefru(8) 명령을 실행하여 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 XSCF 장치(XSCFU)를 교체합니다. - CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 XSCF 장치(XSCFU)의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
RTIF2-130711-001			x	replacefru(8) 또는 addfru(8) 명령을 실행하여 SPARC M10-4S의 유지 관리를 수행할 때 "FMEM serious error" 오류 로그가 등록되고 replacefru(8) 또는 addfru(8) 명령이 실패할 수 있습니다. 또한 flashupdate(8) 명령 실행 중 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜면 마찬가지로 "FMEM serious error" 오류 로그가 등록되고 flashupdate(8) 명령이 실패할 수 있습니다.	자세한 내용은 "SPARC M10-4S의 "FMEM serious error"에 대한 대처 (RTIF2-130711-001)"를 참조하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130716-001	x	x	x	ioxadm(8) 명령을 실행하여 PCI 확장 장치를 업데이트할 때 "LINKCARD I2C error" 오류가 발생할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 하지만 아래 두 조건 모두를 확인할 수 있으면 PCI 확장 장치의 업데이트가 정상적으로 완료된 것입니다. 이 경우에는 "LINKCARD I2C error" 오류 메시지를 무시하고 작업을 계속하십시오. - ioxadm(8) 명령을 사용한 PCI 확장 장치 펌웨어의 업데이트가 정상적으로 완료되었습니다. - ioxadm -v list 명령을 실행하면 업데이트에 대해 지정된 PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 번호가 표시됩니다.
RTIF2-130801-001			x	switchscf(8) 명령을 실행하더라도 XSCF가 전환되지 않을 수 있습니다. 이 시점에서는 마스터 XSCF와 대기 XSCF가 서로 통신할 수 없으며 XSCF의 이중화가 유지되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. switchscf(8) 명령을 실행해도 XSCF가 전환되지 않는 경우 replacefru(8) 명령을 실행하여 대기 새시에 있는 XSCF 장치의 활성 교체를 수행하십시오. 또한 XSCF 장치의 연결을 끊을 때, XSCF BB 제어 케이블을 분리했다가 연결하십시오.
RTIF2-130802-001	x	x	x	getflashimage(8) 명령에 대한 USB 메모리를 지정하면 다음 메시지가 출력되고 명령의 실행이 실패할 수 있습니다. Error: Unable to mount USB device.	USB 메모리를 분리했다 연결한 다음 getflashimage(8) 명령을 다시 실행합니다.
RTIF2-130802-002	x	x	x	Oracle Solaris가 작동 중일 때 setsnmp(8) 명령으로 SNMP 설정을 변경하면 다음 현상이 발생할 수 있습니다. 1. XCP 버전 번호와 같은 데이터 일부가 prtpticl -v 및 prttdiag -v 명령의 결과로 출력되지 않습니다. 2. Oracle Solaris의 /var/adm/messages에 대해 다음 경고 메시지가 출력됩니다. PICL snmpplugin: cannot fetch object value	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. - 1번이 발생하는 경우: 다음 절차를 사용하여 복구를 수행합니다. 1) [Ctrl] + [C]로 prttdiag 명령을 종료합니다. 2) 약 30분 동안 기다려서 XSCF에서 SNMP 시간 초과가 발생하도록 합니다. 3) 논리 도메인에서 svcadm 명령을 실행하여 picl 서비스를 다시 시작합니다. - 2번이 발생하는 경우: 이는 임시 경고 메시지가므로 시스템이 계속 작동할 수 있습니다.
RTIF2-130826-001			x	대기 XSCF가 유지 관리 또는 입력 전원 꺼짐 상태에 있을 때 마스터 XSCF의 XSCF Web에 로그인하면 "Cannot communicate with BB#xxx: ..."로 시작하는 대화 상자가 출력됩니다. 이 메시지는 끊기지 않는 통신 오류를 나타냅니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 대화 상자의 메시지는 표시 창을 나타내는 것이므로 시스템은 정상적으로 운영할 수 있습니다. 이 통신 오류에 대한 대화 상자는 무시하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130902-001			x	여러 개의 SPARC M10-4S 장치로 구성된 시스템에서 논리 도메인이 작동 중일 때 펌웨어가 업데이트되면 마스터 XSCF가 대기 XSCF로 전환되지 않아서 펌웨어 업데이트가 실패할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 아래 설명한 절차에 따라 시스템을 복구하십시오. 1. 대기 XSCF에 로그인하고 다음 명령을 실행합니다. XSCF> rebootxscf -s 2. 10초 후 다른 대기 XSCF로 로그인한 후 다음 명령을 실행합니다. XSCF> rebootxscf -a 3. 20분 동안 다린 후 마스터 XSCF에 로그인하고 flashupdate(8) 명령을 다시 실행합니다.
RTIF2-130903-002			x	여러 SPARC M10-4S 장치로 구성된 시스템에서는 물리적 파티션(PPAR)이 켜진 시간부터 POST(Power-On Self test)가 시작될 때까지의 시간이 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다. 예를 들어 2BB 구성의 경우 POST는 일반적으로 약 10분 후 시작되지만 이 경우 20분 이상 걸릴 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 장애가 발생할 경우 rebootxscf -a 명령을 실행하여 모든 XSCF를 재설정하고 시스템을 복원하십시오.
RTIF2-130903-006			x	여러 개의 SPARC M10-4S 장치로 구성된 시스템에 여러 개의 물리적 파티션(PPAR)이 있을 때 일부 SPARC M10-4S 장치를 켜다 다시 켜면, CPU 메모리 장치 하부(CMUL)를 교체해야 하는 "SRAM Serious Error"가 발생할 수 있습니다. showpparstatus(8) 명령 또는 showdomainstatus(8) 명령으로 상태를 표시할 때 PPAR 상태가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PPAR이 작동 중일 때 SPARC M10-4S를 끄지 마십시오. 예를 들어 PPAR을 끄기 전에 poweroff(8) 명령을 사용하여 중지하십시오.
RTIF2-130903-007	x	x	x	PowerOn 상태의 물리적 파티션(PPAR)에서 setcod(8) 명령을 반복적으로 실행하면 프로세스 내에서 사용 가능한 리소스가 소진되어 codd 로 인해 프로세스가 중지될 수 있습니다.	이 문제는 PPAR이 PowerOff 상태에 있을 때 setcod(8) 를 실행하여 방지할 수 있습니다. [복원 방법] codd 를 다시 시작합니다.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130903-008	x	x	x	OpenBoot PROM의 select 명령으로 특정 장치를 먼저 지정한 후 unselect-dev 명령을 실행하지 않고 이후에 boot 명령을 사용하여 네트워크 장치에서 Oracle Solaris를 시작하면 다음 장애가 발생합니다. 논리 도메인의 콘솔에서 "seek failed" 및 "Can't mount root" 메시지가 표시되고 Oracle Solaris가 시작되지 않습니다. 그런 다음 오류 로그에 "I/O device error detected" 메시지가 등록되고 논리 도메인이 재설정됩니다. 논리 도메인이 재설정된 후에는 select 명령으로 지정된 장치가 저해됩니다. 재설정 후에는 논리 도메인이 OpenBoot PROM 환경 변수 "auto-boot?"의 설정에 따라 다음 상태 중 하나로 전환됩니다. - auto-boot?가 true인 경우 Oracle Solaris는 boot-device로 설정된 장치에서 시작됩니다. 하지만 위에서 select 명령으로 지정된 장치가 boot-device로 설정된 장치와 동일한 경우에는 이 장치가 저하되어 Oracle Solaris가 시작되지 않고 ok 프롬프트가 나타납니다. - auto-boot?가 false인 경우 정상 작동 때와 동일한 방식으로 ok 프롬프트가 나타납니다.	장치를 지정하고 select 명령을 실행한 후 boot 명령을 실행하기 전에 unselect-dev 명령을 실행하십시오. [예] <pre>{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@1/network@0 {0} ok unselect-dev {0} ok boot net</pre> [복원 방법] - 결함이 발생한 후 논리 도메인이 ok 프롬프트 상태에 있는 경우 다음 명령을 실행하여 논리 도메인을 재설정합니다. <pre>{0} ok reset-all</pre> - 장애 발생 후 Oracle Solaris가 논리 도메인에서 시작된 경우 shutdown 명령을 사용하여 먼저 ok 프롬프트 상태로 들어간 다음 환경 변수 auto-boot?를 false로 설정합니다. 그런 다음 reset-all 명령을 사용하여 OpenBoot PROM을 다시 시작하십시오. [예] <pre># shutdown -y -g0 -i0 {0} ok setenv auto-boot? false {0} ok reset-all</pre> 복구 후에는, 이 결함의 결과로 저하된 모든 장치가 정상적으로 인식됩니다. 결함 발생 시 오류 로그에 등록된 메시지를 무시하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130930-001	x	x	x	XSCF에 대한 시간대가 설정되고 일광 절약시가 적용된 환경에서 물리적 파티션 (PPAR)이 다시 시작되거나 PPAR을 켜다 켜 경우, 논리 도메인의 시작 시간이 3600 초 이상 빨라지거나 느려질 수 있습니다. 이 문제는 showdateoffset(8) 명령을 실행하여 확인할 수 있습니다. 다음 실행 예에서는 PPAR과 XSCF의 시간 차이가 +/-3600초 이상이며 이는 이 결함이 발생했음을 의미합니다. [예] XSCF> showdateoffset -a PPAR-ID Domain Date Offset 00 -7205 sec 01 -7205 sec 02 -7205 sec 03 -7205 sec 04 -7205 sec 05 -7205 sec 06 -7205 sec 07 -7205 sec 08 -7205 sec 09 -7205 sec 10 -7205 sec 11 -7205 sec 12 -7205 sec 13 -7205 sec 14 -7205 sec 15 -7205 sec	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 시스템의 모든 논리 도메인에 대해 NTP 서버와 제때 동기화할 수 있도록 설정하고 논리 도메인의 시작 시간이 변경되면 NTP에서 시간을 조정하십시오.
RTIF2-131004-001	x			물리적 파티션(PPAR) 전원이 켜질 때 펌웨어 업데이트가 실행되면 마더보드 장치 (MBU)와 관련된 "CPU-MBC interface fatal error" 오류가 잘못 감지되고 오류 로 그에 등록될 수 있습니다. 이 오감지로 인해 논리 도메인이 중지될 수 있습니다.	물리적 파티션(PPAR)의 전원이 꺼졌을 때 펌웨어 업데이트를 실행하십시오.
RTIF2-131004-002		x		3 BB 이상으로 구성된 시스템에서 마스터 XSCF 및 대기 XSCF의 새시를 켜다가 다시 켜면 시스템이 마스터 XSCF가 없는 상태로 들어갑니다. XSCF DUAL 제어 케이블에 장애가 있거나 해당 케이블이 연결되지 않았을 때 마스터 XSCF가 중지되면 대기 XSCF가 마스터 XSCF로 전환되지 않도록 마스터/대기 XSCF 전환이 억제됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 펌웨어 버전 XCP 2070 이상으로 업데이트 하십시오.

SPARC M10-				
RTI No.	1	4	4S	설명
RTIF2-131004-003	x			XSCF DUAL 제어 케이블에 장애가 있거나 연결되지 않은 상태에서 마스터/대기 XSCF 전환이 수행될 경우 전환이 수행될 수는 있지만 마스터 XSCF와 대기 XSCF 간의 통신이 보장되지 않습니다. XSCF가 구성되어 있고 XSCF DUAL 제어 케이블에 장애가 있거나 연결되지 않은 상태에서 마스터/대기 XSCF 전환이 수행되면 XSCF에 설정된 정보가 지워집니다.
				해결 방법 적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XSCF DUAL 제어 케이블이 정상적으로 연결되어 있을 때 마스터/대기 XSCF 전환을 수행하십시오. XSCF DUAL 제어 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 여부는 다음 절차를 통해 확인할 수 있습니다. 1. <code>showsscp -a</code> 명령을 실행합니다. 2. 1단계의 출력 결과에서 SSCP 연결 네트워크 ID(<code>network_id</code>)가 2 또는 4인 주소에 대해 "Cannot communicate."가 표시되지 않는지 확인합니다. [예] 크로스바 박스가 없는 경우 SSCP 연결 네트워크 ID(<code>network_id</code>)가 2인 주소를 확인하십시오. XSCF> showsscp -a -N 2 <pre> : : 위치 주소 ----- bb#00-if#2 169.254.1.17 bb#01-if#2 169.254.1.18 </pre> 마찬가지로 크로스바 박스가 있는 경우에는 SSCP 연결 네트워크 ID(<code>network_id</code>)가 4인 주소를 확인합니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131108-001	x	x	x	"SCF Diagnosis initialize RTC" 오류가 발생한 경우 또는 마더보드 장치(MBU)가 SPARC M10-1로 교체되고, CPU 메모리 장치 하부(CMUL)가 SPARC M10-4/M10-4S로 교체되는 경우 다음 현상이 발생할 수 있습니다. [현상 1] XSCF 시간이 2001년 1월 1일로 돌아갈 수 있습니다. [현상 2] XSCF와 모든 물리적 파티션(PPAR) 간의 시간 차이가 4억초보다 큰 값이 될 수 있습니다. XSCF와 모든 PPAR 간의 시간 차이가 "400000000초" 이상으로 표시되므로 showdateoffset(8) 명령을 실행하여 이 현상을 확인할 수 있습니다. XSCF> showdateoffset -a PPAR-ID Domain Date Offset 00 400000100 sec 01 400000100 sec : : 15 400000100 sec [현상 3] PPAR을 재설정하거나 PPAR의 전원을 켜다 켜면 Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일로 돌아갈 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 펌웨어 버전 XCP 2221 이상으로 업데이트 하십시오. [복원 방법] 자세한 내용은 "'SCF Diagnosis initialize RTC' 오류 발생 후 복원(RTIF2-131108-001)"을 참조하십시오.
RTIF2-131112-010	x	x	x	다음 순서대로 XSCF 명령을 실행하는 경우 setntp(8) 또는 settelnet(8) 명령에 대한 설정 정보가 적용되지 않고 원래 상태로 돌아갈 수 있습니다. - sethostname(8), setnameserver(8), setnetwork(8), setroute(8) 또는 setsscp(8) 명령을 실행합니다. - setntp(8) 또는 settelnet(8) 명령을 실행합니다. - applynetwork(8) 명령을 실행합니다.	sethostname(8), setnameserver(8), setnetwork(8), setroute(8) 또는 setsscp(8) 명령을 실행한 후에는 applynetwork(8) 명령이 실행되고 설정이 적용될 때까지 setntp(8) 또는 settelnet(8) 명령을 실행하지 마십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-131112-016	x	x	x	<code>deleteuser(8)</code> 명령을 사용하여 SSH 사용자 공개 키가 등록된 사용자 계정을 삭제하는 경우 계정을 삭제되지만 사용자 공개 키는 삭제되지 않습니다. 새 사용자 계정에 대해 등록할 수 없을 수 있으므로 사용자 공개 키의 수가 계속해서 증가하게 됩니다. 또한 이름이 동일한 사용자 계정이 다시 등록되면 이전에 등록된 SSH 사용자 공개 키가 설정됩니다.	<code>deleteuser(8)</code> 명령을 사용하여 사용자 계정을 삭제하기 전에 <code>setssh -c delpubkey -a -u</code>를 실행하여 사용자 계정에 대해 등록된 SSH 사용자 공개 키를 삭제하십시오. [복원 방법] 다음 절차를 수행하십시오. 1. <code>adduser(8)</code> 명령을 실행하여 삭제한 사용자 계정을 다시 등록합니다. 2. <code>rebootxscf -a</code> 명령을 실행하여 XSCF를 재설정하거나 입력 전원을 켜다 끕니다. 3. <code>setssh -c delpubkey -a -u</code>를 실행하여 SSH 사용자 공개 키를 삭제합니다. 4. <code>deleteuser(8)</code> 명령을 실행하여 사용자 계정을 삭제합니다.
RTIF2-140623-001	x	x	x	<code>snapshot(8)</code> 명령이 실행되는 경우에도 NTP 관련 통계에 대한 로그 데이터가 수집되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 문제는 시스템 작동에 영향을 미치지 않습니다.

SPARC M10-4S의 "FMEM serious error"에 대한 대처 (RTIF2-130711-001)

- SPARC M10-4S 교체
`replacefru(8)` 명령을 실행하면 표시되는 유지 관리 메뉴에 따라 SPARC M10-4S를 교체할 때는 3단계를 수행한 다음 대상 SPARC M10-4S(BB#x)에 대한 입력 전원을 켜십시오. 그런 다음 50분 동안 기다린 후 4단계에서 "f"를 수동으로 입력하여 작업을 수행합니다.

Please execute the following steps:

- 1) Remove (Delete) the BB#x from a system.
- 2) Turn off the breaker of the BB#x.
- 3) After the exchanged device is connected with the system, turn on the breaker of the BB#x.
- 4) Please select[f:finish] :

- SPARC M10-4S 추가
`addfru(8)` 명령을 실행하면 표시되는 유지 관리 메뉴에 따라 SPARC M10-4S를 추가할 때는 1단계를 수행한 다음 대상 SPARC M10-4S(BB#x)에 대한 입력 전원을 켜십시오. 그런 다음 50분을 기다린 후 2단계에서 "f"를 수동으로 입력하여 작업을 수행합니다.

Please execute the following steps:

- 1) After the added device is connected with the system, please turn on the breaker of the BB#x.
- 2) Please select[f:finish] :

- flashupdate(8) 명령 실행
flashupdate(8) 명령 실행 중에 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜지 마십시오.
flashupdate(8) 명령 실행 중 PPAR 전원을 켜는 경우에는 명령 완료 후 다시 켜십시오.
flashupdate(8) 명령이 완료되면 showlogs event 명령을 실행하여 다음 메시지를 확인하십시오.

```
XCP update has been completed (XCP version=xxxx:last version=yyyy)
```

"SCF Diagnosis initialize RTC" 오류 발생 후 복원(RTIF2-131108-001)

[복원 방법]

- 현상 1이 발생하는 경우:
 - a. Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일로 돌아간 경우 setdate(8) 명령을 실행하여 XSCF 시간을 다시 설정합니다. 이 경우 XSCF가 재설정됩니다. 그런 후 PPAR 전원을 껐다 켭니다.
 - b. Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일 이외의 날짜인 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오. 이 경우 XSCF에서 setdate(8) 명령의 resetdateoffset(8)을 실행하지 마십시오.
 - c. PPAR의 전원이 꺼져 있는 경우 PPAR의 전원을 켭니다. 그런 다음 Oracle Solaris 시간을 확인하고 위의 a. 또는 b. 단계를 수행합니다.
- 현상 2가 발생하는 경우:
 - a. Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일로 돌아간 경우 모든 PPAR에서 하이퍼바이저와 XSCF 시간 간의 시간 차이를 초기화해야 합니다. 모든 PPAR을 중지하고 resetdateoffset -a 명령을 실행하여 시간 차이를 지웁니다.
 - b. Oracle Solaris 시간이 2001년 1월 1일 이외의 날짜인 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오. 이 경우 XSCF에서 setdate(8) 명령의 resetdateoffset(8)을 실행하지 마십시오.
 - c. PPAR의 전원이 꺼져 있는 경우 PPAR의 전원을 켭니다. 그런 다음 Oracle Solaris 시간을 확인하고 위의 a. 또는 b. 단계를 수행합니다.
- 현상 3이 발생하는 경우:
현상 1 또는 2가 발생한 경우 먼저 [복원 방법] 작업을 수행합니다.
Oracle Solaris 시간을 다시 설정합니다.

XCP 2052에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2052에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-17 XCP 2052에서 해결된 문제

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130827-001	x	x	x	XSCF-LAN 하드웨어 설정의 결함으로 인해 XSCF 패킷 수신이 지연되고 응답이 지연되어 통신측에 대해 시간 초과 또는 연결 장애가 감지될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130903-004			x	XSCF BB 제어 케이블 또는 XSCF DUAL 제어 케이블이 제대로 연결되지 않았을 때 XSCF 마스터/대기 전환이 수행되면 마스터 XSCF 측의 설정이 대기 XSCF로 제대로 전송되지 않아 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XSCF BB 제어 케이블과 XSCF DUAL 제어 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 이 증상이 발생하면 케이블이 제대로 연결되었는지 확인한 후 마스터 XSCF에 의한 각 설정이 저장되었는지 확인하십시오. 설정이 저장되지 않은 경우 XSCF를 다시 설정하십시오.
RTIF2-131004-004			x	XSCF BB 제어 케이블에 장애가 있거나 연결되지 않았을 때 대기 XSCF를 다시 시작하면 해당 XSCF가 마스터 XSCF로 시작되어 시스템에 마스터 XSCF 장치가 두 개가 됩니다. 마스터 XSCF 장치가 두 개 있으면 시스템 작동이 보장되지 않습니다. 후면 패널의 MASTER LED가 점등된 새시가 두 개 있으면 이 상태가 발생한 것입니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 마스터 XSCF와 대기 XSCF 사이의 XSCF BB 제어 케이블에 장애가 있거나 연결되지 않았을 때 XSCF를 재설정하지 마십시오. [복원 방법] 시스템에 마스터 XSCF 장치가 두 개 있는 경우에는 새시를 모두 끈 다음 다시 켜십시오.

XCP 2051에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2051에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-18 XCP 2051에서 해결된 문제

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130717-001	x	x	x	PSU 백플레인(PSUBP) 또는 크로스바 박스의 XSCF 인터페이스 장치(XSCFIFU)에 있는 USB-SSD에서 오류가 발생할 경우, "System backup memory access error" 오류 로그가 등록될 수 있습니다. 이 경우에는 poweron(8) 명령을 실행할 수 없거나 snapshot(8) 명령으로 데이터를 수집할 수 없는 문제가 발생할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 문제가 발생하면 입력 전원 공급 장치를 켜다 다시 켜십시오(AC OFF/ON).

XCP 2050에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2050에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-19 XCP 2050에서 해결된 문제

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130219-002			x	슬레이브 XSCF가 있는 SPARC M10-4S를 유지 관리할 때 대기 XSCF와 슬레이브 XSCF를 XSCF 연결 케이블로 제대로 연결하지 않으면 오류가 감지되지 않고 유지 관리가 정상적으로 종료된 것으로 간주됩니다.	switchscf(8) 명령을 사용하여 마스터 XSCF와 대기 XSCF 간에 전환한 후 대상 슬레이브 XSCF에 대해 testsb(8) 명령을 실행하십시오. 그러면 XSCF 연결 케이블과의 올바르게 않은 연결이 감지되어 오류 로그가 발행됩니다.
RTIF2-130305-016			x	flashupdate -c sync 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 XCP 펌웨어 버전을 업데이트하는 경우 시간 초과가 발생할 수 있습니다.	flashupdate(8) 명령에 -f 옵션을 지정하고 실행하여 모든 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 XCP 펌웨어를 다시 업데이트하십시오.
RTIF2-130319-002	x	x	x	SPARC M10-4S에서 물리적 파티션 (PPAR)의 전원 끄기가 완료되기 전에 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 입력 전원 공급 장치를 켜다 다시 켜고 PPAR을 다시 켜면 switchscf(8) 명령, 펌웨어 업데이트 또는 실패로 마스터 XSCF가 전환될 때 작동 중인 PPAR의 전원이 꺼질 수 있습니다.	SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 입력 전원 공급 장치를 끄기 전에 PPAR의 전원을 끄는 경우 showboards(8) 및 showlogs power 명령을 사용하여 대상 PPAR 및 SPARC M10-4S의 전원 끄기가 완료되었는지 확인하십시오. 그런 다음 SPARC M10-4S 또는 크로스바 박스의 입력 전원 공급 장치를 끄십시오.
RTIF2-130319-003	x	x	x	shutdown -i5 명령을 제어 도메인에서 실행하거나, poweroff(8) 명령으로 물리적 파티션(PPAR)의 전원 끄기를 수행하는 동안 ok 프롬프트에서 power-off 명령을 실행할 때 두 명령이 PPAR 전원 끄기에 대해 경쟁하는 경우 "SCF:PPAR issued power-off request (PPARID X)"가 여러 번 등록될 수 있습니다.	이 경우 PPAR의 전원이 정상적으로 꺼졌으므로 등록된 이벤트 로그를 무시하십시오.
RTIF2-130329-004			x	빌딩 블록 구성이 갖춰진 시스템에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 동안 다음 작업이 수행되면 제어 도메인 콘솔에 연결하지 못할 수 있습니다. 1. PPAR을 구성하는 모든 SPARC M10-4S 장치에 대한 XSCF가 재설정됩니다. 2. 마스터 XSCF와 대기 XSCF의 전환이 수행됩니다. 3. 1단계에서 재설정된 SPARC M10-4S의 XSCF가 다시 재설정됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. switchscf(8) 명령을 사용하여 마스터 XSCF를 재설정하십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-130329-006			x	마스터 XSCF와 대기 XSCF가 동시에 다시 시작되는 동안 패닉 또는 위치독 시간 초과로 인해 작동 중인 물리적 파티션(PPAR)에 속하는 SPARC M10-4S의 XSCF가 재설정되는 경우 제어 도메인 콘솔에 연결하지 못할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. poweroff -f 명령을 사용하여 PPAR 전원을 껐다 다시 켜십시오.
RTIF2-130516-003	x	x	x	XSCF 부하가 높을 경우 전원 공급 장치(PSU)를 의심되는 위치로 나타내는 다음 경고 메시지가 출력될 수 있습니다. Insufficient FAN rotation speed PSU voltage out of range error PSU output current too high PSU over temperature warning	해결 방법이 없습니다. 이는 경고 메시지이므로 이 상태로 작동할 수 있습니다. 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-130528-001	x	x	x	PHP(PCI 핫 플러그) 기능을 사용하여 쿼드 기가비트 이더넷 카드(SE1X7GQ2F)를 PCI 확장 장치의 PCI Express 슬롯에 추가할 수 없습니다.	이 문제는 XCP 2050 및 SRU11.1.6.4.0에서 수정되었습니다. XCP 및 SRU가 적용되지 않은 경우 PCI 카드를 추가하기 전에 카드를 추가하려는 논리 도메인을 중지해야 합니다. [주의 사항] 논리 도메인의 구성 정보를 저장하고 출하시 기본값 이외의 구성으로 시스템을 운영 중일 때 이 문제를 해결하려면 XCP 펌웨어 업데이트 후 논리 도메인 구성을 재구성해야 합니다. 자세한 내용은 " 논리 도메인 재구성(RTIF2-130528-001) "를 참조하십시오.
RTIF2-130903-005	x	x	x	XSCF 이메일 알림 기능에서 setsmtp(8) 명령을 통해 전송되는 회신 메일 주소의 도메인 부분 또는 로컬 부분에 다음 문자가 포함될 수 없습니다. "! " "#" "\$" "%" "&" "'" "*" "+" "/" "=" " ?" "A" " _ " "`" "{" " " "}" "~"	설명에 나오는 문자가 포함되지 않은 회신 메일 주소를 사용하십시오.
RTIF2-131023-005	x	x	x	XSCF Web 메뉴에서 [Physical] 막대를 선택하면 PCI(링크 카드 제외)의 상태가 비정상인 것으로 보일 수 있습니다(⚠).	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PCI(링크 카드 제외)가 비정상(⚠)으로 표시되는 경우에도 무시하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131107-002	x	x	x	시스템에 대한 입력 전원이 켜져 있거나, XSCF가 재설정되거나, XCP 펌웨어가 업데이트되면 "SCF Diagnosis initialize RTC" 오류가 잘못 감지되어 다음 현상이 발생합니다. [현상 1] XSCF 시간이 1970년 1월 1일로 돌아갈 수 있습니다. [현상 2] XSCF와 모든 물리적 파티션(PPAR) 간의 시간 차이가 13억초보다 큰 값이 될 수 있습니다. XSCF와 모든 PPAR 간의 시간 차이 값이 "1300000000초" 이상으로 표시되므로 showdateoffset(8) 명령을 실행하여 이 현상을 확인할 수 있습니다. XSCF> showdateoffset -a PPAR-ID Domain Date Offset 00 1300000100 sec 01 1300000100 sec : : 15 1300000100 sec [현상 3] PPAR을 재설정하거나 PPAR의 전원을 켜다 켜면 Oracle Solaris 시간이 1970년 1월 1일 목요일로 돌아갈 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 펌웨어 버전 XCP 2050 이상으로 업데이트 하십시오. [복원 방법] 자세한 내용은 "'SCF Diagnosis initialize RTC' 오류가 잘못 감지된 후 등록 (RTIF2-131107-002)"을 참조하십시오.

논리 도메인 재구성(RTIF2-130528-001)

논리 도메인의 구성 정보를 저장하고 출하시 기본값 이외의 구성으로 시스템을 운영 중일 때 이 문제를 해결하려면 다음 절차를 통해 XCP 펌웨어 업데이트 후 논리 도메인 구성을 재구성해야 합니다.

1. **XSCF**에 저장된 논리 도메인의 현재 구성 정보를 확인합니다.
이 예에서는 저장된 논리 도메인 구성 정보의 이름이 config1이라고 가정합니다.

```
XSCF> showdomainconfig -p 0
20xx-yy-zz hh:mm:ss
PPAR-ID      :0
Booting config
(Current)    :config1
(Next)       :config1
-----
Index        :1
config_name  :factory-default
domains      :1
date_created:-
```

```
-----
Index      :2
config_name :config1
domains     :2
date_created:'20xx-yy-zz hh:mm:ss'
```

2. 더미 변수를 설정한 다음 모든 논리 도메인에 대해 해당 변수를 지웁니다.
모든 논리 도메인에 대해 다음 명령을 실행합니다.

```
primary# ldm set-variable fix-php=true ldom
primary# ldm remove-variable fix-php ldom
```

3. 저장된 구성을 **XSCF**에 저장하여 현재 구성 정보를 대체합니다.
이 예에서는 현재 구성 정보의 이름이 config1로 바꿉니다.

```
primary# ldm remove-spconfig config1
primary# ldm add-spconfig config1
```

4. 모든 논리적 도메인을 다시 시작합니다.

"SCF Diagnosis initialize RTC" 오류가 잘못 감지된 후 등록 (RTIF2-131107-002)

[복원 방법]

- 현상 1이 발생하는 경우:
 - a. Oracle Solaris 시간이 1970년 1월 1일 목요일로 돌아간 경우 setdate(8) 명령을 실행하여 XSCF 시간을 다시 설정합니다. 이 경우 XSCF가 재설정됩니다. 그런 후 PPAR 전원을 켜다 켕니다.
 - b. Oracle Solaris 시간이 1970년 1월 1일 목요일 이외의 날짜인 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오. 이 경우 XSCF에서 setdate(8) 명령의 resetdateoffset(8)을 실행하지 마십시오.
 - c. PPAR의 전원이 꺼져 있는 경우 PPAR의 전원을 켕니다. 그런 다음 Oracle Solaris 시간을 확인하고 위의 a. 또는 b. 단계를 수행합니다.
- 현상 2가 발생하는 경우:
 - a. Oracle Solaris 시간이 1970년 1월 1일 목요일로 돌아간 경우 모든 PPAR에서 하이퍼바이저와 XSCF 시간 간의 시간 차이를 초기화해야 합니다. 모든 PPAR을 중지하고 resetdateoffset -a 명령을 실행하여 시간 차이를 지웁니다.
 - b. Oracle Solaris 시간이 1970년 1월 1일 목요일 이외의 날짜인 경우 현장 엔지니어에게 문의하십시오. 이 경우 XSCF에서 setdate(8) 명령의 resetdateoffset(8)을 실행하지 마십시오.
 - c. PPAR의 전원이 꺼져 있는 경우 PPAR의 전원을 켕니다. 그런 다음 Oracle Solaris 시간을 확인하고 위의 a. 또는 b. 단계를 수행합니다.
- 현상 3이 발생하는 경우:

현상 1 또는 2가 발생한 경우 먼저 [복원 방법] 작업을 수행합니다.
Oracle Solaris 시간을 다시 설정합니다.

XCP 2050 이전 버전에서 해결된 문제

다음 표는 XCP 2050 이전 버전에서 해결된 문제의 목록입니다.

표 3-20 XCP 2050 이전 버전에서 해결된 문제

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTIF No.	1	4	4S		
RTIF2-121113-001	x	x	x	setsmtp(8) 명령으로 사용자 이름에 대해 잘못된 값을 값을 설정한 후 setemailreport(8) 명령을 실행하여 테스트 메일을 보냅니다. 그러면 수신 주소에 메일이 성공적으로 전송되었음이 표시됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 테스트 메일이 성공적으로 전송된 것으로 표시되더라도 실제로는 전송되지 않습니다.
RTIF2-121113-002	x	x	x	setaudit delete 명령을 실행하고 viewaudit(8)를 사용하여 감사 로그를 표시하면 일부 감사 로그가 삭제되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-121113-006	x	x	x	XSCF Web 메뉴를 사용하지 않고 XSCF Web 화면을 다른 창 또는 다른 탭에 표시하면 내용이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.	XSCF Web 화면을 표시하는 작업을 수행할 때는 메뉴 트리를 사용하십시오.
RTIF2-121113-009	x	x	x	XSCF가 실행 중일 때 프로세스가 중지되거나, 패닉 상태가 되거나, 위치독 시간 초과가 발생하여 XSCF 재설정 후 XSCF가 다시 시작되지 않을 수 있습니다.	XSCF가 정상적으로 시작되는지 확인합니다. 시작되지 않는 경우에는 물리적 파티션 (PPAR)의 전원을 끄고 시스템에 대한 입력 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 연결하십시오(AC OFF/ON). 시스템 전원 공급 장치를 켜다 켜 때는 분리 후 30초 이상 기다렸다가 입력 전원 공급 장치를 켜십시오. 시스템의 입력 전원 공급 장치를 켜다 켜 후에도 XSCF가 시작되지 않을 경우에는 CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체하십시오.
RTIF2-121113-011	x	x	x	showsnmp(8) 명령을 실행하면 snmp 데몬이 종료되었음을 의미하는 다음 메시지가 나타날 수 있습니다. Agent Status: Disabled	showsnmp(8) 명령을 다시 실행하여 snmp 데몬이 다시 시작되는지 확인합니다. Agent Status: Disabled"가 계속 표시되면 setsnmp enable 명령을 실행하여 snmp 데몬을 다시 시작하십시오.
RTIF2-121113-014	x	x	x	XSCF가 시작되는 동안 "/etc/redhat-release not found" 오류 메시지가 나타납니다.	이 메시지를 무시하십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-121113-018	x	x	x	replacefru(8) 명령으로 FRU를 교체할 때 구성 변경을 표시하는 메시지 "configuration changed (...)"가 이벤트 로그에 두 번 이상 등록될 수 있습니다.	두 번째 이후의 메시지는 무시하십시오.
RTIF2-121113-019	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원 공급 장치가 전원 공급 스케줄에 따라 분리되었을 때 전원 로그의 원인(Cause)에 "-"가 표시될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-121113-021	x	x	x	XSCF 보드의 시계 장애로 인해 시간을 정확하게 읽을 수 없는 경우 시계 장애를 보여 주는 오류가 오류 로그에 기록되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. poweron(8) 명령을 실행할 때 다음 메시지가 나타나면 XSCF 보드의 시계에 장애가 발생한 것입니다. Replace the XSCF board. Poweron canceled due to invalid system date and time.
RTIF2-121113-022	x	x	x	조작 패널에 장애가 있거나 연결되지 않은 경우 XSCF를 시작할 수 없습니다.	조작 패널을 연결하십시오. 조작 패널에 장애가 있는 경우 교체하십시오.
RTIF2-121113-023 RTIF2-121113-028	x	x	x	하이퍼바이저 실행 도중 CPU 장애가 발생하면 물리적 파티션(PPAR)이 두 번 이상 재설정되고 PPAR의 재시작에 시간이 걸릴 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-121113-025	x	x	x	CPU 장애가 발생할 때 Oracle Solaris의 저하 또는 오프라인을 보여 주는 오류 메시지가 Syslog에 출력되지 않을 수 있습니다.	showlogs(8) 명령을 사용하여 XSCF에서 장애 상태를 확인하십시오.
RTIF2-121113-027	x	x	x	펌웨어를 업데이트한 다음 XSCF를 다시 시작하지 않고 XSCF Web으로 XCP를 업로드하는 경우 XCP의 업로드가 실패하고 XSCF Web 세션이 시간 초과됩니다.	펌웨어를 업데이트한 다음 XSCF Web으로 XCP를 업로드하는 경우 XSCF를 다시 시작하십시오.
RTIF2-121113-031	x	x	x	Oracle VM Server for SPARC에 PCI 카드를 할당할 I/O 도메인을 만든 후 I/O 도메인의 전원을 켭니다. 그런 다음 ok 프롬프트에서 이를 중지하면 XSCF의 showhardconf(8) 명령을 사용하더라도 PCI 카드의 구성 정보가 표시되지 않을 수 있습니다.	Oracle VM Server for SPARC에 PCI 카드를 할당할 논리 도메인의 Oracle Solaris를 시작하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTIF No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-121129-001	x	x	x	XSCF 펌웨어 작동 중 PSUBP(PSU 백플레인)의 오류인 "system backup memory access error"가 잘못 탐지되어 오류 로그에 등록될 수 있습니다. 물리적 파티션(PPAR)의 시작 프로세스 도중 이러한 오류 탐지가 발생하면 PPAR이 시작되지 않을 수 있습니다. 또한 로그 정보 수집 중 이 문제가 발생하면 로그 정보 수집이 실패합니다. 그리고 오류가 탐지되었을 때 PSUBP에 실패 표시가 표시될 수 있습니다. PSUBP에 실패 표시가 표시될 경우는 PPAR 시작에 필요한 리소스가 부족한 것입니다. 따라서 PPAR의 시작이 요청될 때 PPAR의 시작이 실패했음을 나타내는 로그가 전원 로그에 등록됩니다. 전원 로그는 showlogs power 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.	"설명"에 설명된 로그가 있는 경우, showstatus(8) 또는 showhardconf (8) 명령을 실행하여 PSUBP에 실패 표시가 있는지 확인하십시오. - PSUBP에 실패 표시가 없는 경우: 하드웨어에 발생한 문제가 없습니다. 따라서 오류 로그를 무시하고 작업을 계속하십시오. - PSUBP에 실패 표시가 있는 경우: 다음 절차를 사용하여 실패 표시를 지웁니다. 1. 조작 패널의 모드 스위치를 서비스 모드 위치로 전환합니다. 2. 대상 SPARC M10 시스템 새시의 전원을 껐다 다시 켜 다음 XSCF를 다시 시작합니다. M10-4S의 경우 모든 SPARC M10-4S 새시의 전원을 껐다 다시 켜십시오. 3. XSCF가 다시 시작되면 조작 패널의 모드 스위치를 원래 위치로 되돌립니다. XSCF를 다시 시작한 후에도 같은 오류가 다시 발생하면 오류가 잘못 탐지된 것이 아니라 PSUBP 하드웨어 문제가 발생한 경우일 수 있습니다. Fujitsu 현장 엔지니어(서비스 제공자)에게 PSUBP 교체를 요청하십시오.
RTIF2-121129-002	x	x	x	CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체할 때 XSCF 사용자 계정 정보가 삭제될 수 있습니다. XSCF 사용자 계정 정보를 복구하려면 restoreconfig(8) 명령을 사용하여 dumpconfig(8) 명령으로 저장된 정보를 복원해야 합니다.	교체 후에는 restoreconfig(8) 명령을 사용하여 dumpconfig(8) 명령으로 저장된 정보를 복원하거나 XSCF 사용자 계정 정보를 다시 설정합니다.
RTIF2-121129-004	x	x	x	restoredefaults(8) 명령이 다음 정보를 초기화할 수 없습니다. 설정 정보가 현재 상태로 유지됩니다. - XSCF의 시간대 - HTTPS용 서버 인증서	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. settimezone(8), sethttps(8) 및 setssh(8) 명령으로 재설정하십시오.
RTIF2-121130-001	x	x	x	RCIL의 전원 공급 연동을 활성화했다가 비활성화한 다음 다시 활성화하면 ETERNUS DX80/DX90/DX410/DX440/DX8100/DX8700 S2의 전원 공급 연동이 작동하지 않을 수 있습니다.	RCIL의 전원 공급 연동을 활성화하고 비활성화할 때는 XSCF를 다시 시작하십시오.
RTIF2-121204-001	x	x	x	때때로 동적 리소스 관리 소프트웨어(ServerView Resource Orchestrator)가 모니터링 서버의 등록에 실패합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 동적 리소스 관리 소프트웨어가 모니터링 서버를 다시 등록하십시오.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-121204-002	x	x	x	PRIMECLUSTER의 노드가 실패하면 노드 전환이 자동으로 수행되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 노드를 PRIMECLUSTER에서 수동으로 전환하십시오.
RTIF2-121204-003	x	x	x	OpenBoot PROM의 setenv나 nvramrc 또는 Oracle Solaris의 eeprom(1M)이나 ldm set-var 명령으로 OpenBoot PROM의 환경 변수를 설정하거나 변경하면 시스템 전원 공급 장치를 켜다 켜 후 설정 또는 변경 내용이 보존되지 않을 수 있습니다.	OpenBoot PROM의 환경 변수를 업데이트 한 후 ldm add-config 명령을 사용하여 도메인 구성 정보를 XSCF에 저장하십시오.
RTIF2-121204-004	x	x	x	XSCF의 setpparmode(8) 명령으로 게스트 도메인의 자동 부팅 기능을 활성화한 다음 제어 도메인과 게스트 도메인을 동시에 시작하면 다음 오류 메시지가 기록되고 Oracle Solaris를 게스트 도메인에서 시작할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다. Code: 20000000-00ffff0000ff0000ff-03000002000000000000000000 Status: Notice Occurred: Nov 16 16:55:25.518 JST 2012 FRU: /UNSPECIFIED Msg: Boot process failed	XSCF setpparmode(8)를 사용하여 게스트 도메인의 자동 부팅 기능을 비활성화한 다음 제어 도메인의 Oracle Solaris를 시작하십시오. 그런 다음 Oracle VM Server for SPARC의 ldm start 명령을 사용하여 게스트 도메인을 시작하십시오. [복원 방법] Oracle VM Server for SPARC의 ldm stop 명령을 사용하여 게스트 도메인을 중지한 다음 ldm start 명령을 사용하여 게스트 도메인을 시작하십시오.
RTIF2-121206-001	x	x	x	도메인을 시작할 때 다음 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. Msg: PCI Express link not active	showhardconf(8) 명령으로 PCI Express(PCIe) 카드가 인식되는 경우 이 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-121219-002			x	여러 SPARC M10-4S 새시를 구성하는 시스템의 전원 케이블을 연결할 때 4분 내에 모든 전원 케이블을 연결하지 않으면 일부 새시가 인식되지 않을 수 있습니다.	시스템이 여러 개의 SPARC M10-4S 새시로 구성된 경우 4분 내에 모든 전원 케이블 연결을 완료하십시오. 인식되지 않은 SPARC M10-4S 새시가 있을 경우 모든 새시의 전원 케이블을 분리했다가 다시 연결하십시오.
RTIF2-121219-004	x	x	x	전원 공급 연동 그룹의 전원을 켜거나 끄는 동안 showremotepwrmgmt(8) 명령이 다음 메시지와 함께 비정상적으로 종료될 수 있습니다. Controller response timeout.	showremotepwrmgmt(8) 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-121219-005	x	x	x	공기 유입구가 고온이거나 저온인 구성 요소가 등록되면 FRU에 표시되는 두 번째 장애 구성 요소(두 번째로 의심되는 구성 요소)에 대한 정보가 올바르게 않을 수 있습니다.	표시된 두 번째 장애 구성 요소(두 번째 의심 구성 요소)에 대한 정보를 무시하십시오.
RTIF2-121219-006	x	x	x	replacefru(8) 명령을 사용한 전원 공급 장치(PSU)의 교체가 실패하고 "Warning: 005"가 표시됩니다.	replacefru(8) 명령을 다시 실행하고 PSU를 교체하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTIF No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-121219-009	x	x	x	팬 장애를 나타내는 "Power-on failure" 또는 "Power-off failure" 오류 로그가 등록된 경우 올바른 구성 요소 이외의 구성 요소가 장애 FRU로 표시될 수 있습니다.	장애가 "Power-on failure" 또는 "Power-off failure"이고 장애 구성 요소가 팬인 경우에는 다음 구성 요소를 교체하십시오. - SPARC M10-1의 경우 마더보드 장치(MBU) - SPARC M10-4/M10-4S의 경우 PSU 백플레인
RTIF2-121219-010			x	switchscf(8) 명령이 실행될 때 오류 로그 "XSCF hang-up is detected"가 등록될 수 있습니다.	이 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-121219-012			x	replacefru(8) 명령을 사용하여 SPARC M10-4S 새시를 교체할 때 SPARC M10-4S 새시의 교체가 실패하고 "internal error"가 표시될 수 있습니다.	다음 절차를 사용하여 replacefru(8) 명령으로 SPARC M10-4S 새시를 교체하십시오. 1. replacefru(8) 명령 실행 후 표시되는 메시지 "Do you want to continue?[r:replace c:cancel]"에 대한 응답으로 "r"을 입력하여 새시를 교체하도록 합니다. 2. SPARC M10-4S 새시를 교체하고 새시 입력 전원을 켜 후 약 15분 동안 기다립니다. 3. showlogs event 명령을 실행하여 이벤트 로그를 표시합니다. 4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 교체를 계속합니다. - 이벤트 로그에 "XSCF update is started"가 표시되는 경우 "XCP update has been completed" 로그가 등록될 때까지 기다립니다. "XCP update has been completed"가 표시되면 "Please select[f:finish]"에 대한 응답으로 "f"를 입력한 다음 화면에 표시된 지침에 따라 교체를 계속합니다. - 이벤트 로그에 "XSCF update is started"가 표시되지 않는 경우 "Please select[f:finish]"에 대한 응답으로 "f"를 입력한 다음 화면의 지침에 따라 교체를 계속합니다.
RTIF2-121219-013			x	SPARC M10-4S 새시가 XSCF를 시작할 수 없다는 오류를 발견하면 오류가 발생한 SPARC M10-4S 새시에 대한 오류 로그뿐만 아니라 존재하지 않는 새시의 케이블 연결 오류에 관련된 오류 로그가 등록될 수 있습니다.	존재하지 않는 SPARC M10-4S 새시에 대해 등록된 케이블 연결 오류 관련 오류 로그를 무시하십시오.
RTIF2-121219-014			x	BB#00 오류로 인해 콜드 교체(입력 전원을 끈 상태에서 수행하는 교체)를 수행하는 경우 XSCF에 대한 설정 정보가 삭제됩니다.	BB#00의 오류로 인해 SPARC M10-4S 새시를 교체하려면 replacefru(8) 명령을 사용하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-121219-015			x	initbb(8) 명령으로 SPARC M10-4S 새시가 제거될 때 제거된 새시에 대한 정보가 완전히 삭제되지 않고 남습니다.	SPARC M10-4S 새시를 제거하려면 콜드 제거(입력 전원을 끄고 새시를 제거)를 수행하십시오.
RTIF2-121219-016	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜거나 끄는 도중 또는 재설정하는 도중에 prtfru(8) 명령이 실행되면 "internal error"가 발생할 수 있습니다.	PPAR의 전원 켜기/끄기 또는 재설정이 완료될 때까지 기다린 다음 prtfru(8) 명령을 다시 실행하십시오.
RTIF2-121219-017			x	BB#00 또는 BB#01에서 발생한 메모리 오류 때문에 오류 로그가 등록된 후 SPARC M10-4S 새시 전원을 끄면 동일한 오류 로그가 다시 등록될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-121219-018			x	두 개 이상의 SPARC M10-4S 새시 장치가 여러 물리적 파티션(PPAR)을 구성하는 시스템에서 다음 중 하나의 결과로 마스터 XSCF가 전환된 후 PPAR의 전원을 켜면 "STICK does not start (CPU)", "STICK does not start (MBC)", 또는 "STICK count up error"의 오류 로그가 등록되어 CMUU/CMUL의 성능이 저하될 수 있습니다. - 펌웨어 업데이트 수행 - XSCF 오류 감지 - switchscf(8) 명령 실행	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 마스터 XSCF의 전환이 수행된 후 PPAR의 전원을 켜지 말고 모든 SPARC M10-4S의 입력 전원 공급 장치를 껐다 다시 켜십시오.
RTIF2-121219-019	x	x	x	PCI 확장 장치에 PCI 카드를 삽입하거나 제거할 때 관련 PCI 카드 번호(PCI#)와 다른 번호가 로그에 표시됩니다. 또한 PCI 확장 장치 또는 PCI 카드의 PCI3 슬롯에 관련된 오류로 인해 오류 로그 "PCICARD failed"가 등록된 경우 관련 PCI 카드 번호(PCI#) 이외의 번호가 오류 로그에 표시됩니다.	로그에 표시된 PCI 번호(PCI#)에서 1을 뺀 번호가 맞는 번호입니다.
RTIF2-130109-002			x	물리적 파티션(PPAR)이 여러 개의 시스템 보드(PSB)로 구성된 시스템의 이벤트 로그에 "Console path is switched"가 등록된 경우 PPAR-ID의 값이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130109-005	x	x	x	replacefru(8) 명령을 사용하여 전원 공급 장치(PSU)를 교체하는 경우 "Indispensable parts are not installed (PSU)"가 이벤트 로그에 등록될 수 있습니다.	이는 PSU가 제거되었기 때문에 등록되는 오류 로그입니다. 무시하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130109-006		x		대기 XSCF가 장애 상태이거나 시작 중일 때 전원 공급 연동 기능의 설정 정보를 변경하면 대기 XSCF의 시작이 완료된 후에도 변경된 설정 정보가 대기 XSCF에 반영되지 않을 수 있습니다. 이 상태에서 XSCF 전환이 발생하면 전환 후 마스터 XSCF가 변경된 설정 정보에 기반하여 전원 공급 연동을 구현하지 못할 수 있습니다.	다음 절차를 사용하여 전원 공급 연동 기능을 비활성화한 후 다시 구성하십시오. 1. <code>setremotepwrmgmt -c disable</code> 명령을 실행하여 전원 공급 연동 기능을 비활성화합니다. 2. 관리 파일을 저장한 다음 <code>clearremotepwrmgmt(8)</code> 명령을 사용하여 설정 정보를 초기화합니다. - 대기 XSCF가 시작 중인 경우에는 시작이 완료된 후 <code>clearremotepwrmgmt(8)</code> 명령을 실행합니다. - 대기 XSCF가 장애 상태인 경우에는 <code>replacefru(8)</code> 명령을 사용하여 대상 FRU를 교체한 다음 <code>clearremotepwrmgmt(8)</code> 명령을 실행합니다. 3. 대기 XSCF의 시작이 완료된 후 <code>setremotepwrmgmt -c config</code> 명령을 실행하여 저장된 관리 파일을 토대로 설정 정보를 복원합니다. 4. <code>setremotepwrmgmt -c enable</code> 명령을 실행하여 전원 공급 연동 기능을 활성화합니다.
RTIF2-130109-007	x	x	x	모든 물리적 파티션(PPAR)이 중지된 상태에서 PPAR의 전원을 켜올 때 PPAR 전원이 켜지지 않고 오류 로그가 등록되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 모든 SPARC M10 시스템 새시에서 입력 전원 공급 장치를 켜다 다시 켜 다음 PPAR의 전원을 다시 켜보십시오.
RTIF2-130130-001		x	x	시스템 구성에 CPU 메모리 장치 상부(CMUU)가 없을 때 AC 전원을 켜면 CMUU에 대해 "Hardware access error" 오류 로그가 생성됩니다. SPARC M10-4S를 추가하거나 교체할 때도 동일한 현상이 발생합니다.	마운트된 CMUU가 없기 때문에 오류 로그가 등록됩니다. 따라서 무시하십시오.
RTIF2-130212-001			x	<code>setpparmode(8)</code> 명령으로 설정되는 절전 작업이 "enabled"일 때 다음 문제가 발생할 수 있습니다. - 논리 도메인의 행업(하트비트 기능)을 감지하지 못할 수 있습니다. - 시스템 시작 중 CPU 코어 리소스가 감소하는 경우(물리적 파티션(PPAR)이 작동 중일 때) PPAR 전원이 꺼질 수 있습니다.	<code>setpparmode(8)</code> 명령을 사용하여 절전 작업을 "disabled"로 설정하십시오.
RTIF2-130212-002	x	x	x	Oracle Solaris에서 <code>ldm add-spconfig</code> 명령을 실행한 후 XSCF에서 <code>showdomainstatus(8)</code> 명령을 사용하여 도메인 상태를 확인하면 제어 도메인을 포함한 모든 도메인에 대해 "Host stopped"가 표시됩니다.	Oracle Solaris에서 <code>ldm add-spconfig</code> 명령을 실행한 후 XSCF에서 <code>showdomainstatus(8)</code> 명령을 사용하여 도메인 상태를 확인하면 제어 도메인을 포함한 모든 도메인에 대해 "Host stopped"가 표시됩니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130212-003	x	x	x	다른 새시에서 testsb(8) 또는 diagxbu(8) 명령으로 진단 중인 시스템 보드(PSB)에 대해 testsb(8) 명령을 실행하는 경우 진단 중인 PSB가 비정상 상태가 되고 사용 불가 상태가 될 수 있습니다.	testsb(8) 명령을 실행하기 전에 showboards(8) 명령을 사용하여 진단할 PSB의 PWR이 "n"이고 Test가 "Testing"이 아닌지 확인하십시오. PSB를 사용할 수 없게 된 경우 전체 시스템의 전원을 껐다 다시 켜십시오.
RTIF2-130215-001			x	하드웨어 초기 진단이 다음 오류 로그에 기술된 것처럼 시스템 보드(PSB) 오류를 감지한 후 PSB의 성능이 저하되지는 않지만 물리적 파티션(PPAR)이 반복적으로 재설정될 수 있습니다. Code: 40002000-003cff0000ff0000ff-02000e0000000000000000000000 FRU: /BB#x Msg: SB deconfigured (SB-SB access error) Code: 40002000-003cff0000ff0000ff-02000e0100000000000000000000 FRU: /BB#x Msg: SB deconfigured (not running)	deleteboard(8) 명령을 사용하여 PPAR 구성에서 오류가 감지된 PSB를 분리하십시오.
RTIF2-130215-002	x	x	x	setpcl(8) 명령으로 정책이 psb로 설정된 경우라도 오류 발생 시 성능이 저하되는 리소스 장치가 시스템 보드가 아니라 현장 교체 가능 장치(FRU)일 수 있습니다.	deleteboard(8) 명령을 사용하여 PPAR 구성에서 오류가 감지된 PSB를 분리하십시오.
RTIF2-130219-001			x	XSCF의 차용 IP 주소를 "IPAddress" 또는 "SlaveAddress"의 값으로 지정할 수 없으며, 전원 공급 연동 그룹에 대한 관리 파일에서 설정할 수 있습니다.	각각 "IPAddress" 및 "SlaveAddress"에 대해 마스터 XSCF와 대기 XSCF의 XSCF-LAN#0 및 XSCF-LAN#1의 IP 주소를 지정하십시오.
RTIF2-130219-005		x	x	물리적 파티션(PPAR)의 구성 요소에서 장애가 발생하는 경우 SNMP MIB의 PPAR 상태가 업데이트되지 않습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130219-008			x	여러 개의 PPAR이 있는 시스템에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜는 동안 SPARC M10-4S 새시에 대한 입력 전원 공급 장치를 켜면 입력 전원 공급 장치를 켜는 SPARC M10-4S 새시가 마스터 XSCF에서 인식되지 않을 수 있습니다.	PPAR 전원을 켜기 전에 시스템을 구성하는 모든 크로스바 박스 및 SPARC M10-4S 새시에 대한 입력 전원 공급 장치의 전원을 켜십시오.
RTIF2-130227-001			x	-a 옵션을 지정하여 스냅샷을 수집하는 경우 마스터 XSCF의 부하 증가로 인해 "XSCF Kernel Panic"이 발생할 수 있습니다.	전체 시스템의 스냅샷을 수집할 때는 -a 옵션이 아니라 -b 옵션을 사용하여 SPARC M10-4S의 BB-ID를 지정하는 방법으로 스냅샷을 하나씩 수집하십시오. 이 작업을 모든 SPARC M10-4S에서 수행하십시오.
RTIF2-130305-005			x	SPARC M10-4S 새시가 둘 이상인 시스템에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 켜 후 POST에 의한 진단을 처리하는 도중 SPARC M10-4S에서 XSCF 패닉이 발생할 경우 PPAR 전원 켜기 프로세스가 계속되지 않고 전원이 차단될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 각 SPARC M10-4S의 XSCF를 다시 시작하십시오. 다시 시작된 경우 PPAR 전원을 다시 켜십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTI No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130305-008			x	둘 이상의 SPARC M10-4S 새시 및 크로스바 박스가 있는 시스템에서 각 물리적 파티션(PPAR)이 하나의 시스템 보드(PSB)로 구성된 경우 크로스바 박스의 크로스바 장치 전원이 중지되지 않고 크로스바 박스의 전원도 켜집니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130305-010			x	물리적 파티션(PPAR)이 여러 개이고 SPARC M10-4S 새시가 네 개 이상인 시스템에서 poweron -a 명령을 사용하여 모든 PPAR의 전원을 켜 경우 Hypervisor Abort 또는 OS PANIC이 발생할 수 있습니다.	poweron -a 명령을 사용하여 모든 PPAR의 전원을 동시에 켜지 마십시오. -p 옵션을 사용하여 각 PPAR의 전원을 켜십시오.
RTIF2-130305-021			x	XSCF를 시작한 직후 시스템 보드(PSB)가 "Unmount"로 인식되고 addboard(8) 명령 또는 poweron(8) 명령이 실패할 수 있습니다.	XSCF가 시작된 후 약 30초 동안 기다린 후 showboards(8) 명령을 사용하여 대상 PSB가 마운트되었는지 확인하십시오. 그런 다음 addboard(8) 또는 poweron(8) 명령을 실행하십시오.
RTIF2-130305-024			x	크로스바 박스가 있는 시스템에서 물리적 파티션(PPAR)의 전원이 켜진 상태에서 크로스바 박스의 입력 전원 공급 장치 연결이 끊어졌다가 다시 전원이 켜지면, 제어 도메인 콘솔에 다음 메시지가 출력되고 PPAR의 전원 켜기 프로세스가 완료되지 않을 수 있습니다. 경고: 도메인 서비스 제공자에게 연결할 수 없습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] PPAR의 전원 켜기 프로세스가 취소되면 poweroff -f 명령을 사용하여 PPAR의 전원을 강제로 차단하십시오. 그런 다음 rebootxscf -a 명령을 사용하여 모든 XSCF를 재설정하거나 모든 SPARC M10-4S 새시의 입력 전원 공급을 분리했다 다시 전원을 켜십시오.
RTIF2-130319-001	x	x		SPARC M10-4/M10-4S의 입력 전원 공급 장치를 켜 직후 "DMA timeout error Hard detected"가 감지될 수 있습니다. "DMA timeout error Hard detected"가 감지된 논리 도메인을 시작할 경우 CPU 메모리 장치 하부(CMUL)의 성능이 저하됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 논리 도메인을 시작하기 전에 입력 전원 공급 장치의 연결을 끊었다가 다시 켜십시오.
RTIF2-130329-001			x	SPARC M10-4S에서 펌웨어 업데이트 도중 마스터 새시의 ALARM LED가 갑자기 켜졌다가 계속 중지되고 펌웨어 업데이트가 완료되지 않을 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.
RTIF2-130329-002			x	구성에 둘 이상의 크로스바 박스가 있고 물리적 파티션(PPAR)이 크로스바 박스를 사용하도록 구성되지 않은 경우 전원 공급 장치를 조작 패널에서 분리할 수 없습니다.	poweroff(8) 명령을 사용하여 전원을 분리하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130329-003	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)의 상태가 PowerOn일 때(Oracle Solaris OS의 시작에서 PowerOff 완료까지) 입력 전원 공급 장치의 전원을 끄면 다음에 입력 전원 공급 장치 전원을 켤 때 PPAR의 모든 SPARC M10-4S 장치에서 SRAM 심각한 오류가 발생하여 입력 전원 공급 장치의 전원을 켤 수 없게 됩니다.	입력 전원 고급 장치의 전원을 끌 때는 먼저 PPAR 전원 공급 장치의 연결을 끊고 연결이 완전히 끊어졌는지 확인하십시오. [복원 방법] 문제가 발생할 경우 다음 절차를 사용하여 구성을 복원하십시오. 1. <code>dumpconfig(8)</code> 명령으로 설정을 저장합니다. 2. <code>restoredefaults -c factory</code> 명령으로 시스템을 출하 시 기본값으로 초기화합니다. 3. AC OFF/ON을 수행한 후 XSCF 또는 XSCF 장치의 READY LED가 켜져 있는지 확인합니다. 4. CPU 메모리 장치 하부(CMUL) 또는 마더보드 장치(MBU)를 교체합니다. 5. <code>restoreconfig(8)</code> 명령으로 구성을 복원합니다.
RTIF2-130410-004	x	x	x	조작 패널에서 전원을 켜거나 끄지 못할 수 있습니다.	XSCF 셸에서 전원을 켜는 경우 <code>poweron(8)</code> 명령을 실행하십시오. XSCF 셸에서 전원을 끄는 경우 <code>poweroff(8)</code> 명령을 실행하십시오. [복원 방법] 이 이벤트가 발생하는 경우 <code>poweroff -f</code> 명령을 사용하여 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끄십시오.
RTIF2-130410-005			x	물리적 파티션(PPAR)이 여러 개인 시스템에서 둘 이상의 PPAR에 장애가 발생하거나 둘 이상의 PPAR 전원을 켜는 경우 <code>poweron -a</code> 명령을 실행하면 전원 켜기가 실패합니다.	<code>-p</code> 옵션으로 <code>poweron(8)</code> 명령을 실행하여 각 PPAR의 전원을 켜십시오. [복원 방법] 이 이벤트가 발생하는 경우 <code>poweroff -f</code> 명령을 실행하여 전원 공급 프로세스 도중 전원 공급이 중지된 PPAR의 전원을 강제로 끄십시오. 그런 다음 <code>poweron -p</code> 명령을 실행하여 PPAR의 전원을 켜십시오.
RTIF2-130410-006			x	다음 조건을 모두 충족하는 시스템에서 크로스바 박스에 장애가 발생할 경우, 크로스바 박스의 성능이 저하되고 작동이 계속되지 않을 수 있습니다. - 두 개 이상의 크로스바 박스가 구성되어 있습니다. - 여러 개의 PPAR이 구성되어 있습니다. - 각 물리적 파티션(PPAR)이 여러 개의 CMUU/CMUL로 구성되어 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] <code>poweron -p</code> 명령을 실행하여 크로스바 박스의 오류로 인해 전원이 꺼진 PPAR의 전원을 다시 켜십시오.

SPARC M10-					해결 방법
RTIF No.	1	4	4S	설명	
RTIF2-130410-007			x	물리적 파티션 전원을 켜 직후에 <code>poweroff -f</code> 명령을 사용하여 물리적 파티션의 전원을 강제로 끄면 그 후로는 물리적 파티션의 전원을 켜거나 끌 수 없습니다.	PPAR의 전원을 켜 후에는 <code>ok</code> 프롬프트가 표시되기 전까지는 <code>poweroff -f</code> 명령을 실행하지 마십시오. [복원 방법] PPAR의 전원을 강제로 끄지 못한 경우 입력 전원 공급 장치의 전원을 껐다가 다시 켜십시오(AC OFF/ON).
RTIF2-130415-001	x	x		SPARC M10-4/M10-4S에서 펌웨어 버전이 XCP 2031 또는 XCP 2032인 경우 다음 OpenBoot PROM 환경 변수의 초기 값이 기본값과 다릅니다. XSCF 셸의 <code>setpparparam(8)</code> 을 사용하거나 OpenBoot PROM 프롬프트에서 <code>setenv</code> 명령을 사용하여 설정을 변경하더라도 원래 값으로 돌아갑니다. <code>auto-boot? false</code> <code>diag-switch? true</code> <code>fcode-debug? true</code> <code>local-mac-address? false</code>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. XCP 2041 이상 버전으로 펌웨어 업데이트를 수행한 다음 OpenBoot PROM 환경 변수의 값을 다시 설정하십시오.
RTIF2-130416-001	x	x	x	I/O 도메인의 PCI 장치를 삭제하거나(<code>ldm rm-io</code>) PCI 장치를 추가한 경우(<code>ldm add-io</code>) I/O 도메인이 시작될 때 <code>hypervisor abort</code> 가 발생할 수 있습니다.	I/O 도메인에서 PCI 장치를 삭제하려면 삭제할 PCI 장치와 동일한 RC(Route Complex) 아래에 있는 모든 장치(<code>/pci@xxxx의 xxxx가 동일</code>)를 삭제한 다음 필요한 장치를 다시 추가하십시오. 또는 동일한 RC 아래의 여러 장치를 하나의 I/O 도메인에 할당하지 마십시오.
RTIF2-130417-001			x	크로스바 박스에 마운트된 XSCF가 패닉 상태인 경우 마스터 XSCF와 마스터 XSCF가 아닌 XSCF 사이에 통신을 수행하지 못할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 이벤트가 발생하는 경우 15분 이상 기다린 다음 <code>rebootxscf -s</code> 를 사용하여 마스터 XSCF를 재설정하십시오.
RTIF2-130507-001	x	x	x	하드웨어 RAID 기능을 사용하는 동안 정전이 발생한 후에 RAID 볼륨이 인식되지 않는 경우가 있습니다.	<code>ok</code> 프롬프트에서 <code>activate-volume</code> 명령을 실행하여 하드웨어 RAID 볼륨을 활성화하십시오. 자세한 절차는 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 "12.2.8 하드웨어 RAID 볼륨 재활성화"를 참조하십시오.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130515-001	x	x	x	시스템이 작동 중일 때 다음 이벤트가 발생할 수 있습니다. 1. <code>prtpicl</code> 명령이 더 이상 응답하지 않습니다. 2. <code>prtpicl -v</code> 및 <code>prtdiag -v</code>의 표시 데이터(예: XCP 버전)가 예상대로 출력되지 않습니다. 3. <code>/var/adm/messages</code>에 대해 경고 메시지가 "PICL snmpplugin: cannot fetch object value"가 출력됩니다. 4. XSCF CMDD 프로세스 중단이 발생하고 XSCF가 반복적으로 재설정되어 사용할 수 없게 됩니다. 이때 시스템은 계속 작동 가능합니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] - 이벤트 1이 발생하는 경우: 다음 절차를 통해 복원하십시오. 1. <code>[Ctrl] + [C]</code>로 <code>prtdiag(1M)</code> 명령을 종료합니다. 2. XSCF에서 SNMP 시간 초과가 발생하도록 약 30분 동안 기다립니다. 3. 제어 도메인에서 <code>svcadm(1M)</code> 명령을 실행하여 <code>picl</code> 서비스를 다시 시작합니다. - 이벤트 2가 발생하는 경우: 명령을 다시 실행하십시오. 결과가 표시되면 시스템은 계속 작동할 수 있습니다. 결과가 제대로 표시되지 않는 상태가 지속되면 XSCF가 작동 중인지 확인하십시오. - XSCF가 작동 중인 경우 <code>rebootxscf(8)</code> 명령을 사용하여 XSCF를 재설정하십시오. - XSCF가 작동되지 않은 경우 시스템의 입력 전원 공급을 껐다 다시 켜서(AC OFF/ON) 복구하십시오. - 이벤트 3이 발생하는 경우: 이는 임시 경고 메시지가므로 시스템이 계속 작동할 수 있습니다. - 이벤트 4가 발생하는 경우: 시스템의 입력 전원 공급 장치를 껐다 다시 켜서(AC OFF/ON) 복구하십시오.
RTIF2-130516-005	x	x	x	<code>restoreconfig(8)</code> 또는 <code>restorecodactivation(8)</code> 명령으로 데이터를 복원하는 동안 <code>showcodactivation(8)</code> 명령을 실행하면 실행 결과를 표시하지 못할 수 있습니다. 이 경우 <code>showcodactivation(8)</code> 명령이 "codd internal error"로 종료됩니다.	<code>restoreconfig(8)</code> 또는 <code>restorecodactivation(8)</code> 명령의 실행이 완료된 후 <code>showcodactivation(8)</code> 명령을 실행하면 실행 결과가 표시될 수 있습니다.
RTIF2-130612-001			x	XCP 펌웨어 버전이 XCP 2041, XCP 2042 또는 XCP 2043인 경우 SPARC M10-4S가 둘 이상인 시스템에서 <code>replacefru(8)</code> 명령을 사용하여 SPARC M10-4S를 교체할 수 없습니다.	교체를 수행하기 전에 콜드 교체(입력 전원을 끈 상태에서 교체 수행)를 수행하거나 XCP 펌웨어 버전을 XCP 2044 이상으로 업데이트하십시오.

Oracle Solaris 관련 문제 및 해결 방법

이 절에서는 Oracle Solaris 관련 문제 및 각 버전에 대한 해결 방법을 설명합니다.

모든 버전의 Oracle Solaris에서 발생할 수 있는 문제 및 해결 방법

다음 표에 지원되는 모든 버전의 Oracle Solaris에서 발생할 수 있는 문제와 해결 방법이 나와 있습니다.

표 3-21 모든 버전의 Oracle Solaris에서 발생할 수 있는 문제 및 해결 방법

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
15813959 15813960 (7196117)	x	x	x	SPARC M10 시스템에서 hotplug(1M)를 통해 PCI 확장 장치를 추가하면 PCI 확장 장치의 장치가 인식되지 않습니다.	hotplug(1M)로 PCI 확장 장치를 추가하기 전에 먼저 /etc/system 파일에 다음 행을 추가하고 Oracle Solaris를 다시 시작하십시오. set pcicfg:pcicfg_slot_busnums = 4
17561541	x	x	x	XCP 2230 이상이 적용되는 환경에서 지연 재구성을 수행하는 동안 ldm remove-io 명령을 실행한 후 ldm add-io 명령을 실행하면 ldmd 데몬이 코어 덤프를 실행하고 다시 시작될 수 있습니다.	지연 재구성 중에 ldm add-io 명령을 실행한 후 ldm remove-io 명령을 실행하십시오.
18055846		x	x	PCI 핫 플러그(PHP)를 통해 PCI 확장 장치를 추가하면 다음 메시지가 생성되면서 Oracle Solaris에 패닉이 발생할 수 있습니다. panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXX: Fatal error has occurred in: PCIe fabric.(0xX)(0xXX)	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. PCI 확장 장치를 핫 플러그하지 마십시오. 동일한 슬롯에 대해 핫 교체를 수행하는 데 문제가 없습니다.
18502702	x	x	x	SPARC64 X+ 프로세서를 사용하는 SPARC M10 시스템에서 SunVTS 7.0 ps17.1 테스트를 시작하는 경우 오류가 있는 상태로 종료될 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.2.1.5.0 및 Oracle Solaris 10 패치 151265-03에서 수정되었습니다.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
19424242	x	x	x	Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1 이상이 적용되는 시스템에서 CPU 또는 메모리 오류로 인해 I/O 도메인에 있는 모든 CPU 또는 메모리의 기능이 저하되는 경우 ldm드 서비스가 비정상적으로 종료되어 ldm(1M) 명령이 오류와 함께 종료될 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 결함이 있는 CPU 또는 메모리를 교체하십시오. 결함이 있는 CPU 또는 메모리가 설치된 상태로 Oracle Solaris를 부팅하려면 XSCF에 대해 다음 절차를 수행하십시오. 1. poweroff(8) 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끕니다. 2. setdomainconfig(8) 명령을 실행하여 PPAR을 출하 시 기본값 상태로 지정합니다. XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default 3. poweron(8) 명령을 실행하여 PPAR을 활성화합니다. 제어 도메인만 포함하는 구성으로 Oracle Solaris가 재부팅됩니다(출하 시 기본값)
19424359	x	x	x	도메인 구성이 저급 구성에서 복원되면 하이퍼바이저 덤프 수집을 활성화/비활성화할 것인지 지정하는 설정과 하이퍼바이저 덤프 수집 중에 자동 재부팅을 활성화/비활성화할 것인지 지정하는 설정이 모두 기본값으로 재설정됩니다. [Default values] Hypervisor dump collection: Enabled Automatic reboot during hypervisor dump collection: Disabled	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 하이퍼바이저 덤프 설정을 변경할 수 있도록 ldm(1M) 명령을 실행한 후 도메인 구성 정보를 저장하십시오. <pre># ldm set-hvdump hvdump=XXXX hvdump-reboot=YYYY # ldm add-spconfig ZZZZ</pre> 결함이 있는 구성 요소를 교체한 후 setdomainconfig(8) 명령을 실행하여 원래 도메인 구성으로 재부팅을 시작하십시오.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
-	x	x	x	내부 SAS 디스크 드라이브에 액세스할 때 액세스 오류가 감지되면 디스크에 더 이상 액세스할 수 없게 될 수 있습니다.	내부 HDD에 대해 다중 경로(MPxIO)를 설정하십시오. Enhanced Support Facility 5.0 이상이 적용된 경우에는 다음 작업을 수행할 필요가 없습니다. 노트 - ESF(Enhanced Support Facility)는 일본 내에서 Fujitsu가 판매한 SPARC M10 시스템에 대해서만 지원됩니다. [설정 예] - format(1M) 명령을 사용하여 마운트된 HDD의 제품 및 모델을 확인합니다. <pre># format</pre> - 내부 HDD 정보를 /kernel/drv/scsi_vhci.conf 파일에 추가합니다. [scsi_vhci.conf 파일의 설정 예] - Oracle Solaris 11의 경우 <pre>scsi-vhci-failover-override = "TOSHIBA MBF2600RC", "f_sym";</pre> - Oracle Solaris 10의 경우 <pre>device-type-scsi-options-list = "TOSHIBA MBF2600RC", "sym-opt"; sym-opt = 0x1000000;</pre> - stmsboot(1M) 명령을 사용하여 MPxIO를 활성화합니다. <pre># stmsboot -e</pre>
-	x	x	x	OpenBoot PROM 환경 변수 diag-switch?의 값이 true로 설정된 10기가비트 이더넷 카드(SP1X7HF1F) 장착 논리 도메인의 경우 콘솔에 다음 경고 메시지 및 오류 로그 기록이 표시됩니다. "Msg: Device error (FCode informed error)". <pre>WARNING: /pci@X,XXXXXX: FCODE mapin doesn't match decoded register type;</pre> 또한 showstatus(8) 명령을 실행하면 관련 PCI 카드가 마운트되어 있는 FRU에 대해 "Degraded"가 표시될 수 있습니다.	이 출력은 모두 무시하십시오. 이러한 출력을 방지하려면 ok 프롬프트에서 다음 명령을 실행하여 OpenBoot PROM 환경 변수 diag-switch?의 값을 false로 변경하십시오. <pre>setenv diag-switch? false</pre>
-			x	"factory-default" 구성에서 addboard(8) 명령이 실행되는 경우 CPU 코어가 제어 도메인에 할당되지 않을 수 있습니다.	"ldm add-core" 명령 또는 "ldm add-vcpu" 명령을 사용하여 추가되지 않은 CPU 코어 또는 스레드를 추가하십시오.
-			x	마운트된 이중 채널 10G FCoE 카드 (SP1X7FBR2F/SP1X7FBS2F/7101683 (7101684)+7101687 (7101688))가 있는 물리적 파티션에서 동적 재구성을 수행하는 경우 emlxs 드라이버 처리로 인해 시스템 패닉이 발생할 수 있습니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 시스템에 이 특정 카드가 마운트되어 있는 경우 동적 재구성 대신 비활성화된 상태에서 재구성을 수행하십시오.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
-			x	마운트된 이중 10Gbps FCoE 카드 (SE0X7EC12F/SE0X7EF12F/SG-PCIEFCOE2-Q-TA (SG-XPCIEFCOE2-Q-TA, 7105382)/SG-PCIEFCOE2-Q-SR (SG-XPCIEFCOE2-Q-SR, 7105381))가 있는 물리적 파티션에서 동적 재구성을 수행하는 경우 qlge 드라이버 처리로 인해 시스템 패닉이 발생할 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.8.4.0 및 Oracle Solaris 10 패치 145648-04에서 수정되었습니다. 수정을 적용하는 것 이외에는 해결 방법이 없습니다. 시스템에 이 특정 카드가 마운트되어 있는 경우 동적 재구성 대신 비활성화된 상태에서 재구성을 수행하십시오.
-			x	마운트된 이중 채널 10Gbps FCoE 카드 (SP1X7FAR2F/SP1X7FAS2F/7101673 (7101674)+7101677 (7101678))가 있는 물리적 파티션에서 동적 재구성을 수행하는 경우 비활성화된 qlcnlc 드라이버의 처리가 일시 중지되어 시스템 패닉이 발생할 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.19.6.0 및 Oracle Solaris 10 패치 149167-03에서 수정되었습니다. 이 특정 카드가 마운트된 물리적 파티션에서 동적으로 재구성하기 전에 "ifconfig interface_name plumb" 명령을 사용하여 배관이 취소된 qlcnlc 인터페이스를 활성화하십시오.
-			x	이중 포트 기가비트 이더넷 카드 (MMF)(SP1X7GD1F/7100482 (7100481))가 있는 물리적 파티션에서 동적 재구성을 수행하는 경우 연결이 종료됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 시스템에 이 특정 카드가 마운트되어 있는 경우 동적 재구성 대신 비활성화된 상태에서 재구성을 수행하십시오.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
-	x	x	x	SR-IOV 기능을 지워하는 PCI 카드가 PCI 확장 장치의 SLOT4 이상에서 마운트된 후 "ldm list-io" 명령을 실행하면 SLOT4 이상에 마운트된 PCI 카드의 물리적 기능의 필명이 SLOT2로 잘못 표시됩니다. 또한 SLOT4 이상에 마운트되는 PCI 카드의 물리적 기능에서 생성된 가상 함수를 논리 도메인에 할당할 수 없습니다. [명령 출력의 예] <pre># ldm ls-io -l NAME TYPE BUS DOMAIN STATUS ----- --- --- ----- ... /SYS/PCI1/SLOT5 PCIE PCIE1 primary OCC [pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@ 0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1] network@0 network@0,1 ... /SYS/PCI1/SLOT2/IOVNET.PF0 PF PCIE1 primary [pci@8100/pci@4/pci@0/pci@1/pci@0/pci@ 0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@10/pci@0/pci@1/ network@0] maxvfs = 7 ...</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

SPARC M10-					해결 방법
버그	1	4	4S	설명	
-			x	8개 이상의 시스템 보드가 할당된 물리적 파티션에서 ldoms/ldmd 서비스로 실행되는 하이퍼바이저의 덤프 파일 수집이 시작되면 ldoms/ldmd 서비스에 의해 다음 콘솔 메시지가 출력되고 유지 관리 모드로 대체될 수 있습니다. [메시지 예] <pre>Feb 28 16:19:39 svc.startd[11]: ldoms/ldmd:default failed: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)</pre>	다음 프로세스를 사용하여 ldoms/ldmd 서비스를 시작하는 시간 초과 값을 600으로 변경하십시오. <pre># svccfg -s ldmd listprop : start/timeout_seconds count 180 : # svccfg -s ldmd setprop start/timeout_ seconds=600 # svccfg -s ldmd listprop : start/timeout_seconds count 600 : # svcadm refresh ldmd # svcadm restart ldmd</pre> [복원 방법] 이 증상이 발생하는 경우 다음 절차를 사용하여 복원하십시오. <pre># svccfg -s ldmd listprop : start/timeout_seconds count 180 : # svccfg -s ldmd setprop start/timeout_ seconds=600 # svccfg -s ldmd listprop : start/timeout_seconds count 600 : # svcadm refresh ldmd # svcadm clear ldmd</pre>
-	x	x	x	XCP 2210을 사용하는 경우 Oracle VM Server for SPARC의 DRM(동적 리소스 관리)이 작동하지 않습니다.	XCP 펌웨어를 XCP 2220 이상으로 업데이트하십시오.
-	x	x	x	제어 도메인에 "Oracle VM Server for SPARC 3.1.1.1"이 설치되면 ldoms/ldmd 서비스의 로그 파일(/var/svc/log/ldoms-ldmd:default.log)에 다음과 같은 메시지가 등록됩니다. [메시지의 예] <pre>Get Device ID command failed: Unknown (0x7E) ERROR: Cannot connect to BMC</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 이 오류 메시지는 시스템의 작동에 영향을 주지 않으므로 무시하십시오.

Oracle Solaris 11에서 발생 가능한 문제와 해결 방법

다음 표에 Oracle Solaris 11에서 발생할 수 있는 문제와 해결 방법이 나와 있습니다.

표 3-22 Oracle Solaris 11에서 발생 가능한 문제와 해결 방법

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
18747641	x	x	x	SPARC64 X/SPARC64 X+ 프로세서 고유 옵션 및 4바이트 경계 정렬(*1)을 활성화한 후 배정밀도 부동 소수점 명령을 수행하고, Oracle Studio 컴파일러 버전 12.3 2013/06/17 이상으로 컴파일된 프로그램이 Oracle Solaris 11.1 이상을 사용하는 SPARC M10 시스템에서 실행되면 코어 덤프가 생성되거나 잘못된 계산 결과가 생성될 수 있습니다. *1 64비트 프로그램을 만들면 기본적으로 4바이트 경계 정렬이 활성화됩니다. 32비트 프로그램의 경우에는 "-xmalign=Ns (N=1,2,4,8,16)" 또는 "-fast"가 지정되어 있지 않으면 활성화됩니다. [컴파일러 버전 확인 절차] "-V" 옵션은 버전 정보를 표시합니다. 날짜가 버전 표시 끝에 출력됩니다. 이 버그에 해당하는 컴파일러 버전은 2013/06/17 이상입니다. \$ cc -V cc: Sun C 5.12 SunOS_sparc Patch 148917-06 2013/06/17 \$ f95 -V (f90 and f77 are also same.) f95: Sun Fortran 95 8.6 SunOS_sparc Patch 148517-05 2013/06/17 \$ CC -V CC: Sun C++ 5.12 SunOS_sparc Patch 148506-11 2013/06/17	다음 "-xarch" 플래그를 사용하여 프로그램을 컴파일하십시오. -xarch=sparcima

Oracle Solaris 10에서 발생 가능한 문제와 해결 방법

다음 표에 Oracle Solaris 10에서 발생할 수 있는 문제와 해결 방법이 나와 있습니다.

표 3-23 Oracle Solaris 10에서 발생 가능한 문제와 해결 방법

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
15738030	x	x	x	다음 두 조건이 모두 충족될 경우 "BAD TRAP: type=31"과 함께 제어 도메인 패닉이 발생할 수 있습니다. - 제어 도메인의 운영 체제가 Oracle Solaris 10입니다. - ldm list-domain -o memory primary를 실행한 결과 RA(실제 주소)가 0x200000000000(32TB)보다 큼니다.	이 문제는 Solaris 10 패치 148888-03에서 수정되었습니다. [해결 방법] 다음 절차를 수행하십시오. 1. ldm list-domain -o memory primary를 실행하여 SIZE의 값을 표시합니다. 2. ldm start-reconf primary를 실행하여 지연 재구성 모드를 시작합니다. 3. ldm remove-memory 256M primary를 실행하여 할당된 메모리를 줄입니다. 4. ldm set-memory primary를 실행하여 할당된 메모리를 다시 원래 크기로 되돌립니다. 5. 제어 도메인의 Oracle Solaris를 다시 시작합니다. 6. ldm list-domains -o memory primary를 실행하여 RA가 0x200000000000보다 작은지 확인합니다. 7. ldm add-spconfig를 실행하여 구성 정보를 XSCF에 저장합니다.

Oracle Solaris 11.2에서 해결된 문제

다음 표에 Oracle Solaris 11.2에서 해결된 문제가 나와 있습니다. Oracle Solaris 11.2 이전의 지원되는 릴리스에서 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

표 3-24 Oracle Solaris 11.2에서 해결된 문제

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
15812880		x		8000GB(약 7.8TB) 이상의 메모리가 마운트된 도메인에 telnet 또는 ssh를 통해 액세스하려고 하면 대상 제어 도메인 콘솔에 다음 메시지가 나타나고 액세스가 실패합니다. - ssh의 경우 error: /dev/ptmx: Not enough space error: session_pty_req: session 0 alloc failed - telnet의 경우 telnetd: open /dev/ptmx: Not enough space	이 문제는 Oracle Solaris 11.1 SRU3.5.1 및 Oracle Solaris 10 패치 148888-04에서 수정되었습니다. [해결 방법] 다음 명령을 실행하여 ptmx_ptymax를 변경하십시오. [예] <pre># echo "ptms_ptymax/Z 0x400000" mdb -kw ptms_ptymax: 0 = 0x400000</pre>

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
15822113	x	x	x	셸 스크립트에서 <code>ldm add-vcpu</code> 및 <code>ldm remove-vcpu</code> 가 반복적으로 실행될 경우 실행 중인 프로세스로 인해 코어 덤프가 발생하고 비정상적으로 종료될 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.7.5.0에서 수정되었습니다. SRU가 적용되지 않아서 이러한 결함이 발생할 경우 명령을 다시 실행하십시오. 또한 <code>ldm remove-vcpu</code> 를 실행할 때는 프로세스 부하가 낮은 상태에서 실행하십시오.
15823255		x		<code>psradm(1M)</code> 또는 <code>psrset(1M)</code> 명령을 사용하여 CPU 할당이 변경되었거나 다음 두 조건을 충족하는 환경에서 <code>ldm(1M)</code> 명령을 사용하여 가상 CPU의 구성이 동적으로 변경되는 경우 Oracle Solaris 패닉이 발생할 수 있습니다. - 물리적 파티션(PPAR)이 두 개 이상의 SPARC M10-4S 새시로 구성된 환경 - <code>lgrpinfo</code> 명령을 제어 도메인이나 논리 도메인에서 실행할 때 다음 <code>lgroup</code>가 존재하는 환경 "lgroup XX (intermediate)"으로 표시되는 <code>lggroups</code> 중: "Lgroup resources:" 필드의 (CPU) 앞에 하나의 번호만 표시됩니다. 이 번호는 (memory) 앞에는 표시되지 않습니다. [예] <pre># /usr/bin/lgrpinfo ... lgroup 12 (intermediate): Children: 10, Parent: 0 CPUs: 0 1 Memory: installed 520M, allocated 494M, free 26M Lgroup resources: 1 (CPU); 10 11 (memory) Latency: 21 ...</pre>	이 문제는 Oracle Solaris 11.1 SRU5.5 및 Oracle Solaris 10용 패치 150400-01로 수정되었습니다. [해결 방법] <code>/etc/system</code> 에 다음 행을 추가하고 Oracle Solaris를 다시 시작하십시오. <code>set lgrp_topo_levels=2</code>
15825208	x	x	x	SPARC M10 시스템에서 Oracle Solaris의 <code>scp(1)</code> , <code>sftp(1)</code> 및 <code>ssh(1)</code> 명령으로 인해 오류가 발생되거나 Oracle RAC의 설치가 실패할 수 있습니다.	이 문제는 Solaris 11.1 SRU1.4에서 수정되었습니다. [해결 방법] 자세한 내용은 "Oracle Solaris의 <code>scp(1)</code> , <code>sftp(1)</code> 또는 <code>ssh(1)</code> 명령 실행 시 오류 발생 또는 Oracle RAC 셸 실패PageLinkEnd"를 참조하십시오.
15826052	x	x	x	PHP(PCI 핫 플러그) 기능을 사용하여 쿼드 기가비트 이더넷 카드(SE1X7GQ2F)를 PCI 확장 장치의 PCI-Express 슬롯에 추가할 수 없습니다.	이 문제는 XCP 2050 및 SRU11.1.6.4.0에서 수정되었습니다. XCP 2050의 경우 RTIF2-130528-001의 설명을 참조하십시오. XCP 및 SRU가 적용되지 않은 경우 PCI 카드를 추가하기 전에 카드를 추가하려는 논리 도메인을 중지하십시오.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
15840018	x	x	x	펌웨어를 XCP2031 이상으로 업데이트하는 경우 Oracle Solaris를 시작할 때 다음 메시지가 표시됩니다. NOTICE: skipping unsupported token: fjorclnum	이 문제는 SRU11.1.6.4.0 및 Oracle Solaris 10 패치 148888-03에서 수정되었습니다. 이 메시지를 무시하더라도 시스템에 영향을 미치지 않습니다.
15851224	x	x	x	I/O 도메인을 시작할 때 다음 메시지가 출력되고 패닉이 지속될 수 있습니다. recursive rw_enter, lp=XXXXXXXXX www=XXXXXXXXX thread=XXXXXXXXX	이 문제는 SRU 11.1.12.5.0 및 Oracle Solaris 10의 패치 150840-01에서 수정되었습니다. I/O 도메인의 /etc/system에 다음을 추가하고 Oracle Solaris를 다시 시작하십시오. forceload: drv/vpci I/O 도메인의 시작이 비활성화된 경우 <code>ldm stop-domain</code> 및 <code>ldm unbind-domain</code> 명령을 사용하여 가상 디스크(vdisk)(I/O 도메인의 가상 디스크 서비스(vds)의 대상)가 할당된 게스트 도메인을 비활성 상태로 변경해야 합니다. 그러면 I/O 도메인을 시작할 수 있습니다. I/O 도메인을 시작한 후 위와 같이 설정하십시오.
15851441	x	x	x	메모리에 장애가 발생하고 성능이 저하되었을 때 Oracle Solaris를 시작하면 다음 메시지가 출력되고 패닉이 지속될 수 있습니다. tilelet_assign_fini_cb(): tile 0xX in memgrp X was unused 이 현상은 <code>ldm add-spconfig</code>로 논리 도메인 설정을 저장한 후 미리 모드를 설정할 때도 발생합니다.	이 문제는 SRU11.1.11.4.0에서 수정되었습니다. [해결 방법] 자세한 내용은 "메모리 성능 저하가 발생한 상태에서 Oracle Solaris가 활성화되면 패닉이 발생할 수 있습니다(CR:15851441)"를 참조하십시오.

SPARC M10-					해결 방법
버그	1	4	4S	설명	
15858713 16769782	x	x	x	메모리 오류가 발생하고 게스트 도메인에 할당된 모든 메모리의 성능이 저하된 경우 <code>ldmd(1M)</code> 를 실행하면 코어 덤프가 비정상적으로 종료되고 <code>ldm(1M)</code> 명령이 오류와 함께 종료됩니다.	이 문제는 SRU11.1.10.5.0에서 수정되었습니다. Oracle Solaris 10에서는 이 문제가 Oracle VM Server for SPARC 3.1로 수정되었습니다. SRU가 적용되지 않아서 이러한 장애가 발생할 경우 오류가 있는 메모리를 교체하십시오. 오류가 있는 메모리를 계속 마운트한 상태로 Oracle Solaris를 시작하려면 XSCF에서 다음 절차를 사용하여 시작하십시오. 1. <code>poweroff(8)</code> 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끕니다. 2. <code>setdomainconfig(8)</code> 명령을 실행하여 PPAR을 출하 시 기본값 상태로 복원합니다. XSCF> <code>setdomainconfig -p ppar_id -c default</code> 3. <code>poweron(8)</code> 명령을 실행하여 PPAR을 시작합니다. Oracle Solaris가 제어 도메인으로만 구성된 출하 시 기본 구성에서 시작됩니다.
15887244	x	x	x	SPARC M10 시스템에서 SunVTS 7.0 <code>ps14</code> 및 <code>ps15</code> 테스트를 시작하면 오류와 함께 종료될 수 있습니다.	이 문제는 Oracle Solaris 11.1 SRU4.6 및 Oracle Solaris 10 패치 149395-02에서 수정되었습니다. 수정을 적용하는 것 이외에는 해결 방법이 없습니다.
16238762			x	출하 시 기본값 구성을 사용하는 제어 도메인에서 Oracle Solaris를 부팅한 후 물리적 파티션의 동적 재구성을 통해 시스템 보드가 PPAR에 추가되는 경우 또는 시스템 보드가 물리적 파티션의 동적 재구성을 통해 추가된 후 시스템 보드의 CPU가 <code>ldm add-vcpu</code> 명령으로 도메인에 추가되는 경우 시스템에 다음 메시지와 함께 패닉이 발생합니다. <code>panic[cpuX]/thread=XXXXXXXXXXXX: mpo_cpu_add: Cannot read MD</code>	이 문제는 SRU11.1.7.5 및 Oracle Solaris 10 패치 150400-12에서 수정되었습니다. 한편, 이 수정 사항을 시스템에 적용할 때 물리적 파티션의 동적 재구성을 사용하여 시스템에 시스템 보드를 추가하는 경우 다음 메시지가 출력될 수 있으나 이 메시지는 시스템에 영향을 주지 않으므로 무시하십시오. WARNING: <code>mpo_cpu_add: defaulting to lgroup x for CPU x</code> [해결 방법] 제어 도메인 또는 <code>ldm add-vcpu</code> 명령으로 CPU가 추가된 도메인의 경우 도메인의 <code>/etc/system</code> 파일에 다음 행을 추가하고 Oracle Solaris를 재부팅하십시오. <code>set suspend_count = 1</code>

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
16292272			x	16개의 BB가 하나의 물리적 파티션 (PPAR)을 구성하는 시스템에 여러 개의 게스트 도메인을 구성하는 경우 게스트 도메인 바인딩을 수행하는 시간이 오래 걸립니다. 바인딩을 수행하려면 약 (바인딩이 이미 수행된 게스트 도메인의 수 + 1) x 6 + 10초의 시간이 걸립니다. 따라서 바인딩이 수행된 도메인이 없고 <code>ldm bind-domain</code> 명령을 통해 게스트 도메인에 대한 바인딩을 하나씩 수행하는 경우 필요한 시간은 전체에 대해 바인딩을 수행하는 데 걸리는 시간을 합한 시간입니다.	이 문제는 SRU11.1.16.4.0 및 Oracle Solaris 10의 패치 150011-03에서 개선되었습니다. 시스템을 하나의 PPAR로 구성하지 말고 여러 개의 PPAR로 분할한 다음 각 PPAR에서 게스트 도메인을 구성하는 것이 좋습니다. 위에 설명된 권장 구성을 사용하면 앞서 기술한 현상이 완화될뿐만 아니라 내결함성의 향상에도 도움이 됩니다. 가상 네트워크 스위치(vsw)가 구성된 경우 <code>inter-vnet-link</code>를 off로 설정하면 바인딩 시간을 반으로 줄일 수 있습니다. <code>inter-vnet-link</code>를 off로 설정할 때의 노트는 『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』 또는 『Oracle VM Server for SPARC Release Notes』를 참조하십시오.
17510986	x	x	x	게스트 도메인이 Oracle Solaris 11.1이고 SRU11.1.9이상이 적용되는 경우 또는 게스트 도메인이 Oracle Solaris 10이고 150400-01 이상이 적용되는 경우 물리적 파티션의 동적 재구성 또는 실시간 마이그레이션을 수행하면 시스템 패닉이 발생할 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.14.5.0 및 Oracle Solaris 10 패치 150400-07에서 수정되었습니다.
17627526	x	x	x	Oracle Solaris를 시작할 때 콘솔에 다음과 유사한 메시지가 출력되고 <code>ldoms/ldmd</code> 서비스가 유지 관리 모드로 지정됩니다. [메시지의 예] <pre>Jan 20 16:01:37 svc.startd[11]: svc:/ldoms/ldmd:default: Method "/opt/SUNWldm/bin/ldmd_start" failed with exit status 96. Jan 20 16:01:38 svc.startd[11]: ldoms/ldmd:default misconfigured: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)</pre> 이때 <code>ldoms/ldmd</code> 서비스의 로그 파일 (<code>/var/svc/log/ldoms-ldmd:default.log</code>)에 다음과 유사한 메시지가 등록됩니다. [메시지의 예] <pre>[Jan 21 20:08:55 Executing start method ("/opt/SUNWldm/bin/ldmd_start").] ldmd cannot communicate with the hypervisor as the required device does not exist: /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl</pre>	이 문제는 SRU11.1.19.6.0 및 Oracle Solaris 10 패치 150840-04에서 수정되었습니다. [복원 방법] 문제가 있는 장치 파일이 있는지 확인한 후 <code>svcadm(1M)</code> 명령을 사용하여 <code>ldoms/ldmd</code> 서비스를 복원하십시오. <pre># ls -l /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl crw----- 1 root sys 148, 2048 Jan 21 20:08 /devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/virtual-channel@0:hvctl # svcadm clear ldmd</pre>

SPARC M10-					해결 방법
버그	1	4	4S	설명	
17709858		x		물리적 파티션의 동적 재생성을 통해 시스템 보드가 추가된 경우 다음 현상이 나타날 수 있습니다. - 논리 도메인에서 다음 메시지가 출력되고 Oracle Solaris가 패닉 상태에서 시작됩니다. Fatal error has occurred in: PCIE fabric.(0xxx)(0xxx) - 논리 도메인의 장치 다시 시작 처리 중에 중단되고 시간 초과로 인해 deleteboard(8)가 오류가 있는 상태로 종료됩니다.	이 문제는 SRU11.1.15.4.0에서 수정되었습니다.
17777004		x		메모리 오류로 인해 논리 도메인에서 메모리의 성능이 저하된 경우 deleteboard(8) 명령으로 물리적 파티션의 동적 재구성이 실행되면 메모리의 성능이 저하된 도메인의 Oracle Solaris가 패닉 상태에서 시작될 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.17.5 및 Oracle Solaris 10 패치 150817-02에서 수정되었습니다. 물리적 파티션의 동적 재구성을 실행하기 전에 제어 도메인에서 메모리 성능 저하가 발생했는지 확인하십시오. 메모리 성능 저하가 발생한 경우 먼저 연결된 메모리 영역을 삭제하십시오. [확인 방법] "ldm list-devices -a -S memory"를 실행하십시오. 결과 상태 열에 "fail"가 표시되는 경우 동일한 행에 표시되는 PA(물리적 주소)에서 크기에 따라 메모리 영역의 성능이 저하된 것입니다. [메모리 영역 삭제 방법] "ldm remove-memory <위의 크기의 전체 값> <도메인 이름>"을 실행하십시오.
18112775	x	x	x	제어 도메인에 "Oracle VM Server for SPARC 3.1.0.1/SRU11.1.14"가 설치된 상태에서 동적으로 할당된 메모리가 Oracle Solaris 10을 실행 중인 게스트 도메인에서 감소되는 경우 "ldm set-memory" 또는 "ldm remove-memory" 명령을 사용하면 제어 도메인의 ldmd(1M) 명령이 코어 덤프를 생성하고 다시 시작될 수 있습니다.	이 문제는 SRU11.1.17.5 및 Oracle Solaris 10 패치 150817-02에서 수정되었습니다. "ldm list-domain" 명령을 사용하여 논리 도메인에 할당된 메모리 크기를 확인하고 "ldm remove-memory" 명령을 사용하여 여러 단계에서 필요한 크기로 줄입니다. 메모리 크기를 한 번에 256MB 미만까지 줄이는 것이 좋지만 메모리를 한 번에 더 큰 크기까지 줄일 수도 있습니다. 이때 이 작업을 수행하는 동안 동일한 증상이 발생하여 감소에 실패할 수 있습니다. 이러한 경우 유사한 장치에 있는 메모리를 줄입니다.

SPARC M10-					
버그	1	4	4S	설명	해결 방법
-	x	x	x	SPARC64 X+ 프로세서를 사용하는 SPARC M10 시스템에서 Java VM을 시작한 경우 코어 덤프가 생성된 상태로 다음 메시지가 출력될 수 있습니다. <pre>[메시지 예] # # Internal Error (output.cpp:1576), pid=1310, tid=91 # guarantee((int)(blk_starts[i+1] - blk_starts[i]) >= (current_offset - blk_offset)) failed: shouldn't increase block size # <...> # Abort (core dumped)</pre> 또한 Java VM에서의 코어 덤프 생성으로 인해 다음 이벤트가 발생할 수 있습니다. 1. SPARC64 X+ 프로세서를 사용하는 SPARC M10 시스템에서 Solaris의 "Add Asset" 작업이 실패합니다. 2. SPARC64 X+ 프로세서를 사용하는 SPARC M10 시스템에서 Solaris 설치("서버 설치" 기능)가 실패합니다. 3. SPARC64 X+ 프로세서를 사용하는 SPARC M10 시스템에서 도메인에 엔터프라이즈 컨트롤러 및 프록시 컨트롤러 (Ops Center 관리 서버)의 설치가 실패합니다.	이 문제는 SRU11.1.17.5에서 수정되었습니다.

Oracle Solaris의 scp(1), sftp(1) 또는 ssh(1) 명령 실행 시 오류 발생 또는 Oracle RAC 설치 실패(CR:15825208)

[해결 방법]

다음 절차를 사용하여 암호화 장치의 지원 기능에 AES_CTR, AES_CBC_MAC 및 AES_CFB128 알고리즘이 사용되지 않도록 설정을 변경하십시오.

- 클라이언트 기능에 사용하는 경우(scp(1), sftp(1), ssh(1) 등):
 1. 설정의 내용을 대상 파일에 한 줄로 추가합니다. **"Cipher"**와 **"aes128-cbc"** 사이에만 공백이 필요합니다.
 - 대상 파일
 - 전체 시스템 설정: /etc/ssh/ssh_config
 - 사용자별 설정: \$HOME/.ssh/ssh_config
 - 내용 설정

```
Ciphers aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,3des-bc,arcfour128,arcfour256,arcfour,blowfish-cbc
```

- 서버 기능에 사용하는 경우(sshd(1M) 등):
 1. 설정의 내용을 대상 파일에 한 줄로 추가합니다.
 - 대상 파일
/etc/ssh/ssh_config
 - 내용 설정(권장)

```
Ciphers 3des-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,blowfish-cbc
```

2. 다음 명령으로 서비스를 다시 시작합니다.

```
# svcadm restart svc:/network/ssh:default
```

- 클라이언트 기능 및 서버 기능으로 문제를 해결할 수 없는 경우:
 1. 위의 설정 내용 대신 다음을 추가합니다.

```
UseOpenSSLEngine no
```

메모리 성능 저하가 발생한 상태에서 Oracle Solaris가 활성화 되면 패닉이 발생할 수 있습니다(CR:15851441)

[해결 방법]

메모리 장애로 인해 패닉이 발생하는 경우 장애가 발생한 메모리를 교체하십시오.
메모리 미리 모드 설정으로 인해 패닉이 발생하는 경우에는 다음 절차를 사용하여 XSCF에서 시스템을 시작하십시오.

또한 메모리 장애로 인해 패닉이 발생하는 경우 아래 절차를 사용하여 XSCF를 시작하면 문제를 방지할 수 있지만 항상 신뢰할 수 있는 방법은 아닙니다. 다음 절차를 사용하여 시스템을 시작한 후에도 패닉이 다시 발생하면 장애가 발생한 메모리를 교체하십시오.

1. **poweroff(8)** 명령을 실행하여 물리적 파티션(PPAR)의 전원을 끕니다.
2. **setdomainconfig(8)** 명령을 실행하여 PPAR을 출하시 기본값 상태로 지정합니다.

```
XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default
```

3. **poweron(8)** 명령을 실행하여 PPAR을 활성화합니다.

Oracle Solaris가 제어 도메인으로만 구성된 출하시 기본 구성에서 시작됩니다.

메모리에 대해 미리 모드를 설정하는 경우에는 출하시 기본 조건에서 미리 모드를 설정한 후 논리 도메인을 구성합니다. 그런 다음 **ldm add-spconfig**로 설정을 저장하십시오.

또한 미리 모드를 설정하지 않고 저장된 설정을 XSCF의 **ldm set-config** 또는

setdomainconfig(8) 명령을 사용하여 미리 모드가 사용되는 환경에 지정하지 않아야 합니다.

SPARC M10-1 하드웨어에 대한 정보

이 장에서는 SPARC M10-1 하드웨어에 관련된 특별 지침 및 문제에 대해 설명합니다.

- [노트 및 제한 사항](#)
 - [하드웨어 관련 문제 및 해결 방법](#)
-

노트 및 제한 사항

외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트

USB 버스 전원 드라이브는 USB를 통해 연결된 외부 DVD 드라이브에 대해서는 지원되지 않습니다.

USB 메모리 사용에 대한 노트

XSCF 명령 중 USB 메모리를 데이터 저장 대상으로 지정하여 명령을 실행하는 경우에는 USB 메모리를 미디어로 먼저 준비하십시오.

저장된 데이터에는 시스템에 대한 정보가 포함됩니다. USB 메모리를 사용하는 경우 보안상 이유로 데이터가 저장되는 USB 메모리의 관리에 관해 고려해야 합니다.

모든 제조사의 모든 상용 가능한 USB 메모리가 XSCF와의 운영 가능성 및 연결 가능성을 보증하지는 않습니다. USB 메모리에 따라 XSCF 펌웨어 오류 또는 재설정과 같은 비정상적인 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 USB 메모리 사용을 즉시 중지하십시오.

USB 메모리를 XSCF용 USB 포트에 연결할 때는 USB 포트에 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 통해 USB 메모리를 연결하면 오류가 발생할 수 있습니다.

하드웨어 관련 문제 및 해결 방법

현재 확인된 문제가 없습니다.

SPARC M10-4 하드웨어에 대한 정보

이 장에서는 SPARC M10-4 하드웨어에 관련된 특별 지침 및 문제에 대해 설명합니다.

- [노트 및 제한 사항](#)
- [하드웨어 관련 문제 및 해결 방법](#)

노트 및 제한 사항

외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트

USB 버스 전원 드라이브는 USB를 통해 연결된 외부 DVD 드라이브에 대해서는 지원되지 않습니다.

USB 메모리 사용에 대한 노트

XSCF 명령 중 USB 메모리를 데이터 저장 대상으로 지정하여 명령을 실행하는 경우에는 USB 메모리를 미디어로 먼저 준비하십시오.

저장된 데이터에는 시스템에 대한 정보가 포함됩니다. USB 메모리를 사용하는 경우 보안상 이유로 데이터가 저장되는 USB 메모리의 관리에 관해 고려해야 합니다.

모든 제조사의 모든 상용 가능한 USB 메모리가 XSCF와의 운영 가능성 및 연결 가능성을 보증하지는 않습니다. USB 메모리에 따라 XSCF 펌웨어 오류 또는 재설정과 같은 비정상적인 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 USB 메모리 사용을 즉시 중지하십시오.

USB 메모리를 XSCF용 USB 포트에 연결할 때는 USB 포트에 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 통해 USB 메모리를 연결하면 오류가 발생할 수 있습니다.

하드웨어 관련 문제 및 해결 방법

현재 확인된 문제가 없습니다.

SPARC M10-4S 하드웨어에 대한 정보

이 장에서는 SPARC M10-4S 하드웨어에 관련된 특별 지침 및 문제에 대해 설명합니다.

- [노트 및 제한 사항](#)
- [하드웨어 관련 문제 및 해결 방법](#)

노트 및 제한 사항

외부 DVD 드라이브 사용에 대한 노트

USB 버스 전원 드라이브는 USB를 통해 연결된 외부 DVD 드라이브에 대해서는 지원되지 않습니다.

USB 메모리 사용에 대한 노트

XSCF 명령 중 USB 메모리를 데이터 저장 대상으로 지정하여 명령을 실행하는 경우에는 USB 메모리를 미디어로 먼저 준비하십시오.

저장된 데이터에는 시스템에 대한 정보가 포함됩니다. USB 메모리를 사용하는 경우 보안상 이유로 데이터가 저장되는 USB 메모리의 관리에 관해 고려해야 합니다.

모든 제조사의 모든 상용 가능한 USB 메모리가 XSCF와의 운영 가능성 및 연결 가능성을 보증하지는 않습니다. USB 메모리에 따라 XSCF 펌웨어 오류 또는 재설정과 같은 비정상적인 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 USB 메모리 사용을 즉시 중지하십시오.

USB 메모리를 XSCF용 USB 포트에 연결할 때는 USB 포트에 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 통해 USB 메모리를 연결하면 오류가 발생할 수 있습니다.

크로스바 박스 교체에 대한 제한 사항

replacefru(8) 명령을 사용한 크로스바 박스의 교체는 현재 지원되지 않습니다. 크로스바 박스를 교체하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. **showhardconf** 명령을 실행하여 교체할 크로스바 박스가 마스터 새시가 아닌지 확인합니다.

"Role:Master"로 표시된 크로스바 박스가 마스터 새시입니다.

```
XSCF> showhardconf
:
XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master; Ver:2038h; Serial:2111206001;
:
```

2. 교체할 크로스바 박스가 마스터 새시인 경우 **switchscf** 명령을 사용하여 대기 모드로 전환합니다.

```
XSCF> switchscf -y -t Standby
```

3. 마스터 **XSCF**가 전환됩니다. **XSCF**에 다시 로그인합니다.
4. 크로스바 박스를 사용하는 물리적 파티션(**PPAR**)을 끈 다음 교체할 크로스바 박스의 전원을 끕니다.
크로스바 박스의 조작 패널 전원 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
5. 교체할 크로스바 박스에 대한 입력 전원 공급 장치의 연결을 끊고 교체합니다.

노트 - 입력 전원 공급 장치의 연결을 끊으면 교체할 크로스바 박스에 대한 오류 로그가 등록되지만 모두 무시하십시오.

6. 크로스바 박스의 전원 코드를 입력 전원 공급 장치에 연결합니다.
자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 "5.4 크로스바 박스에 케이블 연결"을 참조하십시오.
크로스바 박스 조작 패널의 STANDBY LED가 켜질 때까지 기다립니다.
7. **diagxbu** 명령을 실행하여 새로 설치한 크로스바 박스에 대해 진단을 수행합니다.

```
XSCF> diagxbu -y -b XX -t YY -t ZZ
```

전원을 끈 SPARC M10-4S의 BB_ID(00 ~ 15)를 XX, YY 및 ZZ로 지정합니다.

8. **showlogs** 명령을 실행하여 진단 중 오류가 없었는지 확인합니다.

```
XSCF> showlogs error
```

9. 장애가 있는 구성 요소가 없는지 확인합니다.

```
XSCF> showstatus
```

확장 랙 2 추가에 대한 제한 사항

addfru(8) 명령을 사용한 크로스바 박스의 추가는 현재 지원되지 않습니다. 크로스바 박스를 추가하려면 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 "8.4 확장 랙 2 추가"를 참조하고 다음에 나오는 17 및 18단계를 읽으십시오.

17. 크로스바 박스 및 **SPARC M10-4S**의 모든 전원 코드를 입력 전원 공급 장치에 연결합니다.
자세한 내용은 "5.2 SPARC M10-4/SPARC M10-4S에 케이블 연결" 및 "5.4 크로스바 박스에 케이블 연결"을 참조하십시오.
18. 펌웨어를 마스터 **XSCF**와 같은 버전으로 업데이트합니다.
 - XCP 2040 이전

```
XSCF> getflashimage file:///media/usb_msd/images/XCPxxxx.tar.gz
XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s version
```

- XCP 2041 이상

```
XSCF> flashupdate -c sync
```

하드웨어 관련 문제 및 해결 방법

현재 확인된 문제가 없습니다.

PCI 확장 장치 하드웨어에 대한 정보

이 장에서는 PCI 확장 장치 하드웨어에 관련된 특별 지침 및 문제에 대해 설명합니다.

- PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능
 - PCI 확장 장치의 문제점 및 해결 방법
-

PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능

SPARC M10-1/M10-4의 XCP 2044 이상 또는 SPARC M10-4S의 XCP 2050 이상에서는 Oracle VM Server for SPARC의 직접 I/O 기능이 PCI 확장 장치에 대해 지원됩니다. 이를 통해 PCI 확장 장치의 각 슬롯에 I/O 도메인을 할당할 수 있습니다. Oracle VM Server for SPARC의 직접 I/O 기능에 대한 자세한 내용은 사용 중인 버전의 『Oracle VM Server for SPARC Administration Guide』를 참조하십시오. PCI 확장 장치가 SPARC M10-4에 연결된 경우 직접 I/O 기능을 사용하기 전에 아래와 같이 설정하십시오. SPARC M10-1의 경우 아래와 같이 설정해야 합니다. 직접 I/O 기능은 PCI 확장 장치를 SPARC M10-1에 연결하기만 하면 사용할 수 있습니다.

직접 I/O 기능의 설정/표시

PCI 확장 장치의 직접 I/O 기능을 설정하려면 XSCF 펌웨어의 `setpciboxdio(8)` 명령을 사용하십시오. 현재 설정을 확인하려면 `showpciboxdio(8)` 명령을 사용하십시오. `setpciboxdio(8)` 및 `showpciboxdio(8)` 명령에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual』 또는 각 명령의 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

PCI 확장 장치의 문제점 및 해결 방법

이 섹션에서는 PCI 확장 장치에 관련된 문제와 각 버전의 PCI 확장 장치 펌웨어에 대한 해결 방법을 설명합니다.

모든 버전의 PCI 확장 장치 펌웨어에 대한 문제와 해결 방법

다음 표는 지원되는 모든 버전의 Oracle Solaris에서 발생할 수 있는 문제와 해결 방법을 보여 줍니다.

표 7-1 모든 버전의 PCI 확장 장치 펌웨어에 대한 문제와 해결 방법

SPARC M10-					
RTIF No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130703-001	x	x		PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치를 PCI 확장 장치 슬롯 6, 7, 10, 11에 설치할 때, HBA가 없는 슬롯의 경우 Oracle Solaris cfgadm(1M) 명령의 명령 실행 결과는 "empty"가 아니라 "disconnected"가 됩니다. 표시는 적절하지 않지만 HBA를 마운트하면 슬롯이 정상적으로 작동합니다. 이 현상은 PCI 확장 장치 연결 후 논리적 도메인을 다시 시작한 경우에는 발생하지 않습니다.	이는 표시 문제일 뿐이며 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
RTIF2-130703-002	x	x		PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치를 설치할 때 레인 저하가 발생할 수 있습니다.	PHP를 사용할 때는 <code>cfgadm -c connect</code> 대신 <code>cfgadm -c configure</code> 를 실행하십시오.
RTIF2-130703-003	x	x		PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치를 설치할 때 PCI-Express 교정 가능 오류가 발생할 수 있으며 이로 인해 다음 재부팅 시 PCI 확장 장치의 저하가 발생할 수 있습니다.	PHP를 사용하여 PCI 확장 장치를 설치한 후 장애 오류 메시지가 출력되면 PCI 확장 장치를 다시 설치하십시오.
RTIF2-130703-004	x	x		PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치를 설치할 때 PCI 확장 장치가 인식되지 않을 수 있습니다.	PHP를 통해 설치한 후 PCI 확장 장치가 인식되지 않으면 PCI 확장 장치를 다시 설치하십시오.
RTIF2-130724-002	x	x	x	PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치에 6Gbps SAS 카드를 설치하면, PCI Express 8lane과의 연결이 제대로 수행되지 않고 <code>prtdiag(1M)</code> 명령 실행에 대한 응답으로 속도(Speed)가 "5.0GTx4" 또는 "5.0GTx2"로 표시될 수 있습니다. [prtdiag 출력 예] /SYS/PCI0 PCIE LSI,sas-pciex1000,72 LSI,2008 5.0GTx2 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@8/ pci@0/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@8/ LSI,sas@0	물리적 파티션(PPAR) 또는 I/O 도메인을 다시 시작하거나 PHP로 6Gbps SAS 카드를 다시 설치합니다.

표 7-1 모든 버전의 PCI 확장 장치 펌웨어에 대한 문제와 해결 방법 (계속)

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130724-003	x	x	x	물리적 파티션(PPAR)이 시작될 때 PCI 확장 장치의 슬롯 6, 7, 10 및 11에 마운트된 PCI 카드에 대해 다음 오류가 등록될 수 있습니다. [오류 메시지 예] FRU: /MBU/PCI#0/PCIBOX#0000/PCI#7 Msg: PCICARD failed	장치를 Oracle Solaris에서 인식할 수 있을 때는 이 오류 메시지를 무시하십시오.
RTIF2-140715-001	x	x	x	PCI 확장 장치에서 전원 공급 장치(PSU)에 중복 구성이 있고 전원 공급 장치 중 하나에 연결된 전원 케이블을 뽑으면 PSU 오류가 잘못 감지되어 PCI 확장 장치 새시 CHECK LED(황색)가 켜질 수 있습니다. 이때, showlogs error 명령을 실행하면 "Msg: PSU failed" 로그가 출력됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. [복원 방법] 다음 절차 중 하나를 수행하십시오. - 복원 방법 1 PCI 확장 장치에 연결된 SPARC M10 새시의 전원을 끕니다. 그런 다음 두 PCI 확장 장치 전원 케이블을 모두 분리합니다(AC OFF). 30초 동안 기다린 후 케이블을 다시 연결합니다(AC ON). - 복원 방법 2 오류가 감지된 PSU의 의사 활성 교체를 수행합니다(PSU를 일시적으로 분리한 후 다시 설치). PSU의 의사 교체를 수행할 때 ioxadm(8) 명령을 사용합니다. ioxadm(8) 명령을 실행하려면 fieldeng 권한이 필요합니다.

PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1150에서 해결된 문제

다음 표에는 PCI 확장 펌웨어의 1150 버전에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

표 7-2 PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1150에서 해결된 문제

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131224-001	x	x	x	직접 I/O 기능을 사용하는 경우 PCI 확장 장치에 대해 Oracle Solaris를 시작하는 중에 중단될 수 있습니다. PCI 확장 장치에 마운트된 PCI 카드의 수에 따라 이러한 증상이 발생할 가능성이 증가됩니다.	적용 가능한 해결 방법이 없습니다.

표 7-2 PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1150에서 해결된 문제 (계속)

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-131224-002	x	x	x	PCI 확장 장치와 SPARC M10 시스템의 새시가 저온 환경에서 광케이블로 연결되면 광케이블 오류 로그가 등록될 수 있습니다. "showlogs error -v" 명령을 사용하여 이 증상을 확인할 수 있습니다. "showlogs error -v" 명령의 결과가 "Msg: LINKCBL failed"이고 "Diagnostic Code"의 네 번째 줄에서 세 번째 바이트가 "10", "50" 또는 "60"인 경우 이 증상에 해당합니다. [오류 메시지의 예] "진단 코드" 네 번째 행의 세 번째 바이트가 "10"인 경우 XSCF> showlogs error -v Date: Dec 17 15:50:11 JST 2013 Code: 10000400-009eff0000ff0000ff-110000440000000000000000 Status: Information Occurred: Dec 17 15:50:06.930 JST 2013 FRU: /BB#0/PCI#3/LINK/LINKCBL#1 Msg: LINKCBL failed Diagnostic Code: 00030001 00000000 0000 00030000 00000000 0000 00030000 00000000 0000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000	시스템에 영향을 미치지 않으므로 이 오류 메시지를 무시하십시오.

PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1130에서 해결된 문제

다음 표에는 PCI 확장 펌웨어의 1130 버전에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

SPARC M10-				설명	해결 방법
RTI No.	1	4	4S		
RTIF2-131120-001	x	x	x	외부 요인으로 인해 수시 전압 강하 또는 유사한 상황이 발생하는 경우 PCI 확장 장치의 PSU(전원 공급 장치)에 있는 장애가 잘못 감지되고 오류 로그 "Msg: PSU failed"가 등록될 수 있습니다. 또한 PCI 확장 장치의 두 PSU에서 이 PSU 장애가 동시에 잘못 감지되면 물리적 파티션(PPAR)이 종료됩니다. showlogs error -v 명령을 사용하여 이 문제가 외부 요인에 의해 발생한 수시 전압 강하로 인한 것인지 확인할 수 있습니다. 이 명령에 대한 실행 결과가 "Msg: PSU failed"이고 Diagnostic Code의 네 번째 줄에서 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 바이트 값이 다음과 같고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, 문제가 외부 요소에 의해 발생한 수시 전압 강하로 인한 것일 수 있습니다. 첫 번째 바이트; "00" 두 번째 바이트; 왼쪽에서 여섯 번째(x04) 바이트는 0(*0, *1 *2, *3, *8, *9, *a 또는 *b 중 하나)입니다. 세 번째 바이트; 왼쪽으로부터 세 번째(x20) 바이트는 1(2*, 3*, 6*, 7*, a*, b*, e* 또는 f* 중 하나)입니다. 두 번째와 세 번째 바이트의 "*"는 임의의 값을 나타냅니다. 진단 코드 네 번째 행의 첫 번째에서 세 번째 바이트는 "000120"입니다. <pre>XSCF> showlogs error -v Date: Oct 30 10:27:17 JST 2013 Code: 80000408-00cb000000ff0000ff-11000024610100000000000000 Status: Alarm Occurred: Oct 30 10:27:17.597 JST 2013 FRU: /MBU/PCI#1/PCIBOX#7010/PSU#1 Msg: PSU failed Diagnostic Code: 00013730 31300100 0000 00010000 00000000 0000 00010000 00000000 0000 00012000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000</pre>	적용 가능한 해결 방법이 없습니다. 진단 코드 네 번째 행의 첫 번째에서 세 번째 바이트 값이 [설명] 열의 값과 일치하지 않는 경우 PSU 장애가 발생한 것으로 가정합니다. [복원 방법] - 이 이벤트가 단일 PSU에서 발생하는 경우 - 오류 로그 "Msg: PSU RECOVERY"가 등록된 경우 시스템이 수시 전압 강하로부터 이미 복원된 것입니다. 시스템이 계속 작동할 수 있습니다. - 오류 로그 "Msg: PSU RECOVERY"가 등록되지 않은 경우 PSU 오류가 발생한 것입니다. PSU를 교체합니다. - 두 PSU에서 이 이벤트가 발생하는 경우 PPAR이 종료됩니다. PPAR을 다시 활성화하십시오. PCI 확장 장치의 전원을 켤 수 없는 경우 PSU에 장애가 있음을 나타냅니다. PSU를 교체합니다.

PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1120에서 해결된 문제

다음 표에는 PCI 확장 펌웨어의 1120 버전에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

표 7-4 PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1120에서 해결된 문제

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130703-009	x	x	x	물리적 파티션(PPAR) 또는 I/O 도메인이 시작될 때 PCI 확장 장치에 마운트된 6Gbps SAS 카드가 PCI Express 8lane과 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.	6Gbps SAS 카드가 PCI Express 8lane과 제대로 연결되지 않는 경우 PPAR 또는 I/O 도메인을 다시 시작하거나 PCI 핫 플러그(PHP)로 6Gbps SAS 카드를 다시 설치하십시오.

PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1110에서 해결된 문제

다음 표에는 PCI 확장 펌웨어의 1110 버전에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

표 7-5 PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1110에서 해결된 문제

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130703-007	x	x	x	물리적 파티션(PPAR) 또는 I/O 도메인이 시작되면 링크 카드에 오류가 있는 것으로 잘못 감지됩니다. [메시지 예] FRU: /BB#0/PCI#1/LINK Msg: TWI access error	이 오류 메시지 표시는 작동에 영향을 미치지 않습니다.
RTIF2-130703-008	x	x	x	물리적 파티션(PPAR) 또는 I/O 도메인이 시작되면 PCI-Express 교정 가능 오류가 발생할 수 있고 이로 인해 Oracle Solaris 다음 부팅 때 PCI 확장 장치의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.	이 오류 메시지가 출력되면 PPAR 또는 I/O 도메인을 다시 시작하거나 PCI 핫 플러그(PHP)로 PCI 확장 장치를 다시 설치하십시오.

PCI 확장 장치 펌웨어의 버전 1100에서 해결된 문제

다음 표에는 PCI 확장 펌웨어의 1100 버전에서 해결된 문제가 나와 있습니다.

SPARC M10-					
RTI No.	1	4	4S	설명	해결 방법
RTIF2-130703-005	x	x	x	물리적 파티션(PPAR) 또는 I/O 도메인이 시작되면 PCI 확장 장치에 마운트된 PCIe 카드 링크 보드가 오류가 있는 것으로 잘못 감지될 수 있습니다. [PCIe 카드 메시지의 예] FRU: /BB#0/PCI#3/PCIBOX#1234/PCI#3 Msg: PCICARD failed [링크 보드 메시지의 예] FRU: /BB#0/PCI#0/PCIBOX#1234/LINKBD Msg: TWI access error	이 오류 메시지 표시는 작동에 영향을 미치지 않습니다. 이 문제가 링크 보드에서 발생하면 PCI 확장 장치의 CHECK LED가 켜집니다. 하지만 다음에 PPAR을 시작할 때 이 문제가 발생하지 않으면 CHECK LED가 꺼집니다.
RTIF2-130703-006	x	x	x	ioxadm -v list 명령 실행 시 표시되는 PCI 확장 장치의 일련 번호가 모두 0으로 구성되는 경우("0000000000") PCI 확장 장치에 대한 입력 전원을 켜고 나서 첫 번째 물리적 파티션(PPAR)에 대한 전원을 켜기 전에 감지된 하드웨어 오류가 오류로 등록되지 않습니다.	I/O 보드를 팬 백플레인과 함께 교체하지 마십시오. 또한 이전에 다른 PCI 확장 장치에서 사용되던 I/O 보드 또는 팬 백플레인을 PCI 확장 장치에 마운트하지 마십시오. ioxadm -v list 명령의 실행에 대한 응답으로 표시되는 PCI 확장 장치의 일련 번호가 전부 0으로 구성된 경우("0000000000") XSCF 펌웨어의 ioxadm(8) 명령을 실행하여 일련 번호를 복원하십시오. 이 경우 fieldeng 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 " PCI 확장 장치의 일련 번호 복원(RTIF2-130703-006) "을 참조하십시오.

PCI 확장 장치의 일련 번호 복원(RTIF2-130703-006)

ioxadm -v list 명령의 실행에 대한 응답으로 표시되는 PCI 확장 장치의 일련 번호가 전부 0으로 구성된 경우("0000000000") XSCF 펌웨어의 ioxadm(8) 명령을 실행하여 일련 번호를 복원하십시오.

이 경우 fieldeng 권한이 필요합니다.

```
XSCF> ioxadm [-fvAM] serial target serial_num
```

target에 대해서는 대상 PCI 확장 장치의 ID를 지정합니다. 이 경우에는 "PCIBOX#0000"을 지정합니다. serial_num에 대해서는 변경 전 PCI 확장 장치 일련 번호를 "nnnnnnnnnn"의 형식으로 지정합니다. 일련 번호는 PCI 확장 장치 새시의 레이블에 있습니다.

이 명령은 PCI 확장 장치의 일련 번호와 ID를 대체합니다. ioxadm -v list 명령을 실행하면 일련 번호 및 ID가 대체되었는지 확인할 수 있습니다.

다음 예에서 PCI 확장 장치의 일련 번호는 "2121212006"입니다.

XSCF> **ioxadm serial PCIBOX#0000 2121212006**

XSCF> **ioxadm -v list**

Location	Type	FW Ve	Serial Num	Part Num	State
PCIBOX#2006	PCIBOX	-	2121212006		On
PCIBOX#2006/PSU#0	PSU	-	FEJD1201000170	CA01022-0750-D/	On
PCIBOX#2006/PSU#1	PSU	-	FEJD1245001342	CA01022-0750-D/7060988	On
PCIBOX#2006/IOB	IOBOARD	1110	PP121001JM	CA20365-B66X 007AF	On
PCIBOX#2006/LINKBD	BOARD	-	PP123300TR	CA20365-B60X 001AA	On
PCIBOX#2006/FANBP	FANBP	-	PP120904SY	CA20365-B68X 004AC	On
BB#00-PCI#00	CARD	1110			On

XSCF>

문서 수정 내용

이 장에서는 SPARC M10 시스템 관련 설명서가 릴리스된 후 확인된 최신 정보와 설명서 수정 내용에 대해 설명합니다.

- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 수정 내용
- 『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』의 수정 내용
- 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 수정 내용
- 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 수정 내용

『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 수정 내용

이 절에서는 현재 확인된 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems Installation Guide』의 수정 내용을 설명합니다.

표 8-1 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 설치 안내서』의 수정 내용

절 번호 또는 이름	수정 내용
8.3.2	"8.3.2 제거 중 주의 사항"의 내용이 다음과 같이 변경되었습니다. - 변경 전 모든 시스템 설정 정보가 지워지고 공장 기본값으로 재설정됩니다. <code>dumpconfig</code> 명령을 사용하여 시스템 정보를 저장합니다. - 변경 후 PPAR이 중지되고 PPAR에 속하는 SPARC M10-4S가 제거되면 다음에 PPAR을 켤 때 논리 도메인 구성 정보가 공장 기본값으로 전환됩니다. 이러한 경우 시스템 구성에 저장되는 XML 파일의 논리 도메인 구성 정보를 참조하여 논리 도메인 구성 정보를 다시 구성합니다.

『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』의 수정 내용

이 절에서는 현재 확인된 『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』 수정 내용을 설명합니다.

표 8-2 『Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual』의 수정 내용

절 번호 또는 이름	수정 내용
표 2-4 표 2-6	표 2-4와 표 2-6의 CHECK LED에 대한 설명이 다음과 같이 변경되었습니다. 켜짐: 비정상 상태. 오류가 감지되었습니다. 깜박임(*): XSCF 명령에서 깜박이도록 지정한 새시. 유지 관리를 수행하기 위해 새시(로케이터)를 찾는 데 사용됩니다.

『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 수정 내용

이 절에서는 현재 확인된 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 수정 내용을 설명합니다.

표 8-3 『Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S Service Manual』 수정 내용

절 번호 또는 이름	수정 내용
표 2-6 표 2-8	표 2-6과 표 2-8의 CHECK LED에 대한 설명이 다음과 같이 변경되었습니다. 켜짐: 비정상 상태. 오류가 감지되었습니다. 깜박임(*): XSCF 명령에서 깜박이도록 지정한 새시. 유지 관리를 수행하기 위해 새시(로케이터)를 찾는 데 사용됩니다.
13.8.1	"13.8.1 활성화/핫 유지 관리(PHP 사용)"에 다음 노트가 추가되었습니다. 노트 - Oracle Solaris 11.2 이상 환경에서는 PCI 카드를 온보드 슬롯에 삽입하기만 하면 PCI 카드를 자동으로 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 PCI 카드를 통합하기 위해 cfgadm 명령을 사용할 필요가 없습니다.

『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 수정 내용

이 절에서는 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 수정 내용을 설명합니다.

표 8-4 『Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 시스템 작동 및 관리 안내서』의 수정 내용

절 번호	수정 내용
10.3.5	"10.3.5 트랩 정보"의 "XSCF 트랩 정보"에서 XSCF SNMP MIB 트랩 목록의 정보 소스에 대한 설명이 다음과 같이 변경되었습니다. XSCF SNMP MIB 트랩 목록 정보를 보려면 『Fujitsu M10/SPARC M10 Systems XSCF MIB and Trap Lists』를 참조하십시오.

